




EMCO WinNC for Sinumerik Operate Mill

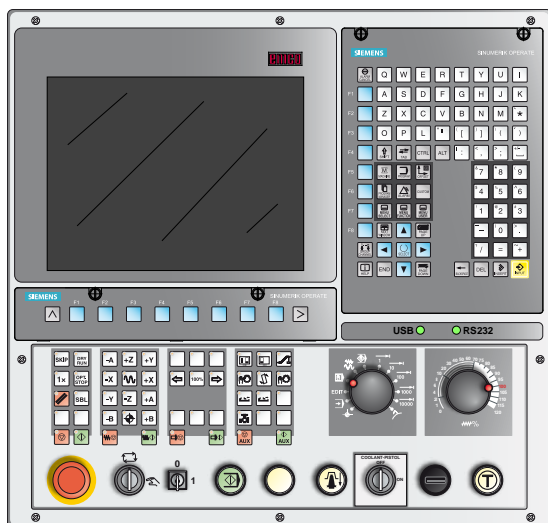

Descrizione software WinNC for Sinumerik Operate Mill

N. rif. TA 1848
Edizione C 2016-12

Questo manuale è, su richiesta, disponibile anche
in formato elettronico (PDF).

Manuale di istruzioni originale

Softwareversion ab 01.04

EMCO GmbH

P.O. Box 131

A-5400 Hallein-Taxach/Austria

Phone +43-(0)62 45-891-0

Fax +43-(0)62 45-869 65

Internet: www.emco-world.com

E-Mail: service@emco.at



Avviso:

Il presente manuale non descrive la funzionalità completa del software di controllo EMCO WinNC for Sinumerik Operate. Si è invece data importanza alla descrizione più semplice e chiara possibile delle funzioni principali, per ottenere la massima efficacia di apprendimento. Alcune delle funzioni potrebbero non essere disponibili, a seconda del tipo di macchina gestita da EMCO WinNC for Sinumerik Operate.

Premessa

Il software EMCO WinNC for Sinumerik Operate è parte integrante del concetto di formazione della EMCO.

Con EMCO WinNC for Sinumerik Operate è possibile gestire in modo semplice torni/fresatrici CNC. Non è pertanto necessario conoscere le basi della programmazione ISO.

Con una programmazione interattiva del profilo, è possibile definire i profili dei pezzi in lavorazione con elementi di profilo lineari e circolari.

La programmazione di un ciclo avviene in modalità interattiva e con un supporto grafico. L'utente ha a disposizione un gran numero di comandi di programmazione e di cicli di lavorazione liberamente abbinabili in un programma.

È possibile simulare graficamente sullo schermo cicli singoli o programmi NC creati.

Il presente manuale non descrive la funzionalità completa del software di controllo EMCO WinNC for Sinumerik Operate. Si è invece data importanza alla descrizione più semplice e chiara possibile delle funzioni principali, per ottenere la massima efficacia di apprendimento.

Nel caso di dubbi o necessità di chiarimenti rispetto al presente Manuale di istruzioni, rivolgersi direttamente alla.

EMCO GmbH
Divisione Documentazione tecnica
A-5400 HALLEIN, Austria

The logo consists of the word "EMCO" in a bold, red, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly blocky appearance.

Conformità CE



Il marchio CE assieme alla Dichiarazione di Conformità CE attestano che la macchina e le istruzioni soddisfano i requisiti imposti dalle relative direttive applicabili al prodotto.

Tutti i diritti riservati, la riproduzione è ammessa solo previa esplicita autorizzazione di EMCO GmbH
© EMCO GmbH, Hallein

Indice

Premessa	3
Indice	4

A: Generalità

Punti di riferimento sulle fresatrici EMCO	A1
N (T) = Punto zero dell'utensile.....	A1
M = Punto zero macchina	A1
W = Punto zero pezzo.....	A1
R = Punto di riferimento	A1
Sistema di riferimento sulle fresatrici	A2
Coordinate polari.....	A3
Posizioni assolute e incrementali del pezzo.....	A4
Spostamento origine.....	A5
Lavorazioni di fresatura	A7
Fresatura concorde.....	A7
Fresatura discorde	A7
Fresatura concorde/discorde.....	A7
Fresatura trocoidale	A8
Fresatura a tuffo	A8
Compensazione del raggio utensile	A9
Dati utensile	A10

B: Descrizione dei tasti

WinNC for Sinumerik Operate Tastiera di controllo	B1
WinNC for Sinumerik Operate Tastiera di controllo Variante con Easy2control e MOC-Touch.....	B3
Tastiera alfanumerica con tasti funzione.....	B4
Funzioni dei tasti	B5
Shortcut.....	B7
Layout dello schermo.....	B8
Tastiera del PC.....	B9
Panoramica dell'assegnazione delle funzioni ai tasti della tastiera di controllo.....	B10
Panoramica dell'assegnazione delle funzioni ai comandi della macchina	B11
Pannello di comando macchina.....	B13
Descrizione dei tasti.....	B13
Skip (blocchi ignorati).....	B13
Dryrun (prova di avanzamento)	B13
Funzionamento a pezzo singolo	B14
Stop opzionale	B14
Tasto Reset (ripristino)	B14
Blocco singolo.....	B14
Arresto NC.....	B14
Avvio NC	B14
Tasti direzionali	B15
Punto di riferimento	B15
Avanzamento rapido	B15
Arresto dell'avanzamento	B15
Avvio dell'avanzamento	B15
Correzione della velocità di rotazione del mandrino	B15
Arresto del mandrino.....	B15
Avvio del mandrino.....	B15
Porte automatiche della macchina	B16
Trasportatore trucioli (Optional)	B16
Orientamento del tamburo per utensili	B16
Cambio utensile manuale	B16
Dispositivo di serraggio.....	B16
Refrigerante	B17

Auxiliary OFF	B17
Auxiliary ON	B17
Modalità operative.....	B17
Manopola del potenziometro di regolazione - Override (variazione di avanzamento)	B19
ARRESTO DI EMERGENZA	B19
Interruttore a chiave funzionamento speciale	B19
Comando multifunzione	B20
Interruttore a chiave	B23
Tasto di avvio supplementare NC.....	B23
Porta USB (USB 2.0)	B23
Tasto di consenso	B23

C: Funzionamento

Avanzamento F [mm/min]	C1
Numero di giri del mandrino S [giri/min].....	C2
Area di comando Macchina	C3
Modalità operative.....	C3
Posizionamento sul punto di riferimento	C5
Spostamento manuale slitta	C6
Posizionamento a passi slitte	C6
Ripartizione dello schermo T, S, M.....	C8
Spostamento assi.....	C9
Raggiungimento della posizione di destinazione	C10
Area di comando Parametri	C11
Dati utensile.....	C11
Spostamento dell'origine.....	C11
Visualizzazione ed elaborazione dello spostamento dell'origine	C11
Visualizzazione della panoramica degli spostamenti dell'origine.....	C12
Misurazione del punto zero del pezzo	C12
Impostazione spigolo	C13
Allineamento spigolo.....	C14
Angolo retto.....	C16
1 Foro	C18
1 Isola circolare.....	C20
Parametri R (parametri di calcolo).....	C22
Dati di setting	C23
Gestione dei programmi	C24
Destinazione di salvataggio dei programmi.....	C24
Creare programma.....	C25
Cancellare programma	C26
Copiare programma	C26
Aprire / chiudere programma.....	C27
Selezionare / deselezionare programma.....	C27
Stampare programma	C28
Condizionamento dei programmi.....	C30
Creare blocchi esclusi per programma.....	C32
Eseguire programma in blocco singolo (SBL).....	C33
Ricerca blocco	C34
Correggere programma	C35
Visualizzare funzioni G	C36
Visualizzare tutte le funzioni G	C37
Visualizzare blocchi di base.....	C38
Visualizzare tempo di esecuzione e conteggio pezzi	C39
Visualizzare livelli programma	C41
Commutazione tra SCM / SCP	C42
Modificare blocchi programma	C43
Uscire dalla modifica	C43
Cercare blocco programma	C43

Cercare e sostituire testo programma	C44
Spostare blocco programma	C45
Modificare ciclo	C45
Copiare blocco programma	C46
Cancellare blocco programma	C46
Rinumerare blocco programma	C46
Definire impostazioni per blocchi programma	C47
Operazioni di calcolo nei campi di immissione	C48
Backup dei dati di attrezzaggio.....	C50
Simulazione grafica	C52
Layout dello schermo simulazione grafica	C53
Funzioni dei tasti Softkey	C54
Simulazione della lavorazione del pezzo	C54
Selezionare viste pezzo	C55
Configurazione della 3D View.....	C56
Zoomare vista grafica	C57
Spostare vista grafica	C57
Simulazione blocco per blocco.....	C58
Allarmi simulazione	C59
Uscire dalla simulazione grafica	C59
Area di comando Diagnostica.....	C60
Visualizzare lista allarmi	C60
Visualizzare messaggi	C60
Dati sulla versione.....	C60
Area di comando Messa in servizio.....	C61
Chiudere Sinumerik Operate	C61
Riavviare Sinumerik Operate.....	C61

D: Programmazione ShopMill

Panoramiche	D1
Comandi M	D1
Creare programma ShopMill	D2
Header del programma	D3
Fine programma	D5
Definizione pezzo grezzo.....	D6
Panoramica cicli.....	D7
Lavorare con cicli	D8
Valori di default per i parametri dei cicli.....	D10
Ignorare verifica di plausibilità per salvataggio	D11
Impostare lunghezza usura utensile.....	D11
Impostare sistema di misura.....	D12
Foratura.....	D13
Centraggio.....	D14
Foratura	D16
Alesatura	D18
Foratura profonda	D20
Mandrinatura	D22
Maschiatura.....	D24
Foratura/fresatura per filettatura.....	D28
Posizioni e schema di posizione.....	D32
Fresatura	D39
Spianare	D40
Tasca rettangolare	D42
Tasca circolare	D46
Perno rettangolare	D50
Perno circolare	D52
Cava longitudinale.....	D54
Cava circolare	D56
Cava aperta.....	D58
Fresatura per filettatura.....	D62
Incisione	D66
Fresatura di contornatura	D69
Creare nuovo profilo.....	D70
Modificare profilo.....	D77
Fresatura con traiettorie.....	D78
Preforare profilo tasca.....	D81
Centraggio.....	D82
Preforatura	D84
Fresare tasca	D86
Fresare perno.....	D90
Altro	D93
Impostazioni	D94
Trasformazioni.....	D96
Richiamare sottoprogramma	D102
Ripetere blocchi programma.....	D103
Lavorazione lineare o circolare.....	D107
Lavorazione lineare o circolare.....	D108

E: Programmazione G-code

Panoramiche	E1
Comandi M.....	E1
Riassunto dei comandi G	E2
Panoramica abbreviazioni comandi.....	E3
Operatori di calcolo per programma NC.....	E7
Variabili di sistema	E8
Comandi G	E11
G0, G1 Interpolazione lineare (cartesiana).....	E11
G2, G3, Interpolazione circolare.....	E12
G4 Tempo di sosta	E15
G9, G60, G601, G602, Arresto preciso	E16
G64 Funzionamento continuo.....	E17
G17, G18, G19 Selezione piano.....	E17
G25, G26 Limitazione dei giri del mandrino	E18
G33 Filettatura	E19
G331/G332 Maschiatura senza compensatore utensile ..	E19
G63 Maschiatura senza sincronizzazione.....	E20
Correzione raggio utensile G40-G42	E21
Spostamento dell'origine G53-G57, G500-G599.....	E22
Quote in pollici G70, quote metriche G71	E22
Piano di lavoro G17-G19	E23
G90 Indicazione in quote assolute	E23
G91 Indicazione in quote incrementali	E23
Programmazione dell'avanzamento G94, G95	E24
Coordinate polari G110-G112	E26
Accostamento e distacco morbido G140 - G341, DISR, DISCL E27	
Monitoraggio collisione NORM, KONT	E29
Richiamo utensile.....	E30
Esempi di programmazione per richiamo utensile	E31
Panoramica cicli.....	E33
Lavorare con cicli	E34
Valori di default per i parametri dei cicli.....	E37
Ignorare verifica di plausibilità per salvataggio	E38
Impostare lunghezza usura utensile.....	E38
Impostare sistema di misura.....	E39
Foratura.....	E41
Centraggio (CYCLE81).....	E42
Foratura (CYCLE82).....	E44
Alesatura (CYCLE85).....	E46
Foratura profonda (CYCLE83)	E48
Mandrinatura (CYCLE86).....	E50
Maschiatura (CYCLE84, 840)	E52
Foratura/fresatura per filettatura (CYCLE78)	E58
Posizioni e schema di posizione	E62
Fresatura	E67
Fresatura a spianare (CYCLE61)	E68
Tasca rettangolare (POCKET3).....	E70
Tasca circolare (POCKET4).....	E74
Perno rettangolare (CYCLE76)	E78
Perno circolare (CYCLE77).....	E80

Poligono (CYCLE79).....	E82
Cava longitudinale (SLOT1).....	E84
Cava circolare (SLOT2).....	E88
Cava aperta (CYCLE899).....	E90
Asola (LONGHOLE).....	E94
Fresatura per filettatura (CYCLE70).....	E96
Incisione (CYCLE60).....	E100
Fresatura di contornatura.....	E103
Creare nuovo profilo.....	E104
Modificare profilo.....	E111
Richiamo profilo (CYCLE62).....	E112
Fresatura continua (CYCLE72).....	E114
Preforare profilo tasca (CYCLE64).....	E117
Centraggio (CYCLE64).....	E118
Preforatura (CYCLE64).....	E120
Fresare tasca (CYCLE63).....	E122
Fresare perno (CYCLE63).....	E126
Altro.....	E129
Definizione pezzo grezzo.....	E131
Definizione pezzo grezzo.....	E132
Frame.....	E133
Spostamento dell'origine TRANS, ATRANS.....	E134
Ruotare sistema di coordinate ROT, AROT.....	E135
Scala SCALE, ASCALE.....	E136
Riflettere sistema di coordinate MIRROR, AMIRROR.....	E137
TRACYL.....	E138
Sottoprogrammi.....	E141
Sottoprogramma modale MCALL.....	E143
Richiamare sottoprogramma.....	E144
Salti di programma.....	E145
Mandrino ON M3 / M4, Velocità S, ARRESTO mandrino M5, Posizionamento mandrino SPOS.....	E147
Asse A (dispositivo divisore).....	E148
Premessa.....	3
Indice.....	4

G: Esecuzione del programma

Presupposti.....	G1
Avvio NC.....	G2
Reset NC.....	G2
Arresto NC.....	G2
Avvio programma, arresto programma.....	G2
Riposizionamento.....	G3

H: Allarmi e Messaggi

Allarmi di macchina 6000 - 7999.....	H1
Allarmi dai dispositivi di input 1700 - 1899.....	H21
Allarmi controller assi 8000 - 9000, 22000 - 23000, 200000 - 300000.....	H22
Messaggi controller assi.....	H29
Allarmi controllo.....	H30

I: Allarmi del sistema di controllo Sinumerik Operate

Allarmi del sistema di controllo 10000 - 66000.....	I1
---	----

W: Funzioni Accessorie

Attivare funzioni accessorie.....	W1
Interfaccia robotica.....	W1
Apertura porta automatica.....	W1
Win3D-View.....	W1
Modellazione utensili con 3D-ToolGenerator.....	W2
Interfaccia DNC.....	W6

X: EMConfig

In generale.....	X1
Avviare EMConfig.....	X2
Attivazione degli accessori.....	X3
High Speed Cutting.....	X3
Funzionamento on screen di Easy2control.....	X4
Impostazioni Easy2control.....	X4
Telecamera interno macchina.....	X5
Salva le modifiche.....	X6
Crea dischetto o stick USB per i dati macchina.....	X6


Y: Dispositivi di Immissione Esterni

Funzionamento on screen di Easy2control.....	Y1
Dotazione.....	Y1
Aree di comando.....	Y2
Telecamera interno macchina.....	Y5
Installazione della telecamera.....	Y5
Funzionamento della telecamera.....	Y6

Z: Installazione del Software Windows

Requisiti di sistema.....	Z1
Installazione software.....	Z1
Variante di WinNC.....	Z1
Avvio di WinNC.....	Z3
Chiusura di WinNC.....	Z3
Verifiche EmLaunch.....	Z4
Inserimento licenza.....	Z6
Gestore di licenze.....	Z6

A: Generalità

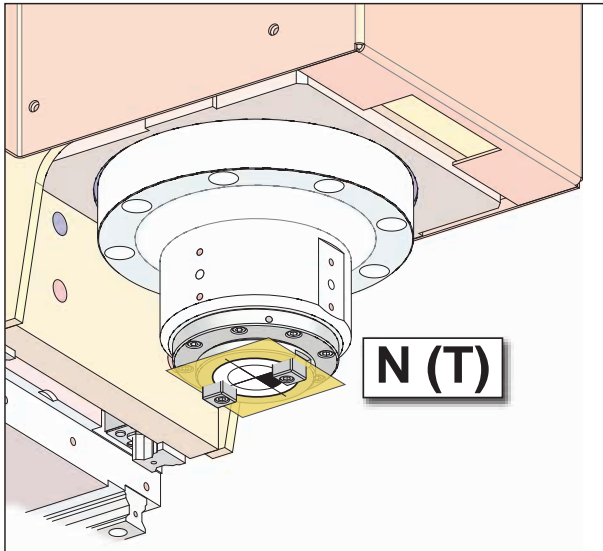

Punti sulla macchina

Punti di riferimento sulle fresatrici EMCO


⊕ N (T) = Punto zero dell'utensile

Il punto zero dell'utensile N (T) si trova esattamente in corrispondenza del punto d'intersezione dell'asse del mandrino con la parte anteriore del mandrino di fresatura.

Il punto zero è il punto di partenza per la misurazione degli utensili.

Avviso:

I punti di riferimento effettivi possono essere impostati su altre posizioni, a seconda del tipo di macchina. Sono da considerarsi validi in ogni caso i dati riportati nel manuale di ciascuna macchina!

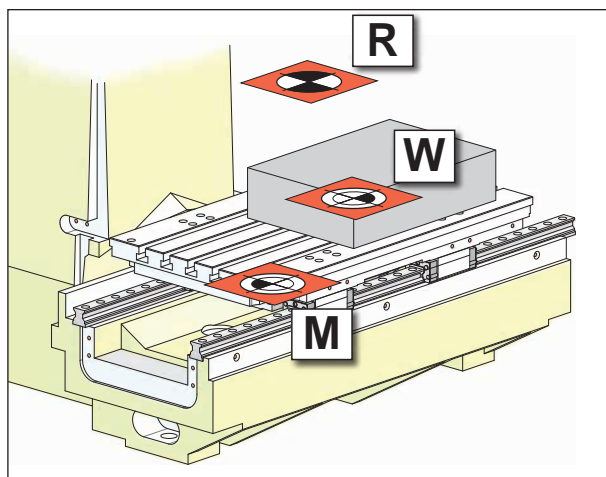

Riferimenti sulla macchina

⊕ M = Punto zero macchina

Il punto zero della macchina M è un punto di riferimento non modificabile impostato dal costruttore della macchina.

Partendo da questo punto verranno effettuate tutte le misurazioni della macchina.

Il punto zero della macchina M costituisce l'origine del sistema di coordinate.


⊕ W = Punto zero pezzo

Il punto zero del pezzo W è liberamente programmabile dall'utente. Programmando il punto zero del pezzo, l'origine del sistema di coordinate verrà spostata dal punto zero della macchina M al punto zero del pezzo W.

Il punto zero del pezzo W è il punto di partenza per le misure nel programma pezzo.

⊕ R = Punto di riferimento

Il punto di riferimento R è un punto fisso della macchina che serve per calibrare il sistema di misurazione. Il punto di riferimento deve essere raggiunto ad ogni accensione della macchina, cosicché il sistema di controllo acquisisca la distanza tra i punti M e N (T).

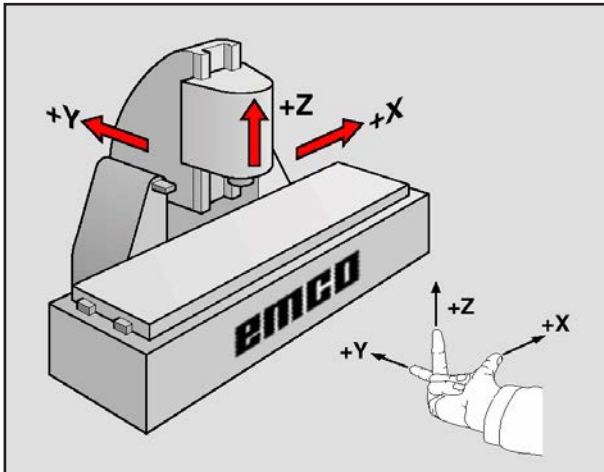

Sistema di coordinate


Sistema di riferimento sulle fresatrici

Un sistema di riferimento consente la definizione univoca di una posizione in un piano o nello spazio. L'indicazione di una posizione si riferisce sempre a un determinato punto, definito dalle coordinate.



Nel sistema ortogonale (sistema cartesiano) vengono definite tre direzioni con gli assi X, Y e Z. Questi assi sono rispettivamente perpendicolari e si intersecano in un punto, il punto zero. Una coordinata indica quindi la distanza dal punto zero in una di queste direzioni. Una posizione nel piano può pertanto essere definita da due coordinate e nello spazio da tre coordinate.

Le coordinate che si riferiscono al punto zero, vengono chiamate **coordinate assolute**. Le coordinate relative si riferiscono ad una qualsiasi altra posizione (punto di riferimento) nel sistema delle coordinate. I valori di coordinata relativi vengono chiamati anche valori di **coordinata incrementali**.

Nella lavorazione di un pezzo su una fresatrice ci si riferisce generalmente al sistema di coordinate ortogonali. La figura a sinistra mostra la relazione tra il sistema di coordinate ortogonali e gli assi della macchina. La "regola delle tre dita della mano destra" serve da supporto: Quando il dito medio è diretto nel senso dell'asse utensile, esso indica la direzione Z+, il pollice la direzione X+ e l'indice la direzione Y+.

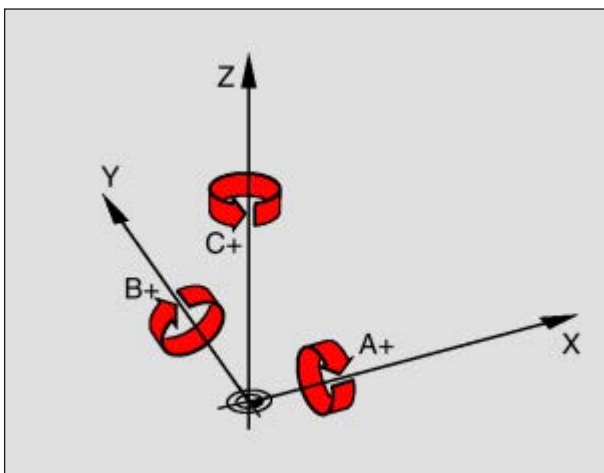

L'assegnazione degli assi di rotazione agli assi principali

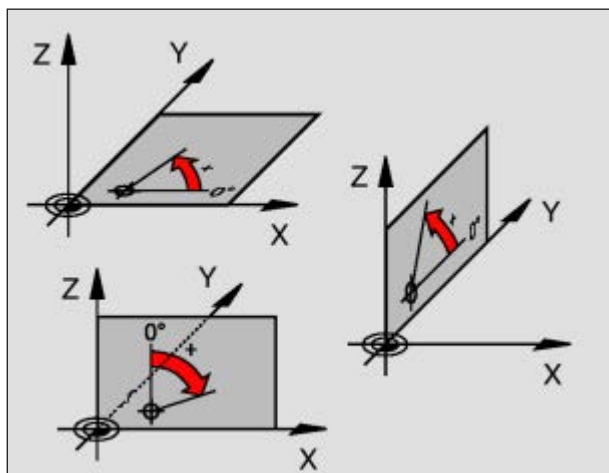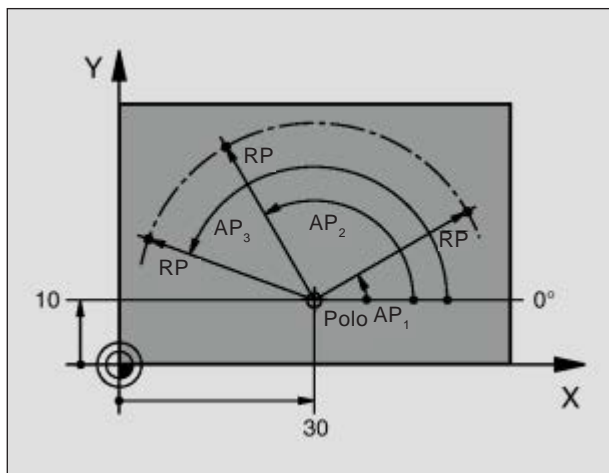

Coordinate polari

Se il disegno costruttivo è quotato in modo ortogonale, anche il programma di lavorazione viene generato nel sistema di coordinate ortogonali. Per i pezzi con archi di cerchio o con indicazioni angolari è spesso più semplice definire le posizioni mediante coordinate polari.

Le coordinate polari definiscono, contrariamente alle coordinate ortogonali X, Y e Z, le posizioni in un solo piano. Le coordinate polari hanno origine nel polo.

Una posizione in un piano può essere quindi definita in modo univoco mediante:


- Raggio in coordinate polari (RP): Distanza dal polo alla posizione.
- Angolo in coordinate polari (AP): Angolo tra l'asse di riferimento dell'angolo e la retta che collega il polo con la posizione (vedi figura in alto a sinistra).

Definizione del polo e dell'asse di riferimento dell'angolo

Il polo viene definito mediante due coordinate nel sistema di coordinate ortogonali in uno dei tre piani. Con questa definizione si attribuisce in modo univoco anche l'asse di riferimento dell'angolo per l'angolo (AP) delle coordinate polari.

Coordinate del polo (nel piano)	Asse di riferimento dell'angolo
X/Y (G17)	+X
Y/Z (G19)	+Y
Z/X (G18)	+Z

Posizioni assolute e incrementali del pezzo

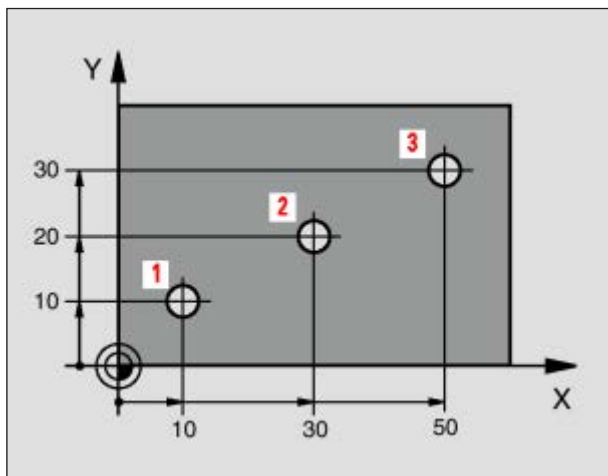

Posizioni assolute del pezzo

Quando le coordinate di una posizione si riferiscono al punto zero (origine) delle coordinate, queste vengono chiamate coordinate assolute. Tutte le posizioni del pezzo sono definite in modo univoco mediante le loro coordinate assolute.

Esempio 1: Fori con coordinate assolute

Foro 1	Foro 2	Foro 3
X = 10 mm	X = 30 mm	X = 50 mm
Y = 10 mm	Y = 20 mm	Y = 30 mm

Posizioni incrementali del pezzo

Le coordinate incrementali si riferiscono all'ultima posizione programmata dell'utensile che serve da punto zero relativo (teorico). Le coordinate incrementali rappresentano quindi la corsa di traslazione effettiva dell'utensile. Si parla quindi di una quota incrementale.

Le quote incrementali vengono identificate con "I" prima del nome dell'asse.

Esempio 2: Fori con coordinate incrementali

Coordinate assolute del foro 4


IX = 10 mm
IY = 10 mm


Foro 5, riferito a 4

IX = 20 mm
IY = 10 mm

Foro 6, riferito a 5

IX = 20 mm
IY = 10 mm

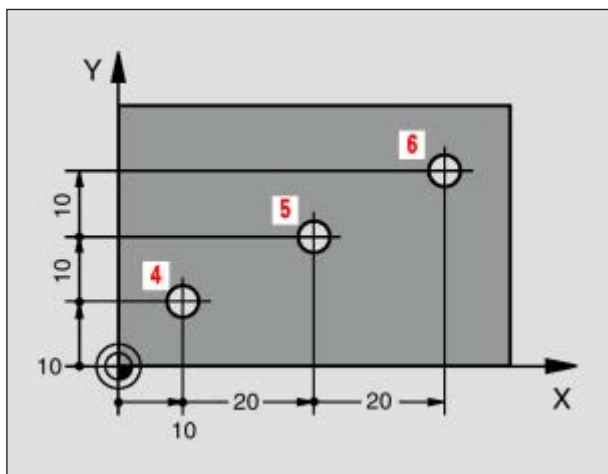

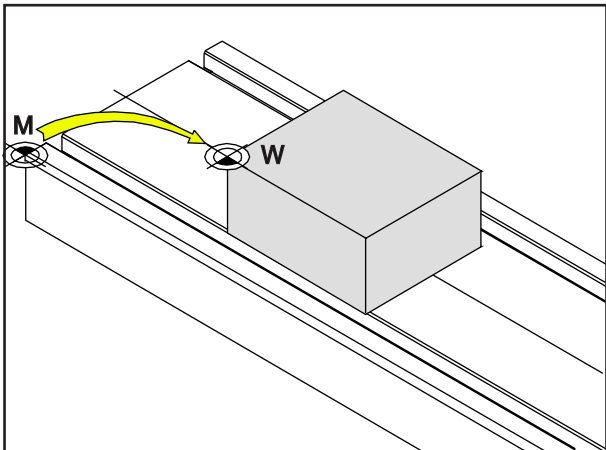

Spostamento dell'origine dal punto zero della macchina M al punto zero del pezzo W

Spostamento origine

Sulle fresatrici EMCO il punto zero della macchina "M" è collocato sullo spigolo anteriore sinistro della tavola della macchina. Questo punto è inadatto come punto di partenza per la programmazione. Con il cosiddetto spostamento dell'origine, il sistema di coordinate può essere traslato su un punto idoneo dell'area di lavoro della macchina.

Si distinguono i seguenti spostamenti dell'origine:

- sistema di coordinate macchina (SCM) con il punto zero macchina M
- sistema origine di base (SOB)
- sistema origine impostabile (SOI)
- sistema di coordinate pezzo (SCP) con il punto zero pezzo W.

Sistema di coordinate macchina (SCM)

Una volta raggiunto il punto di riferimento, gli indicatori di posizione NC delle coordinate degli assi si riferiscono al punto zero della macchina (M) del sistema di coordinate della macchina (SCM). I punti di sostituzione dell'utensile sono definiti nel sistema di coordinate della macchina.

Spostamento origine di base (SOB)

Nel sistema di coordinate della macchina (SCM) si effettua uno spostamento base, per cui si ottiene lo spostamento base dell'origine (SOB). Con questo spostamento è possibile definire ad es. un punto zero del pallet.

Sistema origine impostabile (SOI)

Spostamento origine impostabile

A partire dal sistema origine di base (SOB) si effettua uno spostamento origine impostabile (G54-G599), per cui si ottiene il sistema origine impostabile (SOI).


Trasformazione programmabile delle coordinate (Frame)

Le trasformazioni programmabili delle coordinate (Frame) consentono di traslare su un'altra posizione, ruotare, scalare o riflettere il sistema di coordinate del pezzo originariamente selezionato.

Sistema di coordinate pezzo (SCP)

Il programma di lavorazione del pezzo si riferisce al punto zero del pezzo (W) del sistema di coordinate del pezzo (SCP).


Il punto zero della macchina ed il punto zero del pezzo di norma non coincidono tra di loro. La distanza tra i punti è data dall'intero spostamento origine ed è costituita da vari spostamenti:

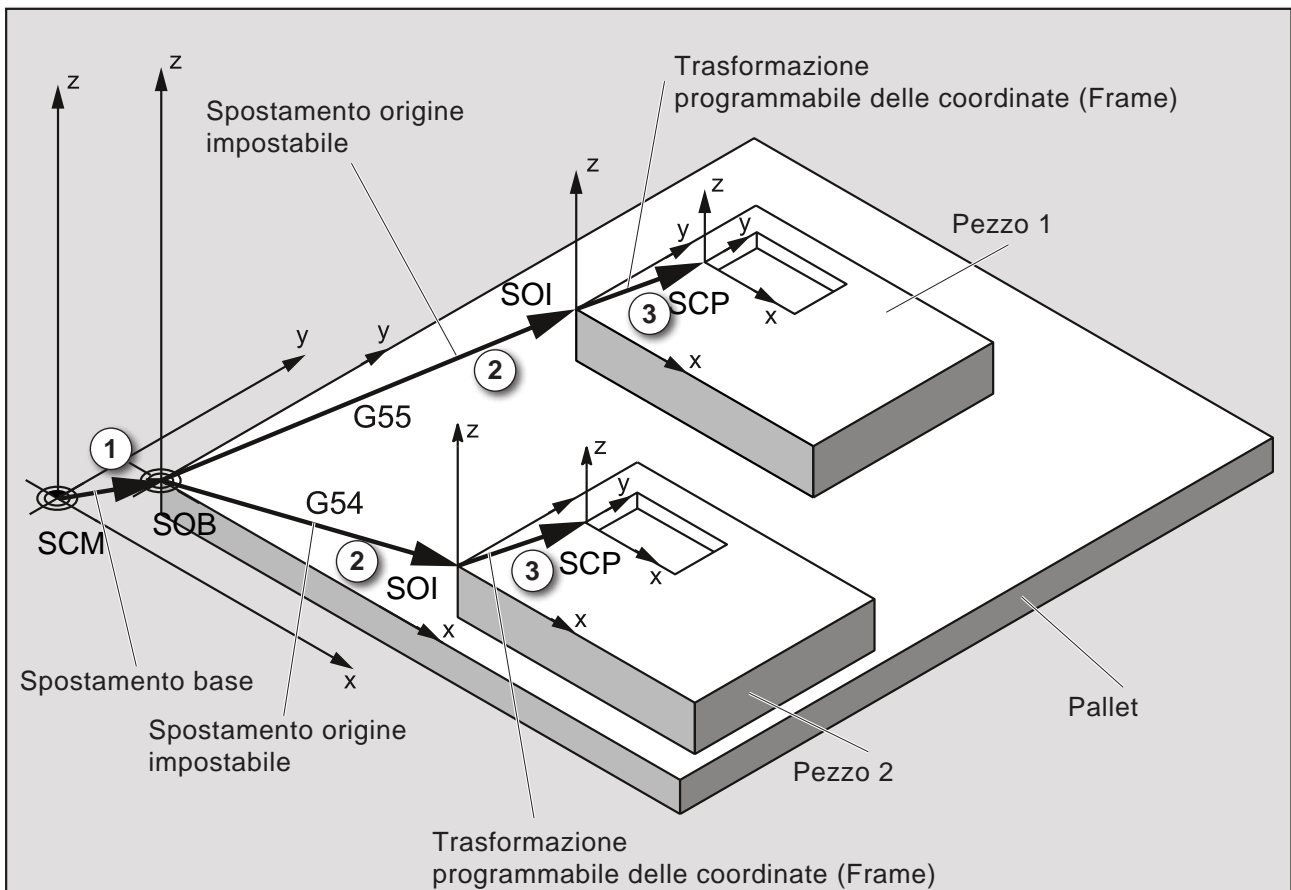

- ① Attraverso lo spostamento base si ottiene lo spostamento base dell'origine (SOB) con il punto zero pallet.
- ② Attraverso lo spostamento origine impostabile (SOI) (G54-G599) e con Frame viene definito il sistema origine per il pezzo 1 o il pezzo 2.
- ③ Attraverso la trasformazione delle coordinate programmabile (Frame) viene definito il sistema di coordinate pezzo (SCP) per il pezzo 1 o il pezzo 2.

Lavorazioni di fresatura

Fresatura concorde

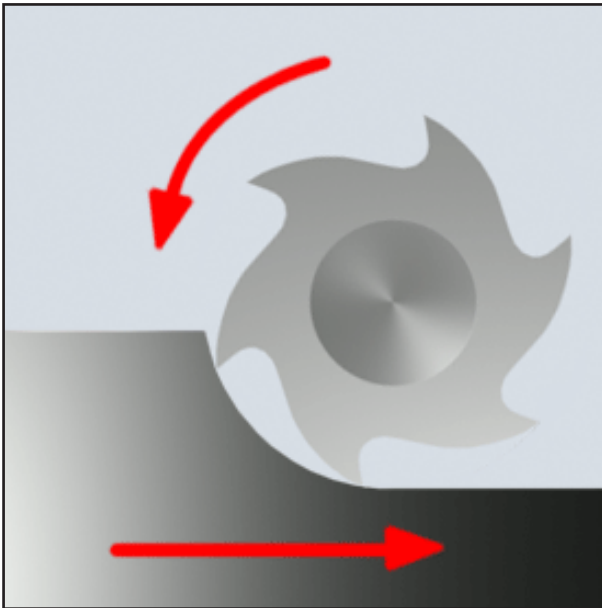

Fresatura concorde

Nella fresatura concorde, il pezzo si sposta nella stessa direzione di taglio della fresa.


Il tagliente inizia a tagliare sulla parte alta della superficie in lavorazione.

Un ampio angolo d'imbocco consente al tagliente di entrare immediatamente nel materiale. A differenza della fresatura discorde, non vi è strisciamento contro la superficie sotto l'azione di forze di pressione e di attrito.

Nella fresatura concorde, la forza orizzontale agisce nella stessa direzione dell'avanzamento. È dannosa qualora esistano dei giochi tra vite e madrevite nel meccanismo di alimentazione del pezzo perché tira in avanti il pezzo, l'avanzamento aumenta non intenzionalmente e questo può causare la rottura del tagliente.

La fresatura concorde è sempre preferibile in tutti i casi in cui la macchina ed il fissaggio lo consentano (avanzamento tavola privo di gioco delle macchine CNC della EMCO).

Fresatura discorde

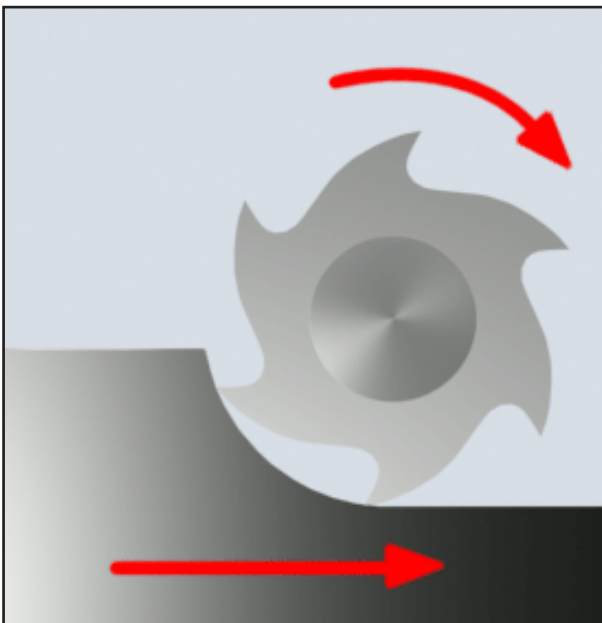

Fresatura discorde

Nella fresatura discorde, l'avanzamento del pezzo è in direzione contraria con il senso di taglio della fresa.


I taglienti dell'utensile formano un angolo molto acuto ($\varphi = 0$) rispetto al materiale.

Il tagliente nella parte iniziale striscia sulla superficie con una pressione di contatto progressivamente crescente. La sezione del truciolo è nulla all'inizio del taglio, cresce gradatamente e passa bruscamente a zero all'uscita del dente.

La fresatura discorde può essere una scelta più adeguata per macchine meno stabili (meno recenti), in particolare nelle lavorazioni pesanti e su materiali molto resistenti.

Fresatura concorde/discorde

La lavorazione in metodo concorde/discorde è una combinazione di fresatura concorde e discorde.

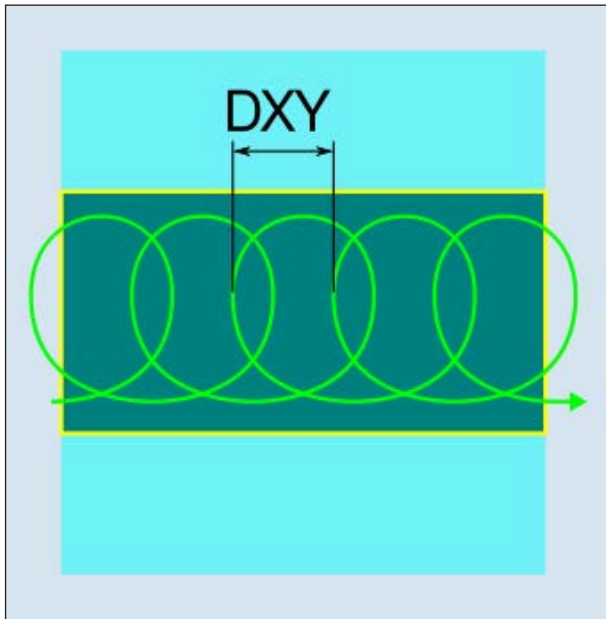


Fresatura trocoidale

Fresatura trocoidale

Nella fresatura trocoidale la sgrossatura viene eseguita con movimenti circolari che sono inoltre sovrapposti a un movimento in avanti lineare. Trova impiego in particolare nella sgrossatura e nella contornatura in materiali altamente resistenti o temprati, i quali, a causa delle sollecitazioni elevate a cui sono esposti utensili e macchine, consentono di norma solo basse profondità di passata.


Con la fresatura trocoidale è possibile lavorare adottando elevate profondità e velocità di taglio, poiché lo sforzo è uniformemente distribuito sull'utensile riducendone l'usura. Durante le lavorazioni con inserti, può essere utilizzata l'intera lunghezza del tagliente. In questo modo si ottiene un maggiore volume di asportazione per ogni dente. Penetrando nel materiale con movimenti circolari, l'utensile è sottoposto a minori forze radiali. Questo salvaguarda la meccanica della macchina, previene la comparsa di vibrazioni e consente di ridurre significativamente i tempi di lavoro.

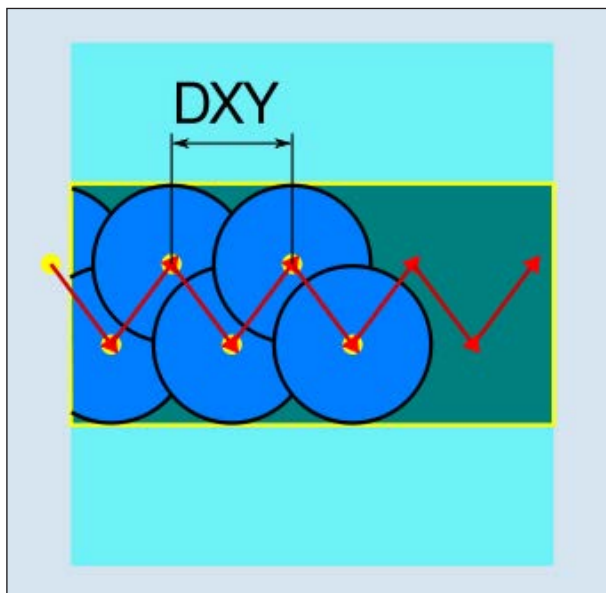


Fresatura a tuffo

Fresatura a tuffo


La fresatura a tuffo è una tecnica efficace per la lavorazione di cave, quando la stabilità della macchina e la geometria del pezzo è insoddisfacente. In questo processo la direzione delle forze di taglio è prevalentemente assiale, cioè perpendicolare alla superficie della tasca/cavità da realizzare (nel piano XY in direzione dell'asse Z). Ciò consente di ridurre al minimo la flessione dell'utensile. Il carico assiale sull'utensile riduce significativamente la possibilità di vibrazioni, persino con pezzi instabili. La profondità di passata può essere sensibilmente aumentata. Grazie ad un ottimo controllo delle vibrazioni nelle applicazioni con sbalzi elevati, le frese a tuffo offrono una maggiore durata.

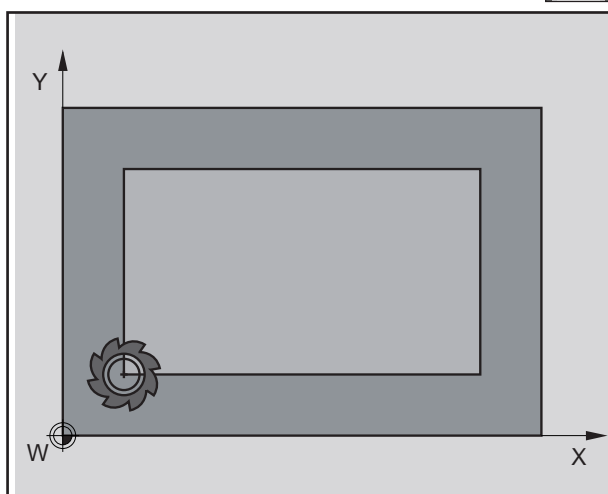

Senza compensazione raggio utensile

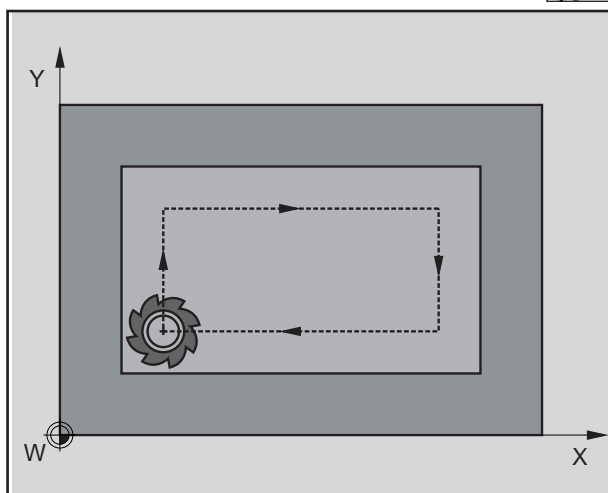

Compensazione raggio utensile a destra del profilo

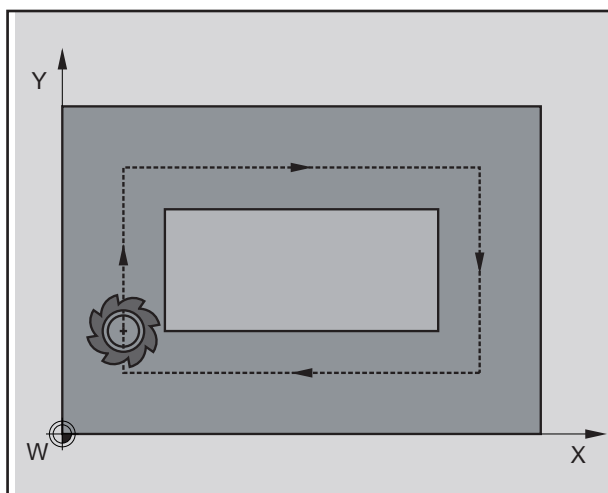

Compensazione raggio utensile a sinistra del profilo

Compensazione del raggio utensile

Senza compensazione raggio utensile


Se la compensazione del raggio utensile è disattivata, l'utensile segue il percorso del centro sul profilo.

Compensazione raggio utensile a destra del profilo

Con la compensazione del raggio utensile a destra del profilo, il sistema di controllo calcola in automatico i percorsi equidistanti per vari utensili, a destra del profilo.

Compensazione raggio utensile a sinistra del profilo

Con la compensazione del raggio utensile a sinistra del profilo, il sistema di controllo calcola in automatico i percorsi equidistanti per vari utensili, a sinistra del profilo.

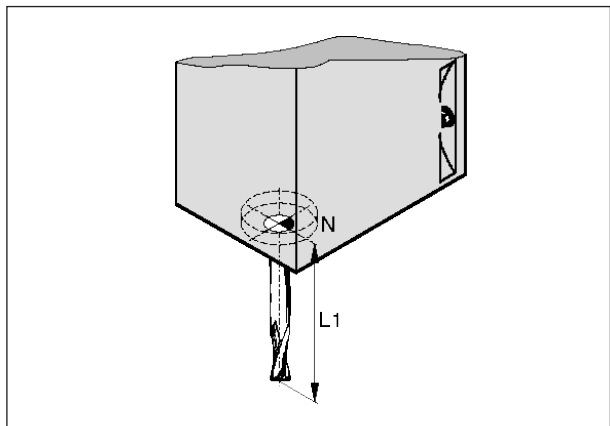

Lunghezza utensile

Dati utensile

L'acquisizione dati utensile serve al software per utilizzare, nel posizionamento, la punta dell'utensile o il centro dell'utensile, anziché il punto di riferimento del portautensili.

Ogni utensile interessato nella lavorazione deve essere misurato. A tal fine è necessario calcolare la distanza tra la punta dell'utensile ed il punto di riferimento del portautensili "N".


Nella lista utensili possono essere salvati i dati delle lunghezze, nonché il raggio della fresa.

L'indicazione del raggio della fresa è necessaria **solo** se, per il dato utensile, è stata selezionata la **compensazione del raggio della fresa** oppure il ciclo di fresatura!

(vedere Cap. F Programmazione degli utensili)

B: Descrizione dei tasti

WinNC for Sinumerik Operate Tastiera di controllo

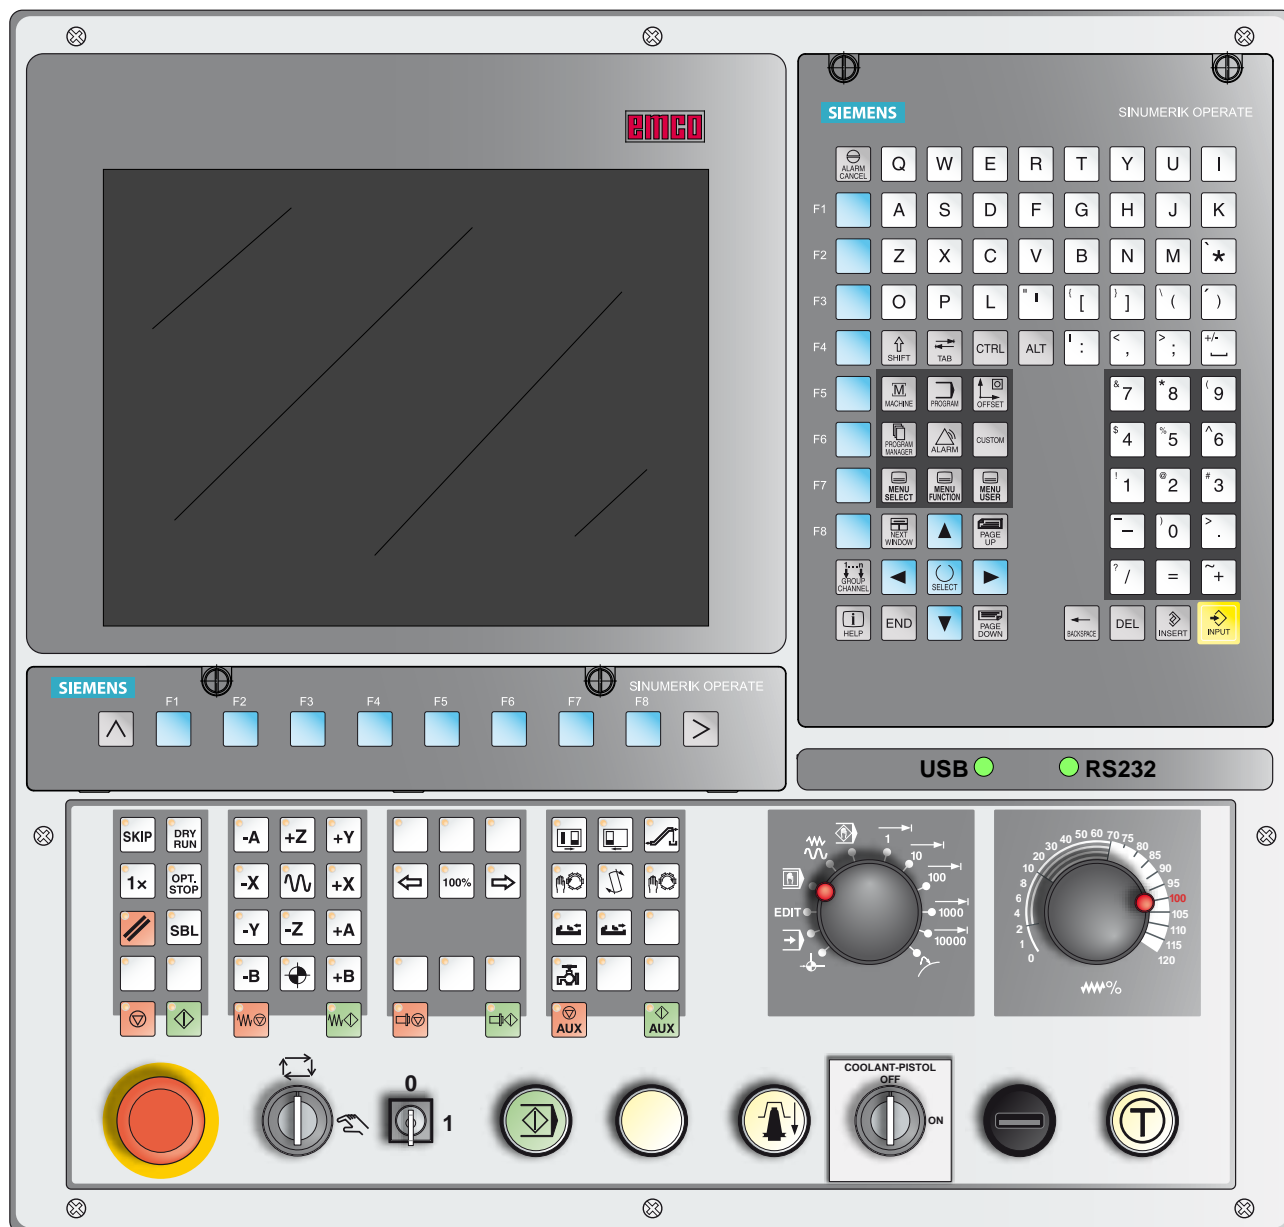


Avviso:

Alcune delle funzioni e dei tasti di controllo della macchina potrebbero non essere disponibili, a seconda del tipo di macchina gestita da Sinumerik Operate.

WinNC for Sinumerik Operate Tastiera di controllo Variante con Easy2control e MOC-Touch



Avviso:
 Alcune delle funzioni e dei tasti di controllo potrebbero non essere disponibili, a seconda del tipo di macchina gestita da Sinumerik Operate.

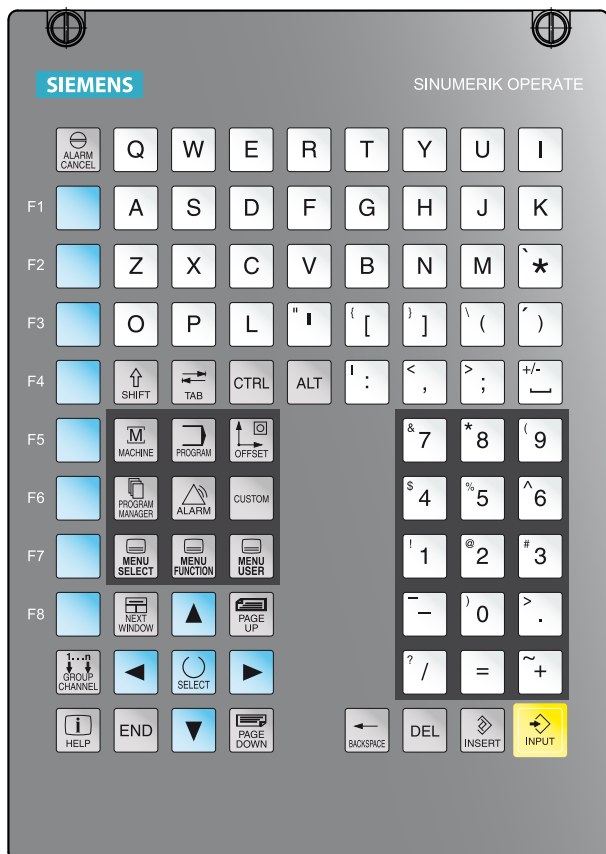


Tastiera alfanumerica con tasti funzione

Tastiera alfanumerica con tasti funzione

Con il tasto di commutazione (Shift) è possibile passare alla seconda funzione del tasto (raffigurata nell'angolo sinistro in alto del tasto).

Esempio:

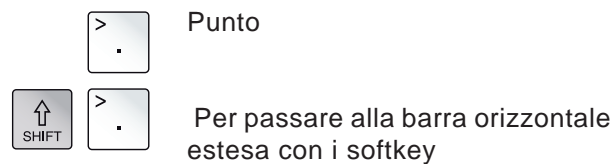

Funzioni dei tasti



Rinvio diretto all'area di comando della macchina.



Rinvio diretto all'area di comando dei parametri.



Rinvio diretto all'area di comando del programma.



Rinvio diretto all'area di comando del program manager.



Rinvio diretto all'area di comando della diagnostica.



Ritorno al livello superiore del menu.



Estensione della barra orizzontale con i softkey nello stesso menu.



Per visualizzare il menu base (selezione dell'area di comando).
Ripremendo si ritorna all'area di comando precedente.



nessuna funzione



nessuna funzione



Per cancellare l'allarme
Premendo questo tasto verranno cancellati gli allarmi ed i messaggi
contrassegnati da questo simbolo.



Aiuto sensibile al contesto



Consente di passare alla schermata successiva.
L'immissione è efficace solo per la finestra selezionata.



Channel
Per selezionare o aprire un canale di controllo (nessuna funzione)



Cursore dx
Sposta il cursore di un carattere verso destra.
Modalità Edit:
Per aprire una directory o programma (ad es. ciclo).



Cursore sx
Sposta il cursore di un carattere verso sinistra.
Modalità Edit:
Per chiudere una directory o programma.



Cursore su/giù



Per sfogliare le pagine indietro/avanti.



Spazio



Per cancellare (backspace)

- Campo di testo: Cancella il carattere selezionato a sinistra del cursore.
- Spostamento: Cancella tutti i caratteri selezionati a sinistra del cursore.



Per cancellare (DEL)

- Campo di testo: Cancella il primo carattere a destra del cursore.
- Spostamento: Cancella tutti i caratteri.



Tasto di selezione / tasto Toggle

- Tasto di selezione per i valori specificati nei campi di immissione e negli elenchi di selezione identificati da questo simbolo
- Attivazione / disattivazione di un campo di selezione
- Seleziona un blocco programma o un programma nel program editor e nel program manager.



Tasto di modifica / ripristino (Undo)

- Passaggio dai campi di immissione alla modalità di modifica. Per uscire dal campo di immissione senza modifica, ripremere il tasto.
- Apre il campo di selezione e visualizza le opzioni di selezione.
- Funzione Undo, finché i dati nei campi non sono stati confermati o finché non è stato premuto il tasto di immissione.



Funzione di calcolo nei campi di immissione



Salto alla fine della riga (fine elenco)



























Tasto di immissione

- Conferma di un valore modificato
- Apertura / chiusura della directory
- Apertura file



Tasto Shift

Shortcut

		Copia	
		Taglia	
		Incolla	
		Ripeti l'immissione	
		Ripristina	
		Seleziona tutto	
		Passa all'inizio del programma	
		Passa alla fine del programma	
		Evidenzia fino alla fine blocco	
		Evidenzia fino all'inizio della riga	
		Passa all'inizio della riga	
			Chiusura intenzionale del WinNC for Sinumerik Operate.

Layout dello schermo

SCM	Posizione [mm]	Perc. res. [mm]	T,F,S
MX	107.190	0.000	T FREES
MY	244.090	0.000	Ø0.000 D1
MZ	355.615	0.000	F 0.000
MA	0.000 °	0.000 °	0.000 mm/min 100%
MB	0.000 °	0.000 °	S1 0
MC	0.000 °	0.000 °	Master 0 100%

NC/MPF/POSITIONIEREN01

N10 G54

N20 T="FORETS" D1 M6

N30 S1000 F250 M8

N40 CYCLE81(15,0,2,2,,2,10,1,12)

N50 BEL01: CYCLE802(111111111,111111111,0,0,10,



 
 












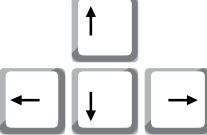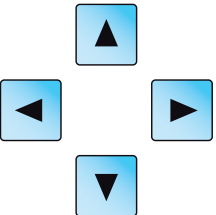





N60 T="TARAUD" D1 M6

N70 s1500 F250 M3 M8
















N80 MCALL CYCLE82(15,10,2,0,2,10,12)

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Area di comando e modalità di funzionamento attiva | 8 | Finestra di lavoro con la visualizzazione del programma |
| 2 | Riga degli allarmi e dei messaggi | 9 | Visualizzazione delle funzioni G attive, di tutte le funzioni G, delle funzioni ausiliarie nonché finestra di immissione per varie funzioni (ad es.: istruzioni di salto condizionato, condizionamento del programma). |
| 3 | Nome programma | 10 | Righe di dialogo per le istruzioni aggiuntive dell'utente |
| 4 | Stato canale e condizionamento del programma | 11 | Barra orizzontale e verticale con i softkey |
| 5 | Messaggio operativo canale | | |
| 6 | Indicazione della posizione degli assi nella finestra dei valori reali | | |
| 7 | Visualizzazione di <ul style="list-style-type: none"> • Utensile attivo T • Avanzamento corrente F • Mandrino attivo con stato attuale (S) • Percentuale di utilizzo del mandrino | | |

Panoramica dell'assegnazione delle funzioni ai tasti della tastiera di controllo

Tasto PC	Tasto di controllo	Funzione
		Cancella immissione
		Conferma immissione e continuazione dialogo
		Sposta selezione
		Lettere maiuscole/minuscole
		Tasto di selezione / tasto Toggle
		Blocco singolo (SBL)
		Tasto Reset (ripristino)
		Dryrun (prova di avanzamento)
		Stop opzionale
		Skip (blocchi ignorati)
		Aiuto sensibile al contesto

Panoramica dell'assegnazione delle funzioni ai comandi della macchina





Tasto PC	Comandi	Funzione
Alt I		Orientamento dispositivo divisore
Alt O		Refrigerante / soffiaggio on / off
Alt P		Apertura / chiusura porta
Alt H		Dispositivo di serraggio chiuso
Alt J		Dispositivo di serraggio aperto
Alt K		Orientamento portautensili
Alt X		Arresto dell'avanzamento
Alt C		Avvio dell'avanzamento
Alt V		Arresto del mandrino
Alt B		Avvio del mandrino
Alt N		Attivazione comandi ausiliari (AUX OFF)
Alt M		Disattivazione comandi ausiliari (AUX ON)
Enter		Avvio NC
,		Arresto NC
5		Posizionamento sul punto di riferimento

Avviso:


Per selezionare i tasti macchina mediante la tastiera del PC:

- 1.) Tenere premuto il tasto "Alt"
- 2.) Premere e rilasciare il tasto macchina.
- 3.) Rilasciare il tasto "Alt".




Tasto PC	Comandi	Funzione
 		Correzione della velocità di rotazione del mandrino
 		Override (variazione di avanzamento)

Pannello di comando macchina

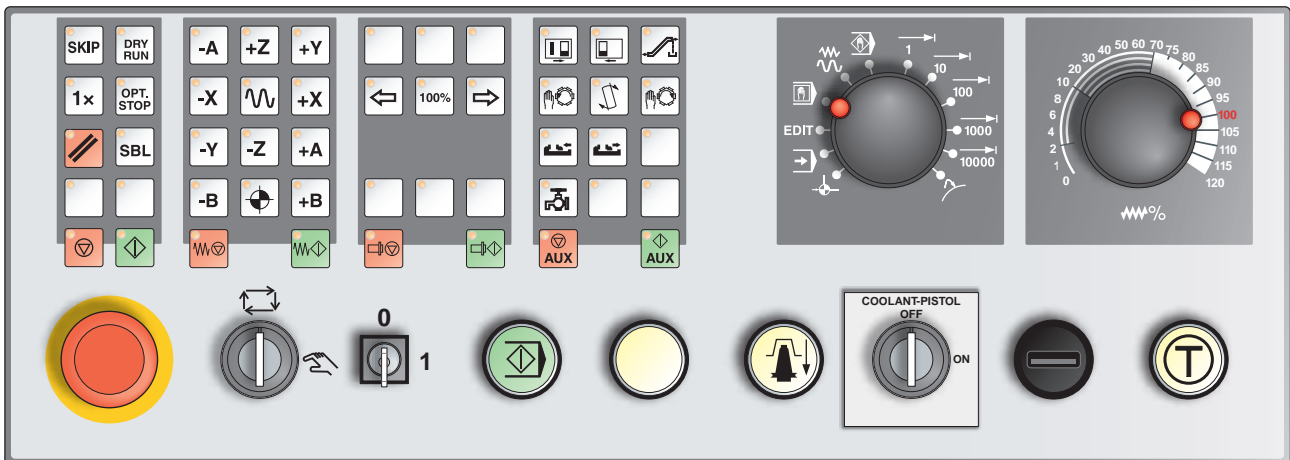

Il pannello di comando può differire leggermente da quello raffigurato, a seconda della versione della macchina.

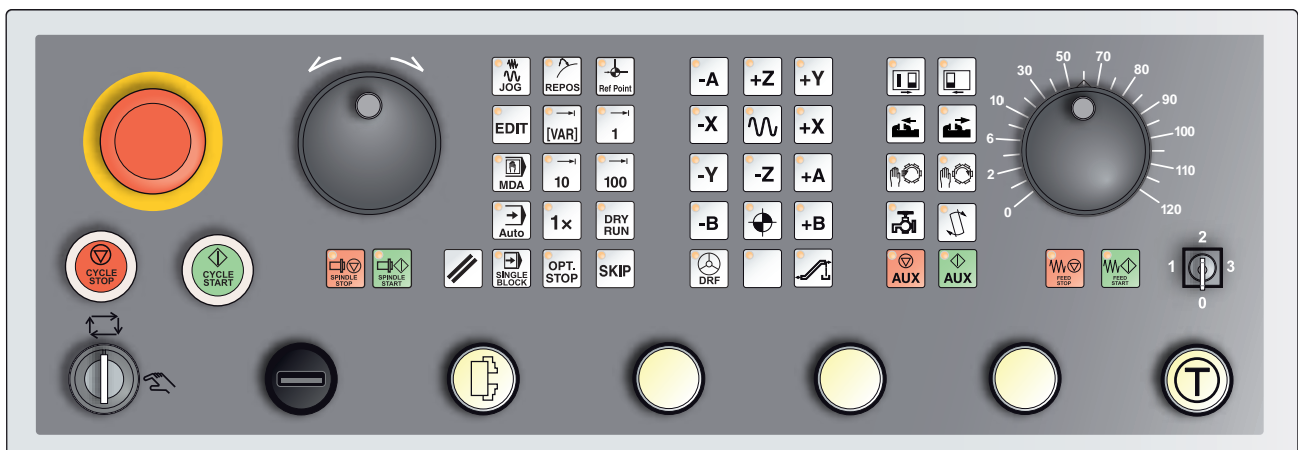

Pannello di comando macchina variante con Easy2Control e MOC-Touch

Descrizione dei tasti

Skip (blocchi ignorati)

SKIP

In modalità Skip, i blocchi programma vengono saltati nell'esecuzione del programma.

DRY RUN

Dryrun (prova di avanzamento)

In modalità Dryrun vengono eseguiti gli spostamenti di posizionamento di un valore per la prova di avanzamento.

La prova di avanzamento agisce al posto dei comandi di movimentazione programmati.

Avviando il programma NC, non si avrà l'attivazione del mandrino principale e le litte scorreranno alla velocità di avanzamento Dryrun. Per prevenire possibili collisioni, eseguire la prova solo senza il pezzo. Attivando la prova, nella finestra della simulazione verrà visualizzata la scritta "DRY".

Avviso:

Di seguito vengono descritti i tasti della macchina Concept Mill 250. Per altre macchine osservare sempre le indicazioni riportate nel Capitolo D Uso e programmazione specifica EMCO del Manuale di istruzioni.

Funzionamento a pezzo singolo



Con il presente tasto è possibile commutare tra il funzionamento a pezzo singolo e l'esercizio continuo in abbinamento ai dispositivi di caricamento automatici.

Lo stato iniziale è il funzionamento a pezzo singolo.

Stop opzionale



Con la funzione attiva, l'elaborazione del programma verrà sospesa per i blocchi con la funzione ausiliaria M01 programmata.

Per riprendere l'elaborazione, premere il tasto di avvio NC.

Con la funzione disattivata, non verrà tenuto conto della funzione ausiliaria M01.

Tasto Reset (ripristino)



- L'esecuzione del programma in corso o di un movimento viene interrotta.

- I messaggi di allarme vengono cancellati.

- Verrà ripristinato lo stato iniziale del sistema di controllo, pronto per l'esecuzione di un nuovo programma.

Blocco singolo



Questa funzione consente di elaborare un programma, blocco per blocco.

La funzione blocco singolo può essere attivata in modalità di funzionamento automatico (il programma verrà eseguito in automatico).

Con l'elaborazione blocco singolo:

- Sullo schermo è indicata la scritta "SBL" (=SingleBlock).

- Il blocco corrente del programma pezzo verrà elaborato solo alla pressione del tasto di avvio NC.

- La lavorazione verrà interrotta al completamento di un blocco.

- Il blocco successivo verrà elaborato agendo nuovamente sul tasto di avvio NC.

Per uscire dalla funzione ripremere il tasto Blocco singolo.

Arresto NC




Agendo sul tasto Stop NC, verrà interrotta l'esecuzione del programma pezzo in corso.

L'elaborazione potrà poi essere ripresa premendo il tasto Start NC.

Avvio NC



Agendo sul tasto Start NC, dal blocco corrente verrà avviato il programma selezionato.

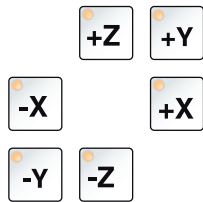

Tasti direzionali

Con questi tasti è possibile spostare gli assi NC in modalità JOG.



Punto di riferimento

Premendo questo tasto, tutti gli assi si porteranno sui rispettivi punti di riferimento.



Avanzamento rapido

Qualora questa funzione venga attivata in aggiunta a un tasto direzionale, servirà a movimentare l'asse interessato in rapido.



Arresto dell'avanzamento

 
In modalità "AUTOMATICA", questa funzione cancella il movimento della slitta.



Avvio dell'avanzamento

Questa funzione consente di riprendere un movimento programmato della slitta, precedentemente interrotto. Se è stato fermato anche il mandrino principale, sarà necessario riavviarlo prima.

Correzione della velocità di rotazione del mandrino



Il valore di velocità di rotazione del mandrino S impostato verrà indicato sullo schermo ed espresso in percentuale come un valore assoluto.

Efficace per il mandrino di fresatura.

Intervallo di regolazione: 50 - 120 % della velocità di rotazione del mandrino programmata

Passo: 5 % ad ogni pressione del tasto

Velocità di rotazione del mandrino 100%: Tasto 100%



Arresto del mandrino

 
Questa funzione interrompe il movimento del mandrino di fresatura. Qualora ciò dovesse avvenire con un movimento di avanzamento in corso, bisogna arrestare prima tale movimento.



Avvio del mandrino

Questa funzione consente di riprendere un movimento programmato del mandrino.

Porte automatiche della macchina



Per aprire e chiudere le porte della macchina.

Trasportatore trucioli (Optional)



Accendere il trasportatore trucioli:

Marcia in avanti: Pressione breve del tasto, inferiore ad 1 secondo.
Marcia indietro: Pressione lunga del tasto, oltre 1 secondo.

Il trasportatore trucioli si spegne trascorso un intervallo stabilito (di ca. 35 secondi).

Questo valore è preimpostato di fabbrica.

Orientamento del tamburo per utensili

Premendo questo tasto il tamburo per utensili viene ruotato di una posizione:



Corse in senso orario (una posizione in avanti)



Corse in senso antiorario (una posizione indietro)

Premesse:

- Porte della macchina chiuse
- Modalità "JOG"
- Interruttore a chiave su "Manu"

Cambio utensile manuale



Agendo su questo tasto si avvia il cambio utensile manuale.

L'utensile serrato nel mandrino della fresa viene rimosso e sostituito con l'utensile della posizione in cui è attualmente orientato il tamburo portautensili.

Premesse:

- Porte della macchina chiuse
- Modalità "JOG"
- Interruttore a chiave su "Manu"

Avvertimenti:

- Con la manopola del potenziometro di regolazione impostata al di sotto del 4%, si avrà l'interruzione della procedura di cambio.
- Premendo il tasto RESET la procedura di cambio verrà arrestata.



Dispositivo di serraggio



Queste funzioni attivano il dispositivo di serraggio.



Refrigerante

Questa funzione consente di attivare o disattivare il sistema di raffreddamento.



Auxiliary OFF


Questa funzione consente di disattivare i gruppi ausiliari della macchina. È attiva solo con programma e mandrino fermi.



Auxiliary ON

Con questa funzione i gruppi ausiliari della macchina vengono resi pronti per l'uso (ad es.: componenti idraulici, motori di avanzamento, azionamenti mandrino, lubrificazione, trasportatore trucioli, refrigerante). Tenere premuto il tasto per circa 1 secondo.

Premendo brevemente il tasto AUX ON si ha una funzione di conferma e viene azionato un impulso di lubrificazione della lubrificazione centralizzata.

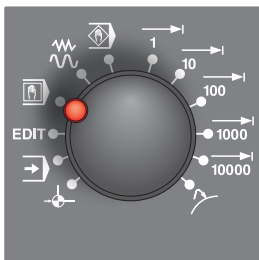

Modalità operative

REF - Modalità riferimento

Raggiungimento del punto di riferimento (Ref) nella modalità di funzionamento JOG.



AUTO - Modalità automatica

Comando della macchina mediante l'elaborazione automatica dei programmi.

Qui vengono selezionati, avviati, corretti, direttamente influenzati (ad es. blocco singolo) ed eseguiti i programmi del pezzo.



EDIT

nessuna funzione



MDA - Funzionamento semiautomatico

Comando della macchina mediante l'elaborazione di un blocco o di una serie di blocchi. L'inserimento di un blocco avviene mediante il pannello di controllo.



JOG - Jogging

Spostamento standard con la movimentazione continua degli assi mediante i tasti direzionali o con la movimentazione incrementale degli assi mediante i tasti direzionali o il volantino.

JOG serve per il funzionamento manuale ed il setup della macchina.



TEACH IN

nessuna funzione

**Inc 1 - Incremental Feed**

Spostamento a passi con incrementi preimpostati da 1.
 Sistema metrico: Inc 1 corrisponde a 1 µm
 Sistema anglosassone: Inc 1 corrisponde a 0,1 µpollici

**Inc 10 - Incremental Feed**

Spostamento a passi con incrementi preimpostati da 10.
 Sistema metrico: Inc 10 corrisponde a 10 µm
 Sistema anglosassone: Inc 10 corrisponde a 1 µpollici

**Inc 100 - Incremental Feed**


Spostamento a passi con incrementi preimpostati da 100.
 Sistema metrico: Inc 100 corrisponde a 100 µm
 Sistema anglosassone: Inc 100 corrisponde a 10 µpollici

**Inc 1.000 - Incremental Feed**

Spostamento a passi con incrementi preimpostati da 1.000.
 Sistema metrico: Inc 1.000 corrisponde a 1.000 µm
 Sistema anglosassone: Inc 1.000 corrisponde a 100 µpollici

**Inc 10.000 - Incremental Feed**

Spostamento a passi con incrementi preimpostati da 10.000.
 Sistema metrico: Inc 10.000 corrisponde a 10.000 µm
 Sistema anglosassone: Inc 10.000 corrisponde a 1.000 µpollici

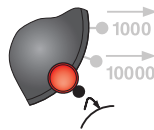**REPOS - Repositioning**

Ritorno alla posizione iniziale, posizionamento sul profilo in modalità JOG

Avvertimenti:

- Le modalità di funzionamento possono essere selezionate mediante i tasti Softkey (tastiera del PC) o con il selettore modale.
- La commutazione tra il sistema metrico e quello anglosassone avviene attraverso il software ausiliario EmConfig (vedere il capitolo X EmConfig).

Avviso:


La conversione dal sistema metrico a quello anglosassone avviene come segue:

Avanzamento:

Da millimetri a pollici:
 mm/min => pollici/min
 mm/U => pollici/U

Velocità di taglio costante:

Da metri a piedi:
 m/min => piedi/min

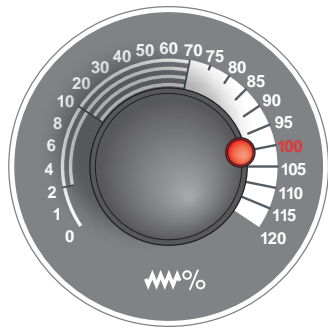

Manopola del potenziometro di regolazione - Override (variazione di avanzamento)


L'interruttore girevole a più posizioni consente di modificare il valore di avanzamento F programmato (corrispondente al 100 %). Il valore impostato di avanzamento F in % verrà visualizzato sullo schermo.

Intervallo di regolazione:

Da 0 % fino al 120 % dell'avanzamento programmato.

Nel posizionamento in rapido non verrà superato il 100 %.

Nessun effetto con comandi filettatura G33, G63

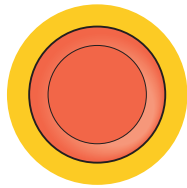

ARRESTO DI EMERGENZA


Agire sul pulsante rosso solo in situazione di emergenza.

Azioni:

Con l'ARRESTO DI EMERGENZA verranno, con la coppia massima frenante possibile, arrestati tutti gli azionamenti della macchina.

Riarmo: A rotazione

Per riprendere la lavorazione, premere i seguenti tasti: RESET, AUX ON, APERTURA e CHIUSURA porte.

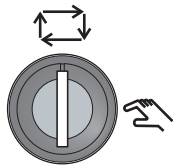

Interruttore a chiave funzionamento speciale

L'interruttore a chiave può essere commutato in posizione "AUTOMATICO" o "ALLESTIMENTO" (manuale).

Con questo interruttore a chiave sarà possibile, con la porta scorrevole aperta, eseguire movimenti in modalità di funzionamento passo-passo.



Pericolo:

Con l'attivazione del funzionamento speciale aumenta il rischio di infortuni.


La chiave dell'interruttore deve essere affidata dunque esclusivamente a coloro che dispongano delle conoscenze necessarie sui pericoli presenti e operino seguendo le relative precauzioni. Tenere la porta di protezione trucioli chiusa anche in modalità allestimento.

La chiave può essere affidata ed utilizzata solo da personale autorizzato.

Una volta terminata l'operazione in modalità di funzionamento speciale, togliere sempre la chiave (rischio di infortuni).

Osservare le norme di sicurezza nazionali (ad es.: SUVA, BG, UVV ...).

Comando multifunzione

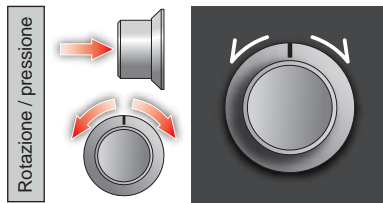


Il comando multifunzione è fornito in forma di interruttore girevole a pressione.

Funzionamento

- L'interfaccia utente viene aperta premendo una volta il comando multifunzione. La visualizzazione di un simbolo di spunta verde indica che la funzione è attiva.
- Ruotando l'interruttore si passa da una funzione all'altra. La barra nera con i simboli scorre verso sinistra o verso destra.
- Per eseguire l'attivazione di una funzione o un cambio in un sottomenu è necessario premere la manopola girevole.

L'interfaccia offre le seguenti funzioni:

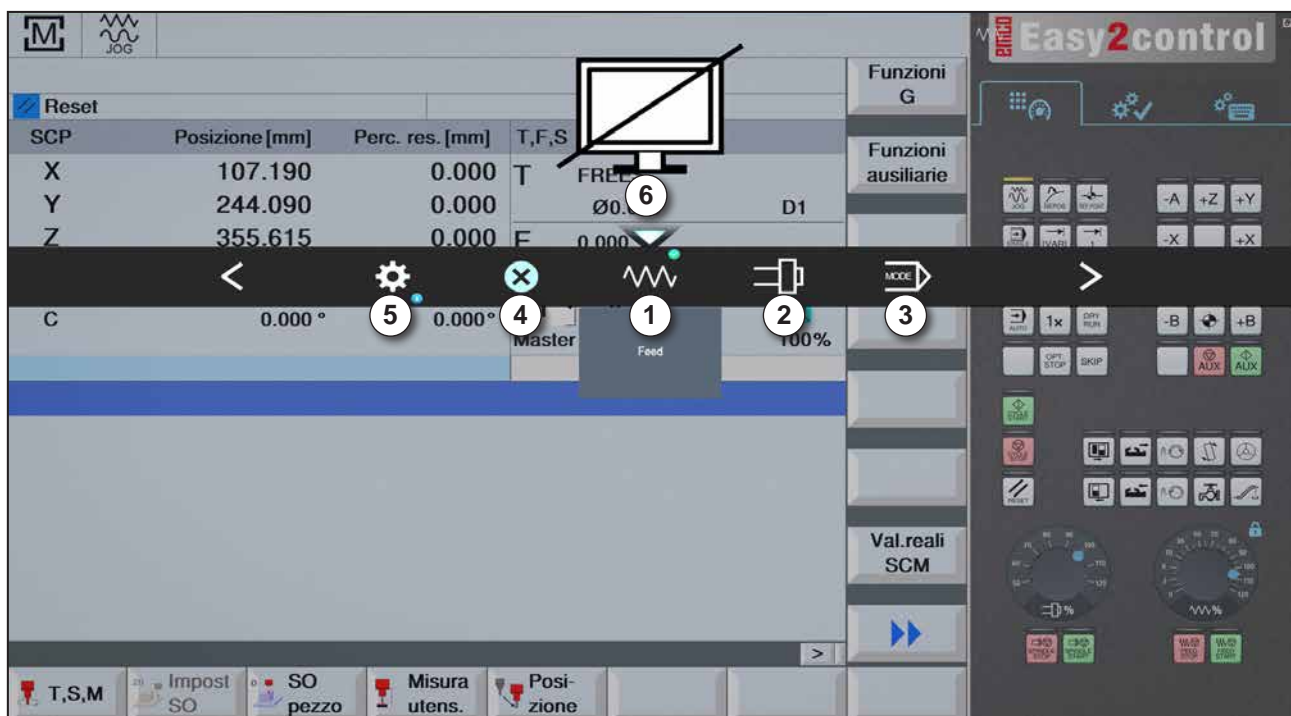


Panoramica delle funzioni

- 1 Override di avanzamento: gestisce l'avanzamento in modo analogo al tradizionale regolatore di avanzamento
- 2 Override del mandrino: gestisce il numero di giri del mandrino in modo analogo al tradizionale regolatore di giri
- 3 Modalità di funzionamento: Consente di selezionare le modalità di funzionamento tramite il comando multifunzione
- 4 Chiusura: L'interfaccia utente viene chiusa. Il menu viene nascosto e si torna all'interfaccia di controllo
- 5 Impostazioni: apre un livello con ulteriori opzioni di impostazione
- 6 Cursore: visualizza la posizione attuale nel menu

Avviso:

Le funzionalità disponibili del comando multifunzione possono variare a seconda della versione del software.

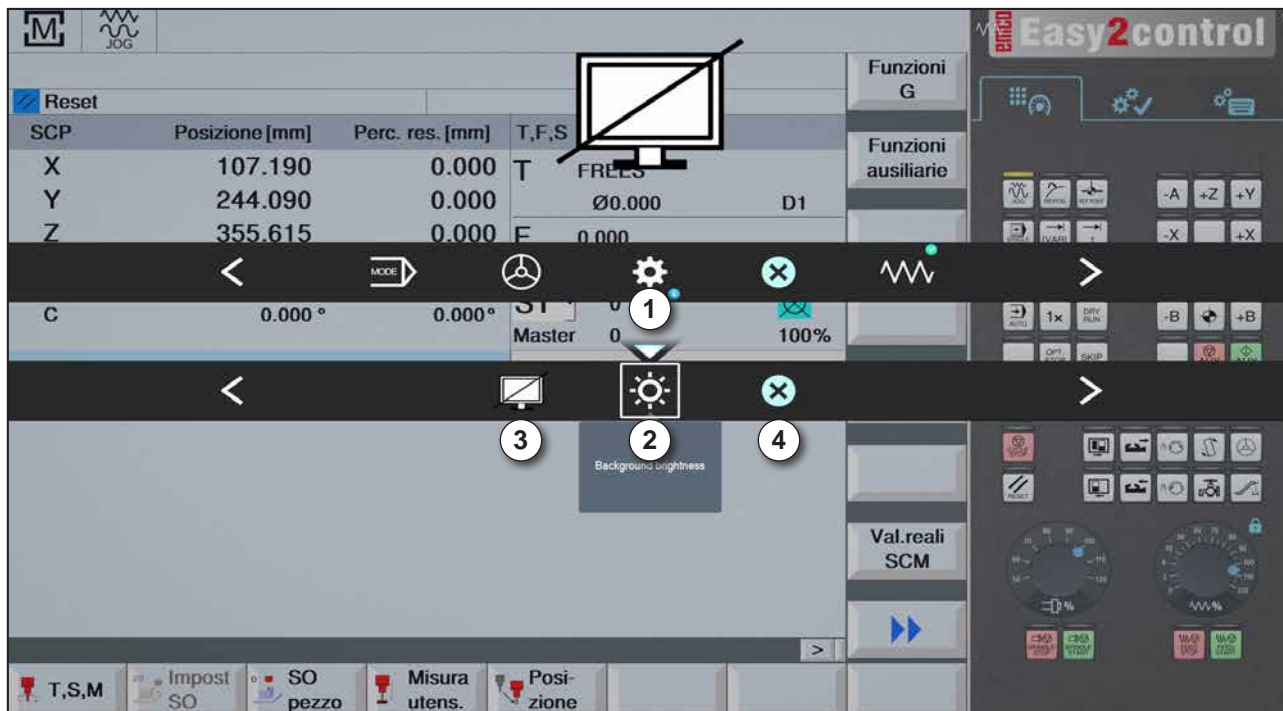

Impostazioni di luminosità dello sfondo

- 1 Impostazioni
- 2 Luminosità dello sfondo: regola la trasparenza dello sfondo
- 3 Blocco dello schermo: Premendo un'altra volta, lo schermo sarà nuovamente attivo.
- 4 Chiusura: Il sottomenu viene chiuso. Ritorno alla voce superiore del menu.


Impostazione di luminosità dello sfondo



- Premendo una volta comparirà una cornice bianca intorno al simbolo. La voce del menu è attiva.



- A questo punto è possibile modificare la trasparenza dello sfondo ruotando l'interruttore girevole:
Rotazione a sinistra: più chiaro
Rotazione a destra: più scuro
- Premendo una volta si uscirà dalla voce di menu e la cornice bianca sparirà nuovamente.

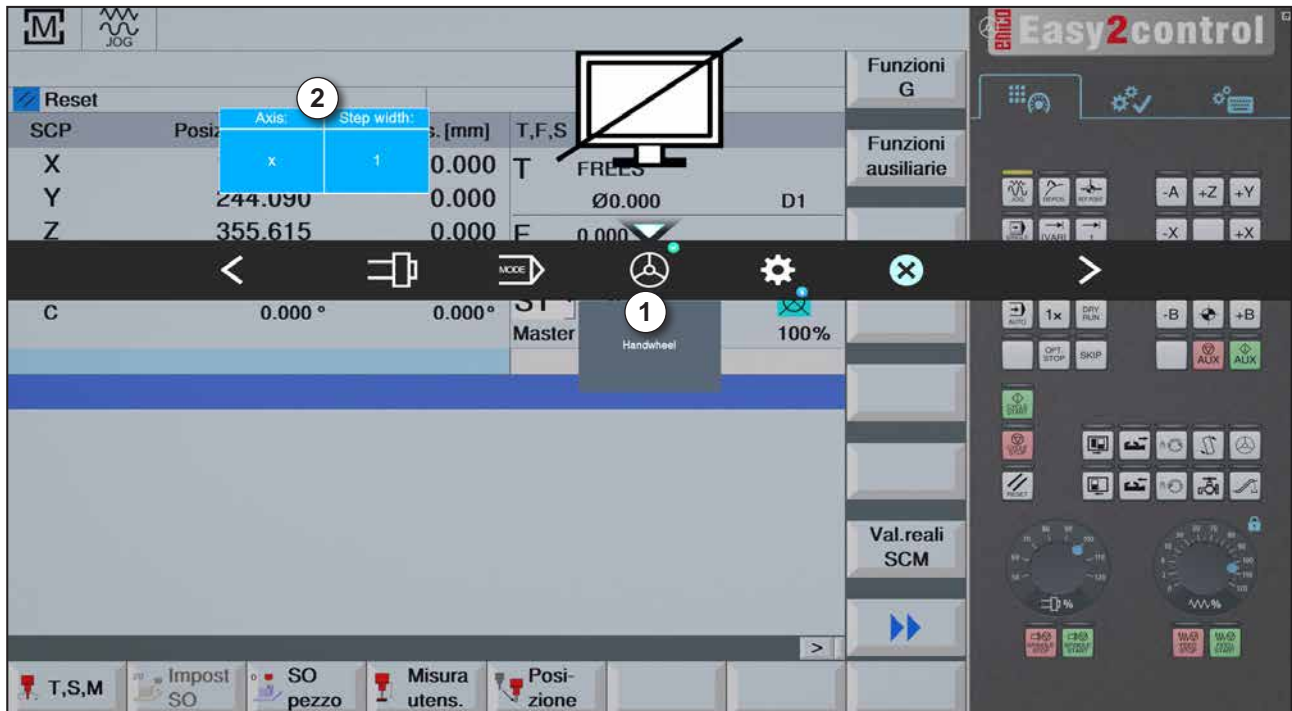

Funzione volantino

Il volantino (1) attiva la modalità volantino. I parametri degli assi e degli incrementi (2) sono indicati tramite i tasti degli assi e della modalità di funzionamento sulla tastiera della macchina.

Funzionamento

- Il volantino elettronico serve allo spostamento della slitta con un incremento preimpostato.
- L'incremento corrisponde alla modalità di funzionamento Inc impostata: Inc 1, Inc 10, Inc 100.
- È necessario selezionare una modalità di funzionamento Inc e definire un asse tramite un tasto direzionale.
- Consultare anche le sezioni "Descrizione delle modalità operative" e "Descrizione dei tasti direzionali" nel capitolo B.

Avviso:

Nella modalità di funzionamento "Inc 1.000", non è possibile effettuare spostamenti con il volantino. "Inc 1.000" si muove con "Inc 100".

0



1

Interruttore a chiave

Il funzionamento dell'interruttore a chiave è specifico per ciascuna macchina.

Tasto di avvio supplementare NC



La funzione del tasto supplementare è analoga a quello presente sul pannello di comando macchina.
(Assegnazione doppia per una migliore gestione).



Porta USB (USB 2.0)

Consente lo scambio di dati con il PC integrato (copia dei dati, installazione dei software).




Tasto di consenso

A porta aperta, premendo il tasto di conferma sono ammessi i movimenti degli assi con i tasti direzionali o con la movimentazione della torretta portautensili (si presuppone che l'interruttore a chiave sia in posizione ALLESTIMENTO).


In macchine con apertura porta automatica (optional), la porta della macchina si apre premendo il tasto di conferma.

C: Funzionamento

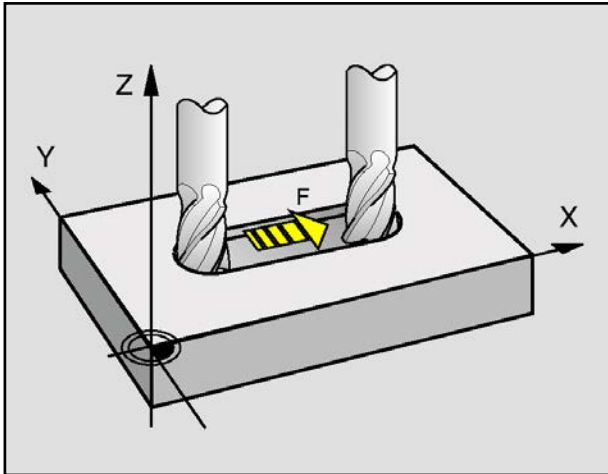

Avanzamento F [mm/min]

L'avanzamento F è la velocità in mm/min (pollici/min) con la quale il centro dell'utensile si muove sulla propria traiettoria. L'avanzamento massimo può essere differente per i singoli assi e viene determinato mediante parametri macchina.

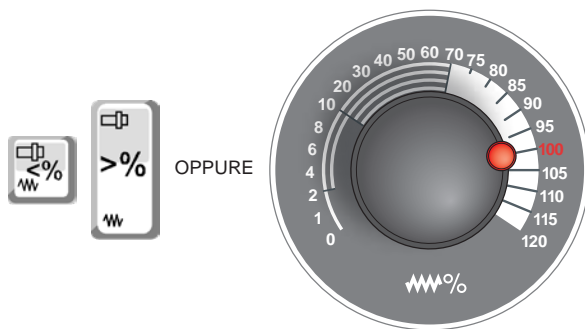

Variazione dell'avanzamento

Il valore di avanzamento F da Lei programmato corrisponde al 100%.


Con questi tasti o con l'override di avanzamento si può modificare in % il valore di avanzamento impostato.



Intervallo di regolazione:


Da 0% fino al 120% dell'avanzamento programmato.

Viene visualizzata solo la percentuale modificata e non il valore effettivo risultante dalla modifica. Nella corsa rapida non viene superato il 100% dell'avanzamento rapido massimo.

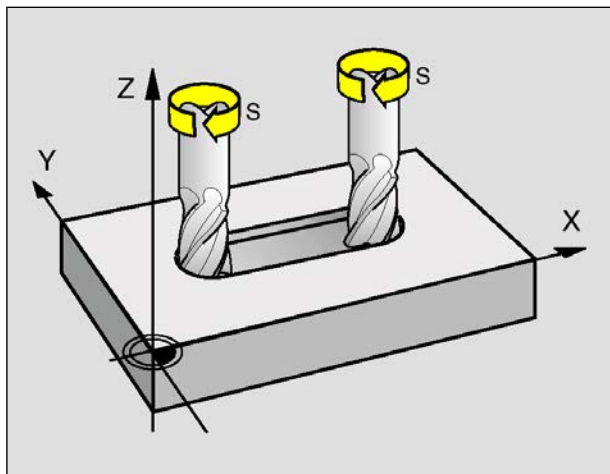

Numero di giri del mandri- no S [giri/min]


Il numero di giri del mandrino S è espresso in giri al minuto (1/min).

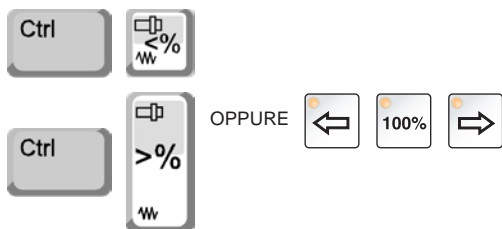

Correzione della velocità di rotazione del mandrino

Il numero di giri del mandrino S da Lei programmato corrisponde al 100%.


Con queste combinazioni di tasti o con l'override del numero di giri del mandrino si può modificare in % il valore del numero di giri del mandrino S.

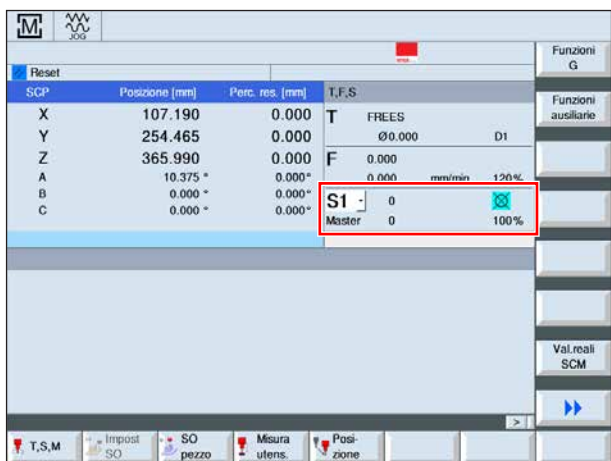

Intervallo di regolazione:

Dallo 0% fino al 120% del numero di giri programmato del mandrino.

Viene visualizzata solo la percentuale modificata e non il valore effettivo risultante dalla modifica.

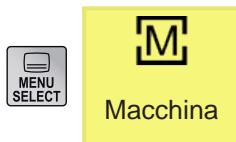

Area di comando Macchina

L'area di comando Macchina include tutte le funzioni ed i fattori d'influenza per le singole azioni della macchina o il controllo del suo stato.

Possiamo distinguere le seguenti modalità operative:




Modalità operative

JOG - Jogging

Spostamento standard con la movimentazione continua degli assi mediante i tasti direzionali o con la movimentazione incrementale degli assi mediante i tasti direzionali o il volantino.

JOG serve per il funzionamento manuale ed il setup della macchina.

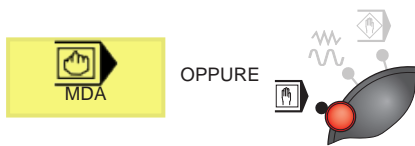

MDA - Funzionamento semiautomatico

Comando della macchina mediante l'elaborazione di un blocco o di una serie di blocchi. L'inserimento di un blocco avviene mediante il pannello di controllo, con la tastiera del PC.



AUTO - Modalità automatica

Comando della macchina mediante l'elaborazione automatica dei programmi.

Qui vengono selezionati, avviati, corretti, direttamente influenzati (ad es. blocco singolo) ed eseguiti i programmi del pezzo.

Avviso:

Le modalità di funzionamento possono essere selezionate mediante i tasti Softkey (tastiera del PC) o con il selettore modale.



Ci sono le seguenti opzioni per il setup in modalità JOG:



OPPURE




REF - Modalità riferimento

Raggiungimento del punto di riferimento (Ref) nella modalità di funzionamento JOG.



OPPURE

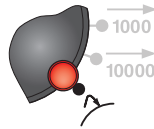

REPOS - Ritorno alla posizione iniziale, posizionamento sul profilo in modalità JOG



Inc 1 - Incremental Feed

Spostamento a passi con incrementi preimpostati da 1.
Sistema metrico: Inc 1 corrisponde a 1 μm
Sistema anglosassone: Inc 1 corrisponde a 0,1 $\mu\text{pollici}$



Inc 10 - Incremental Feed

Spostamento a passi con incrementi preimpostati da 10.
Sistema metrico: Inc 10 corrisponde a 10 μm
Sistema anglosassone: Inc 10 corrisponde a 1 $\mu\text{pollici}$



Inc 100 - Incremental Feed

Spostamento a passi con incrementi preimpostati da 100.
Sistema metrico: Inc 100 corrisponde a 100 μm
Sistema anglosassone: Inc 100 corrisponde a 10 $\mu\text{pollici}$



Inc 1.000 - Incremental Feed

Spostamento a passi con incrementi preimpostati da 1.000.
Sistema metrico: Inc 1.000 corrisponde a 1.000 μm
Sistema anglosassone: Inc 1.000 corrisponde a 100 $\mu\text{pollici}$



Inc 10.000 - Incremental Feed

Spostamento a passi con incrementi preimpostati da 10.000.
Sistema metrico: Inc 10.000 corrisponde a 10.000 μm
Sistema anglosassone: Inc 10.000 corrisponde a 1.000 $\mu\text{pollici}$

Avviso:

La conversione dal sistema metrico a quello anglosassone avviene come segue:

Avanzamento:

 
Da millimetri a pollici:
mm/min => pollici/min
mm/U => pollici/U

Avviso:

La commutazione tra il sistema metrico e quello anglosassone avviene attraverso il software ausiliario EmConfig (vedere il capitolo X EmConfig).

Posizionamento sul punto di riferimento

Il punto di riferimento R è un punto fisso della macchina. Questo punto serve per calibrare il sistema di misurazione. Il punto di riferimento deve essere raggiunto dopo ogni accensione o dopo ogni sblocco del tasto di arresto di emergenza, per comunicare al controllo la distanza esatta tra il punto zero della macchina M e il punto di riferimento del portautensili N o T.



- Passare alla modalità riferimento REF.



Opzione A: Registrare assi singolarmente

Premere i tasti +Z, +Y e +X oppure +A e +B. Le slitte si porteranno progressivamente sui rispettivi punti di riferimento, dopo che sia stata raggiunta, di volta in volta, la zona priva di rischio di collisione. (Tasto "+A" e "+B" solo con accessorio attivato).

Avviso:

- Gli interruttori di finecorsa software verranno attivati, una volta raggiunti i punti di riferimento. La posizione del punto di riferimento è visualizzata sullo schermo come posizione reale.
- La contropunta (se presente), al momento della registrazione degli assi, deve trovarsi sul lato corretto del bancale, in modo che la slitta Z non collida con la contropunta.



Opzione B: Azzeramento automatico

Premendo il tasto "Punto di riferimento", gli assi si porteranno progressivamente, in automatico, sui rispettivi punti di riferimento. Prima vengono registrati gli assi, poi la torretta portautensili.

Spostamento manuale slitta

Gli assi della macchina vengono spostati manualmente mediante i tasti direzionali.



- Passare alla modalità di funzionamento JOG.

- Con i tasti direzionali gli assi vengono mossi nella direzione corrispondente, finché il tasto rimane premuto.

- La velocità di spostamento è regolata con manopola del potenziometro di regolazione (Override).



- Premendo contemporaneamente il tasto, le slitte si spostano in avanzamento rapido.


Posizionamento a passi slitte

Gli assi della macchina possono essere spostati manualmente a passi mediante i tasti direzionali.



- Passare alla modalità di funzionamento INC.

- Con i tasti direzionali gli assi verranno, ad ogni pressione, spostati nella direzione selezionata della distanza preimpostata.

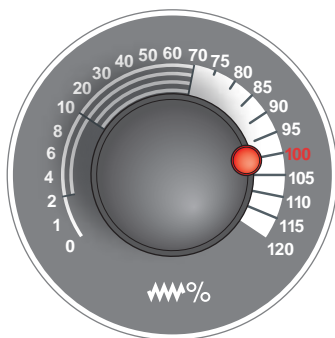

- La velocità di spostamento è regolata con manopola del potenziometro di regolazione (Override).



- Premendo contemporaneamente il tasto, le slitte si spostano in avanzamento rapido.



Modalità di funzionamento MDA - Funzionamento semiautomatico

Comando della macchina mediante l'elaborazione di un blocco o di una serie di blocchi. A tal fine i movimenti desiderati possono essere immessi nel comando sotto forma di singoli blocchi del programma pezzo, attraverso la tastiera di controllo.



Il comando esegue i blocchi immessi una volta premuto il tasto.

Per un'esecuzione del programma MDA sono necessari gli stessi requisiti richiesti per il funzionamento completamente automatico.



Modalità di funzionamento AUTO - Modalità automatica

Comando della macchina mediante l'elaborazione automatica dei programmi.

Qui vengono selezionati, avviati, corretti, direttamente influenzati (ad es. blocco singolo) ed eseguiti i programmi del pezzo.

Presupposti per l'esecuzione automatica dei programmi pezzo:

- È stato raggiunto il punto di riferimento
- Il programma del pezzo è caricato nel sistema di comando.
- Sono stati testati ed inseriti i valori di correzione necessari (ad es. spostamento dell'origine, correzione dell'utensile)
- Gli interblocchi di sicurezza sono stati attivati (ad es. porta protezione trucioli chiusa).

Opzioni in modalità di funzionamento automatico:

- Correzione programma
- Ricerca di blocco
- Sovrascrivere
- Condizionamento del programma

(consultare il capitolo G Esecuzione del programma)



Ripartizione dello schermo T, S, M

SCP	Posizione [mm]	Perc. res. [mm]	T,F,S
X	107.190	0.000	T FREES (1) Ø0.000 D1 (9)
Y	254.465	0.000	
Z	365.990	0.000	F 0.000 0.000 mm/min 100%
A	10.375 °	0.000 °	
B	0.000 °	0.000 °	S1 0 (checked) Master 0 100%
C	0.000 °	0.000 °	

T,S,M			
V (2)	FREES01	D 1 (3)	
Mandrino	S1	giri/min (4)	
Funzione M mandrino		(5)	
Funz. M speciale		(6)	
Spostam. origine		(7)	


Buttons: Selez. utensile (8), Selezion. SO (9), Indietro

- 1 Nome utensile
- 2 Numero di posizione dell'utensile corrente
- 3 Numero tagliente dell'utensile corrente
- 4 Numero di giri del mandrino
- 5 Senso di rotazione mandrino (M3, M4, M5, SPOS)
- 6 Opzione di immissione per le funzioni aggiuntive M
- 7 Selezione dello spostamento dell'origine
- 8 Softkey per passare alla lista utensili
- 9 Softkey per passare alla tabella degli spostamenti dell'origine

Spostamento assi


Spostamenti degli assi con incrementi fissi

- 1 Passare all'area di comando Macchina.
- 2 Per impostare il passo (incremento), selezionare con il selettore girevole modale il settaggio INC. 1, 10, ..., 10.000.
I numeri indicano la distanza del movimento in micrometri o micro pollici. Esempio: Per l'incremento desiderato di 100 μm (= 0,1 mm), premere il tasto "100".
- 3 Selezionare gli assi da spostare.
Ad ogni pressione, l'asse desiderato verrà spostato dell'incremento fisso.

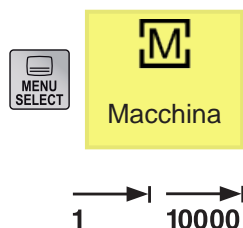

Spostamenti degli assi con incrementi variabili


- 1 Passare all'area di comando Macchina.
- 2 Premere il tasto Softkey. Inserire il valore desiderato della distanza del passo variabile.
Ad ogni pressione, l'asse desiderato verrà spostato dell'incremento fisso.
Esempio: Per l'incremento desiderato di 500 μm (0,5 mm), inserire 500.

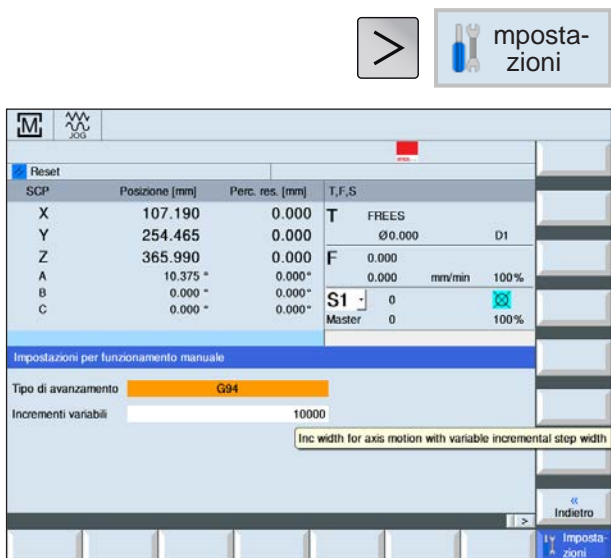

- 3 Mediante la tastiera del PC impostare la modalità di funzionamento INC-Var.
- 4 Selezionare gli assi da spostare.
Ad ogni pressione, l'asse desiderato verrà spostato dell'incremento impostato.



Rapido

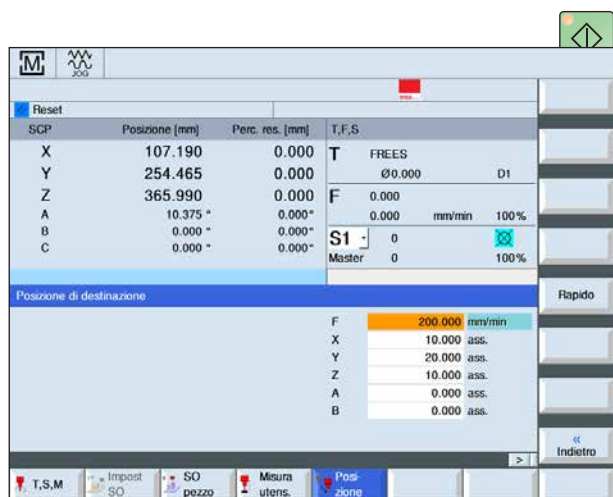

Raggiungimento della posizione di destinazione


1 Inserire il valore di coordinata desiderato.

2a Immettere l'avanzamento desiderato.

OPPURE

2b Selezionare l'avanzamento rapido.

3 Con il tasto di avvio NC spostare gli assi, alla velocità impostata, nella posizione prevista.

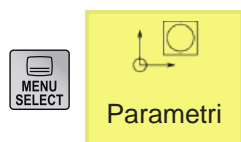

Area di comando Parametri

Nell'area di comando Parametri è possibile inserire e modificare i dati relativi ai programmi ed alla gestione degli utensili.

Dati utensile

(vedere il Cap. F Programmazione degli utensili)

Spostamento dell'origine

- Premere il tasto Softkey.

(vedere il Capitolo A Generalità Spostamento dell'origine)

Visualizzazione ed elaborazione dello spostamento dell'origine

1 Premere il tasto Softkey. Verrà aperta la rispettiva finestra.



Dettagli

SO +

SO -

Cancella SO

OK

Interruz.

2 Per maggiori dettagli sullo spostamento, portare il cursore sullo spostamento desiderato.


3 Premere il tasto Softkey. Verranno indicati tutti i spostamenti configurabili, suddivisi in spostamenti di massima e precisi, nonché la rotazione, il fattore di scala e la specularità. I campi con lo sfondo chiaro sono editabili.

4 Per selezionare lo spostamento successivo o precedente, premere il tasto Softkey.

5 Premere il tasto Softkey per cancellare i valori.


6 Confermare o interrompere la cancellazione con il softkey.

Visualizzazione della panoramica degli spostamenti dell'origine

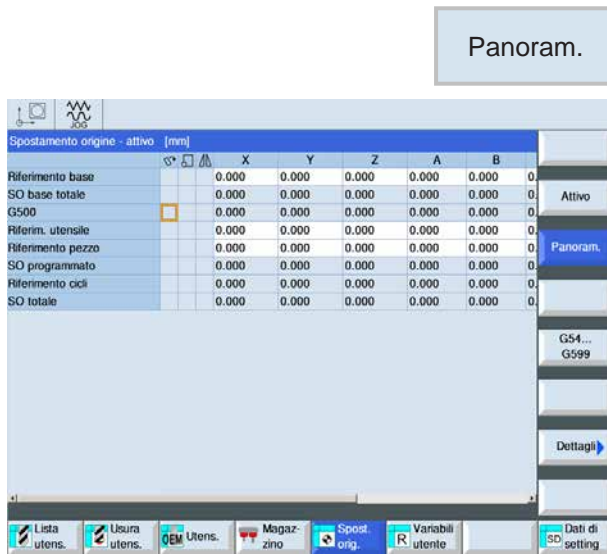

- Premere il tasto Softkey. Verranno visualizzati tutti gli spostamenti dell'origine.

Misurazione del punto zero del pezzo

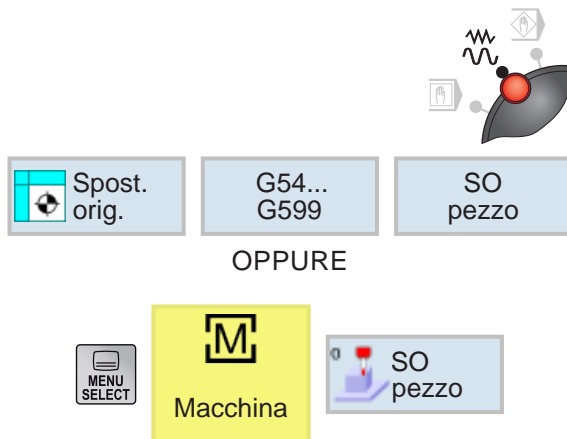



- Impostare il selettore modale su modalità JOG.

- Premere il tasto Softkey. Verrà aperta la rispettiva finestra.

Sono disponibili le seguenti varianti di misurazione manuale:



 - Imposta spigolo
- Allinea spigolo
- Angolo retto
- Tasca circolare
- Isola circolare

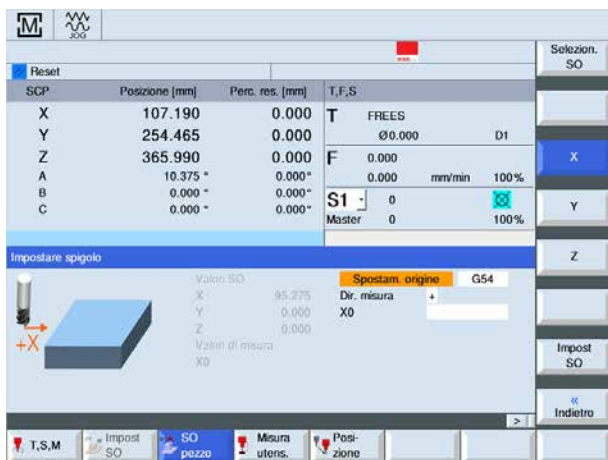

Calcolo

Selezion.
SO

In
manuale

X

Y

Z

Impost
SO

Impostazione spigolo

Il pezzo è collocato sulla tavola di fissaggio, parallelamente al sistema di coordinate. Il punto di riferimento verrà misurato in uno degli assi (X, Y, Z).

La misurazione manuale avviene con marcatura a graffio dell'utensile sul pezzo.

1 Premere il tasto Softkey.

2 Altre opzioni di misurazione da selezionare:

- Selezionare la misurazione, solo se si vuole visualizzare solamente i valori misurati,

OPPURE

- Selezionare lo spostamento dell'origine, se si vuole salvare lo spostamento origine impostabile,

OPPURE

- Selezionare il punto di riferimento.

3 Selezione il senso di misurazione positivo o negativo.

4 Immettere nei campi di immissione X0, Y0 e Z0 la posizione di riferimento del spigolo del pezzo. Ricavare la posizione di riferimento dai dati di misurazione del disegno del pezzo.

 
 
 

5 Selezionando l'opzione di misurazione pura, premendo il softkey sarà possibile calcolare i valori e visualizzarli sullo schermo.

6 Per ogni altra opzione (spostamento dell'origine o punto di riferimento): Premere il softkey e selezionare il comando G sotto il quale si vogliono salvare i valori di misurazione.

7 Confermare la selezione con il softkey. Verrà visualizzato il comando G selezionato.

8 Selezionare gli assi uno dopo l'altro. Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo ed eseguire su quest'ultimo la marcatura a graffio.

9 Confermare i valori misurati con il softkey. In questo modo i valori misurati verranno inseriti nel comando G precedentemente selezionato.

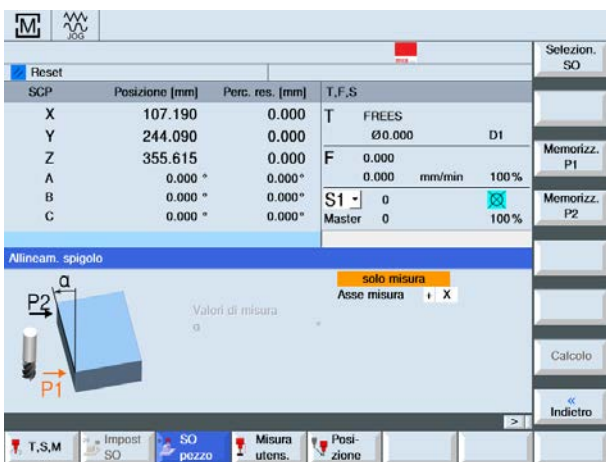

Allineamento spigolo

Il pezzo è collocato sulla tavola di fissaggio, non parallelamente al sistema di coordinate. Due punti verranno misurati sullo spigolo di riferimento del pezzo. Ciò determina l'angolo al sistema di coordinate.

La misurazione manuale avviene con marcatura a graffio dell'utensile sul pezzo.

1 Premere il tasto Softkey.

2 Altre opzioni di misurazione da selezionare:

- Selezionare la misurazione, solo se si vuole visualizzare solamente i valori misurati,

OPPURE

- Selezionare lo spostamento dell'origine, se si vuole salvare lo spostamento origine impostabile,

OPPURE

- Selezionare il punto di riferimento.

3 Selezione il senso di misurazione positivo o negativo e l'asse di misurazione (X, Y, Z).

4 Selezionando l'opzione di misurazione pura, premendo il softkey sarà possibile calcolare i valori e visualizzarli sullo schermo.

5 Per ogni altra opzione (spostamento dell'origine o punto di riferimento):

Premere il softkey e selezionare il comando G sotto il quale si vogliono salvare i valori di misurazione.

6 Confermare la selezione con il softkey. Verrà visualizzato il comando G selezionato.

7 Indicare l'angolo di riferimento tra il pezzo e l'asse di riferimento.

Memorizz.
P1

8 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del primo punto di misurazione P1 ed eseguire la marcatura a graffio.

9 Premere il tasto Softkey.

Memorizz.
P2

10 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del secondo punto di misurazione P2 ed eseguire la marcatura a graffio.

11 Premere il tasto Softkey.

 
 
 

Avviso:

Le posizioni dei punti di misurazione devono differire fra di loro. Altrimenti appare un messaggio di errore.



Impost
SO

12 Confermare i valori misurati con il softkey. In questo modo i valori misurati verranno inseriti nello spostamento dell'origine precedentemente selezionato.

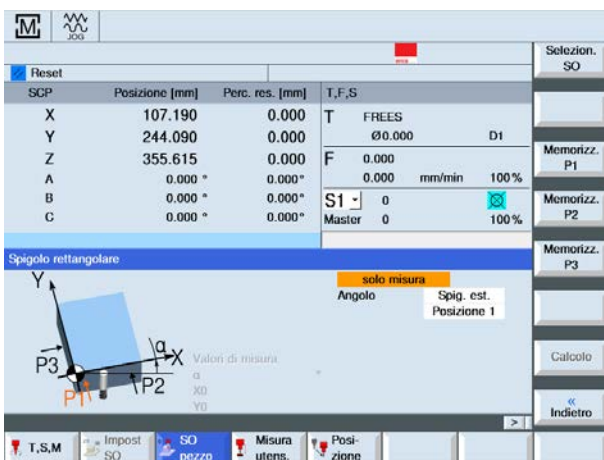

Angolo retto

Il pezzo ad angolo retto è collocato sulla tavola di fissaggio, non parallelamente al sistema di coordinate. Verranno misurati tre punti. In questo modo verrà determinato lo spigolo retto e l'angolo al sistema di coordinate.

La misurazione manuale avviene con marcatura a graffio dell'utensile sul pezzo.

1 Premere il tasto Softkey.

2 Altre opzioni di misurazione da selezionare:

- Selezionare la misurazione, solo se si vuole visualizzare solamente i valori misurati,

OPPURE

- Selezionare lo spostamento dell'origine, se si vuole salvare lo spostamento origine impostabile,

OPPURE

- Selezionare il punto di riferimento.

3 Selezionare se si vuole misurare l'angolo esterno o interno.

4 Selezionare la posizione dello spigolo (posizione 1... posizione 4).

5 Selezionando l'opzione di misurazione pura, premendo il softkey sarà possibile calcolare i valori e visualizzarli sullo schermo.

6 Per ogni altra opzione (spostamento dell'origine o punto di riferimento):

Premere il softkey e selezionare il comando G sotto il quale si vogliono salvare i valori di misurazione.

7 Confermare la selezione con il softkey. Verrà visualizzato il comando G selezionato.

8 Immettere nei campi di immissione X0, Y0 e Z0 la posizione di riferimento del spigolo del pezzo. Ricavare la posizione di riferimento dai dati di misurazione del disegno del pezzo.

Memorizz.
P1

9 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del primo punto di misurazione P1 ed eseguire la marcatura a graffio.

10 Premere il tasto Softkey.

Memorizz.
P2

11 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del secondo punto di misurazione P2 ed eseguire la marcatura a graffio.

12 Premere il tasto Softkey.

Memorizz.
P3

13 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del terzo punto di misurazione P3 ed eseguire la marcatura a graffio.

14 Premere il tasto Softkey.



Avviso:

Le posizioni dei punti di misurazione devono differire fra di loro. Altrimenti appare un messaggio di errore.



Impost
SO

15 Confermare i valori misurati con il softkey. In questo modo i valori misurati verranno inseriti nello spostamento dell'origine precedentemente selezionato.

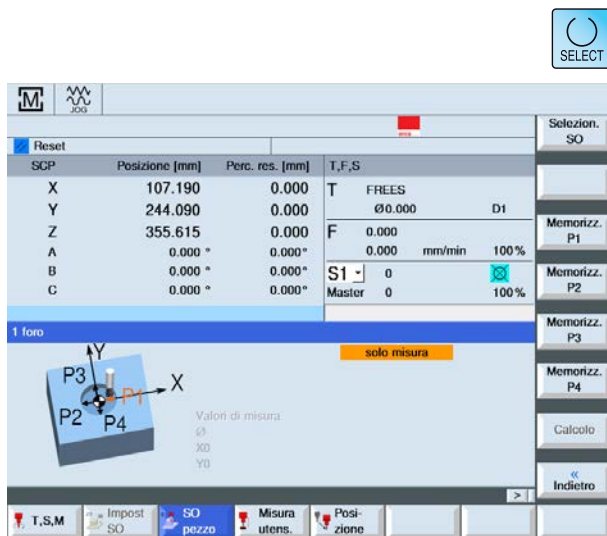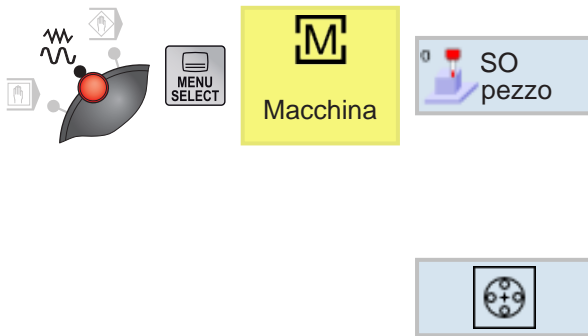

Calcolo

Selezione.
SO

In
manuale

1 Foro

Il pezzo con tasca circolare è collocato sulla tavola di fissaggio. Verranno misurati quattro punti. In questo modo verrà determinato il diametro del cerchio, nonché il centro del cerchio. La misurazione manuale avviene con marcatura a graffio dell'utensile sul pezzo.

1 Premere il tasto Softkey.

2 Altre opzioni di misurazione da selezionare:

- Selezionare la misurazione, solo se si vuole visualizzare solamente i valori misurati,

OPPURE

- Selezionare lo spostamento dell'origine, se si vuole salvare lo spostamento origine impostabile,

OPPURE

- Selezionare il punto di riferimento.

3 Selezionando l'opzione di misurazione pura, premendo il softkey sarà possibile calcolare i valori e visualizzarli sullo schermo.

4 Per ogni altra opzione (spostamento dell'origine o punto di riferimento): Premere il softkey e selezionare il comando G sotto il quale si vogliono salvare i valori di misurazione.

5 Confermare la selezione con il softkey. Verrà visualizzato il comando G selezionato.

6 Immettere nei campi di immissione X0, Y0 e Z0 la posizione di riferimento del spigolo del pezzo. Ricavare la posizione di riferimento dai dati di misurazione del disegno del pezzo.

Memorizz.
P1

7 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del primo punto di misurazione P1 ed eseguire la marcatura a graffio.

8 Premere il tasto Softkey.

Memorizz.
P2

9 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del secondo punto di misurazione P2 ed eseguire la marcatura a graffio.

10 Premere il tasto Softkey.

Memorizz.
P3

11 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del terzo punto di misurazione P3 ed eseguire la marcatura a graffio.

12 Premere il tasto Softkey

Memorizz.
P4

13 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del quarto punto di misurazione P4 ed eseguire la marcatura a graffio.

14 Premere il tasto Softkey.

 
 
 

Avviso:

Le posizioni dei punti di misurazione devono differire fra di loro. Altrimenti appare un messaggio di errore.



Impost
SO

15 Confermare i valori misurati con il softkey. In questo modo i valori misurati verranno inseriti nello spostamento dell'origine precedentemente selezionato.

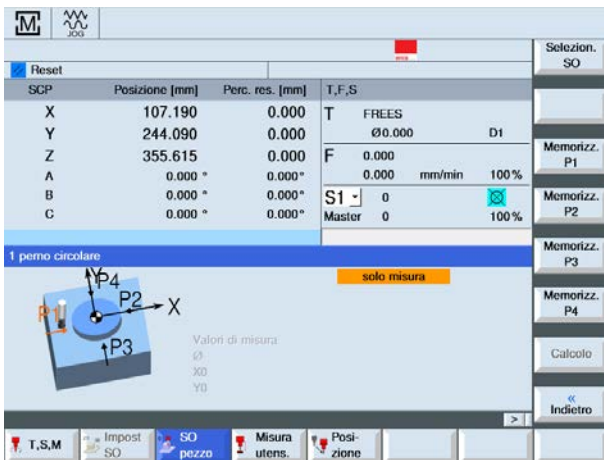

1 Isola circolare

Il pezzo con isola circolare è collocato sulla tavolo di fissaggio. Verranno misurati quattro punti. In questo modo verrà determinato il diametro dell'isola, nonché il centro dell'isola.

La misurazione manuale avviene con marcatura a graffio dell'utensile sul pezzo.

1 Premere il tasto Softkey.

2 Altre opzioni di misurazione da selezionare:

- Selezionare la misurazione, solo se si vuole visualizzare solamente i valori misurati,

OPPURE

- Selezionare lo spostamento dell'origine, se si vuole salvare lo spostamento origine impostabile,

OPPURE

- Selezionare il punto di riferimento.

3 Selezionando l'opzione di misurazione pura, premendo il softkey sarà possibile calcolare i valori e visualizzarli sullo schermo.

4 Per ogni altra opzione (spostamento dell'origine o punto di riferimento): Premere il softkey e selezionare il comando G sotto il quale si vogliono salvare i valori di misurazione.

5 Confermare la selezione con il softkey. Verrà visualizzato il comando G selezionato.

6 Immettere nei campi di immissione X0, Y0 e Z0 la posizione di riferimento del spigolo del pezzo. Ricavare la posizione di riferimento dai dati di misurazione del disegno del pezzo.

Memorizz.
P1

7 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del primo punto di misurazione P1 ed eseguire la marcatura a graffio.

8 Premere il tasto Softkey.

Memorizz.
P2

9 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del secondo punto di misurazione P2 ed eseguire la marcatura a graffio.

10 Premere il tasto Softkey.

Memorizz.
P3

11 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del terzo punto di misurazione P3 ed eseguire la marcatura a graffio.

12 Premere il tasto Softkey.

Memorizz.
P4

13 Con l'utensile in direzione selezionata dell'asse accostare l'utensile con cautela al pezzo in corrispondenza del quarto punto di misurazione P4 ed eseguire la marcatura a graffio.

14 Premere il tasto Softkey.


Avviso:

Le posizioni dei punti di misurazione devono differire fra di loro. Altrimenti appare un messaggio di errore.



Impost
SO

15 Confermare i valori misurati con il softkey. In questo modo i valori misurati verranno inseriti nello spostamento dell'origine precedentemente selezionato.

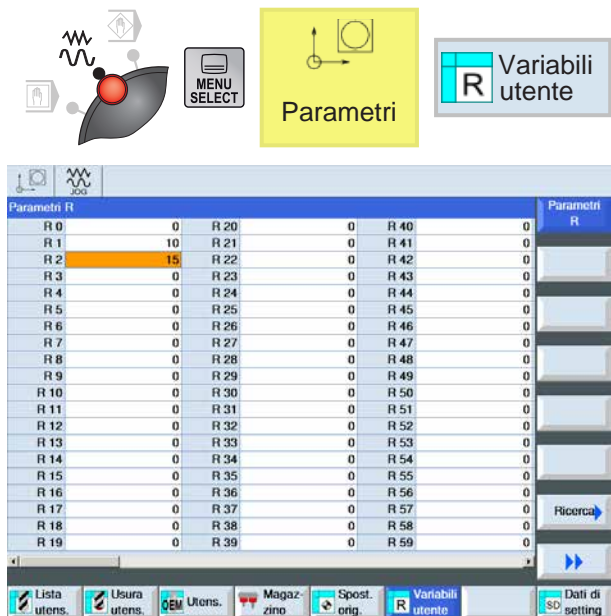

Parametri R (parametri di calcolo)

Sotto l'indirizzo R, nel sistema di controllo Sinumerik Operate, di norma sono a disposizione 300 variabili di conteggio (=Parametri R) del tipo REAL.

Per passare alla tabella dei parametri R, premere il tasto Softkey.

Per spostarsi nell'elenco dei parametri, agire sui tasti cursore.

Ricerca dei parametri R

Per avviare la ricerca, premere il softkey ed inserire l'indirizzo del parametro desiderato.

Confermare la ricerca con il softkey.

 
 
 
 
 
 
 
Cancellazione dei parametri R


Per la cancellazione, premere il softkey ed inserire gli indirizzi dei parametri da cancellare da R... a R....

Confermare o interrompere la cancellazione con il softkey.

Cancellazione di tutti i parametri R

Agendo sul softkey verranno cancellati tutti i valori.



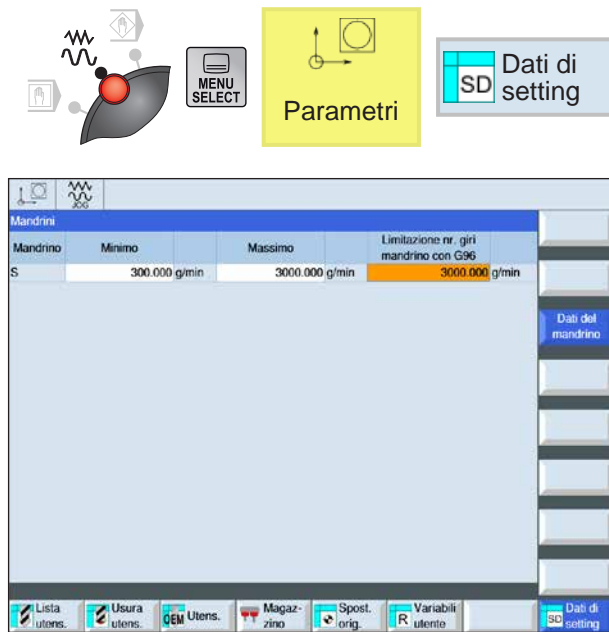


Dati di setting

Per passare alla dati di setting, premere il softkey.

seguenti dati del mandrino possono essere inseriti:


- Minimo
- Massimo
- Limitazione nr. giri mandrino con G96

Gestione dei programmi

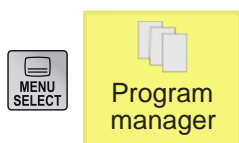

Un programma è costituito da una sequenza di cicli, comandi e/o sottoprogrammi.

Per passare alla gestione dei programmi, premere il softkey.

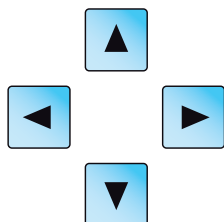

Per spostarsi tra le varie directory ed i programmi, usare il mouse o i tasti cursore. Il programma selezionato e quindi attivo è contrassegnato da un simbolo verde.

Nella schermata della gestione dei programmi sono disponibili le seguenti opzioni:

- Crea programma
- Cancella programma
- Copia programma
- Modifica programma
- Seleziona/deseleziona programma sulla macchina

Avviso:

Non c'è un limite di lunghezza per un nome di file (nessun numero massimo di caratteri). Il numero massimo di caratteri dipende dal sistema operativo e dal file system utilizzato.






Tipo	Denominazione
DIR	Directory dei programmi pezzo o dei sottoprogrammi oppure dei pezzi. È possibile creare altre directory.
WPD	Directory dei pezzi. Non è possibile creare ulteriori directory.
MPF	Programma pezzo
SPF	Sottoprogramma


Destinazione di salvataggio dei programmi



I programmi possono essere salvati nella directory dei programmi del sistema di comando, su unità di lettura locali, o con un dispositivo di archiviazione USB e da lì richiamati.

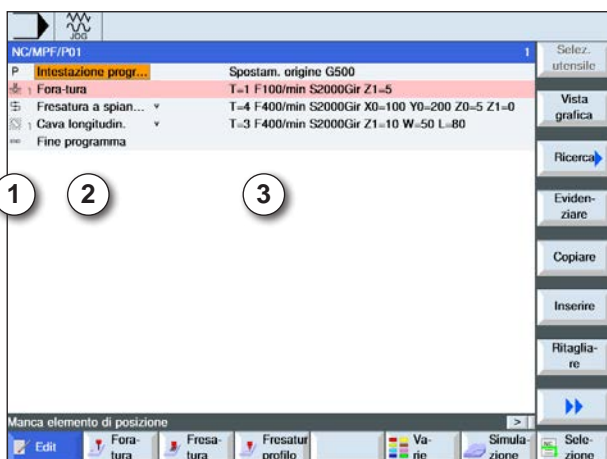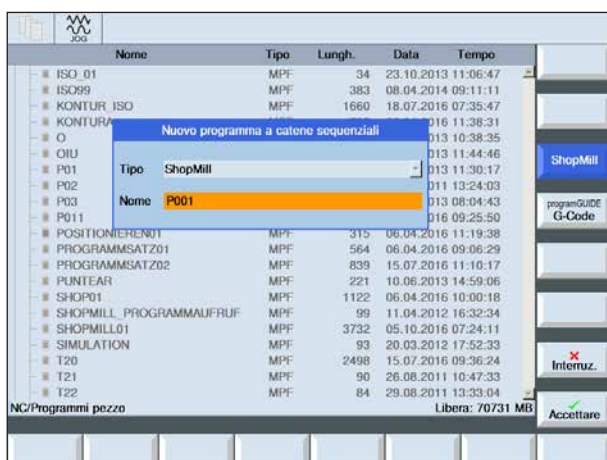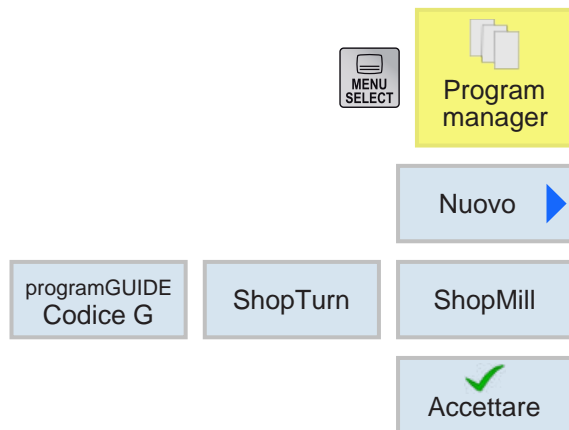

 - 1 Simboli del ciclo
- 2 Header del programma
- 3 Valori tecnologici




Creare programma

- 1 Selezionare "Program manager".
- 2 Premere il tasto Softkey.
- 3 Scegliere se si vuole creare un programma ShopTurn/ShopMill o G-Code.
- 4 Inserire il nome del programma e confermare con il softkey. Se il nome del programma risulta già esistente, il the softkey sarà inattivo.

Avviso:

I singoli cicli del programma verranno raffigurati simbolicamente nella sequenza indicata (1) a sinistra, a fianco dell'header del programma (2).

- 5 A questo punto è possibile inserire i cicli o righe programma (consultare il Capitolo D Programmazione ShopMill oppure il Capitolo E Programmazione G-Code).
- 6 Per applicare il ciclo al programma pezzo, premere il softkey.
- 7 Inserire ulteriori cicli.
- 8 Selezionare o simulare i cicli con i softkey.

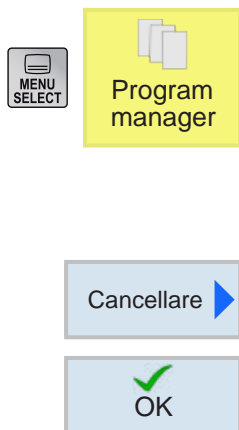


Cancellare programma

Solo i programmi deselezionati possono essere cancellati, vedere anche la pagina C-29 Selezionare programma.



Pertanto per cancellare un programma attivo sarà necessario selezionare prima un altro programma in modo da poter cancellare quello originale.

- 1 Premere il tasto Softkey per cancellare.
- 2 Confermare la selezione con il softkey.

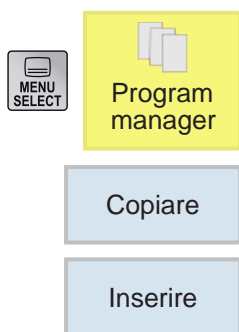


Copiare programma

 - 1 Spostare la selezione sul programma desiderato.
- 2 Premere il tasto Softkey per copiare.
- 3 Premere il tasto Softkey per incollare.

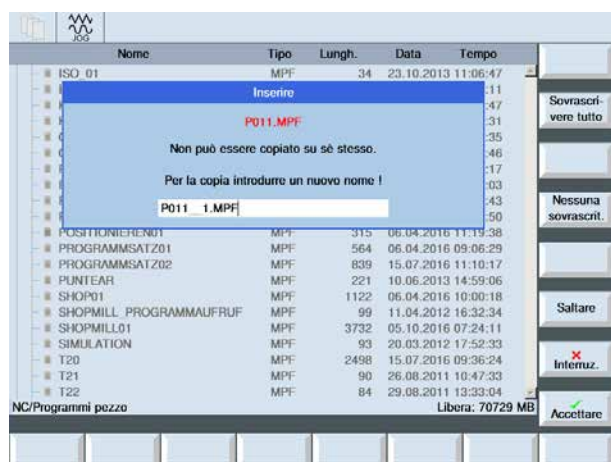


- 4 Inserire il nuovo nome programma oppure selezionarne uno tra quelli suggeriti dal sistema di controllo.
- 5 Premere il tasto Softkey per confermare.

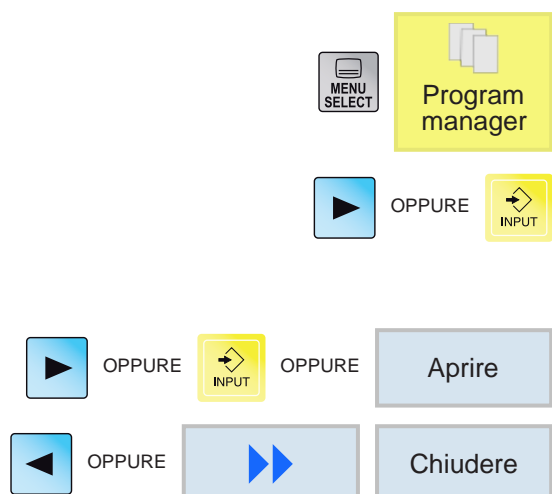

Aprire / chiudere programma

- 1 Portare il cursore sulla directory dalla quale si vuole selezionare il programma.
- 2 Premere il tasto.
- 3 Portare il cursore sul programma desiderato.
- 4 Premere il tasto o il softkey.
- 5 Per uscire, premere il tasto o il softkey.

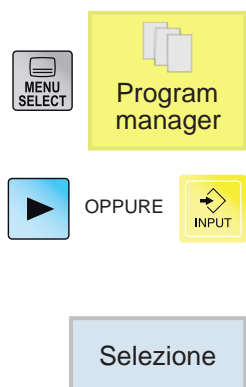

Selezionare / deselezionare programma

- 1 Portare il cursore sulla directory dalla quale si vuole selezionare il programma.
- 2 Premere il tasto.
- 3 Portare il cursore sul programma desiderato.
- 4 Premere il tasto Softkey per selezionare.



Stampare programma

- 1 Portare il cursore sulla directory dalla quale si vuole selezionare il programma.
- 2 Stampare con Filemanager: per stampare il programma NC attivo, premere il softkey.
- 3 Stampare con ISO editor:
- 4 Aprire un programma ISO.
- 5 Per stampare il programma NC aperto, premere il softkey.
- 6 Stampare con Shop Editor.
- 7 Aprire un programma Shop.
- 8 Per stampare il cycle list del programma NC aperto, premere il softkey.
- 9 Per stampare il programma NC aperto, premere il softkey.

Condizionamento dei programmi


Nelle modalità "AUTO" e "MDA", i programmi NC selezionati possono essere condizionati dai seguenti comandi:



- DRY Avanzamento di prova
- M01 Arresto programmato 1
- SKP Esclusione di blocchi
- SB Blocco singolo (SingleBlock SBL)


I condizionamenti attivi dei programmi vengono indicati nella rispettiva visualizzazione dello stato (1).

Le funzioni DRY, M01, SKP verranno attivate selezionando le rispettive checkbox.

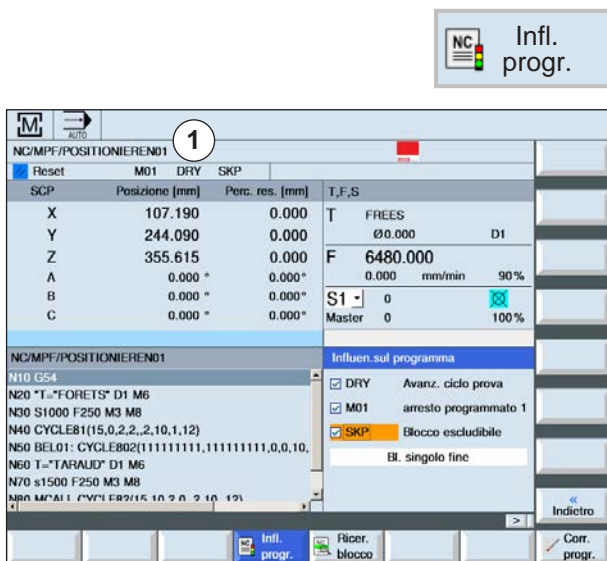La funzione SB viene attivata con il tasto SBL.




Tipo di condizionamento dei programmi	Descrizione
DRY Avanzamento di prova	Per la prova senza pezzo (senza asportazione di trucioli). Tutti i blocchi per i quali l'avanzamento è programmato (G1, G2, G3, G33, etc.), vengono spostati con l'avanzamento di prova preimpostato invece di quello programmato. Il mandrino non è in funzione. Il valore dell'avanzamento di prova viene applicato anche al posto dell'avanzamento al giro programmato. Attenzione: Con "Avanzamento di prova" attivo, non va programmata la lavorazione del pezzo, dato che, a causa dei valori modificati, le velocità di taglio degli utensili potrebbero essere eccessive, con il rischio di danneggiare la macchina.
M01 Arresto programmato 1	In ogni blocco NC con la funzione ausiliaria M01 programmata viene arrestata l'elaborazione del programma. Ciò consente di effettuare dei controlli intermedi dei risultati già raggiunti sul pezzo. Riprendere con il tasto 
SKP Esclusione di blocchi	I blocchi esclusi non verranno eseguiti ad ogni esecuzione del programma.
SBL Blocco singolo	Modalità Blocco singolo con Stop dopo ogni blocco contenente funzioni di macchina. La sequenza del programma verrà arrestata in seguito ad ogni movimento. Riprendere con il tasto 

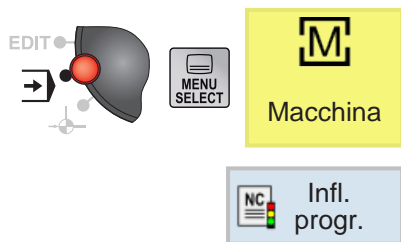

Attivare / disattivare il condizionamento dei programmi per DRY, M01, SB

1 Premere il tasto Softkey.

2 Selezionare le checkbox (2). I condizionamenti attivi dei programmi vengono indicati sullo schermo nella rispettiva visualizzazione dello stato (1).


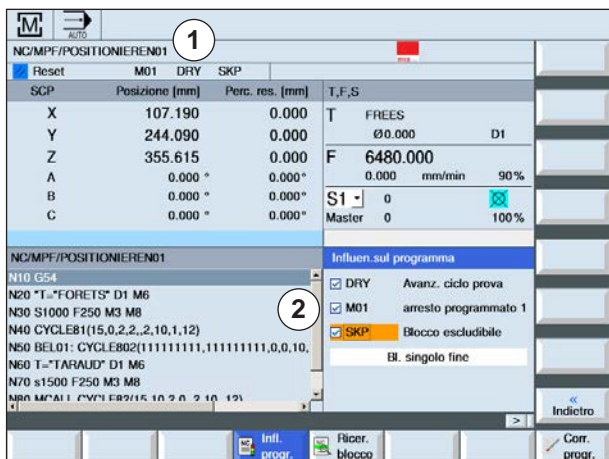


Impostare avanzamento di prova per DRY



1 Premere il tasto di estensione o il softkey.

2 Inserire nel campo di immissione (2) l'avanzamento di prova desiderato e confermare con "Enter".

L'avanzamento di prova verrà applicato nella finestra T, F, S (3).

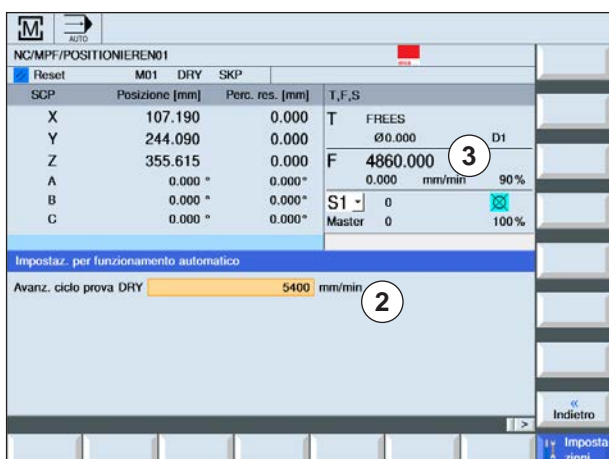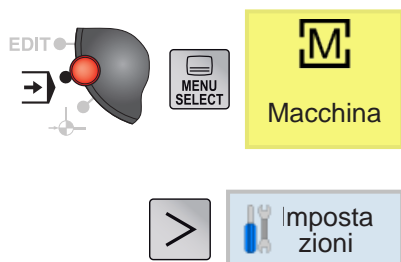

Avviso:
I cicli ShopMill o ShopTurn non possono essere esclusi.

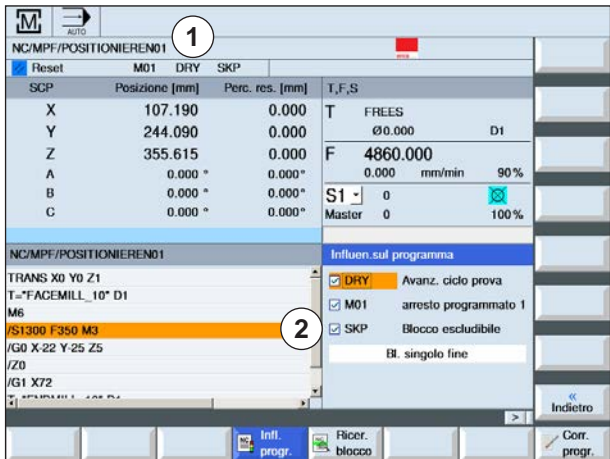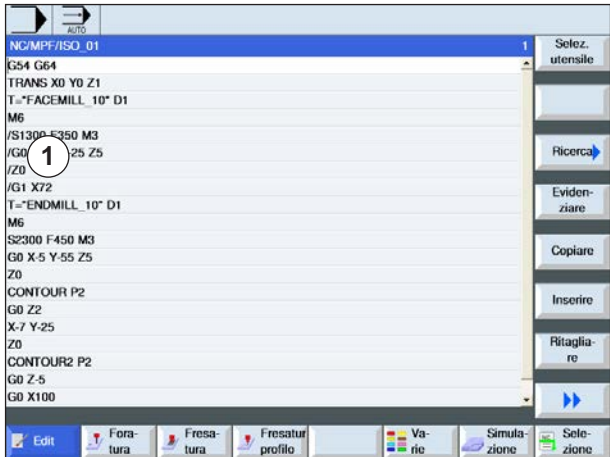

Creare blocchi esclusi per programma

I blocchi programma ISO che non devono essere eseguiti ad ogni esecuzione del programma si possono escludere.

I blocchi che devono essere esclusi vengono contrassegnati con il simbolo "/"(slash) anteposto al numero del blocco (1). È possibile escludere anche più blocchi in successione.

Le istruzioni contenute nei blocchi esclusi non vengono eseguite; il programma prosegue dal primo blocco seguente non escluso.

1 Anteporre al numero del blocco il simbolo "/". Con l'attivazione di SKP, i blocchi evidenziati verranno esclusi.

2 Premere il tasto Softkey.

3 Selezionare la checkbox SKP (3). I condizionamenti attivi dei programmi vengono indicati sullo schermo nella rispettiva visualizzazione dello stato (2).

3 Premere il tasto. Il sistema di controllo eseguirà solo i blocchi programma non contrassegnati dal simbolo "/".

4 Se la checkbox SKP non è selezionata, si avrà l'esecuzione dell'intero programma. Verranno eseguiti anche i blocchi programma contrassegnati dallo "/".

Eseguire programma in blocco singolo (SBL)


Con SBL il sistema di controllo eseguirà il programma blocco per blocco.

Il programma deve essere selezionato in modalità "AUTO". Il nome del programma selezionato verrà visualizzato (1).



1 Premere il tasto Softkey.

2 Premere il tasto. Sullo schermo, nella rispettiva visualizzazione dello stato (2), verrà indicata la modalità Blocco singolo (SBL) attiva.

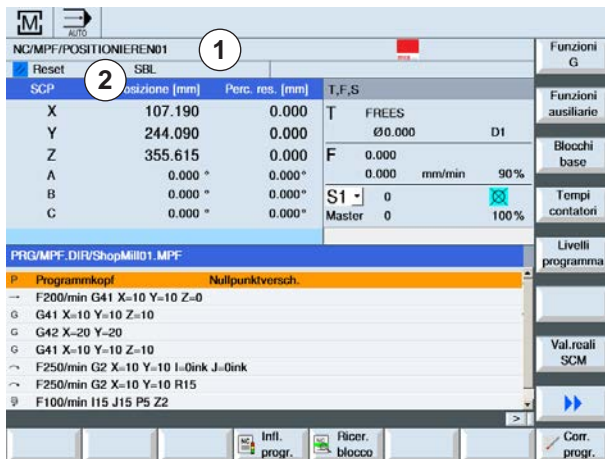

3 Premere il tasto. Il sistema di controllo eseguirà il primo blocco programma, arrestando poi l'esecuzione.



4 Ripremere il tasto. Il sistema di controllo eseguirà il blocco programma successivo, arrestando poi l'esecuzione.



5 Premere il tasto, se non si vuole proseguire nell'esecuzione blocco per blocco. Sullo schermo scompare l'indicazione (2) della modalità Blocco singolo attiva (SBL).

Ricerca blocco

La ricerca blocco consente di spostarsi nel programma NC alla posizione desiderata.

Sono disponibili le seguenti varianti dei target di ricerca:

- Definire il target di ricerca con il cursore
Inserimento diretto del target di ricerca posizionando il cursore nel programma selezionato (programma principale).
- Definire il target di ricerca mediante la ricerca di testo.

1 Il programma desiderato è selezionato in modalità "AUTO".

2 Il sistema di controllo è in stato di ripristino.

3 Premere il tasto Softkey.

4a Portare il cursore sul blocco di destinazione.

OPPURE

4b Per cercare il testo, premere il softkey. Selezionare a tal fine la direzione della ricerca ed inserire il testo da cercare. Confermare con il softkey.

5 La ricerca viene avviata con il softkey. Il sistema di controllo effettua il calcolo su tutti i blocchi, fino al target di ricerca, senza eseguire alcun movimento.

 
 
 
6 Premere il tasto di Avvio NC.

Durante la ricerca blocco vengono eseguiti gli stessi calcoli come nella modalità programma standard (il programma verrà simulato internamente).

All'inizio blocco del blocco di destinazione verrà ripristinato lo stato macchina corrispondente a quello che sarebbe attivo nell'esecuzione del programma standard.

In modalità "con calcolo con accostamento" verrà raggiunta la posizione finale del blocco prima del blocco di destinazione. Questa modalità viene usata per consentire il posizionamento sul profilo in qualunque situazione.


Il blocco di destinazione ed i blocchi successivi verranno poi eseguiti come in una sequenza di programma standard.




Correggere programma

La correzione del programma può avvenire solo in stato di ripristino. Possono essere modificate tutte le righe.

 
Il programma deve essere selezionato in modalità "AUTO".



- 1 Premere il tasto Softkey.
Il programma verrà aperto nell'editor e potrà essere elaborato.

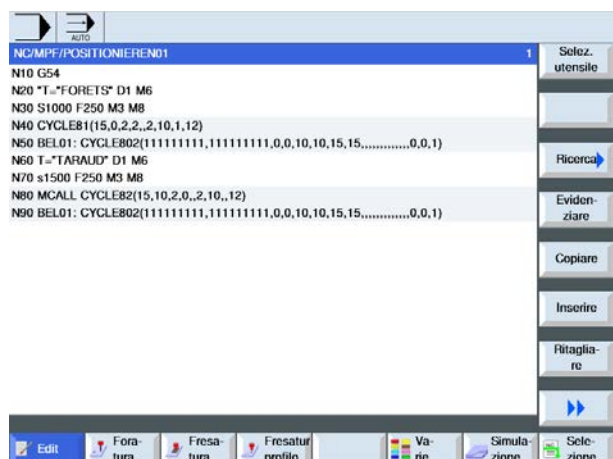

- 2 Eseguire le correzioni.

 

- 3 Premere il tasto Softkey.
Il sistema di controllo tornerà nell'area di comando "Macchina", selezionerà la modalità di funzionamento "AUTO". A questo punto il sistema di controllo sarà in "Ricerca blocco".



- 4a Premere il tasto. Il sistema di controllo avvia l'elaborazione del programma dall'inizio.

OPPURE


 



- 4b Con la ricerca blocco è possibile avviare la ricerca del blocco nell'editor dalla riga corrente del programma.

Visualizzare funzioni G

I gruppi G selezionati verranno indicati nella finestra delle "Funzioni G".

All'interno del gruppo G verrà sempre indicata la funzione G attualmente attiva nel sistema di controllo. Alcuni dei codici G (ad es. G17, G18, G19) sono attivi subito all'accensione del controllo macchina.

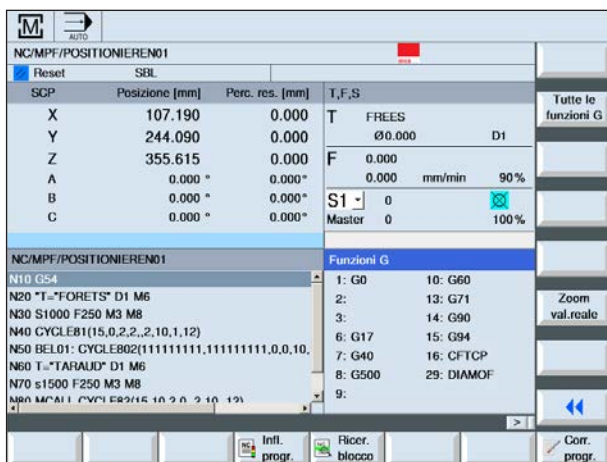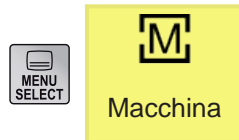

1 Anteporre al numero del blocco il simbolo "/".
Con l'attivazione di SKP, i blocchi evidenziati verranno esclusi.

2 Premere il tasto Softkey. Le funzioni G usate nel programma NC vengono indicate in gruppi.


Gruppo	Significato
Gruppo G 1	Comandi di movimentazione efficaci in modo modale (ad es. G0, G1, G2, G3)
Gruppo G 2	Movimenti efficaci blocco a blocco, tempo di sosta (ad es. G4)
Gruppo G 3	Traslazioni programmabili, limitazione del campo di lavoro e programmazione del polo (ad es. TRANS, ROT, G25, G110)
Gruppo G 6	Selezione del piano (ad es. G17, G18)
Gruppo G 7	Correzione raggio utensile (ad es. G40, G42)
Gruppo G 8	Spostamento origine impostabile (ad es. G54, G57, G500)
Gruppo G 9	Soppressione dei frame (ad es. SUPA, G53)
Gruppo G 10	Arresto preciso - funzionamento continuo (ad es. G60, G641)
Gruppo G 13	Quotazione dell'utensile pollici/mm (ad es. G70)
Gruppo G 14	Quotazione dell'utensile assoluta/incrementale (G90)
Gruppo G 15	Tipo di avanzamento (ad es. G93, G961, G972)
Gruppo G 16	Correzione dell'avanzamento sulla curvatura interna ed esterna (ad es. CFC)
Gruppo G 21	Profilo di accelerazione (ad es. SOFT, DRIVE)
Gruppo G 22	Tipi di correzione utensile (ad es. CUT2D, CUT2DF)
Gruppo G 29	Programmazione del raggio/diametro (ad es. DIAMOF, DIAMCYCOF)

Visualizzare tutte le funzioni G

Tutti i gruppi G con i rispettivi numeri gruppo verranno elencati nella finestra delle "Funzioni G". All'interno del gruppo G verrà sempre indicata la funzione G attualmente attiva nel sistema di controllo. Le seguenti informazioni aggiuntive verranno indicate in basso:

- Numero di giri del mandrino
- Avanzamento
- Utensile attivo (nome utensile)
- Spostamenti dell'origine attuali


Spostamenti dell'origine attuali	Descrizione
TRANSMIT	Trasformazione polare attiva
TRACYL	Trasformazione superficie del cilindro attiva

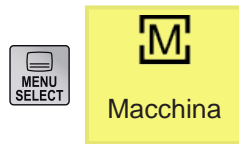


1 Richiamare l'area di comando "Macchina".



2 Premere il tasto Softkey.

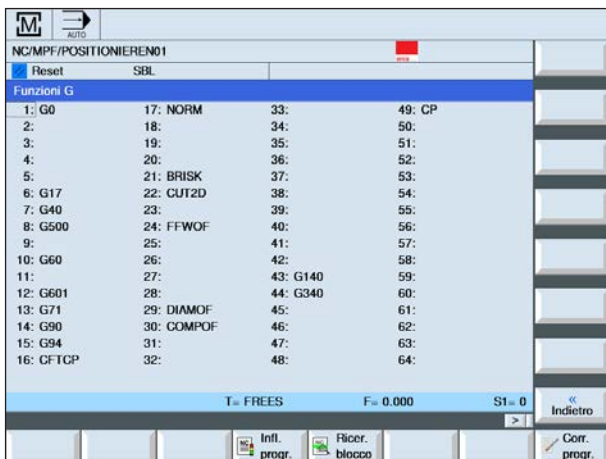

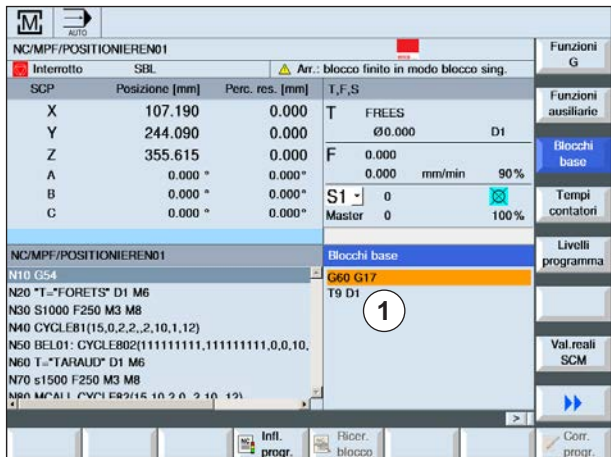


Visualizzare blocchi di base

La visualizzazione dei blocchi di base fornisce le informazioni più precise durante l'esecuzione del programma. Tutte le posizioni degli assi e le funzioni G rilevanti sono visualizzate. Nell'esecuzione di un ciclo potrà essere verificato quali dei movimenti vengono effettivamente eseguiti dalla macchina.

Per il blocco programma attualmente attivo, tutti i codici G che avviano una funzione sulla macchina, vengono visualizzati nella finestra "Blocchi di base":

- Posizioni assolute degli assi
- Funzioni G del primo gruppo G
- Altre funzioni G modali
- Altri indirizzi programmati
- Funzioni M

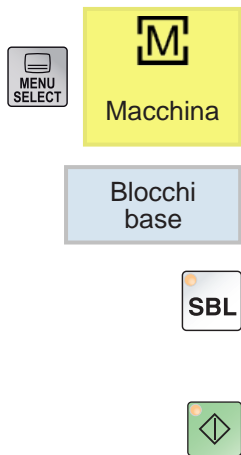


1 È aperto un programma.

2 Premere il tasto Softkey.

3 Premere il tasto, per far eseguire il programma blocco per blocco.

4 Premere il tasto. Il sistema di controllo avvierà l'esecuzione del programma.

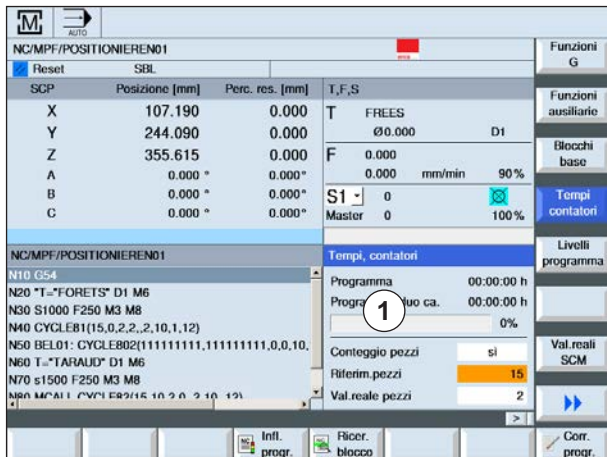


Visualizzare tempo di esecuzione e conteggio pezzi

È possibile visualizzare il tempo di esecuzione del programma ed il numero dei pezzi finiti (1).

Visualizzare tempi

- Programma**
 Alla prima pressione del softkey verrà visualizzato il tempo di esecuzione del programma. Ad ogni altro riavvio del programma verrà indicato il tempo necessario per eseguire l'intero programma alla sua prima esecuzione. Cambiando il programma o l'avanzamento, terminata la prima esecuzione, si avrà l'aggiornamento al nuovo tempo di esecuzione del programma.
- Tempo rimanente del programma**
 Verrà indicato il tempo rimanente per l'esecuzione del programma attuale. La visualizzazione dell'avanzamento del programma indica inoltre la percentuale mancante al completamento dell'esecuzione corrente del programma. L'indicazione appare solo alla seconda esecuzione del programma.
- Condizionamento del rilevamento della durata**
 Il rilevamento della durata parte all'avvio del programma e termina alla sua fine (M30). Con il programma in corso d'esecuzione, il rilevamento della durata viene interrotto con ARRESTO NC-STOP e ripreso con AVVIO NC. Agendo su AVVIO NC in seguito al RESET, il rilevamento della durata riparte dall'inizio. ARRESTO NC o Override di avanzamento = 0 sospende il rilevamento del tempo.




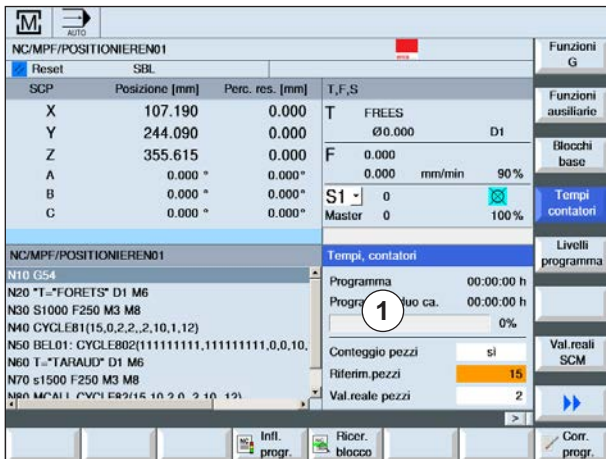

Conteggio pezzi

È possibile visualizzare le ripetizioni programma, nonché il numero dei pezzi finiti. Per il conteggio dei pezzi viene indicato il valore attuale e quello previsto (1).

Il conteggio dei pezzi finiti può essere eseguito con il fine programma (M30) oppure mediante il comando M.

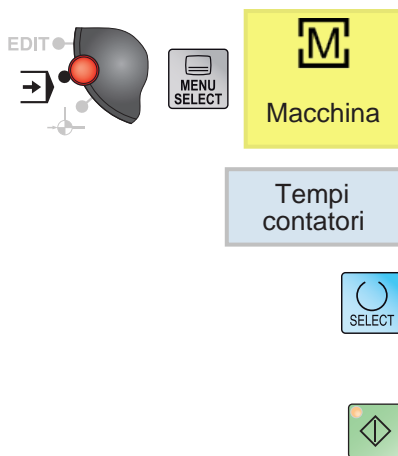


1 È selezionato un programma.

2 Premere il tasto Softkey.

3 Per attivare o disattivare il conteggio dei pezzi, premere il tasto.

4 Inserire il numero richiesto dei pezzi. Inserire il numeri dei pezzi già finiti. Una volta raggiunto il numero di pezzi definito, verrà in automatico azzerata l'indicazione dei pezzi attuali.

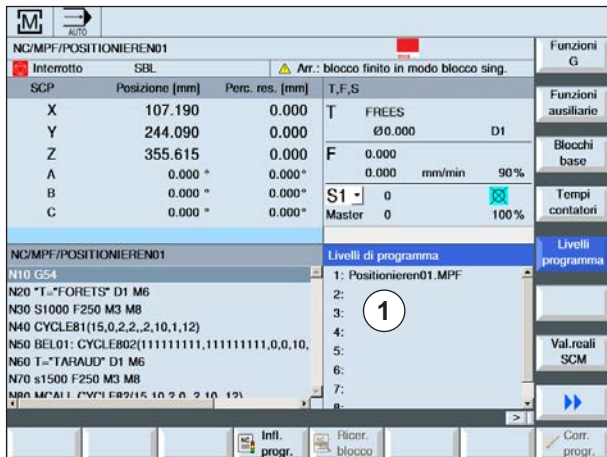

Visualizzare livelli programma

Durante l'elaborazione di un programma esteso con vari livelli di sottoprogrammi è possibile visualizzare il livello programma attualmente elaborato (1).

Esecuzioni multiple del programma

Programmando delle esecuzioni multiple del programma, vale a dire quando i sottoprogrammi vengono eseguiti più volte in successione inserendo il parametro aggiuntivo P, durante il processo vengono indicate le sezioni del programma ancora da eseguire.


Esempio di programma

N10 sottoprogramma P25

Se un livello programma contiene almeno un programma da ripetere, appare una barra di scorrimento orizzontale, in modo da poter visualizzare nella parte destra della finestra il contatore P. La barra di scorrimento scompare, quando non resta in sospeso nessuna esecuzione multipla.

Verranno visualizzate le seguenti informazioni:

- Numero del livello
- Nome del programma
- Numero del blocco o della riga
- Esecuzioni rimanenti del programma (solo per esecuzioni multiple del programma)

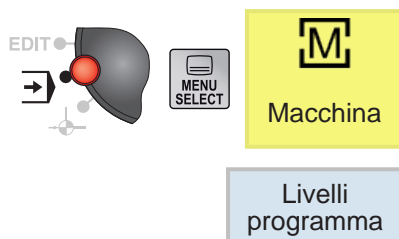

1 È selezionato un programma.

2 Premere il tasto Softkey.

Verranno visualizzate le seguenti informazioni:


- Numero del livello
- Nome del programma
- Numero del blocco o della riga
- Esecuzioni rimanenti del programma (solo per esecuzioni multiple del programma)

Commutazione tra SCM / SCP


Le coordinate visualizzate sono riferite al sistema di coordinate macchina o al sistema di coordinate pezzo.

Contrariamente al sistema di coordinate del pezzo (SCP), il sistema di coordinate della macchina (SCM) non tiene conto degli spostamenti dell'origine.




Il softkey consente di commutare la visualizzazione tra il sistema di coordinate della macchina (SCM) ed il sistema di coordinate del pezzo (SCP).

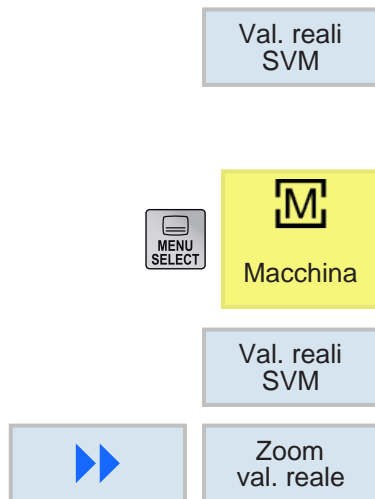

- 1 Aprire l'area di comando "Macchina".
- 2 Usare il softkey per commutare tra SCM e SCP.
- 3 Premere il tasto Softkey. La finestra sullo schermo fornisce le indicazioni dettagliate:

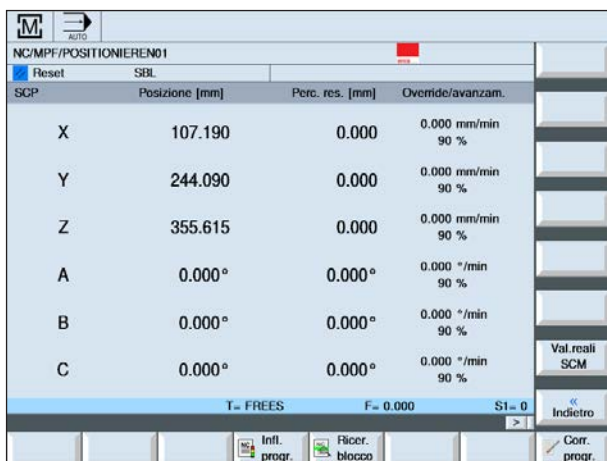

Visualizzazione	Significato
SCP / SCM	Indicazione degli assi nel sistema di coordinate selezionato.
Posizione	Posizione degli assi indicati.
Indicazione della distanza da percorrere	Durante l'esecuzione del programma viene visualizzata la distanza da percorrere per il blocco NC corrente.
Avanzamento/Override	Nella versione a schermo intero verrà indicato l'avanzamento effettivo sugli assi nonché l'override.
Spostamento di riposiz.	Viene visualizzata la differenza di corsa degli assi percorsa in modalità manuale. Questa informazione verrà indicata solo in submodalità "Repos".
Riga a piè di pagina	Visualizzazione degli spostamenti dell'origine e delle trasformazioni attive. Nella versione a schermo intero vengono indicati anche i valori T, F, S.

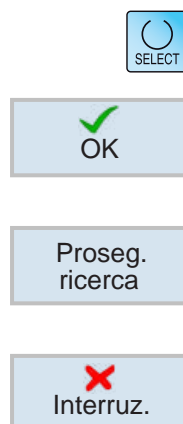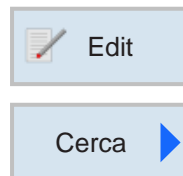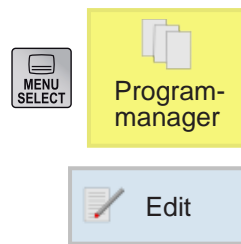

Modificare blocchi programma

Un programma NC è costituito da diversi blocchi programma.

I blocchi programma possono essere modificati come segue:

- Seleziona
- Copia
- Incolla
- Taglia
- Rinumeri
- Modifica cicli

Uscire dalla modifica

1 Premere il tasto Softkey. Il sistema di controllo riapre nuovamente la schermata della gestione dei programmi.

Cercare blocco programma

1 È selezionato un programma.

2 Premere il tasto Softkey.

2 Premere il tasto Softkey.

3 Inserire il termine da cercare. Attivare la checkbox, se la ricerca deve essere basata su parole intere.

4 Selezionare con il tasto la direzione della ricerca.

5 Premere il tasto Softkey per avviare la ricerca. Una volta trovato il testo cercato, le rispettive righe verranno evidenziate.

 
6a Usando il softkey proseguire nella ricerca, fino a trovare il testo desiderato nella posizione desiderata.

OPPURE


6b Cancellare la ricerca con il softkey.

Cercare e sostituire testo programma


1 È selezionato un programma.



2 Premere il tasto Softkey.

 

2 Premere il tasto Softkey.

 


3 Premere il tasto Softkey.

4 Inserire il termine da cercare. Attivare la checkbox, se la ricerca deve essere basata su parole intere.




5 Selezionare con il tasto la direzione della ricerca.

 6 Inserire il testo sostitutivo. Il testo cercato verrà sostituito da quello sostitutivo.




 7 Premere il tasto Softkey per avviare la ricerca. Una volta trovato il testo cercato, le rispettive righe verranno evidenziate.




8a Per la sostituzione, premere il softkey.

 OPPURE



8b Premere il softkey, se si vuole sostituire tutti i testi nei file che corrispondono al termine cercato.

 OPPURE



8c Usando il softkey proseguire nella ricerca, fino a trovare il testo desiderato nella posizione desiderata.




OPPURE

8d Cancellare la ricerca con il softkey.

Avviso:


Non è possibile cercare il testo all'interno dei cicli ShopTurn/ShopMill. Non è possibile nemmeno sostituirlo.



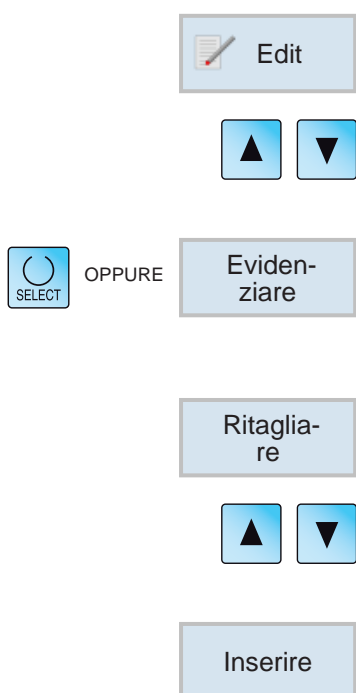



Spostare blocco programma

- 1 Premere il tasto Softkey.
- 2 Portare il cursore sul blocco programma da spostare.
- 3 Premere il tasto Softkey. Il cursore può essere usato per evidenziare contemporaneamente più righe del programma.
- 4 Premere il tasto Softkey per tagliare.
- 5 Portare il cursore sul blocco programma dopo il quale si vuole incollare il blocco programma tagliato.
- 6 Premere il tasto Softkey per incollare.

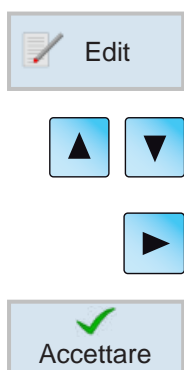



Modificare ciclo

  - 1 Premere il tasto Softkey.
- 2 Portare il cursore sul ciclo da modificare.
- 3 Premere il tasto per aprire il ciclo. Apportare le modifiche.
- 4 Terminare la modifica con il softkey.






Copiare blocco programma

  - 1 Premere il tasto Softkey.
- 2 Portare il cursore sul blocco programma da copiare.
- 3 Premere il tasto Softkey per copiare.
- 4 Portare il cursore sul blocco programma dopo il quale si vuole incollare il blocco programma copiato.
- 5 Premere il tasto Softkey per incollare.



Cancellare blocco programma

   - 1 Premere il tasto Softkey.
- 2 Portare il cursore sul blocco programma da cancellare.
- 3 Premere il tasto Softkey per tagliare. Il blocco programma verrà cancellato.



Rinumerare blocco programma

- 1 Premere il tasto Softkey.
- 2 Premere il tasto Softkey. Inserire il primo numero del blocco e l'incremento.
- 3 Terminare la modifica con il softkey.

Definire impostazioni per blocchi programma



1 Premere il tasto Softkey.


2 Premere il tasto Softkey.

3 Selezionare le impostazioni con il tasto.

4 Terminare la modifica con il softkey.

Operazioni di calcolo nei campi di immissione


Con la calcolatrice è possibile effettuare i calcoli direttamente nel campo di immissione.

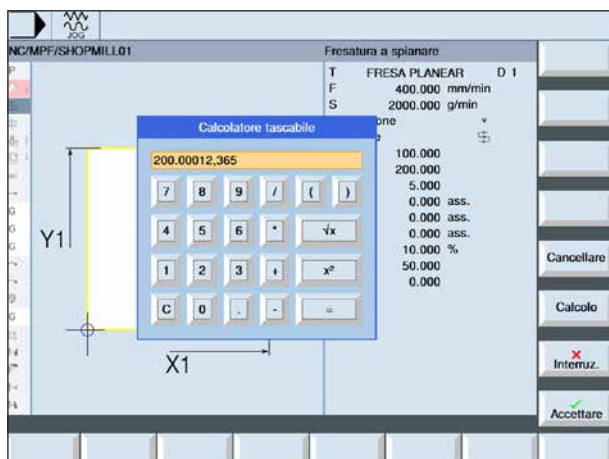

Per richiamare la calcolatrice:
Premere il tasto "=" nel campo di immissione

I dati possono essere immessi mediante la tastiera oppure con i tasti della calcolatrice.


Oltre alle funzioni della calcolatrice sono disponibili i seguenti softkey:

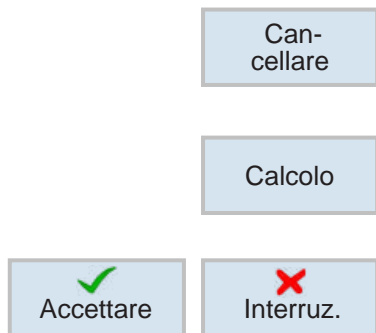

Cancella immissione

Esegui calcolo

Conferma i valori o interrompi il processo

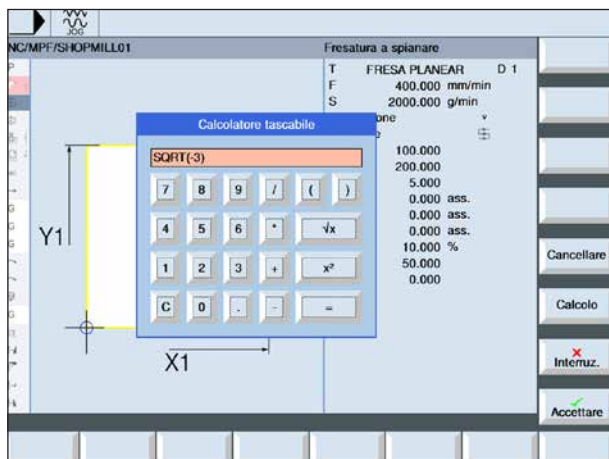

I calcoli errati sono visualizzati in rosso e non vengono eseguiti.

Premendo tuttavia il softkey Conferma, nel campo di immissione verrà indicato l'ultimo valore valido inserito.

Operazioni di calcolo nei campi di immissione

Con gli operatori di calcolo è possibile valutare le espressioni di matematica direttamente nel campo di immissione.

Nelle espressioni può essere usato un numero illimitato dei livelli di parentesi.

Per calcolare le espressioni, premere il tasto "Enter" oppure uscire dal campo di immissione.

In caso di errori nella valutazione della formula, verrà indicata l'ultima espressione inserita ed il sistema di controllo visualizzerà un messaggio di errore.


COMANDO	SIGNIFICATO
+, -, *, /, %, ^	Funzioni di calcolo
SIN()	Funzione seno
COS()	Funzione coseno
TAN()	Funzione tangente
ASIN()	Funzione arcoseno
ACOS()	Funzione arcocoseno
ATAN()	Funzione arcotangente (valore)
ATAN2(,)	Funzione arcotangente (intervallo X, intervallo Y)
SQRT()	Funzione radice
POT()	Funzione potenziale
SQR()	Funzione potenziale 2
EXP()	Funzione esponenziale (base e)
LOG()	Funzione logaritmica (base e)
LN()	Funzione logaritmica naturale
PI	Costante (3.141592...)
TRUE	Logicamente vero (1)
FALSE	Logicamente falso (0)
ABS()	Funzione assoluta
TRUNC()	Funzione parte intera
ROUND()	Funzione di arrotondamento
MOD()	Funzione modulo

Backup dei dati di attrezzaggio

Oltre ai programmi è possibile salvare anche i dati utensile e le impostazioni del punto zero.


Questa opzione è utile per salvare gli utensili necessari ed i dati relativi al punto zero per un determinato programma contenente i passi di lavorazione. Rielaborando poi il programma in un secondo momento, sarà possibile risalire rapidamente a tali impostazioni.

Inoltre, i dati utensile determinati da uno strumento esterno - dispositivo per il presetting, possono essere facilmente registrati nella gestione degli utensili.

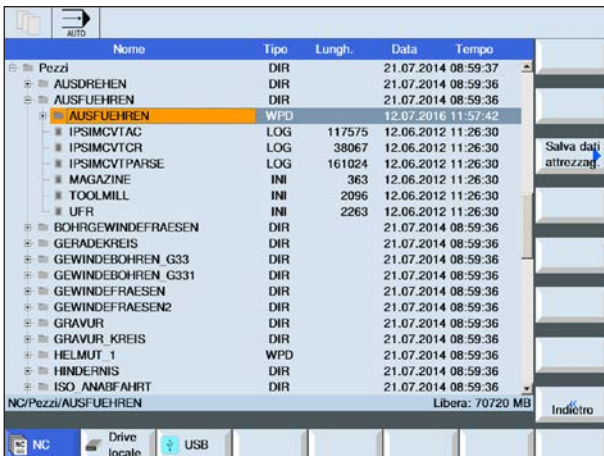


Backup dei dati di attrezzaggio


- 1 Selezionare nel Program Manager la "Panoramica dei pezzi"
- 2 Portare il cursore sul pezzo da lavorare.
- 3 Premere i softkey Continua e Memorizza.
- 4 Per aprire la finestra Salva dati di attrezzaggio, premere il softkey Salva dati di attrezzaggio.

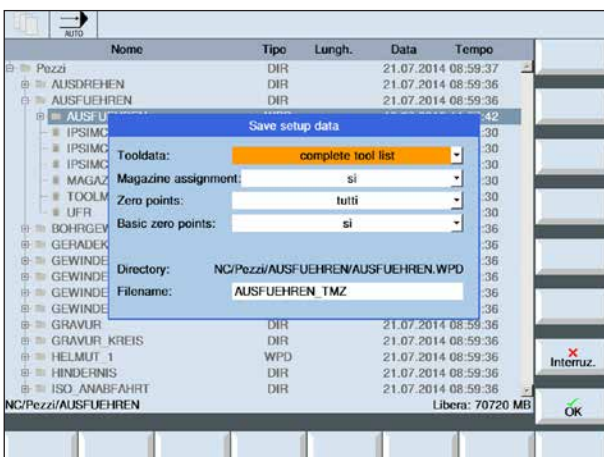

 - 5 Confermare l'inserimento dei dati di attrezzaggio da salvare con OK




Visualizzazione	Opzioni di impostazione
Dati utensile	<ul style="list-style-type: none"> • lista utensili completa • no
Assegnazione magazzino	<ul style="list-style-type: none"> • sì • no
Origini	<ul style="list-style-type: none"> • tutte • no
Origini di base	<ul style="list-style-type: none"> • sì • no
Directory	Viene visualizzata la directory contenente il programma selezionato.
Nome del file	È possibile modificare i nomi file proposti.

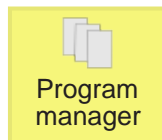

Letture
in mem.


Caricare dati di attrezzaggio

- 1 Selezionare nel Program Manager la "Panoramica dei pezzi"
- 2 Portare il cursore sul file .ini da aprire.
- 3 Premere il tasto Softkey Carica (Letture).

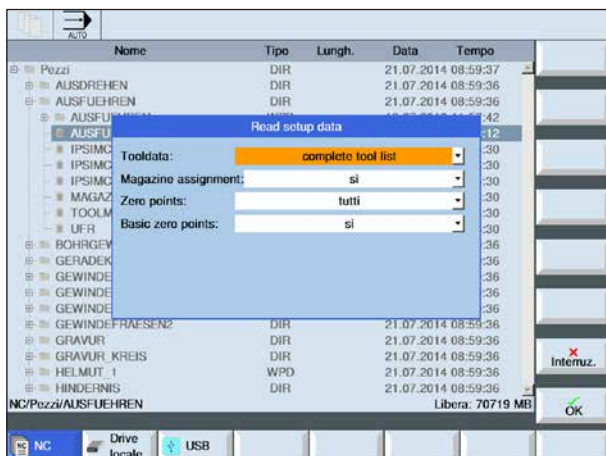

Avviso:

 In funzione della scelta dei dati utensile e delle origini effettuata durante il salvataggio, tali dati selezionati saranno di nuovo disponibili al caricamento dei dati di attrezzaggio.



- 4 Confermare i dati di attrezzaggio da caricare con OK

Indicazioni per il sistema di misura:

Osservare che per il caricamento dei dati di attrezzaggio di backup è necessario che sul sistema di controllo sia impostato lo stesso sistema di misura utilizzato per il salvataggio dei dati. Ad es.: i dati di attrezzaggio di backup verranno caricati e visualizzati in unità metriche, solo se il sistema di controllo, per il salvataggio, è stato settato sul sistema metrico.

Simulazione grafica

Con la simulazione grafica il programma attuale viene interamente calcolato e il risultato rappresentato graficamente. In tal modo si controlla il risultato della programmazione senza spostare gli assi della macchina. Eventuali errori nella programmazione dei passaggi di lavorazione vengono tempestivamente individuati, prevenendo così procedure di lavorazione errate sul pezzo.

Definizione pezzo grezzo

Le dimensioni del pezzo grezzo inserite nell'editor per la programmazione vengono usate per il pezzo.

Il pezzo grezzo viene serrato in base al sistema di coordinate valido al momento della definizione del pezzo grezzo. Prima di definire il pezzo grezzo nei programmi G-code devono essere soddisfatte le condizioni di partenza desiderate, ad es. selezionando lo spostamento dell'origine idoneo.


Tempo di lavorazione

Il tempo di lavorazione è il tempo approssimativo calcolato dal sistema di controllo per la durata dei movimenti utensile eseguiti con l'avanzamento.

Il tempo di lavorazione verrà indicato nel formato (hh:mm:ss).

Il tempo calcolato dal sistema di controllo è utilizzabile solo limitatamente per il calcolo dei tempi di produzione, dato che il sistema di controllo non tiene conto dei tempi specifici della macchina (ad es. per il cambio utensili).

Layout dello schermo simulazione grafica

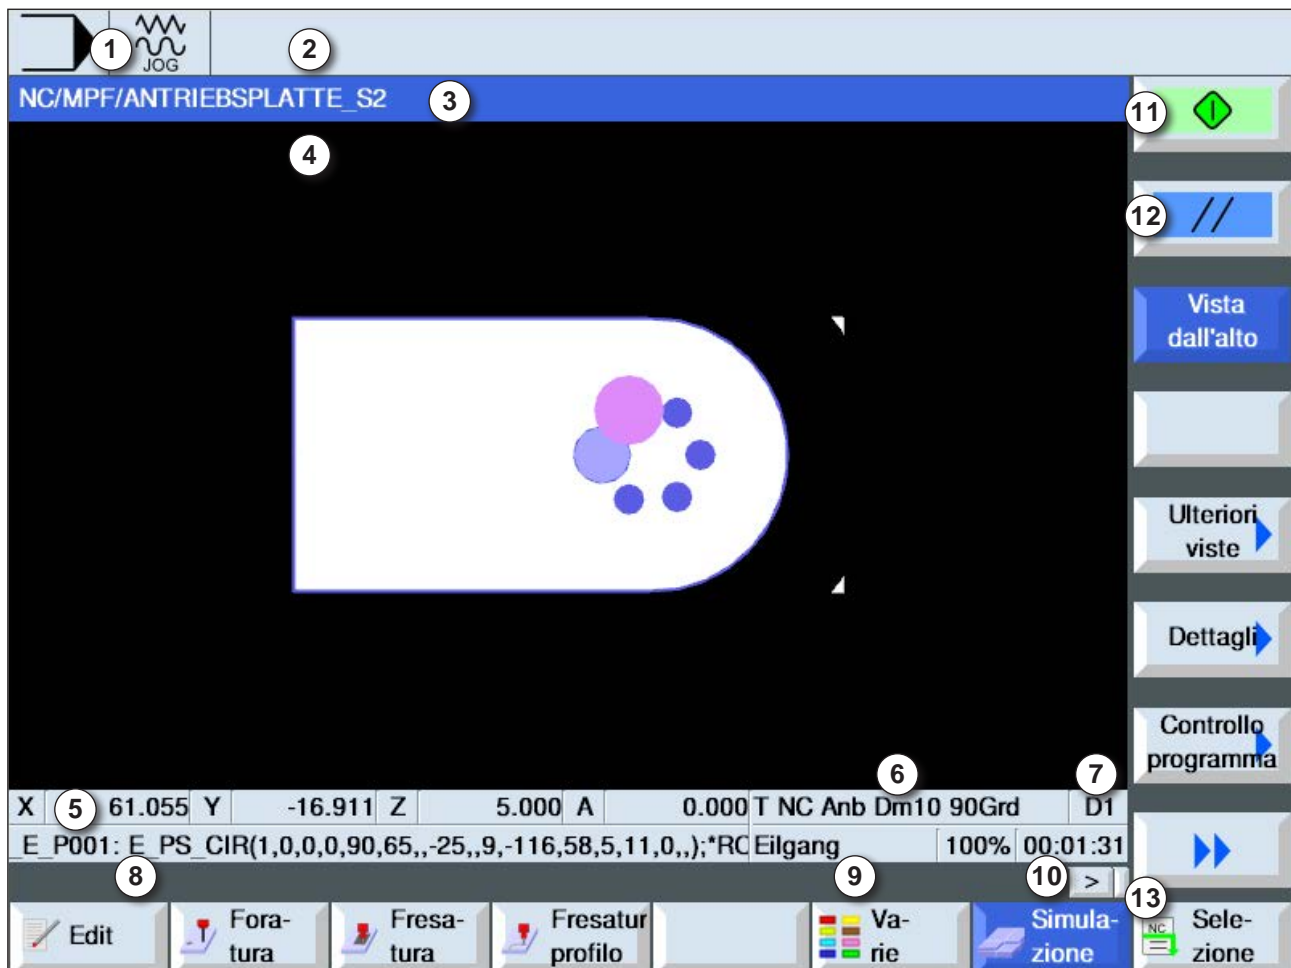

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Area di comando e modalità di funzionamento attiva | 8 | Blocco programma NC attuale |
| 2 | Righe degli allarmi e dei messaggi del sistema di controllo | 9 | Indicazione per funzionamento in rapido o avanzamento |
| 3 | Nome programma | 10 | Tempo di lavorazione |
| 4 | Righe degli allarmi e dei messaggi della simulazione | 11 | Softkey "Start" per avviare o "Stop" per arrestare la simulazione. |
| 5 | Indicazione della posizione degli assi | 12 | Softkey "Reset" per il ripristino della simulazione. |
| 6 | Nome utensile | 13 | Barra orizzontale e verticale con i softkey |
| 7 | Numero tagliente | | |

Funzioni dei tasti Softkey

Avviare simulazione



Questo softkey consente di avviare la simulazione. Per poter avviare la simulazione, deve essere selezionato un programma NC. Il nome programma del programma NC attualmente selezionato verrà indicato nella finestra di simulazione in alto a sinistra.

Sospendere simulazione



 
Questo softkey consente di sospendere la simulazione ed il programma NC. La simulazione potrà essere ripresa premendo "Start".

Annullare simulazione



Questo softkey consente di annullare la simulazione ed il programma NC. La simulazione potrà essere riavviata premendo "Start".

Simulazione della lavorazione del pezzo



1 Portare il cursore sulla directory dalla quale si vuole selezionare il programma.

2 Premere il tasto.

3 Premere il tasto Softkey della simulazione.

4 Premere il softkey per avviare la simulazione. L'elaborazione del programma verrà rappresentata graficamente sullo schermo. Durante il processo, gli assi macchina restano fermi.



5a Premere il softkey per sospendere la simulazione.



OPPURE

5b Premere il softkey per annullare la simulazione.



6 Premere il softkey per riprendere o riavviare la simulazione precedentemente annullata.

Selezionare viste pezzo

Sono disponibili le seguenti viste:

- Vista dall'alto
- Viste laterali


Vista dall'alto

1 Premere il softkey per consentire la vista dall'alto del pezzo.

Vista
dall'alto

Viste laterali

1 Premere il softkey per accedere alla selezione delle viste laterali.

Ulteriori
viste 

È possibile scegliere tra le seguenti viste aggiuntive:

- Vista anteriore del pezzo
- Vista posteriore del pezzo
- Vista laterale sinistra
- Vista laterale destra

Da davanti

Da dietro


Da sinistra

Da destra



Configurazione della 3D View


Premere i softkey per avviare la configurazione di visualizzazione della 3D View

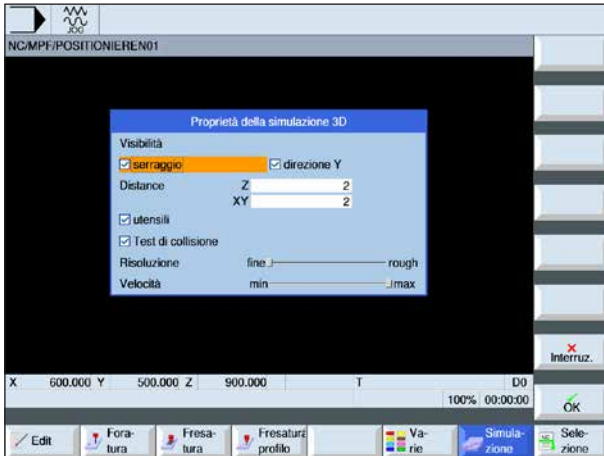








Ingresso distanza pezzo grezzo al dispositivo di serraggio

- in direzione Z (1)
- in direzione XY (2)
a seconda della situazione di serraggio

Avviso:
La scelta delle opzioni di impostazione disponibili varia, a seconda della presenza o meno della licenza per la 3D View.

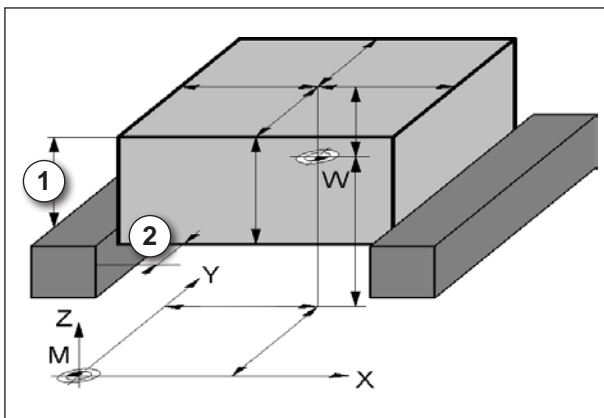

    Distanza pezzo grezzo al dispositivo di serraggio

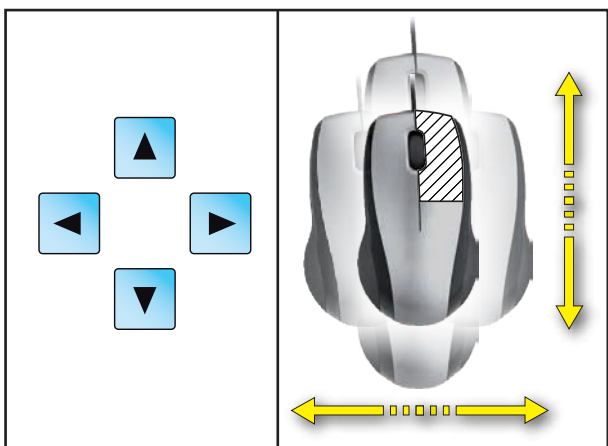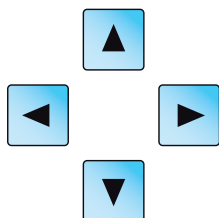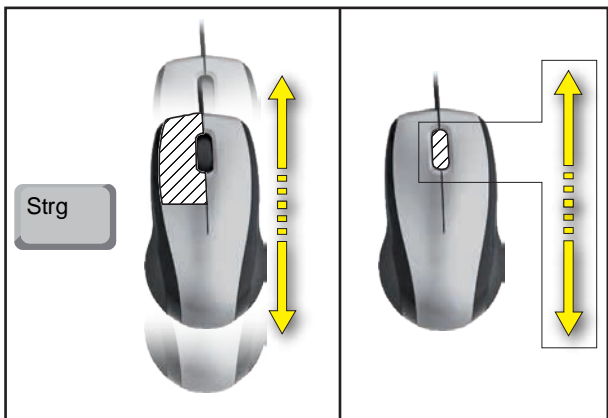

Zoomare vista grafica

I comandi di zoom consentono di ingrandire o rimpicciolire l'immagine della simulazione. È possibile spostarla con i tasti cursore.

Ingrandire

Alla pressione del softkey, la visualizzazione verrà ingrandita di un livello.

Ridurre

Alla pressione del softkey, la visualizzazione verrà ridotta di un livello.

In automatico

Ingrandisce o riduce in automatico l'area di visualizzazione, in base alla dimensione della finestra.

Zoomare con il mouse

Spostare vista grafica

Premere il tasto cursore per spostare la vista grafica.

Spostamento

Con i softkey l'area di visualizzazione può essere rapidamente riadattata alla dimensione della finestra.



Simulazione blocco per blocco

Analogamente all'esecuzione del programma in modalità blocco singolo (SBL), anche la simulazione può avvenire blocco per blocco.

1 Il programma NC è selezionato in modalità di simulazione.

Attivare simulazione blocco per blocco

2 Premere i softkey per avviare la simulazione. L'elaborazione del programma verrà rappresentata graficamente sullo schermo. Durante il processo, gli assi macchina restano fermi.

3 Premere il tasto Softkey.

4 Premere il softkey per avviare la simulazione in modalità blocco singolo (SBL). Verrà simulato il blocco programma successivo. La simulazione verrà poi sospesa.

5 Ripremere il softkey per riprendere la simulazione del blocco programma successivo.

Disattivare simulazione blocco per blocco

6 Premere il softkey per disattivare la modalità blocco singolo.

7 Premere il tasto Softkey.



Allarmi simulazione

Eventuali allarmi e messaggi emessi durante la simulazione, verranno indicati nella finestra di simulazione, nelle rispettive righe degli allarmi e dei messaggi.

1 Premere il softkey per aprire la panoramica degli allarmi.

 
La panoramica degli allarmi contiene le seguenti informazioni:

- Data e ora
- Il criterio di cancellazione indicante il softkey da usare per cancellare l'allarme
- Codice allarme
- Testo dell'allarme

Uscire dalla simulazione grafica

1 Premere il tasto Softkey. Il sistema di controllo tornerà alla visualizzazione del programma NC precedentemente selezionato per la simulazione.


2 Premere il tasto per passare alla gestione dei programmi.



Area di comando Diagnostica



 Dall'area di comando della diagnostica è possibile visualizzare gli allarmi, i messaggi, nonché i dati sulla versione.








 
Visualizzare lista allarmi

Questo softkey consente di visualizzare la lista degli allarmi.

È possibile visualizzare e cancellare tutti gli allarmi attivi. La panoramica degli allarmi contiene le seguenti informazioni:


- Data e ora
- Il criterio di cancellazione indicante il tasto o il softkey da usare per cancellare l'allarme
- Codice allarme
- Testo dell'allarme

Simbolo	Significato
	Spegnere e riaccendere la macchina con l'interruttore generale.
	Premere il tasto Reset. 
	Premere il tasto per la cancellazione degli allarmi. 
PLC	Premere il tasto Reset e, se necessario, rimuovere la condizione che ha causato l'errore della macchina.



Visualizzare messaggi

 Questo softkey consente di visualizzare i messaggi. I messaggi non interrompono l'esecuzione. I messaggi forniscono le informazioni sull'andamento specifico dei cicli e sull'avanzamento dell'esecuzione.



Dati sulla versione

Questo softkey consente di visualizzare i numeri di versione dei prodotti software installati.



Area di comando Messa in servizio

Dall'area di comando della messa in servizio è possibile visualizzare i dati sulle licenze per i prodotti software della EMCO.

Chiudere Sinumerik Operate



1 Disattivare gli azionamenti ausiliari con AUX OFF.



2 Premendo simultaneamente questi tasti si avrà la chiusura intenzionale del WinNC for Sinumerik Operate.

Ciò corrisponde alla combinazione dei tasti Alt+F4 sulla tastiera del PC.



Riavviare Sinumerik Operate

Questo softkey consente di riavviare intenzionalmente WinNC for Sinumerik Operate.

D: Programmazione ShopMill

**Avviso:**

Nelle presenti istruzioni per la programmazione vengono illustrate tutte le funzioni eseguibili con WinNC.

Alcune delle funzioni potrebbero non essere disponibili, a seconda del tipo di macchina gestita dal WinNC.

Esempio:

La fresatrice Concept MILL 55 non dispone del mandrino principale a posizionamento controllato, la posizione del mandrino non potrà pertanto essere programmata.

Panoramiche

Comandi M


M 00	Arresto programmato
M 01	Arresto opzionale
M 02	Fine programma
M 03	Rotazione destrorsa fresa
M 04	Rotazione sinistrorsa fresa
M 05	Arresto fresa
M 06	Eeguire cambio utensile
M 07	Lubrificazione minima on
M 08	Refrigerante on
M 09	Refrigerante off / Lubrificazione minima off
M 10	Serraggio on dispositivo divisore
M 11	Sbloccare serraggio dispositivo divisore
M 17	Fine del sottoprogramma
M 25	Apertura dispositivo di serraggio
M 26	Chiusura dispositivo di serraggio
M 27	Orientamento dispositivo divisore
M30	Fine programma principale
M71	Soffiaggio on
M72	Soffiaggio off



Creare programma ShopMill

- 1 Selezionare "Program manager".
- 2 Premere il tasto Softkey.
- 3 Scegliere di creare un programma ShopMill.
- 4 Inserire il nome del programma e confermare con il softkey. Se il nome del programma risulta già esistente, il the softkey sarà inattivo.
- 5 Compilare infine l'header del programma. Selezionare gli spostamenti dell'origine, inserire le misure dei pezzi ed i parametri. Tali immissioni (ad es.: unità di misura mm o inch, livello R, distanza di sicurezza e senso di rotazione della lavorazione) vengono applicate all'intero programma.
- 6 Per applicare l'header del programma al programma pezzo, premere il softkey. L'header del programma ed il fine programma vengono creati nell'elenco dei blocchi. Il fine programma viene definito in automatico.
- 7 Inserire ulteriori cicli.
- 8 Selezionare o simulare i cicli con i softkey.
- 9 Infine definire il fine programma. Il fine programma segnala alla macchina che la lavorazione del pezzo è terminata.


Header del programma

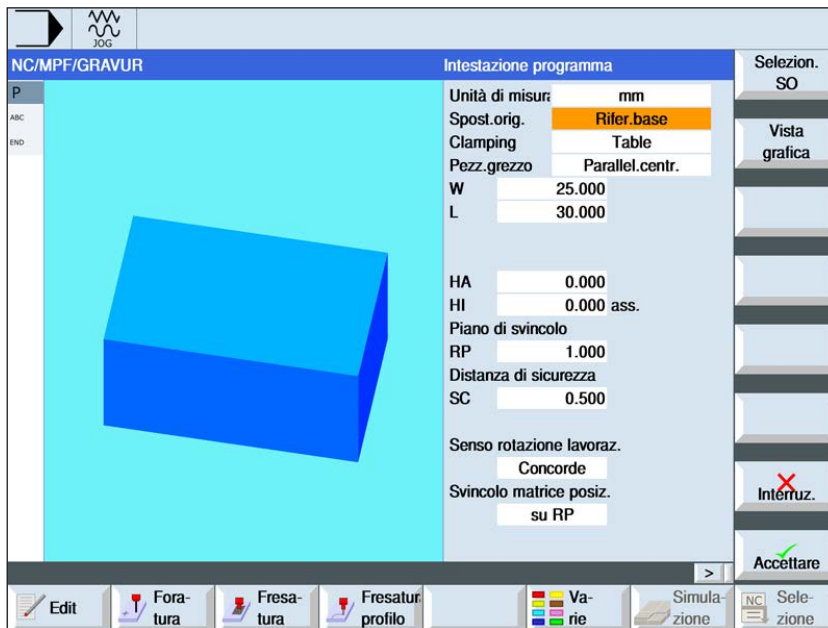

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Unità di misura	L'impostazione dell'unità di misura (mm or pollici) nell'header del programma è riferita solo ai dati di posizione del programma corrente.	mm pollici
Spostamento dell'origine	Spostamento dell'origine, in corrispondenza del quale è salvato il punto zero del pezzo.	
Dispositivo di serraggio	<ul style="list-style-type: none"> • Table: Pezzo grezzo è allungata sul tavolo • A: assi rotanti su cui viene allungata il pezzo grezzo 	
Pezzo grezzo	<ul style="list-style-type: none"> • Rettangolo centrale • Rettangolo • Tubo • Cilindro • Angolo N 	
X0 Y0	1. Spigolo in X, Y	mm
X1 Y1	2. Spigolo in X,Y (assoluto), o relativo a X0, Y0 (incrementale)	mm
HA	Quota di partenza	mm
HI	Quota della fine	mm
XA	Diametro esterno (solo per tubo o cilindro)	mm
XI	Diametro interno (solo per tubo o cilindro)	mm
N	Numero degli angoli (solo per angolo N)	
L	Lunghezza angolo (solo per angolo N)	
W	Larghezza pezzo grezzo (solo per rettangolo centrale)	mm
L	Lunghezza pezzo grezzo (solo per rettangolo centrale)	mm

Parametro	Descrizione	Unità
Livello di ritorno RP Distanza di sicurezza SC	<p>Piani sopra il pezzo.</p> <p>Durante la lavorazione l'utensile si sposta in rapido dal punto di cambio utensile al livello di ritorno (RP), portandosi poi alla distanza di sicurezza (SC). Raggiunta tale altezza si avrà la commutazione all'avanzamento di lavorazione. Terminata la lavorazione, l'utensile, con l'avanzamento di lavorazione, viene allontanato dal pezzo fino a raggiungere l'altezza della distanza di sicurezza. Lo spostamento dalla distanza di sicurezza al livello di ritorno ed in seguito al punto di cambio utensile avviene in rapido. L'indicazione del livello di ritorno è assoluta. L'indicazione della distanza di sicurezza è incrementale (senza segno).</p>	
Senso di rotazione della lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Concorde • Discorde <p>Lavorando una tasca, una cava o un perno longitudinale, verranno osservati il senso di rotazione della lavorazione (concorde o discorde) ed il senso di rotazione del mandrino riportati nella lista utensili. La tasca verrà lavorata in senso orario o in senso antiorario.</p> <p>Durante la fresatura con traiettorie, la direzione programmata del profilo definisce il senso di lavorazione.</p>	
Schema di posizione ritorno	<ul style="list-style-type: none"> • ottimizzato <p>Durante la lavorazione con ritorno ottimizzato, l'utensile viene portato, in base al profilo e con l'avanzamento di lavorazione, alla distanza di sicurezza (SC) sopra il pezzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • su RP <p>Nel ritorno al RP, terminata la lavorazione, l'utensile viene riportato al livello di ritorno, con l'accostamento della nuova posizione. In questo modo si evita la collisione con ostacoli pezzo durante l'estrazione ed accostamento dell'utensile, ad es. completando i fori nelle tasche o cave su vari piani e posizioni.</p>	

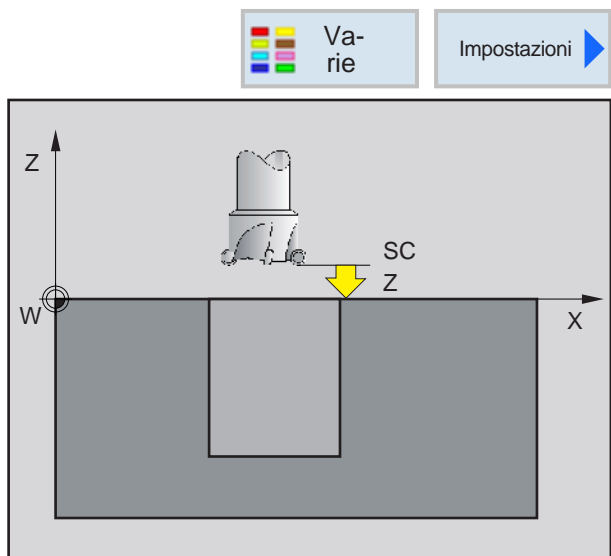


Distanza di sicurezza

Per evitare collisioni con il pezzo, è possibile definire un'altezza di accostamento ("Distanza di sicurezza SC") da raggiungere prima del punto di partenza del ciclo.


L'indicazione del livello di sicurezza SC è incrementale. I dati di misurazione sono riferiti al piano di riferimento del ciclo corrente. (Vedere ciclo "Impostazioni").

Fine programma

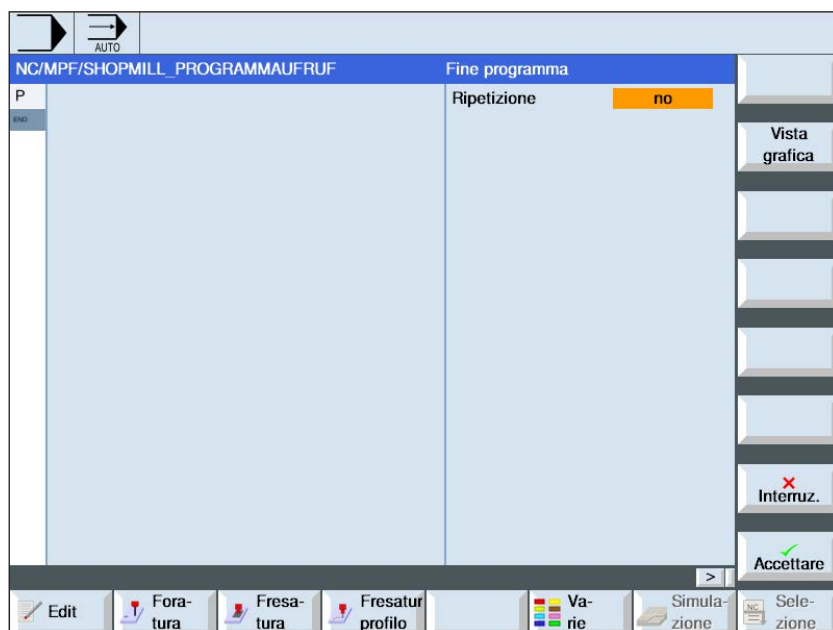

Usando il tasto "Selezione" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Ripetizione	<ul style="list-style-type: none"> sì L'esecuzione del programma verrà ripetuta. no L'esecuzione del programma non verrà ripetuta. 	

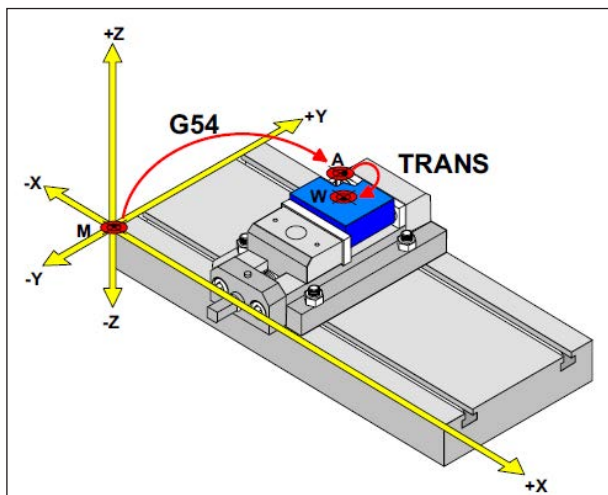

Nella situazione seguente il pezzo grezzo va descritto a partire da A

Definizione pezzo grezzo

Se viene utilizzato un programma con un punto di arresto (ad es.: G54) ed una trasformazione (TRANS / ATRANS) per operare fino al punto zero attuale del pezzo, la definizione del pezzo grezzo va descritta a partire dal punto di arresto.

 
M = Punto zero macchina

A = Punto di arresto

W = Punto zero pezzo

Panoramica cicli


Sono qui elencati i gruppi di ciclo con i cicli di Sinumerik Operate in essi definiti.



Foratura

Foratura

 
- Centraggio
- Foratura
- Alesatura
- Foratura profonda
- Mandrinatura
- Filettatura
- Posizioni



Fresatura

Fresatura

 - Fresatura a spianare
- Tasche
- Perni
- Cavità
- Fresatura per filettatura
- Incisione



Fresatura profilo

Fresatura di contornatura

- Nuovo profilo
- Fresatura con traiettorie
- Preforatura
- Tasche
- Perni



Va-
rie

Altro

- Impostazioni
- Trasformazioni
- Sottoprogramma
- Ripetizione programma



Simula-
zione

Simulazione



Retta
Cerch.

Lavorazione lineare o circolare

- Utensile
- Retta
- Centro del cerchio
- Raggio del cerchio
- Elica
- Polare
- Funzioni macchina


Lavorare con cicli

Le lavorazioni di uso frequente che comprendono più passi di lavorazione, sono memorizzate nel sistema di controllo come cicli. Anche funzioni speciali sono disponibili come cicli.

Definire cicli


La barra con i softkey mostra vari gruppi di cicli.

- Selezionare il gruppo di ciclo
- Selezionare il ciclo
- Inserire tutti i parametri richiesti

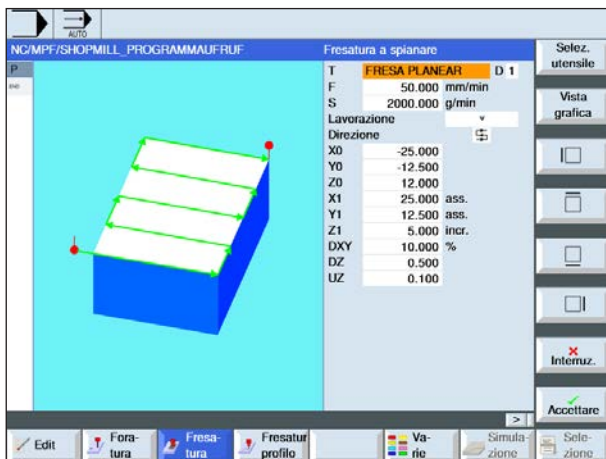

- Terminare l'immissione con il softkey.

Inserire dati geometrici e tecnologici

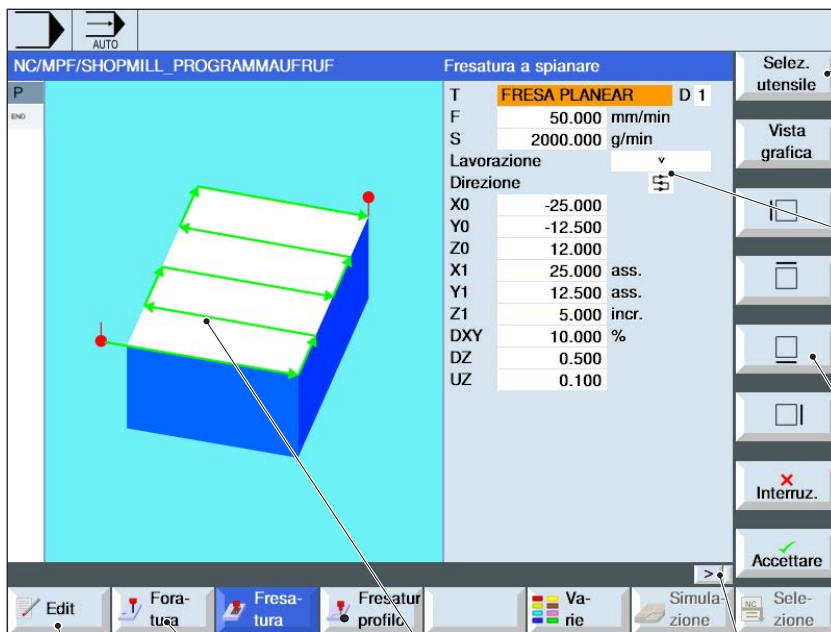

Softkey per la programmazione degli utensili



Campi di selezione: Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Softkey per le funzioni aggiuntive



Questo tasto serve per estendere la barra orizzontale con i softkey.


Colori dei movimenti di posizionamento:

- Movimento di posizionamento rosso = l'utensile si sposta in rapido.
- Movimento di posizionamento verde = l'utensile si sposta con l'avanzamento di lavorazione.

Questo softkey consente ad es. di "Copiare", "Incollare" e "Cancellare" i cicli.

Questi softkey consentono di visualizzare altri gruppi di cicli disponibili.

Valori di default per i parametri dei cicli

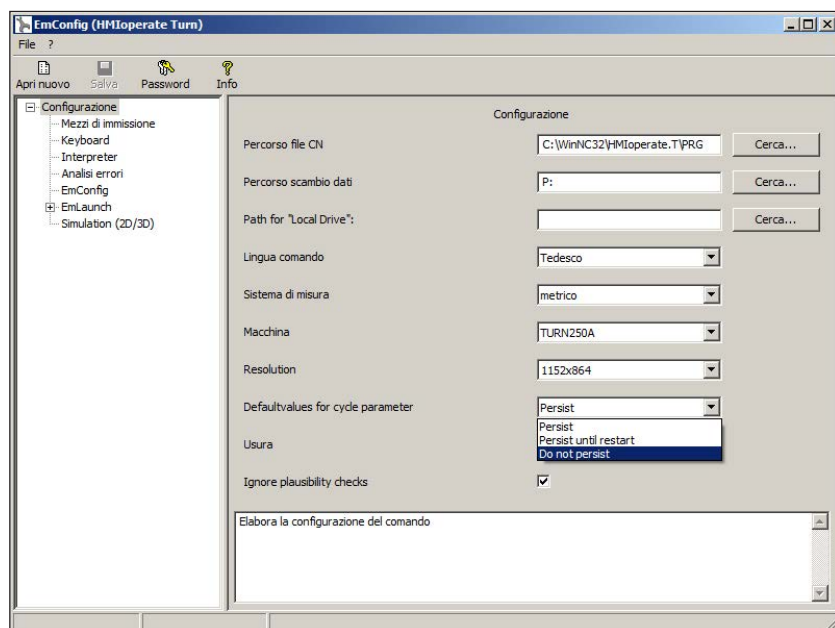

EMConfig è un software ausiliario di WinNC.

Con EMConfig è possibile modificare le impostazioni di WinNC.

Aprire EMConfig e selezionare la voce Configurazione:

Valori di default per i parametri dei cicli


Avviso:

Se i cicli sono stati già programmati una volta, questi valori di immissione vengono salvati e proposti come valori di default la volta successiva. Ciò può risultare poco conveniente nell'addestramento e si può quindi eseguire la configurazione con EMConfig.

Con la voce Valori di default per i parametri dei cicli saranno accessibili le seguenti impostazioni:

- **mantenere sempre**
i dati di ciclo inseriti per ultimi vengono mantenuti anche dopo il riavvio del sistema di controllo
- **sostituire al riavvio**
i dati dei cicli inseriti per ultimi vengono mantenuti, finché quando il sistema di controllo è in funzione
- **non mantenere**
i dati dei cicli vengono immediatamente riportati ai valori di default, una volta usciti dal ciclo

Ignorare verifica di plausibilità per salvataggio

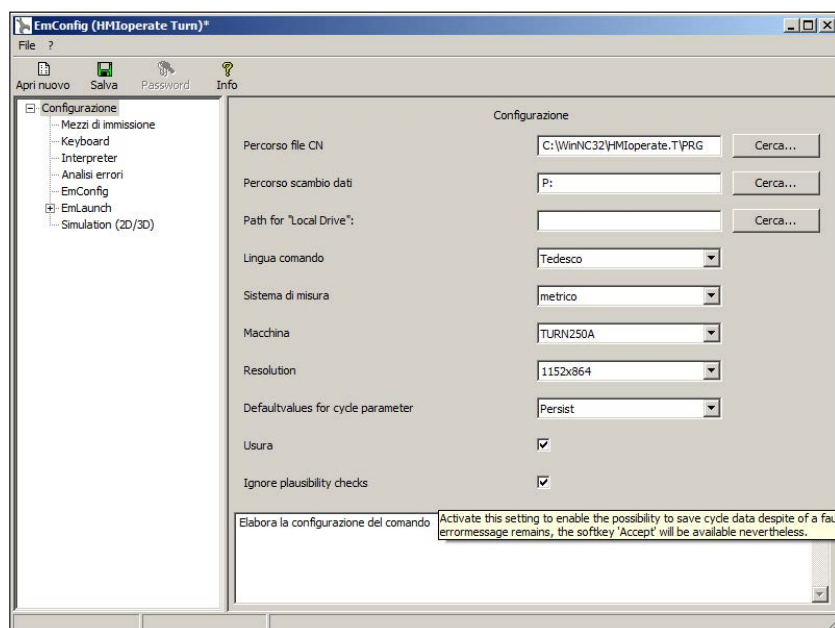


Con questa checkbox si può attivare o disattivare la verifica di plausibilità per il salvataggio.

Attivare questa impostazione per poter salvare cicli anche in presenza di un messaggio di errore. Nonostante i messaggi di errore corrispondenti siano mantenuti, il tasto Softkey "Accetta" è disponibile.

Impostare la verifica di plausibilità per il salvataggio

Impostare lunghezza usura utensile

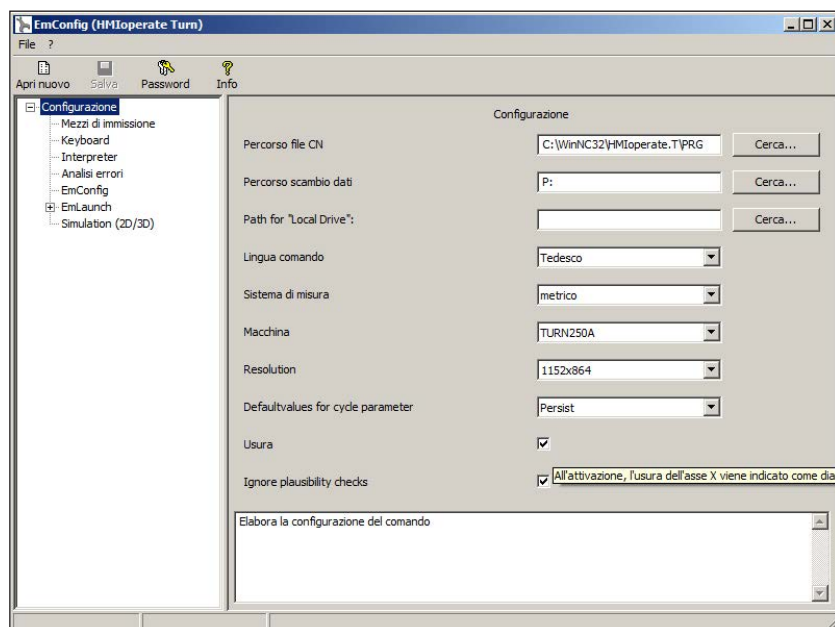

Usare questa checkbox per impostare la lunghezza per l'usura dell'utensile per gli utensili rotanti come diametro o come lunghezza.


Impostare l'usura come diametro o lunghezza

Avviso:

Questo settaggio è valido solo per utensili di tornitura.



Impostare sistema di misura

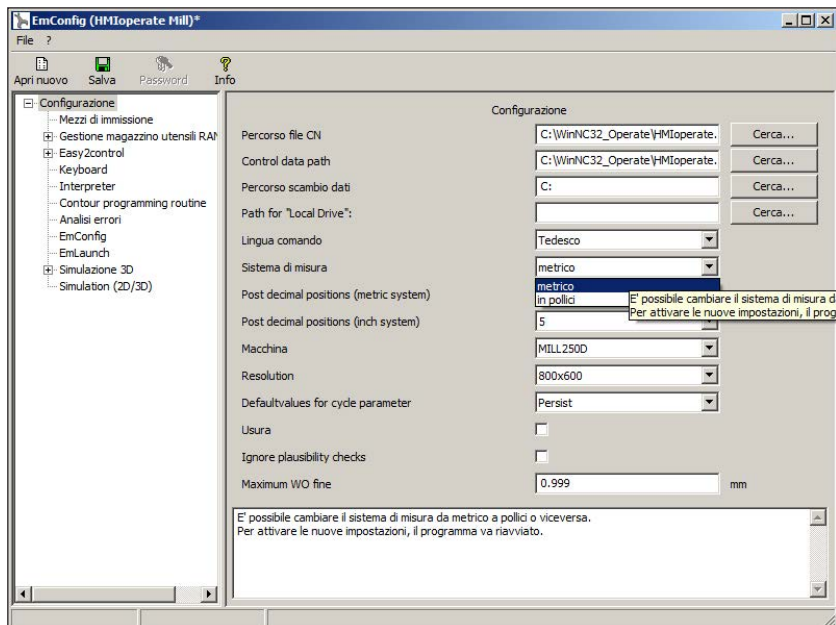

Con questa checkbox si può selezionare per il sistema di controllo il sistema di misura metrico o quello anglosassone.

Impostare sistema metrico o anglosassone

Avviso:

Non è possibile utilizzare i programmi programmati nel sistema anglosassone per il sistema di controllo in unità metriche (e viceversa).


Tabella unità di misura

Misura della lunghezza in pollici			
iedi ^{°)}	pollici	mm	m
1	12	304,5	0,304
pollici ^{°)}	iedi	mm	m
1	0,83	25,4	0,0254

Misura della lunghezza in unità metriche			
m	mm	pollici	iedi
1	1000	39,37008	3,28084
mm	m	pollici	iedi
1	0,001	0,0393701	0,0032808

*) **iedi**: solo con una velocità di taglio costante

 °) **pollici**: inserimento standard




Foratura

- Centraggio
- Foratura
- Alesatura
- Foratura profonda
- Mandrinatura
- Filettatura
- Posizioni



Centraggio

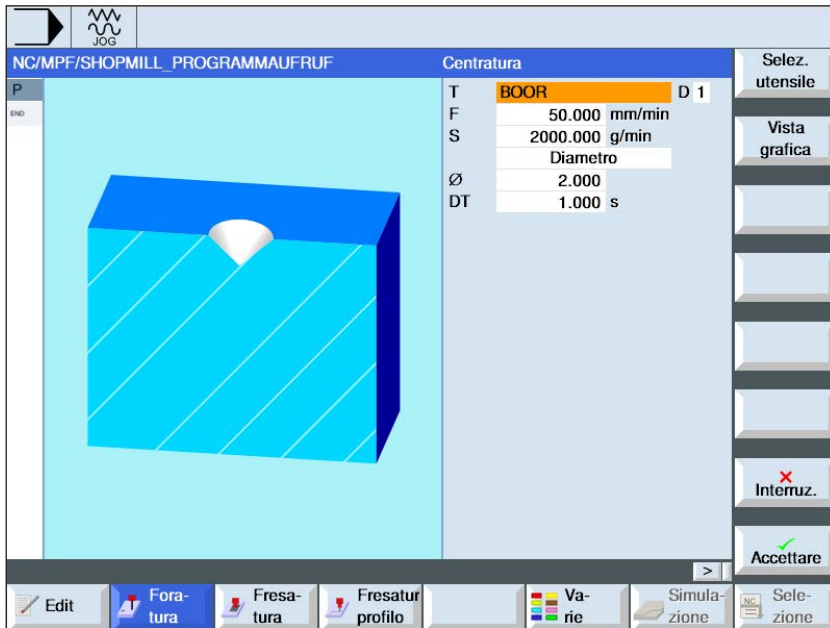


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/giro
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Centraggio	<ul style="list-style-type: none"> Diametro (centraggio riferito al diametro). Verrà tenuto conto dell'angolo della punta di centraggio indicato nella lista utensili. Punte (centraggio riferito alla profondità) L'utensile entra nel materiale fino alla profondità di penetrazione programmata. 	
Ø	L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere il diametro.	mm
Z1	Profondità di foratura (assoluta) o profondità riferita a Z0 (incrementale). L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
DT	<ul style="list-style-type: none"> Tempo di sosta sul fondo in secondi Tempo di sosta sul fondo in giri 	s giri

Descrizione ciclo

 - 1** Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2** L'utensile effettua il centraggio con l'avanzamento programmato (F), fino a raggiungere la profondità (Z1) o il diametro di centraggio (\emptyset), fermandosi in tale punto (DT) - se impostato.
- 3** Scaduto l'intervallo di sosta (DT), l'utensile viene riportato in rapido dal fondo di centraggio al livello di ritorno.



Foratura

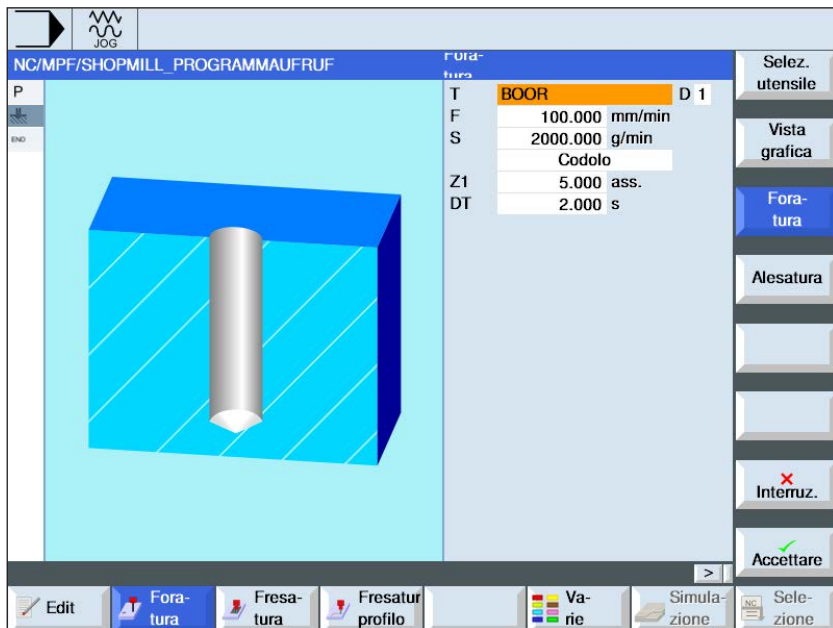


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/giro
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Profondità di foratura	<ul style="list-style-type: none"> Stelo (profondità di foratura riferita allo stelo). L'utensile entra nel materiale, finché lo stelo della punta non raggiunge il valore programmato Z1. Punta (profondità di foratura riferita alla punta) L'utensile entra nel materiale, finché la punta di foratura non raggiunge il valore programmato Z1. 	
Z1	Profondità di foratura (assoluta) o profondità riferita a Z0 (incrementale). L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
DT	<ul style="list-style-type: none"> Tempo di sosta sul fondo in secondi Tempo di sosta sul fondo in giri 	s giri

Descrizione ciclo

 - 1** Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2** L'utensile effettua la foratura con l'avanzamento programmato (F), fino a raggiungere la profondità (Z1), fermandosi in tale punto (DT) - se impostato.
- 3** Scaduto l'intervallo di sosta (DT), l'utensile viene riportato in rapido dal fondo di foratura al livello di ritorno.



Alesatura

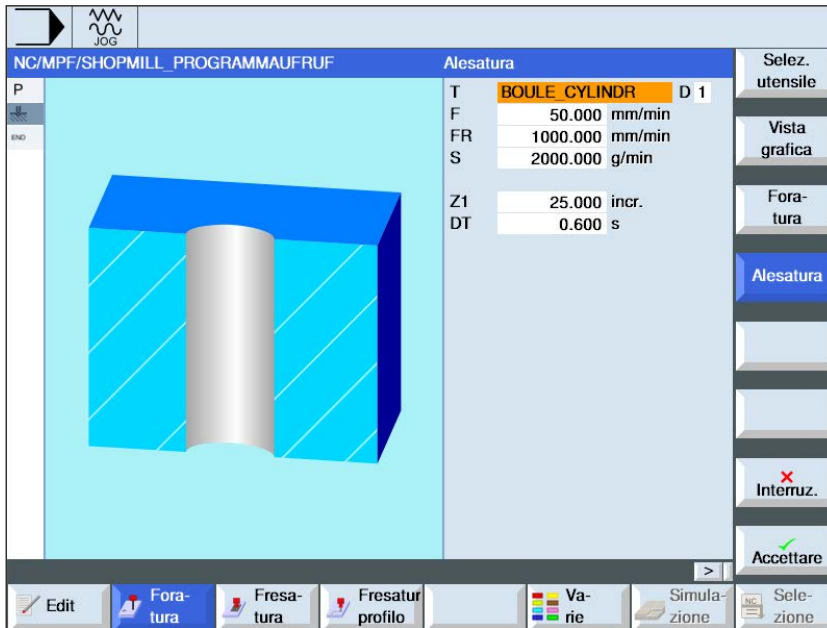

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/giro
FR	Avanzamento nel ritorno	mm/min mm/giro
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Z1	Profondità di foratura (assoluta) o profondità riferita a Z0 (incrementale). L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
DT	<ul style="list-style-type: none"> Tempo di sosta sul fondo in secondi Tempo di sosta sul fondo in giri 	s giri

Descrizione ciclo

- 1** Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2** L'utensile effettua l'alesatura con l'avanzamento programmato (F), fino a raggiungere la profondità (Z1), fermandosi in tale punto (DT) - se impostato.
- 3** Scaduto l'intervallo di sosta (DT), l'utensile viene riportato con avanzamento di ritorno (FR) dal fondo di foratura al livello di ritorno.



Foratura profonda

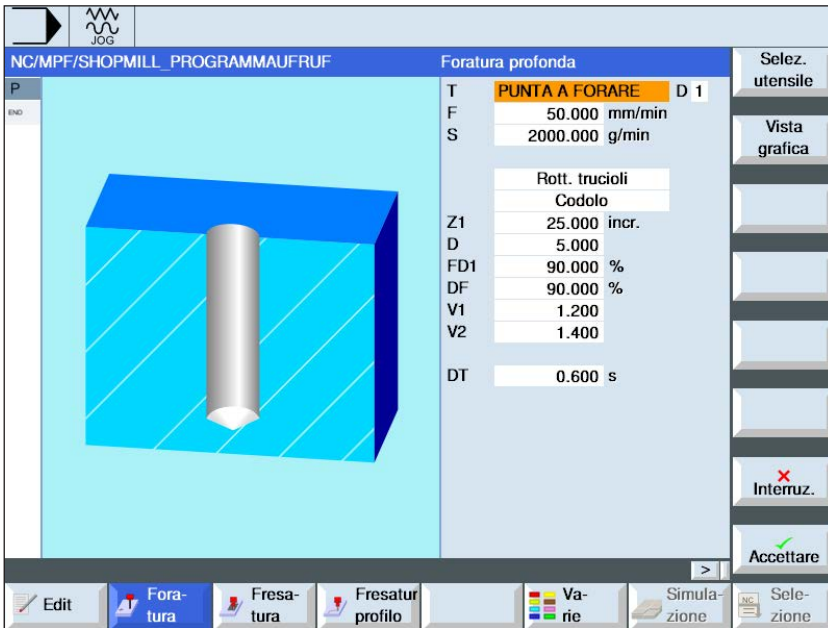

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/giro
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Scarico trucioli La punta viene allontanata dal pezzo per consentire lo scarico dei trucioli. Sminuzzatura trucioli L'utensile di foratura entra nel materiale, finché la punta di foratura non raggiunge il valore programmato Z1. 	mm
Z1	Profondità di foratura (assoluta) o profondità (incrementale) riferita a Z0. L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
D	Accostamento in profondità max.	mm
FD1	Percentuale avanzamento durante il primo accostamento	%
DF	Percentuale per ogni altro accostamento	mm %
V1	Accostamento in profondità min. (solo con DF indicato in %)	mm
V2	Valore ritorno dopo ogni lavorazione (solo con sminuzzatura trucioli selezionata)	mm
V3	Distanza prearresto (solo con scarico trucioli e distanza prearresto selezionati manualmente)	mm
DT	<ul style="list-style-type: none"> Tempo di sosta sul fondo in secondi Tempo di sosta sul fondo in giri 	s giri

Descrizione ciclo**Sminuzzatura trucioli**


- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 L'utensile esegue la foratura alla velocità mandrino programmata ed alla velocità di avanzamento $F = F * FD1[\%]$, fino alla 1ª profondità di accostamento.
- 3 L'utensile rientra per il valore di ritorno (V2), in modo da consentire la sminuzzatura trucioli. Successivamente l'utensile entra nel materiale con l'avanzamento programmato (F), fino alla successiva profondità di accostamento. L'operazione viene ripetuta, fino a raggiungere la profondità foro finale (Z1).
- 4 Scaduto l'intervallo di sosta (DT), l'utensile viene riportato in rapido (G0) dal fondo di foratura al livello di ritorno.

Descrizione ciclo**Scarico trucioli**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 L'utensile esegue la foratura alla velocità mandrino programmata ed alla velocità di avanzamento $F = F * FD1[\%]$, fino alla 1ª profondità di accostamento.
- 3 L'utensile viene in rapido allontanato dal pezzo, portandosi alla distanza di sicurezza, in modo da consentire lo scarico dei trucioli.
- 4 L'utensile viene portato in rapido (G0) al punto dell'ultima profondità di foratura, sottraendo la distanza di prearresto (V3).
- 5 A questo punto verrà eseguita la foratura fino alla successiva profondità di accostamento.
- 6 I punti 3 - 5 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità foro finale programmata (Z1).
- 4 Scaduto l'intervallo di sosta (DT), l'utensile viene riportato in rapido (G0) dal fondo di foratura al livello di ritorno.



Mandratura

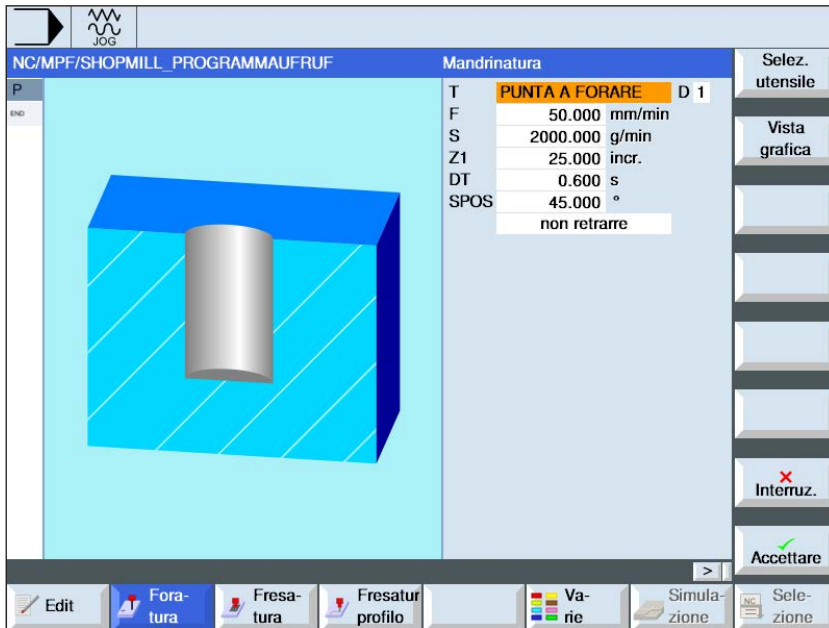

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/giro
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Z1	Profondità di foratura (assoluta) o profondità riferita a Z0 (incrementale). L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
DT	<ul style="list-style-type: none"> Tempo di sosta sul fondo in secondi Tempo di sosta sul fondo in giri 	s giri
SPOS	Misurare manualmente la posizione di arresto mandrino in gradi ed inserirla.	Gradi
Modalità di sollevamento	<ul style="list-style-type: none"> sollevare (solo per macchina con asse C) Il tagliente viene allontanato dal margine del foro ritirandosi alla distanza di sicurezza dal punto di riferimento e portandosi infine al livello di ritorno e al centro del foro. non sollevare Il tagliente non viene allontanato, ma riportato in rapido direttamente al livello di ritorno. 	
D	Quota di sollevamento (incrementale, solo per la modalità di sollevamento "sollevare")	mm

Avviso:


Serrare l'utensile, cosicché con l'angolo indicato SPOS il tagliente dell'utensile sia serrato in direzione +X.

**Descrizione ciclo**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 L'utensile viene portato con l'avanzamento programmato (F) alla profondità di foratura (Z1).
- 3 L'utensile si ferma in tale punto (DT) - se impostato.
- 4 Arresto del mandrino orientato alla posizione mandrino programmata con SPOS. Per programmare SPOS, la posizione del mandrino deve essere misurata manualmente.
- 5 In modalità di sollevamento "sollevare", l'utensile viene allontanato dal margine del foro, nella direzione -X/ +Z, della quota di sollevamento (D).
- 6 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 7 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro del foro al livello di ritorno.



Maschiatura

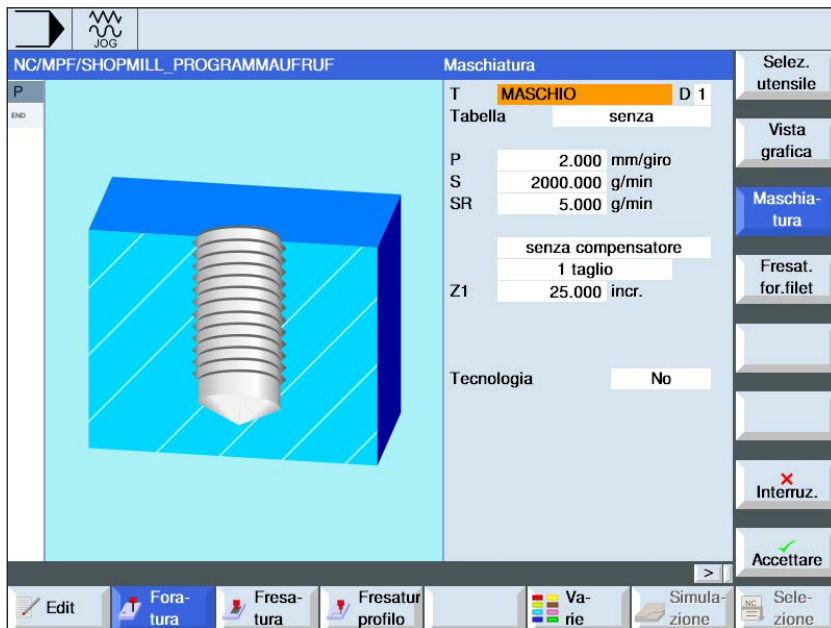

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
Tabella	Scelta tabella filettatura: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna • Metrica ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC 	
Scelta	Scelta del valore tabella, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • M1; M5; etc. (metrica ISO) • W1/8"; etc. (Whitworth BSW) • G 1 3/4"; etc. (Whitworth BSP) • N8 - 32 UNC; etc. (UNC) (vedere anche tabella filettatura con rispettivi passi)	
P	Indicazione passo filettatura (solo con selezione tabella "nessuna") <ul style="list-style-type: none"> • a MODULO: $MODULO = \text{passo} / \pi$ • in filetti a pollice: tipico per filettatura dei tubi. Immettendo a pollice, nel primo campo dei parametri va immesso il numero intero prima del punto decimale, mentre nel secondo e terzo campo il numero dopo il punto decimale come frazione. • in mm/giro • in pollici/giro Il passo di filettatura dipende dall'utensile usato.	MODULO Filetti/" mm/giro pollici/giro
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
SR	Numero di giri del mandrino per il ritorno	giri/min
VR	Velocità di taglio costante per il ritorno	m/min

Parametro	Descrizione	Unità
Modalità compensatore utensile	<ul style="list-style-type: none"> • senza compensatore utensile • con compensatore utensile 	
Lavorazione (senza compensatore utensile)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 passata La filettatura viene realizzata in una passata, senza interruzione. • Sminuzzatura trucioli La punta viene allontanata del valore di ritorno (V2), in modo da consentire la sminuzzatura trucioli. • Scarico trucioli La punta viene estratta del tutto dal pezzo. 	
Z1	Lunghezza filettatura (incrementale) o punto finale del filetto (assoluta). L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
D	Accostamento in profondità max.	mm
Ritorno	<p>Valore di ritorno (solo selezionando "senza compensatore utensile" e "sminuzzatura trucioli")</p> <ul style="list-style-type: none"> • manuale Con valore ritorno (V2) dopo ogni lavorazione. • automatico Senza valore ritorno (V2) dopo ogni lavorazione. L'utensile viene fatto rientrare di un giro dopo ogni lavorazione. 	
V2	<p>Valore ritorno dopo ogni lavorazione</p> <p>Quota della quale l'utensile viene allontanato durante la sminuzzatura trucioli.</p>	mm

Tabella filettatura

METRICA_ISO		WHITWORTH_BSW		WHITWORTH_BSP		UNC	
M 1	0,250	W 1/16"	60,000	G 1/16"	28,000	N 1 - 64 UNC	64,000
M 1.2	0,250	W 3/32"	48,000	G 1/8"	28,000	N 2 - 56 UNC	56,000
M 1.6	0,350	W 1/8"	40,000	G 1/4"	19,000	N 3 - 48 UNC	48,000
M 2	0,400	W 5/32"	32,000	G 3/8"	19,000	N 4 - 40 UNC	40,000
M 2.5	0,450	W 3/16"	24,000	G 1/2"	14,000	N 5 - 40 UNC	40,000
M 3	0,500	W 7/32"	24,000	G 5/8"	14,000	N 6 - 32 UNC	32,000
M 3.5	0,600	W 1/4"	20,000	G 3/4"	14,000	N 8 - 32 UNC	32,000
M 4	0,700	W 5/16"	18,000	G 7/8"	14,000	N 10 - 24 UNC	24,000
M 4.5	0,750	W 3/8"	16,000	G 1"	11,000	N 12 - 24 UNC	24,000
M 5	0,800	W 7/16"	14,000	G 1 1/8"	11,000	1/4" - 20 UNC	20,000
M 6	1,000	W 1/2"	12,000	G 1 1/4"	11,000	5/16" - 18 UNC	18,000
M 8	1,250	W 9/16"	12,000	G 1 3/8"	11,000	3/8" - 16 UNC	16,000
M 10	1,500	W 5/8"	11,000	G 1 1/2"	11,000	7/16" - 14 UNC	14,000
M 12	1,750	W 3/4"	10,000	G 1 3/4"	11,000	1/2" - 13 UNC	13,000
M 14	2,000	W 7/8"	9,000	G 2"	11,000	9/16" - 12 UNC	12,000
M 16	2,000	W 1"	8,000	G 2 1/4"	11,000	5/8" - 11 UNC	11,000
M 18	2,500	W 1 1/8"	7,000	G 2 1/2"	11,000	3/4" - 10 UNC	10,000
M 20	2,500	W 1 1/4"	7,000	G 2 3/4"	11,000	7/8" - 9 UNC	9,000
M 22	2,500	W 1 3/8"	6,000	G 3"	11,000	1" - 8 UNC	8,000
M 24	3,000	W 1 1/2"	6,000	G 3 1/4"	11,000	1 1/8" - 7 UNC	7,000
M 27	3,000	W 1 5/8"	5,000	G 3 1/2"	11,000	1 1/4" - 7 UNC	7,000
M 30	3,500	W 1 3/4"	5,000	G 3 3/4"	11,000	1 3/8" - 6 UNC	6,000
M 33	3,500	W 1 7/8"	4,500	G 4"	11,000	1 1/2" - 6 UNC	6,000
M 36	4,000	W 2"	4,500	G 5"	11,000	1 3/4" - 5 UNC	5,000
M 39	4,000	W 2 1/4"	4,000	G 6"	11,000	2" - 4 1/2 UNC	4,500
M 42	4,500	W 2 1/2"	4,000			2 1/4" - 4 1/2 UNC	4,500
M 45	4,500	W 2 3/4"	3,500			2 1/2" - 4 UNC	4,000
M 48	5,000	W 3"	3,500			2 3/4" - 4 UNC	4,000
M 52	5,000	W 3 1/4"	3,250			3" - 4 UNC	4,000
M 56	5,500	W 3 1/2"	3,250			3 1/4" - 4 UNC	4,000
M 60	5,500	W 3 3/4"	3,000			3 1/2" - 4 UNC	4,000
M 64	6,000	W 4"	3,000			3 3/4" - 4 UNC	4,000
M 68	6,000					4" - 4 UNC	4,000

Tabella filettatura con passi

Descrizione ciclo**Maschiatura con compensatore utensile**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 L'utensile esegue la foratura alla velocità programmata (F), fino alla profondità di filettatura (Z1). L'avanzamento viene calcolato all'interno del ciclo dalla velocità (S) e dal passo di filettatura (P).
- 3 Raggiunta la profondità di filettatura (Z1), il mandrino si ferma invertendo il senso di rotazione.
- 4 L'utensile viene riportato con G1 in rapido alla distanza di sicurezza.
- 5 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro del foro al livello di ritorno.

**Avviso:**

Con la lavorazione a blocco singolo (SBL) attiva, la maschiatura viene eseguita senza interruzione blocco.

Descrizione ciclo**Scarico trucioli**

- 1 L'utensile esegue la foratura alla velocità programmata (S) (in base alla %S), fino alla 1ª profondità di accostamento (accostamento in profondità max. D).
- 2 Arresto mandrino.
- 3 L'utensile viene allontanato dal pezzo alla velocità del mandrino per il ritorno (SR) (in base alla %S), in modo da consentire lo scarico dei trucioli.
- 4 Arresto mandrino.
- 5 L'utensile esegue la foratura alla velocità mandrino (S), fino alla successiva profondità di accostamento.
- 6 I punti da 2 a 5 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità foro finale programmata (Z1).
- 7 L'utensile viene allontanato dal pezzo alla velocità del mandrino per il ritorno (SR) (in base alla %S). Il mandrino viene arrestato e l'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro del foro al livello di ritorno.

Descrizione ciclo**Maschiatura senza compensatore utensile 1 passata**


- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 Il mandrino viene sincronizzato ed attivato alla velocità programmata (S) (in base alla %S).
- 3 Con la sincronizzazione dell'avanzamento del mandrino, l'utensile esegue la foratura fino alla profondità (Z1).
- 4 Raggiunta la profondità di filettatura (Z1), il mandrino si ferma invertendo il senso di rotazione.
- 5 L'utensile viene riportato, alla velocità del mandrino per il ritorno (SR) (in base alla %S), alla distanza di sicurezza.
- 6 Arresto mandrino.
- 7 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro del foro al livello di ritorno.

Descrizione ciclo**Rottura trucioli**

- 1 L'utensile esegue la foratura alla velocità programmata (S) (in base alla %S), fino alla 1ª profondità di accostamento (accostamento in profondità max. D).
- 2 Arresto mandrino.
- 3 L'utensile rientra per il valore di ritorno (V2), in modo da consentire la rottura trucioli.
- 4 L'utensile esegue la foratura alla velocità mandrino (S) (in base alla %S), fino alla successiva profondità di accostamento.
- 5 I punti da 2 a 4 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità foro finale programmata (Z1).
- 7 L'utensile viene allontanato dal pezzo alla velocità del mandrino per il ritorno (SR) (in base alla %S). Il mandrino viene arrestato e l'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro del foro al livello di ritorno.



Foratura/fresatura per filettatura

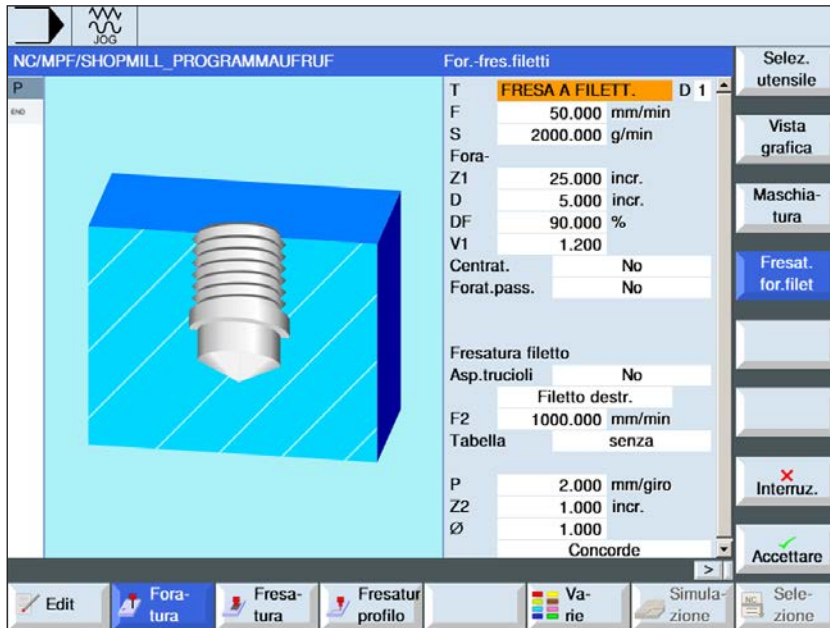

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/giro
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Z1	Lunghezza filettatura (incrementale) o punto finale del filetto (assoluta).	mm
DF	<ul style="list-style-type: none"> Percentuale per ogni altro accostamento DF=100: Quota di accostamento resta invariata DF<100: La quota di accostamento verrà ridotta verso la profondità foro finale Z1. Esempio: ultimo accostamento 5 mm; DF 80% Successivo accostamento = 5 x 80% = 4,0 mm Altro accostamento = 4,0 x 80% = 3,2 mm, etc. Quota per ogni altro accostamento 	% mm
V1	<p>Accostamento minimo (solo con DF "Percentuale per ogni altro accostamento").</p> <p>Con una quota di accostamento minima, sarà possibile programmare l'accostamento in profondità min. (V1).</p> <ul style="list-style-type: none"> V1 < Quota di accostamento (DF): Si avrà uno spostamento della quota di accostamento. V1 > Quota di accostamento (DF): Si avrà l'accostamento con il valore programmato mediante V1. 	mm

Parametro	Descrizione	Unità
Alesatura	Alesatura con avanzamento ridotto <ul style="list-style-type: none"> • sì • no L'avanzamento ridotto in foratura risulta da: Avanzamento in foratura $F1 < 0,15$ mm/giro: Avanzamento di alesatura = 30% di F1 Avanzamento in foratura $F1 \geq 0,15$ mm/giro: Avanzamento di alesatura = 30% di F1	
Perforazione	Profondità di foratura rimanente con avanzamento in foratura <ul style="list-style-type: none"> • sì • no 	
ZR	Profondità di foratura rimanente con perforazione (solo con perforazione "sì")	mm
FR	Avanzamento in foratura per profondità di foratura rimanente (solo con perforazione "sì")	mm/mm mm/giro
Scarico trucioli	Scarico trucioli prima della fresatura per filettatura <ul style="list-style-type: none"> • sì • no Prima della fresatura per filettatura, allontanare la superficie dell'utensile, in modo da consentire lo scarico dei trucioli.	
Senso di rotazione della filettatura	<ul style="list-style-type: none"> • Filettatura destrorsa • Filettatura sinistrorsa 	
F2	Profondità avanzamento di accostamento fresatura per filettatura	mm/min mm/dente
Tabella	Scelta tabella filettatura: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna • Metrica ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC 	
Scelta	Scelta del valore tabella, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • M1; M5; etc. (metrica ISO) • W1/8"; etc. (Whitworth BSW) • G 1 3/4"; etc. (Whitworth BSP) • N8 - 32 UNC; etc. (UNC) (vedere anche tabella filettatura con rispettivi passi)	
P	Indicazione passo filettatura (solo con selezione tabella "nessuna") <ul style="list-style-type: none"> • a MODULO: $MODULO = \text{passo}/\pi$ • in filetti a pollice: Tipico ad esempio per filettatura dei tubi. Immettendo a pollice, nel primo campo dei parametri va immesso il numero intero prima del punto decimale, mentre nel secondo e terzo campo il numero dopo il punto decimale come frazione. • in mm/giro • in pollici/giro Il passo di filettatura dipende dall'utensile usato.	MODULO Filetti/" mm/giro in/giro
Z2	Valore ritorno prima della fresatura per filettatura (incrementale) Con Z2 viene definita la profondità di filettatura in direzione dell'asse utensile. In questo caso Z2 è riferito alla punta dell'utensile.	
∅	Diametro nominale	


Parametro	Descrizione	Unità
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none">• Concorde: Fresare filettatura in un giro.• Discorde: Fresare filettatura in un giro.• Concorde - discorde: Fresare filettatura in 2 giri, eseguendo una prefresatura discorde con sovrametallo definito seguita da una fresatura di finitura concorde con avanzamento di fresatura FS.	
FS	Avanzamento finitura (solo selezionando "Concorde - discorde")	mm/min mm/dente

Descrizione ciclo

 - 1** Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.
- 2** L'utensile procede con avanzamento in foratura (F1), fino alla prima profondità di foratura (accostamento in profondità max. D). Se non è ancora stata raggiunta la profondità foro finale (Z1), per lo scarico dei trucioli, l'utensile viene riportato in rapido (G0) alla superficie del pezzo. L'utensile si porterà poi in rapido (G0) ad 1 mm sopra la profondità di foratura precedentemente raggiunta, in modo da proseguire nella foratura con l'accostamento successivo e con avanzamento in foratura (F1). Dal 2° accostamento verrà tenuto conto del parametro (percentuale o quota per ogni altro accostamento DF).
- 3** Se nella perforazione, durante il ritorno (FR) viene richiesto un altro avanzamento, la profondità di foratura rimanente (ZR) verrà realizzata con tale avanzamento.
- 4** L'utensile si porta alla posizione di partenza per la fresatura per filettatura.
- 5** La fresatura per filettatura (concorde, discorde o concorde + discorde) verrà eseguita con la profondità di avanzamento di accostamento (F2). Il movimento di entrata e fuoriuscita della fresa avviene su un semicerchio, con accostamento simultaneo nell'asse utensile.



Foratura

 

Posizioni

Posizioni e schema di posizione

Programmando i cicli di lavorazione, è possibile inserire delle posizioni o schemi di posizione.

Una posizione o schema di posizione verrà creato solo dopo il ciclo di lavorazione.


Le posizioni o schemi di posizione consentono di eseguire diverse operazioni di foratura e di filettatura dello stesso diametro in un ciclo. Una posizione definita o uno schema di posizione verrà salvato nella lista dei cicli. A tal fine sono disponibili vari schemi di posizione:

- Posizioni arbitrarie
- Posizionamento in linea, su una griglia o frame
- Posizionamento sul cerchio pieno o parziale




È possibile programmare in successione diversi schemi di posizione. Verranno realizzati in sequenza programmata.

Le tecnologie precedentemente programmate e le posizioni successivamente programmate verranno concatenate in automatico.

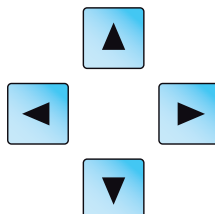

In presenza di più cicli rispetto a quelli visualizzati nella finestra, usare i tasti cursore per spostarsi nell'elenco.

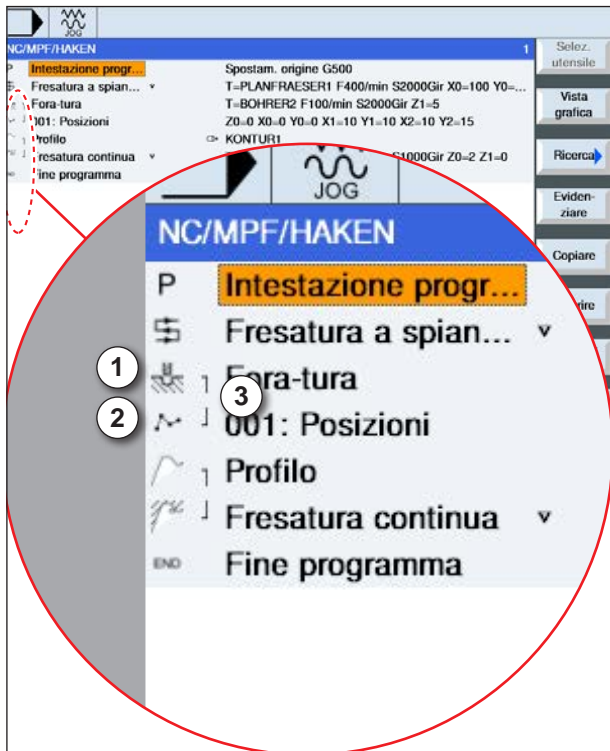

Rappresentazione dell'associazione degli schemi di posizione con cicli:

Un ciclo di lavorazione completo è costituito dal ciclo di lavorazione (1) e dai rispettivi schemi di posizione (2).


Deve essere mantenuta la sequenza di programmazione:

Va creato prima il ciclo di lavorazione (ad es. foratura) e poi lo schema di posizione.

Il sistema di controllo associa entrambe le parti del programma con una parentesi simbolica (3) in una lista cicli.

Descrizione ciclo


- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile programmato nel ciclo precedente. La lavorazione inizia sempre dal punto di riferimento.
- 2 All'interno dello schema di posizione e raggiungendo lo schema di posizione successivo, si avrà il rientro al livello di ritorno, raggiungendo poi in rapido (G0) la nuova posizione o il nuovo schema di posizione.
- 3 Con le seguenti operazioni tecnologiche (ad es. centraggio - foratura - maschiatura), richiamato l'utensile successivo (ad es. punta a forare), dovrà essere programmato il rispettivo ciclo di foratura, richiamando subito lo schema di posizione.

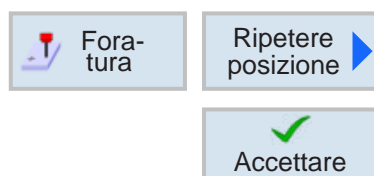


Ripetere posizioni

Per il raggiungimento ripetuto delle posizioni già programmate, premere il softkey.

 - Indicare e confermare il numero dello schema di posizione.
Il numero di posizione viene assegnato in automatico al momento della creazione della posizione nella lista dei cicli.
Nella lista dei cicli, il numero di posizione viene riportato a sinistra del nome della posizione.




Posizioni arbitrarie

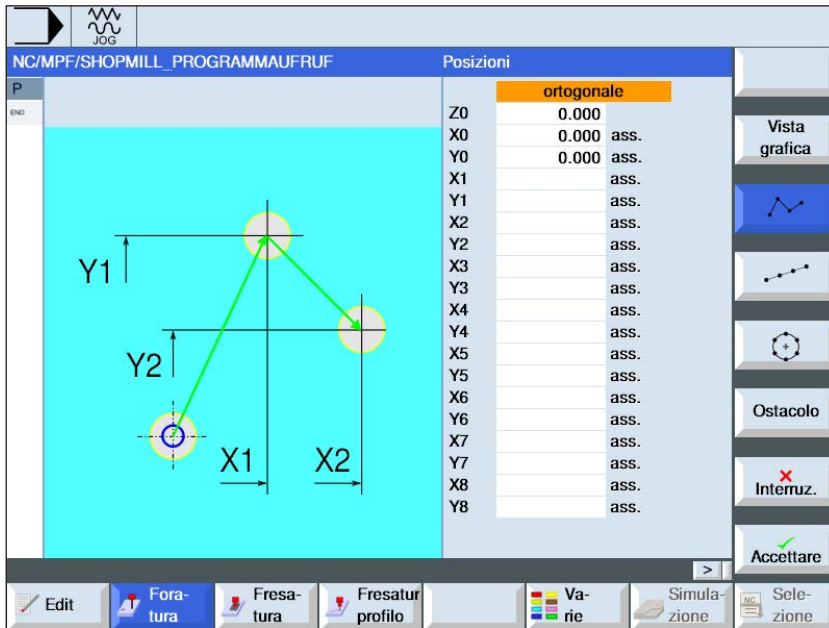


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Scelta	Sistema di coordinate <ul style="list-style-type: none"> • ortogonale • polare 	
Z0	Punto di riferimento Z	mm
X0, Y0	Coordinata X e coordinata Y della 1ª posizione (assoluta)	mm
L0, C0	Coordinate polari della 1ª posizione, solo selezionando "polare" Lunghezza (assoluta) Angolo (assoluto)	mm Gradi
X1...X8 Y1...Y8	Cordinata X altre posizioni (assoluta o incrementale) Coordinata Y altre posizioni (assoluta o incrementale)	mm
L1...L7 C1...C7	Coordinate polari altre posizioni, solo selezionando "polare" Lunghezza (assoluta) Angolo (assoluto)	mm Gradi

 

Schema di posizione linea, griglia o frame

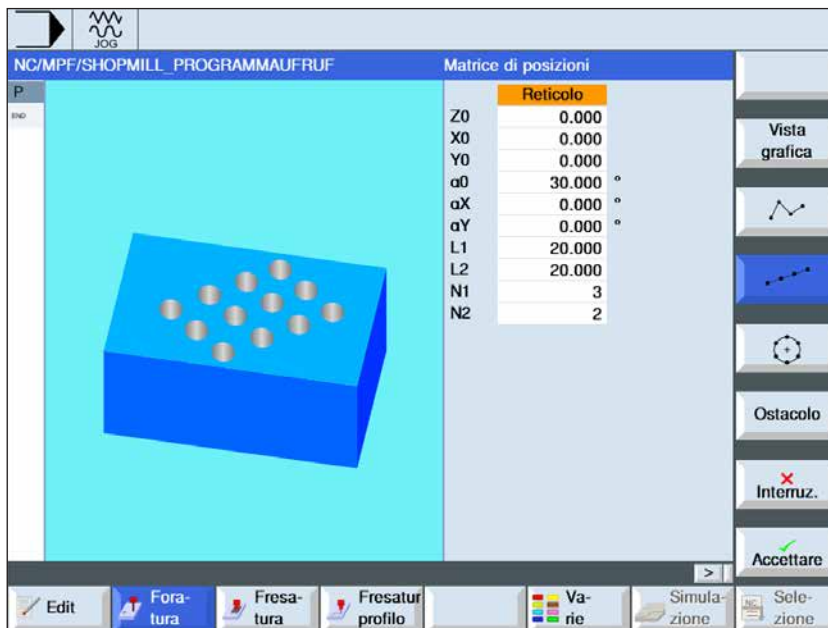

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Schema di posizione	<ul style="list-style-type: none"> • Linea • Griglia • Frame 	
Z0	Punto di riferimento Z	mm
X0 Y0	Coordinata del punto di riferimento (assoluta).	mm
$\alpha 0$	Angolo della linea, relativo all'asse X Angolo positivo: La linea viene ruotata in senso antiorario. Angolo negativo: La linea viene ruotata in senso orario.	Gradi
L0	Distanza della 1ª posizione al punto di riferimento - (solo selezionando "Schema di posizione linea")	mm
L	Distanza tra le posizioni - (solo selezionando "Schema di posizione linea")	mm
N	Numero di posizioni - (solo selezionando "Schema di posizione linea")	
L1 L2	Spaziatura tra righe e colonne - (solo selezionando "Schema di posizione griglia o frame")	mm
N1 N2	Numero di righe e colonne - (solo selezionando "Schema di posizione griglia o frame")	

Descrizione ciclo

 
Griglia

1 Per la griglia si avrà una lavorazione all'inizio nella direzione del 1° asse e poi a forma di anello.


Descrizione ciclo

Frame

1 In caso di frame, la lavorazione aggiuntiva verrà eseguita in senso antiorario.



Schema di posizione cerchio

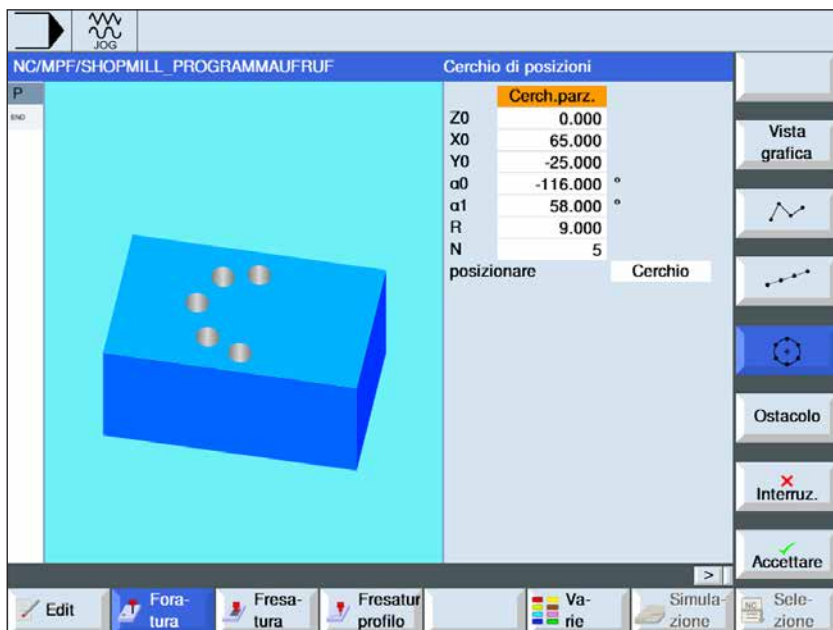

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
Schema cerchio	<ul style="list-style-type: none"> Cerchio pieno Cerchio parziale 	
Z0	Punto di riferimento Z	mm
X0 Y0	Coordinata del punto di riferimento (assoluta).	mm
$\alpha 0$	Angolo iniziale per la prima posizione Angolo positivo: Il cerchio pieno viene ruotato in senso antiorario. Angolo negativo: Il cerchio pieno viene ruotato in senso orario.	Gradi
$\alpha 1$	Angolo di anticipo (solo selezionando "Schema cerchio cerchio parziale") Eseguito il primo foro, tutte le altre posizioni vengono spostate di quest'angolo. Angolo positivo: altre posizioni vengono ruotate in senso antiorario. Angolo negativo: altre posizioni vengono ruotate in senso orario.	Gradi
R	Raggio	mm
N	Numero di posizioni	
Posizionamento	Movimento di spostamento tra le posizioni <ul style="list-style-type: none"> Retta La posizione successiva viene raggiunta in rapido (G0) sulla retta. Cerchio La posizione successiva viene raggiunta su una traiettoria circolare con l'avanzamento programmato (FP). 	

Descrizione ciclo

1 Lo schema cerchio viene eseguito in senso orario o antiorario, in funzione dell'angolo.

Foratura
Posizione
Ostacolo

Ostacolo

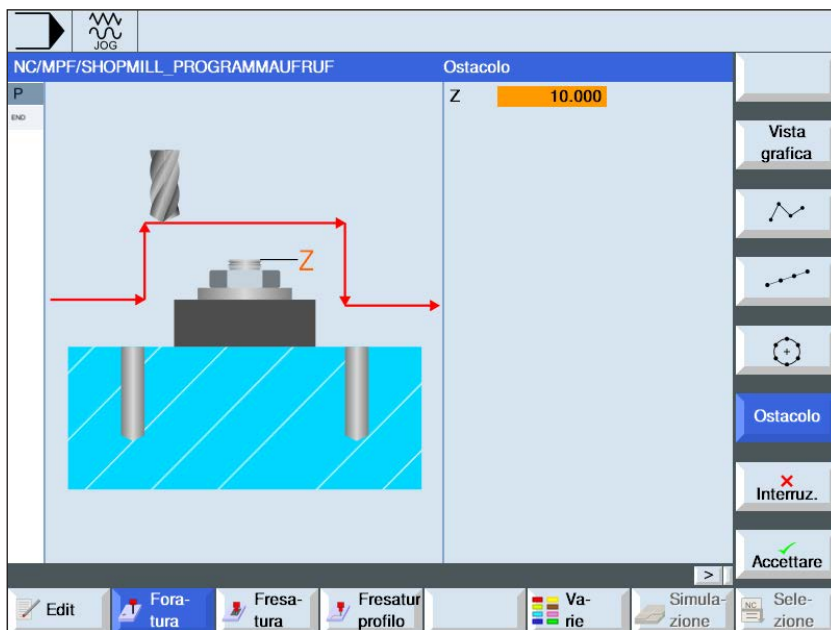


Parametro	Descrizione	Unità
Z	Altezza ostacolo	

Avviso:
 Verrà tenuto conto dell'ostacolo solo tra 2 schemi di posizione.


Descrizione ciclo

 - 1 Una volta completata l'esecuzione del 1° schema di posizione, l'asse utensile viene portata in rapido (G0) all'altezza ostacolo programmata (Z) + distanza di sicurezza (SC).
- 2 A quest'altezza viene raggiunta in rapido (G0) la nuova posizione.
- 3 L'asse utensile viene poi portata in rapido su Z0 dello schema di posizione + distanza di sicurezza (SC).




Fresatura

 - Fresatura a spianare
- Tasche
- Perni
- Cavità
- Fresatura per filettatura
- Incisione



Spianare

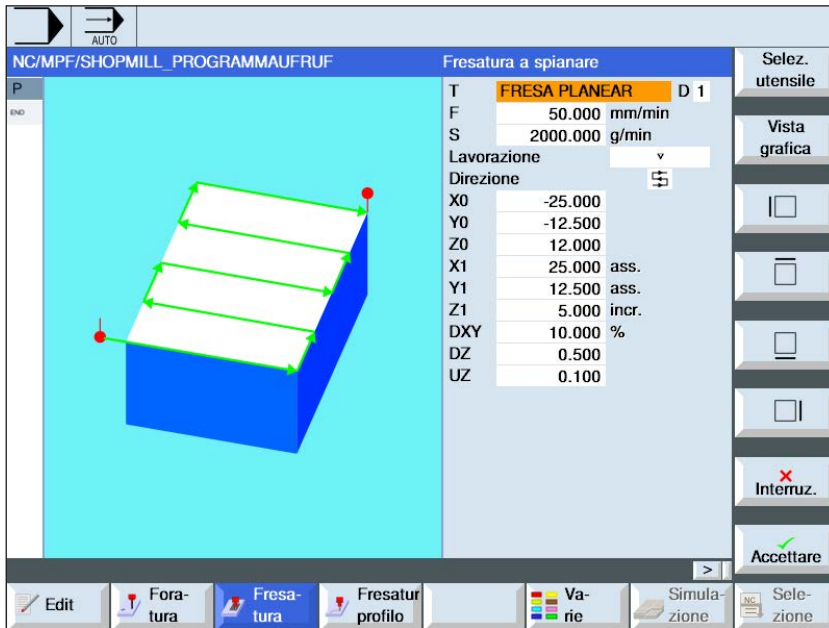

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▾ Sgrossatura ▾ ▾ Finitura 	
Senso	direzione di lavorazione alternata <ul style="list-style-type: none"> ▽ ▾ stessa direzione di lavorazione <ul style="list-style-type: none"> ▾ ▽ 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: 1. Spigolo in X e Y Altezza del pezzo grezzo	mm mm mm
X1 Y1 Z1	2. Spigolo in X e Y (assoluto) o 2. spigolo X e Y relativo a X0 e Y0 (incrementale) L'altezza del pezzo finito (assoluta) o altezza del pezzo finito relativa a Z0 (incrementale)	

Parametro	Descrizione	Unità
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano in %, quale proporzione tra accostamento piano (mm) ed il diametro della fresa (mm) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo per sgrossatura)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura	mm

Descrizione ciclo

1 Nella lavorazione verticale, il punto di partenza è sempre sopra o sotto.
Il sistema di controllo indica il punto di partenza e quello finale.

2 La lavorazione avviene dall'esterno.

Sgrossatura:

La superficie viene fresata.

L'utensile di sposta sopra lo spigolo del pezzo.

Finitura:

La superficie viene fresata una volta sola.

L'utensile si sposta al livello X/Y per la distanza di sicurezza. Infine la fresa viene allontanata.

Per la finitura deve essere registrato lo stesso sovrametallo di finitura come per la sgrossatura. Il sovrametallo di finitura verrà usato nel posizionamento di allontanamento dell'utensile.

Accostamento in profondità viene sempre eseguito al di fuori del pezzo.

Durante la fresatura a spianare, il diametro effettivo della fresa per l'utensile viene memorizzato nella tabella utensili.

Selezionare limiti

Per ogni limite desiderato, premere il rispettivo softkey. I limiti vengono visualizzati dal sistema di controllo.



• a sinistra



 
• in alto




• in basso



• a destra



Tasca rettangolare

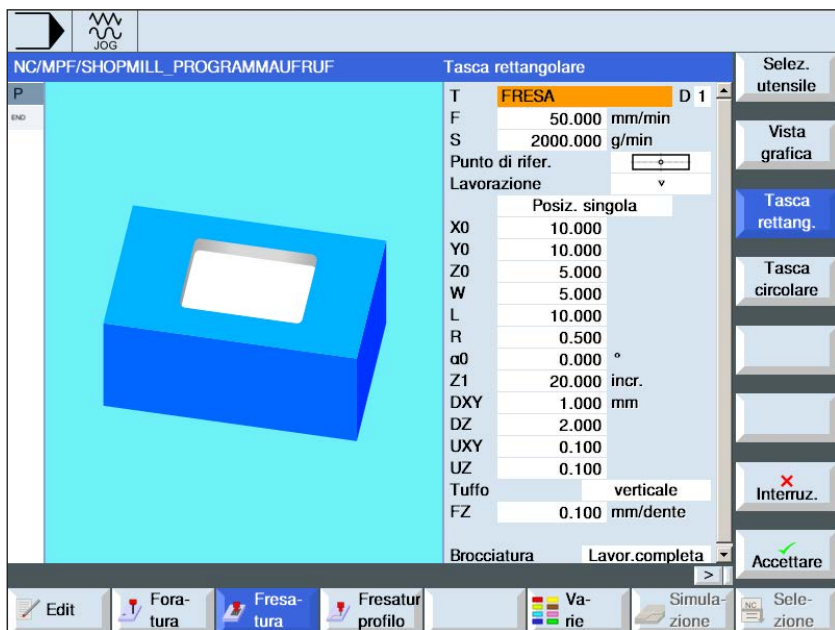

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> (centro) (in basso a sinistra) (in basso a destra) (in alto a sinistra) (in alto a destra) 	
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura ▽▽ Finitura bordo Smussatura 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Posizione semplice Fresare tasca rettangolare nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). Schema di posizione Posizione con MCALL 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
W	Larghezza della tasca	mm
L	Lunghezza della tasca	mm

Parametro	Descrizione	Unità
R	Raggio dell'angolo	mm
α_0	Angolo di rotazione	Gradi
Z1	Profondità relativa a Z0 (incrementale) o profondità tasca (assoluta) (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano in %, quale proporzione tra accostamento piano (mm) ed il diametro della fresa (mm); (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrmetallico di finitura; (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
Modalità di entrata	(solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo) <ul style="list-style-type: none"> • verticale: Entrare nel materiale verticalmente nel centro tasca. La profondità di accostamento corrente calcolata verrà realizzata in corrispondenza del centro tasca in un blocco. La fresa deve agire in corrispondenza del centro oppure deve essere eseguita preforatura. • a spirale: Penetrazione con traiettoria a spirale. Il centro della fresa segue la traiettoria a spirale definita dal raggio e dalla profondità al giro (elica). Una volta raggiunta la profondità per l'accostamento, verrà eseguito un altro cerchio pieno, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. • oscillante: Penetrazione oscillante sull'asse centrale della tasca rettangolare. Il centro della fresa oscilla sulla traiettoria lineare, fino a raggiungere l'accostamento in profondità. Raggiunta la profondità, la traiettoria verrà ripetuta senza accostamento in profondità, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. 	
FZ	Profondità avanzamento di accostamento (solo se verticale)	mm/min mm/dente
EP	Passo max spirale (solo con penetrazione elicoidale)	mm/giro
ER	Raggio spirale (solo con penetrazione elicoidale). Il raggio non deve essere superiore a quello della fresa, altrimenti rimane il materiale.	mm
EW	Angolazione massima penetrazione (solo con penetrazione oscillante)	Gradi
Svuotamento	(solo per sgrossatura) <ul style="list-style-type: none"> • Lavorazione completa. La tasca rettangolare viene fresata nel materiale pieno. • Lavorazione successiva. Una tasca rettangolare più piccola o un foro è già disponibile. È possibile ingrandirlo in uno o più assi. Ciò richiede la programmazione dei parametri AZ, W1 e L1. 	
AZ	Profondità predisposizione (solo con lavorazione successiva)	mm
W1	Larghezza predisposizione (solo con lavorazione successiva)	mm
L1	Lunghezza predisposizione (solo con lavorazione successiva)	mm


Parametro	Descrizione	Unità
FS	Larghezza smusso per smussatura – (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (assoluta o incrementale) – (solo per smussatura)	mm

Descrizione ciclo

 - 1** Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno, in corrispondenza del centro della tasca rettangolare ed alla distanza di sicurezza.
- 2** L'utensile di fresatura entra nel materiale in base alla strategia selezionata.
- 3a** Lavorazione ▽ Sgrossatura
Durante la sgrossatura verranno lavorati, a partire dal centro, i singoli piani della tasca rettangolare, fino a raggiungere la profondità Z1.
- 3b** Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura
Durante la finitura si parte sempre con la lavorazione del bordo. Nel processo il bordo della tasca rettangolare viene raggiunto in un quarto di cerchio, nel quale viene unito al raggio dell'angolo. Nell'ultimo accostamento il fondo viene finito a partire dal centro.
- 3c** Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura bordo
Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato solo l'ultimo accostamento (finitura fondo).
- 3d** Lavorazione Smussatura
Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore della tasca rettangolare.
- 4** La lavorazione della tasca rettangolare avviene sempre dall'interno verso l'esterno, con modalità di lavorazione selezionata.
- 5** L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Tasca circolare

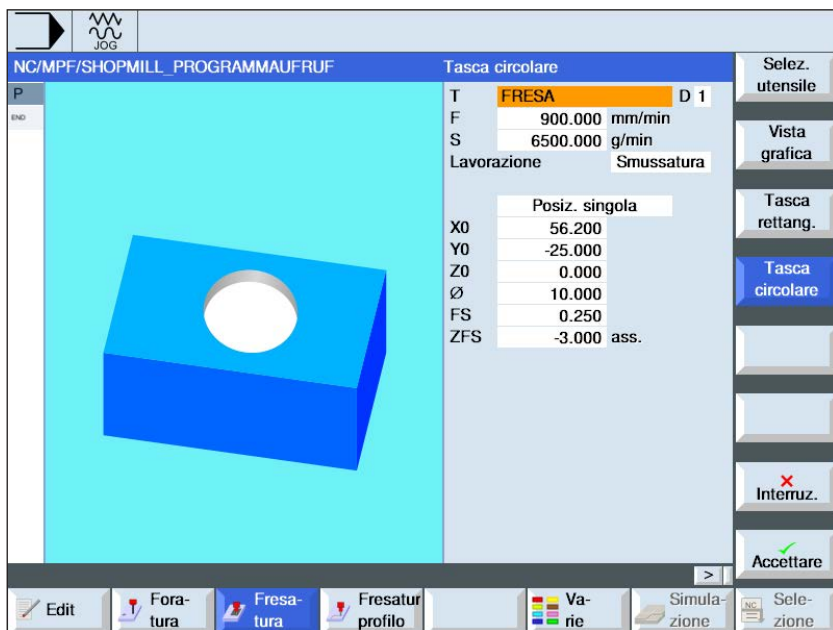

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽ ▽ Finitura ▽ ▽ ▽ Finitura bordo Smussatura 	
Tipo di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> In piano Lavorazione in piano della tasca circolare A spirale Lavorazione a spirale della tasca circolare 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Posizione semplice Verrà fresata una tasca circolare sulla posizione programmata (X0, Y0, Z0). Schema di posizione Verranno fresate più tasche circolari sullo schema di posizione (ad es. cerchio pieno, cerchio parziale, griglia, etc.). 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento = centro della tasca circolare: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
Ø	Diametro della tasca	mm
Z1	Profondità tasca (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm


Parametro	Descrizione	Unità
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
Penetrazione	<p>(solo selezionando "in piano", ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • verticale: Entrare nel materiale verticalmente nel centro tasca La profondità di accostamento calcolata verrà realizzata in corrispondenza del centro tasca verticalmente. Avanzamento: Avanzamento di accostamento come programmato con FZ. Entrando nel materiale verticalmente, in corrispondenza del centro della tasca, fresa deve agire in corrispondenza del centro oppure deve essere eseguita preforatura. • a spirale: Penetrazione con traiettoria a spirale Il centro della fresa segue, con l'avanzamento di lavorazione, la traiettoria a spirale definita dal raggio e dalla profondità al giro. Una volta raggiunta la profondità per l'accostamento, verrà eseguito un altro cerchio pieno, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. 	
FZ	Profondità avanzamento di accostamento	mm/min mm/dente
EP	Passo max spirale (solo con penetrazione elicoidale)	mm/giro
ER	Raggio spirale (solo con penetrazione elicoidale) Il raggio non deve essere superiore a quello della fresa, altrimenti rimane il materiale.	mm
Svuotamento	<ul style="list-style-type: none"> • Lavorazione completa La tasca circolare deve essere fresata nel materiale pieno (ad es. tavola in ghisa). • Lavorazione successiva Una tasca circolare o un foro è già disponibile, verrà ingrandito. Devono essere programmati i parametri AZ e Ø1. 	
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
AZ	Profondità predisposizione (solo con lavorazione successiva)	mm
Ø1	Diametro predisposizione (solo con lavorazione successiva)	mm

Descrizione ciclo**Modalità di entrata in piano**


- 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno, in corrispondenza del centro della tasca ed alla distanza di sicurezza.
- 2 L'utensile di fresatura entra nel materiale in base alla strategia selezionata.
- 3a Lavorazione ▾ Sgrossatura
Durante la sgrossatura verranno lavorati, a partire dal centro, i singoli piani della tasca circolare, fino a raggiungere la profondità Z1.
- 3b Lavorazione ▾ ▾ Finitura
Durante la finitura si parte sempre con la lavorazione del bordo. Durante il processo il bordo della tasca viene raggiunto in un quarto di cerchio, nel quale viene unito al raggio della tasca. Nell'ultimo accostamento il fondo viene finito a partire dal centro.
- 3c Lavorazione ▾ ▾ Finitura bordo
Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato l'ultimo accostamento (finitura fondo).
- 4 La lavorazione della tasca circolare avviene sempre dall'interno verso l'esterno, con modalità di lavorazione selezionata. Il materiale viene asportato orizzontalmente "a strati".
- 5 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.

Descrizione ciclo**Modalità di entrata a spirale**

 - 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno, in corrispondenza del centro della tasca ed alla distanza di sicurezza.
- 2 L'utensile di fresatura viene portato al primo diametro di lavorazione ed entra nel materiale in base alla strategia selezionata.
- 3a Lavorazione ▾ Sgrossatura
Durante la sgrossatura la tasca circolare viene lavorata con movimenti elicoidali dall'alto verso il basso. Sulla profondità della tasca viene eseguito un cerchio pieno, in modo da rimuovere il materiale residuo. L'utensile viene allontanato dal bordo e dal fondo della tasca in un quarto di cerchio e riportato in rapido alla distanza di sicurezza. La sequenza viene ripetuta a conchiglia dall'interno verso l'esterno, fino al completamento della tasca circolare.
- 3b Lavorazione ▾ ▾ Finitura
Nella finitura il bordo viene lavorato inizialmente con un movimento elicoidale fino al fondo. Sulla profondità della tasca viene eseguito un cerchio pieno, in modo da rimuovere il materiale residuo. Il fondo viene fresato a spirale dall'esterno verso l'interno. Dal centro della tasca viene effettuato il rientro in rapido alla distanza di sicurezza.
- 3c Lavorazione ▾ ▾ Finitura bordo
Nella finitura bordo, il bordo viene lavorato inizialmente con un movimento elicoidale fino al fondo. Sulla profondità della tasca viene eseguito un cerchio pieno, in modo da rimuovere il materiale residuo. L'utensile viene allontanato dal bordo e dal fondo della tasca in un quarto di cerchio e riportato in rapido alla distanza di sicurezza.
- 4 La lavorazione della tasca circolare avviene con modalità di lavorazione selezionata, fino alla profondità della tasca o fino alla profondità tasca con sovrametallo di finitura.
- 5 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Perno rettangolare

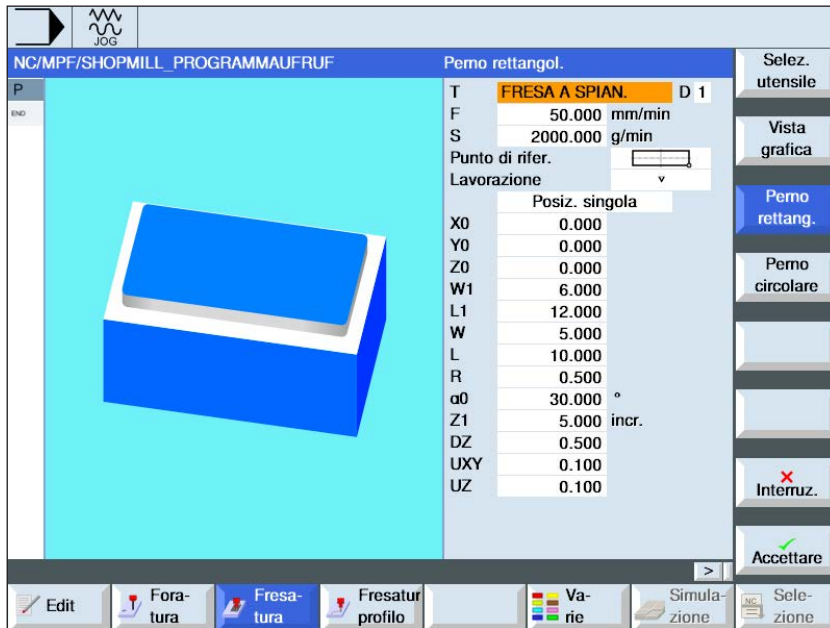


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> (centro) (in basso a sinistra) (in basso a destra) (in alto a sinistra) (in alto a destra) 	
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura Smussatura 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Posizione semplice Fresare perno rettangolare nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). Schema di posizione Fresare perno rettangolare sullo schema di posizione. 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
W	Larghezza del perno	mm
L	Lunghezza del perno	mm


Parametro	Descrizione	Unità
R	Raggio dell'angolo	mm
$\alpha 0$	Angolo di rotazione	Gradi
Z1	Profondità perno (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
UXY	Piano sovrametallo di finitura alla lunghezza (L) del perno circolare ed alla larghezza (W) del perno circolare. Le dimensioni più ridotte del perno circolare verranno raggiunte richiamando nuovamente il ciclo e riprogrammandolo con sovrametallo di finitura ridotto. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
W1	Larghezza perno pezzo grezzo (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
L1	Lunghezza perno pezzo grezzo (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

Descrizione ciclo

 - 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sull'asse positivo X ruotato di $\alpha 0$.
- 2 L'utensile raggiunge il profilo del perno lateralmente in un semicerchio e con l'avanzamento di lavorazione. Prima avviene l'accostamento della profondità di lavorazione, poi il movimento nel piano. Il perno rettangolare viene lavorato in senso orario o antiorario, in base al senso di rotazione della lavorazione programmata (discorde/concorde).
- 3a Lavorazione ▽ Sgrossatura
Nella sgrossatura il perno rettangolare viene contornato, fino a raggiungere il sovrametallo di finitura programmato.
- 3b Lavorazione ▽ ▽ Finitura
Nella finitura il perno rettangolare viene contornato, fino a raggiungere la profondità Z1.
- 3c Lavorazione smussatura
Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore del perno rettangolare.
- 4 Una volta contornato il perno rettangolare, l'utensile viene allontanato dal profilo in un semicerchio e viene effettuato l'accostamento della profondità di lavorazione successiva.
- 5 Il perno rettangolare viene di nuovo raggiunto in un semicerchio e contornato. L'operazione viene ripetuta, fino a raggiungere la profondità del perno programmata.
- 6 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Perno circolare

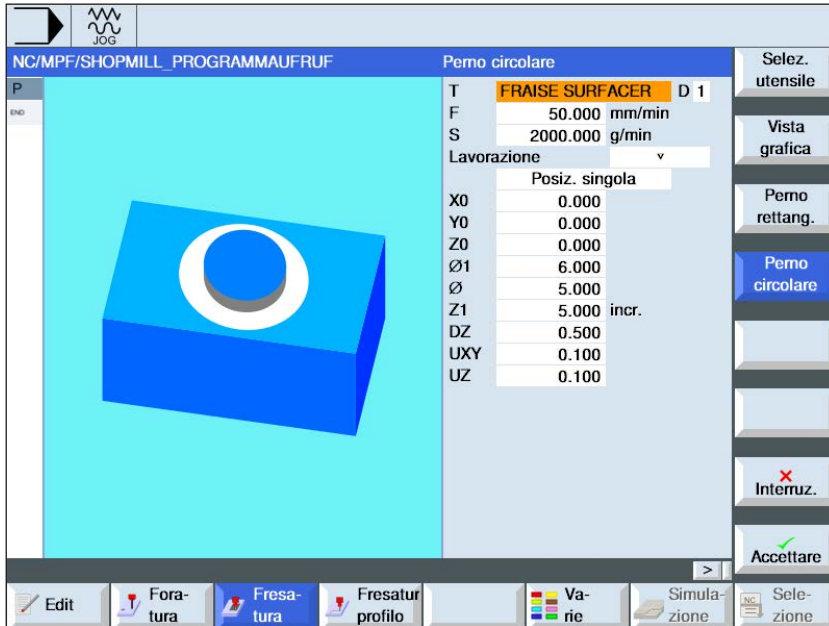

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Sgrossatura ▼ ▼ Finitura • Smussatura 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Fresare perno circolare nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). • Schema di posizione Fresare perno circolare sullo schema di posizione. 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
Ø	Diametro perno	mm
R	Raggio dell'angolo	mm
α0	Angolo di rotazione	Gradi
Z1	Profondità perno (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▼ o ▼ ▼ ▼)	mm


Parametro	Descrizione	Unità
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
UXY	Piano sovrametallo di finitura alla lunghezza (L) del perno circolare ed alla larghezza (W) del perno circolare. Le dimensioni più ridotte del perno circolare verranno raggiunte richiamando nuovamente il ciclo e riprogrammandolo con sovrametallo di finitura ridotto. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
Ø1	Diametro perno pezzo grezzo (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

Descrizione ciclo

- 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sempre sull'asse positivo X.
- 2 L'utensile raggiunge il profilo del perno lateralmente in un semicerchio e con l'avanzamento di lavorazione. Prima avviene l'accostamento della profondità di lavorazione, poi il movimento nel piano. Il perno circolare viene lavorato in senso orario o antiorario, in base al senso di rotazione della lavorazione programmato (discorde/concorde).
- 3a Lavorazione ▽ Sgrossatura
Nella sgrossatura il perno circolare viene contornato, fino a raggiungere il sovrametallo di finitura programmato.
- 3b Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura
Nella finitura il perno circolare viene contornato, fino a raggiungere la profondità Z1.
- 3c Lavorazione smussatura
Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore del perno circolare.
- 4 Una volta contornato il perno circolare, l'utensile viene allontanato dal profilo in un semicerchio e viene effettuato l'accostamento della profondità di lavorazione successiva.
- 5 Il perno circolare viene di nuovo raggiunto in un semicerchio e contornato. L'operazione viene ripetuta, fino a raggiungere la profondità del perno programmata.
- 6 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Cava longitudinale

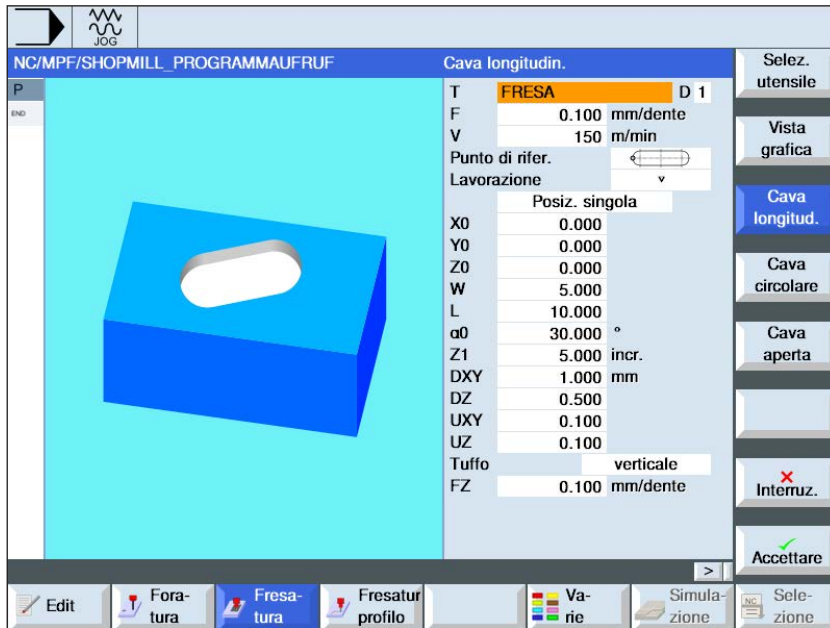

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> (bordo sinistro) (interno a sinistra) (centro) (interno a destra) (bordo destro) 	
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura ▽▽ Finitura bordo Smussatura 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Posizione semplice Fresare la cava nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). Schema di posizione Fresare più cave sullo schema di posizione programmato (ad es. cerchio parziale, griglia, linea). 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
W	Larghezza della cava	mm
L	Lunghezza della cava	mm


Parametro	Descrizione	Unità
$\alpha 0$	Angolo di rotazione	Gradi
Z1	Profondità cava (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
Penetrazione	(solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo) <ul style="list-style-type: none"> • verticale: Entrare nel materiale verticalmente nel centro della cava longitudinale: Si avrà lo spostamento al centro della tasca, alla profondità di accostamento. Con questo settaggio la fresa deve agire in corrispondenza del centro. • oscillante: Penetrazione oscillante sull'asse centrale della cava longitudinale: Il centro della fresa oscilla su una traiettoria lineare, fino a raggiungere l'accostamento in profondità. Raggiunta la profondità, la traiettoria verrà ripetuta senza accostamento in profondità, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. 	
FZ	Profondità avanzamento di accostamento (solo con penetrazione verticale)	mm/min mm/dente
EW	Angolazione massima penetrazione (solo con penetrazione oscillante)	Gradi
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

Descrizione ciclo

- 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sull'asse positivo X ruotato di $\alpha 0$.
cava viene raggiunto in un quarto di cerchio, nel quale viene unito al raggio dell'angolo. Nell'ultimo accostamento il fondo viene finito a partire dal centro.
- 2 L'utensile di fresatura entra nel materiale in base alla strategia selezionata.
- 3 La lavorazione della cava longitudinale avviene sempre dall'interno verso l'esterno, con modalità di lavorazione selezionata.
 - 3a Lavorazione ▽ Sgrossatura
Durante la sgrossatura verranno lavorati i singoli piani della cava, fino a raggiungere la profondità Z1.
 - 3b Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura
Durante la finitura si parte sempre con la lavorazione del bordo. Nel processo il bordo della
 - 3c Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura bordo
Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato solo l'ultimo accostamento (finitura fondo).
 - 3d Lavorazione Smussatura
Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore della cava longitudinale.
- 4 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Cava circolare

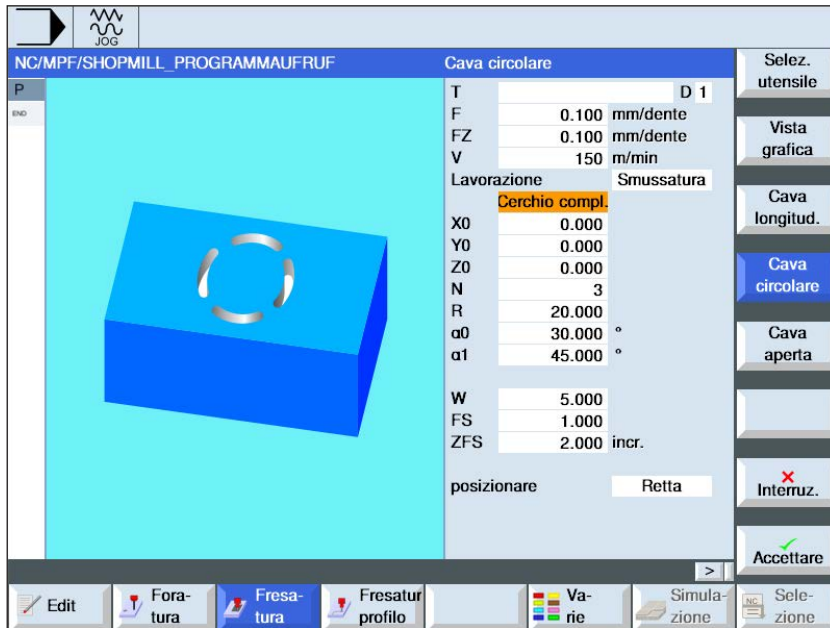

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • ▾ Sgrossatura • ▾ ▾ Finitura • ▾ ▾ Finitura bordo • Smussatura 	
FZ	Profondità avanzamento di accostamento	mm/min
Schema cerchio	<ul style="list-style-type: none"> • Cerchio pieno Le cave circolari vengono collocate su un cerchio pieno. La distanza tra le cave circolari è sempre uguale e viene calcolata dal sistema di controllo. • Cerchio parziale Le cave circolari vengono collocate su un cerchio parziale. La distanza tra le cave circolari può essere definita con l'angolo $\alpha 2$. 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al centro: Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
N	Numero di cave	mm
R	Raggio della cava circolare	mm

Parametro	Descrizione	Unità
$\alpha 0$	Angolo iniziale	Gradi
$\alpha 1$	Angolo di apertura della cava	Gradi
$\alpha 2$	Angolo di anticipo (solo per cerchio parziale)	Gradi
W	Larghezza della cava	mm
Z1	Profondità cava (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
Posizionamento	Movimento di spostamento tra le cave: <ul style="list-style-type: none"> • Retta: La posizione successiva viene raggiunta in rapido sulla retta. • Cerchio: La posizione successiva viene raggiunta su una traiettoria circolare con l'avanzamento programmato FP. 	

Avviso:

Per creare una cava circolare, inserire il numero (N)=1 e l'angolo di apertura ($\alpha 1$) = 360°.

**Descrizione ciclo**

1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno, in corrispondenza del centro del semicerchio a fine cava ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sull'asse positivo X ruotato di $\alpha 0$.

2 L'utensile di fresatura entra nel materiale con l'avanzamento di lavorazione, in base alla strategia selezionata. Viene tenuto conto dell'accostamento max. nella direzione Z, nonché del sovrametallo di finitura.

3a Lavorazione ▽ Sgrossatura

Durante la sgrossatura verranno lavorati, a partire dal centro del semicerchio a fine cava, i singoli piani della cava, fino a raggiungere la profondità Z1.

Diametro minimo dell'utensile di fresatura: $1/2$ larghezza cava W – sovrametallo di finitura UXY \leq diametro fresa

3b Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura

La lavorazione nella finitura parte sempre con il bordo, fino a raggiungere la profondità Z1. Nel processo il bordo della cava viene rag-

giunto in un quarto di cerchio, nel quale viene unito al raggio. Con l'ultimo accostamento verrà eseguita la finitura del fondo, a partire dal centro del semicerchio a fine cava.

Diametro minimo dell'utensile di fresatura: $1/2$ larghezza cava W \leq diametro fresa

3c Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura bordo

Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato solo l'ultimo accostamento (finitura fondo).

Diametro minimo dell'utensile di fresatura: Sovrametallo di finitura UXY \leq diametro fresa

3d Lavorazione Smussatura

Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore della cava circolare.


4 Eseguita la prima cava circolare, l'utensile viene portato in rapido al livello di ritorno.

5 La cava circolare successiva viene raggiunta su una traiettoria lineare o circolare per essere poi fresata.

6 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Cava aperta

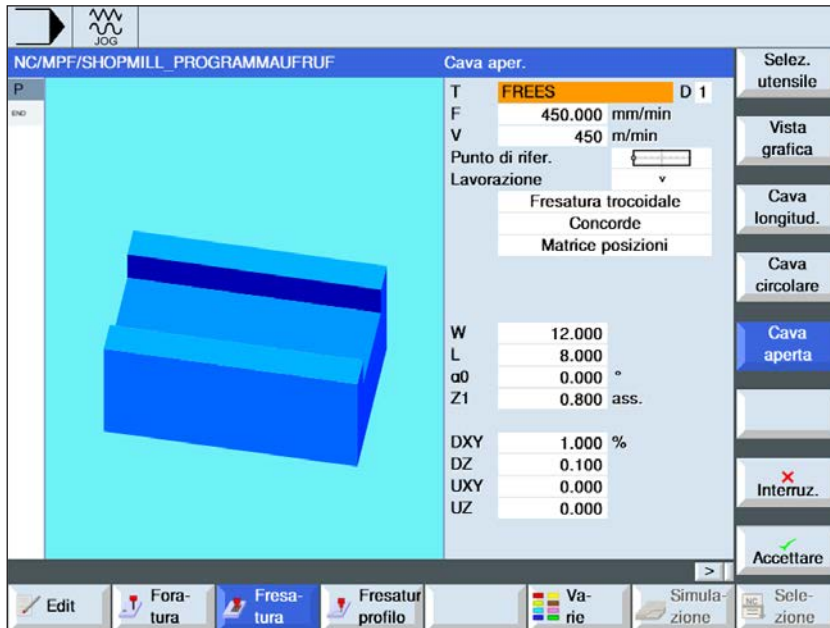

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> (bordo sinistro) (centro) (bordo destro) 	
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽ ▽ Prefinitura ▽ ▽ ▽ Finitura ▽ ▽ ▽ Finitura fondo ▽ ▽ ▽ Finitura bordo Smussatura 	
Tecnologia	<ul style="list-style-type: none"> Fresatura trocoidale Movimento circolare della fresa attraverso la cava ed il ritorno. Fresatura a tuffo Movimenti di foratura sequenziali lungo l'asse utensile. 	
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> Concorde Discorde 	

Parametro	Descrizione	Unità
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Fresare una cava nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). • Schema di posizione Fresare più cave sullo schema di posizione programmato (ad es.: cerchio pieno o griglia). 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
W	Larghezza della cava	mm
L	Lunghezza della cava	mm
α_0	Angolo della cava	Gradi
Z1	Profondità cava (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ∇ , $\nabla \nabla$ o $\nabla \nabla \nabla$)	mm
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Schema di posizione Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ∇) 	mm
DZ	Accostamento in profondità max.	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (bordo cava)	mm
UZ	Profondità sovrmetallico di finitura (bordo cava)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

Condizioni limite generali:

- Finitura 1/2 larghezza cava $W \leq$ diametro fresa
- Finitura bordo sovrmetallico di finitura $UXY \leq$ diametro fresa
- Angolo di punta per la smussatura deve essere inserito nella tabella utensili.

Condizioni limite per fresatura trocoidale:

- Sgrossatura: 1/2 larghezza cava W – sovrmetallico di finitura $UXY \leq$ diametro fresa
- Larghezza cava: min. 1,15 x diametro fresa + sovrmetallico di finitura max. 2 x diametro fresa + 2 x sovrmetallico di finitura
- Accostamento radiale: min. 0,02 x diametro fresa max. 0,25 x diametro fresa
- Profondità max. di accostamento \leq altezza di taglio della fresa

Condizioni limite per fresatura a tuffo:

- Sgrossatura: 1/2 larghezza cava W - sovrmetallico di finitura $UXY \leq$ diametro fresa
- Accostamento max. radiale: L'accostamento massimo dipende dalla larghezza di taglio della fresa.

- Passo: L'incremento laterale è dato dalla larghezza della cava desiderata, dal diametro della fresa e dal sovrmetallico di finitura
- Ritorno: Il ritorno avviene mediante il ritiro ad un angolo di 45°, se l'angolo di contatto è inferiore ai 180°. Altrimenti il ritorno verticale viene eseguito come in caso di foratura.
- Ritiro: Il ritiro avviene verticalmente alla superficie di contatto.
- Distanza di sicurezza: Portare la distanza di sicurezza oltre la fine del pezzo, in modo da prevenire arrotondamenti delle pareti della cava sulle estremità.

La larghezza di taglio della fresa per l'accostamento max. radiale non può essere testata.

Descrizione ciclo**Fresatura trocoidale**

1 Il sistema di controllo porta l'utensile in rapido (G0) sul punto iniziale davanti alla cava ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sull'asse positivo X ruotato di α_0 .

2 L'utensile viene portato alla profondità di taglio.

3 La lavorazione della cava aperta avviene sempre sull'intera lunghezza della cava, con modalità di lavorazione selezionata.

3a Lavorazione ▾ Sgrossatura

La sgrossatura viene effettuata con un movimento circolare della fresa. Con tali movimenti la fresa viene fatta avanzare progressivamente nel piano. Se la fresa ha percorso l'intera cava, eseguirà il ritorno sempre con movimenti circolari, scendendo al livello successivo (profondità di accostamento) nella direzione Z. L'operazione viene ripetuta, fino a raggiungere la profondità preimpostata della cava più il sovrametallo di finitura.

3b Lavorazione ▾ ▾ Prefinitura

In presenza di troppo materiale residuo sulle pareti della cava, gli spigoli superflui vengono asportati fino alla quota di finitura.

3c Lavorazione ▾ ▾ ▾ Finitura

Nella finitura delle pareti la fresa procede lungo le pareti della cava, riaccostandosi in modalità passo a passo nella direzione Z, come nella sgrossatura. La fresa viene spostata sopra inizio e fine cava della distanza di sicurezza, in modo da garantire una superficie uniforme della parte della cava sull'intera lunghezza.

3d Lavorazione ▾ ▾ ▾ Finitura fondo

Nella finitura del fondo la fresa viene spostata su e giù all'interno della cava finita.


3e Lavorazione ▾ ▾ ▾ Finitura bordo

Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato solo l'ultimo accostamento (finitura fondo).


3f Lavorazione Smussatura

Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore della cava.

4 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.

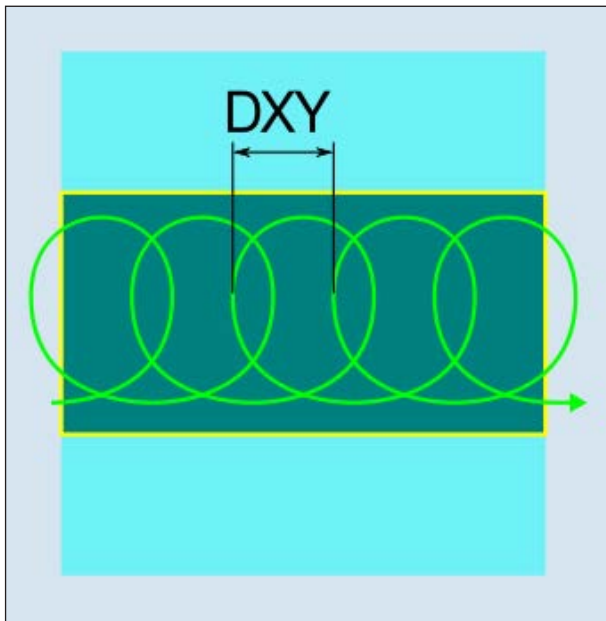


Fresatura trocoidale concorde o discorde

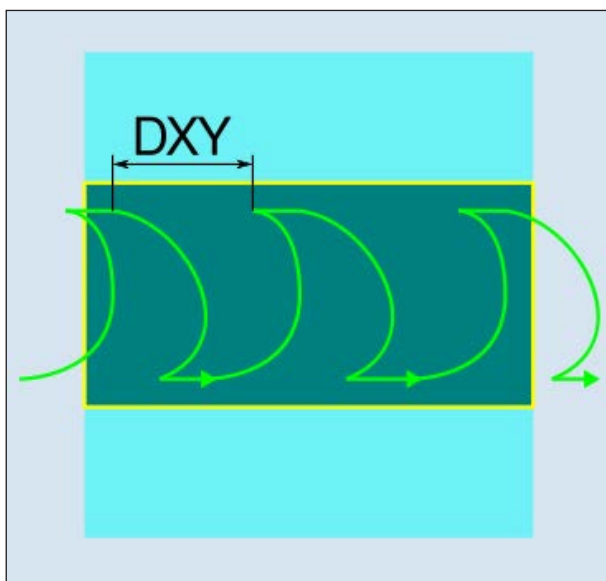

Fresatura trocoidale concorde-discorde

Descrizione ciclo**Fresatura a tuffo**

- 1 Il sistema di controllo porta l'utensile in rapido (G0) sul punto iniziale davanti alla cava ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sull'asse positivo X ruotato di α_0 .
- 2 La lavorazione della cava aperta avviene sempre sull'intera lunghezza della cava, con modalità di lavorazione selezionata.

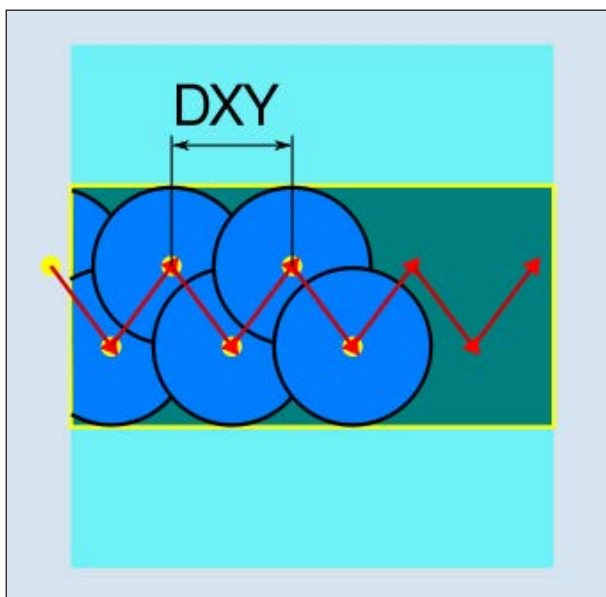3a Lavorazione ▾ Sgrossatura

Fresatura a tuffo concorde o discorde

La sgrossatura della cava avviene sequenzialmente lungo la cava stessa mediante i movimenti di penetrazione verticali della fresa, con l'avanzamento di lavoro. Segue il ritorno ed il posizionamento sul punto successivo di entrata nel materiale. Si avranno delle entrate alternate nel materiale sulla parete sinistra e destra, lungo la cava, con uno scostamento pari alla metà della quota di accostamento. Il primo movimento di penetrazione avviene sul bordo della cava, con la fresa che opera con metà accostamento meno la distanza di sicurezza. (Resta fuori, se la distanza di sicurezza è maggiore della quota di accostamento.) Per questo ciclo la larghezza massima della cava deve essere inferiore al doppio della larghezza della fresa + sovrametallo di finitura. Dopo ogni entrata nel materiale, la fresa viene inoltre sollevata della distanza di sicurezza, con l'avanzamento di lavoro. Ciò avviene eventualmente con la cosiddetta procedura di ritiro, vale a dire quando la fresa ha un angolo di contatto inferiore ai 180° , viene sollevata dal fondo a 45° nella direzione opposta della bisettrice dell'angolo dell'area di contatto. Infine la fresa viene portata in rapido sopra il materiale.

3b Lavorazione ▾ ▾ Prefinitura

In presenza di troppo materiale residuo sulle pareti della cava, gli spigoli superflui vengono asportati fino alla quota di finitura.

3c Lavorazione ▾ ▾ ▾ Finitura

Nella finitura delle pareti la fresa procede lungo le pareti della cava, riaccostandosi in modalità passo a passo nella direzione Z, come nella sgrossatura. La fresa viene spostata sopra inizio e fine cava della distanza di sicurezza, in modo da garantire una superficie uniforme della parte della cava sull'intera lunghezza.

3d Lavorazione ▾ ▾ ▾ Finitura fondo

Nella finitura del fondo la fresa viene spostata su e giù all'interno della cava finita.

3e Lavorazione ▾ ▾ ▾ Finitura bordo

Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato solo l'ultimo accostamento (finitura fondo).


3f Lavorazione Smussatura

Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore della cava.

- 4 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Fresatura per filettatura

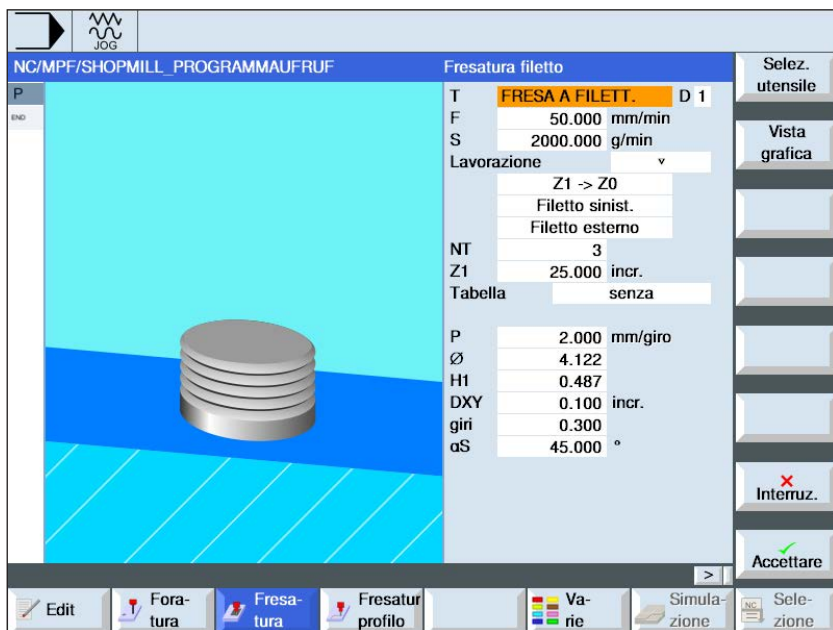

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura 	
Direzione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Z0 → Z1 Lavorazione dell'alto verso il basso Z1 → Z0 Lavorazione dal basso verso l'alto 	
Senso di rotazione della filettatura	<ul style="list-style-type: none"> Filettatura destrorsa Verrà fresata una filettatura destrorsa. Filettatura sinistrorsa Verrà fresata una filettatura sinistrorsa. 	
Posizione della filettatura	<ul style="list-style-type: none"> Filettatura interna Verrà fresata una filettatura interna. Filettatura esterna Verrà fresata una filettatura esterna. 	
NT	Numero di denti a tagliente Possono essere usati inserti di fresatura mono o multidente. I movimenti necessari vengono eseguiti dal ciclo internamente, cosicché raggiungendo la posizione di fine filettatura la punta del dente inferiore dell'inserto di fresatura corrisponda alla posizione finale programmata. In base alla geometria del tagliente dell'inserto bisogna tener conto di un percorso libero sul fondo del pezzo.	

Parametro	Descrizione	Unità
Z1	Punto finale del filetto (assoluta) o lunghezza filettatura (incrementale)	mm
Tabella	Scelta tabella filettatura: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna • Metrica ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC 	
Scelta	Scelta del valore tabella, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • M1; M5; etc. (metrica ISO) • W1/8"; etc. (Whitworth BSW) • G 1 3/4"; etc. (Whitworth BSP) • N8 - 32 UNC; etc. (UNC) (vedere anche tabella filettatura con rispettivi passi)	
P	Indicazione passo filettatura (solo con selezione tabella "nessuna") <ul style="list-style-type: none"> • a MODULO: $MODULO = \text{passo}/\pi$ • in filetti a pollice: tipico per filettatura dei tubi. Immettendo a pollice, nel primo campo dei parametri va immesso il numero intero prima del punto decimale, mentre nel secondo e terzo campo il numero dopo il punto decimale come frazione. • in mm/giro • in pollici/giro Il passo di filettatura dipende dall'utensile usato.	MODULO Filetti/" mm/giro in/giro
∅	Diametro nominale, Esempio: Diametro nominale di M12 = 12 mm	mm
H1	Profondità della filettatura	mm
αS	Angolo iniziale	Gradi
giri	Sovrametallo di finitura in X e Y	mm

Tabella filettatura

METRICA_ISO		WHITWORTH_BSW		WHITWORTH_BSP		UNC	
M 1	0,250	W 1/16"	60,000	G 1/16"	28,000	N 1 - 64 UNC	64,000
M 1.2	0,250	W 3/32"	48,000	G 1/8"	28,000	N 2 - 56 UNC	56,000
M 1.6	0,350	W 1/8"	40,000	G 1/4"	19,000	N 3 - 48 UNC	48,000
M 2	0,400	W 5/32"	32,000	G 3/8"	19,000	N 4 - 40 UNC	40,000
M 2.5	0,450	W 3/16"	24,000	G 1/2"	14,000	N 5 - 40 UNC	40,000
M 3	0,500	W 7/32"	24,000	G 5/8"	14,000	N 6 - 32 UNC	32,000
M 3.5	0,600	W 1/4"	20,000	G 3/4"	14,000	N 8 - 32 UNC	32,000
M 4	0,700	W 5/16"	18,000	G 7/8"	14,000	N 10 - 24 UNC	24,000
M 4.5	0,750	W 3/8"	16,000	G 1"	11,000	N 12 - 24 UNC	24,000
M 5	0,800	W 7/16"	14,000	G 1 1/8"	11,000	1/4" - 20 UNC	20,000
M 6	1,000	W 1/2"	12,000	G 1 1/4"	11,000	5/16" - 18 UNC	18,000
M 8	1,250	W 9/16"	12,000	G 1 3/8"	11,000	3/8" - 16 UNC	16,000
M 10	1,500	W 5/8"	11,000	G 1 1/2"	11,000	7/16" - 14 UNC	14,000
M 12	1,750	W 3/4"	10,000	G 1 3/4"	11,000	1/2" - 13 UNC	13,000
M 14	2,000	W 7/8"	9,000	G 2"	11,000	9/16" - 12 UNC	12,000
M 16	2,000	W 1"	8,000	G 2 1/4"	11,000	5/8" - 11 UNC	11,000
M 18	2,500	W 1 1/8"	7,000	G 2 1/2"	11,000	3/4" - 10 UNC	10,000
M 20	2,500	W 1 1/4"	7,000	G 2 3/4"	11,000	7/8" - 9 UNC	9,000
M 22	2,500	W 1 3/8"	6,000	G 3"	11,000	1" - 8 UNC	8,000
M 24	3,000	W 1 1/2"	6,000	G 3 1/4"	11,000	1 1/8" - 7 UNC	7,000
M 27	3,000	W 1 5/8"	5,000	G 3 1/2"	11,000	1 1/4" - 7 UNC	7,000
M 30	3,500	W 1 3/4"	5,000	G 3 3/4"	11,000	1 3/8" - 6 UNC	6,000
M 33	3,500	W 1 7/8"	4,500	G 4"	11,000	1 1/2" - 6 UNC	6,000
M 36	4,000	W 2"	4,500	G 5"	11,000	1 3/4" - 5 UNC	5,000
M 39	4,000	W 2 1/4"	4,000	G 6"	11,000	2" - 4 1/2 UNC	4,500
M 42	4,500	W 2 1/2"	4,000			2 1/4" - 4 1/2 UNC	4,500
M 45	4,500	W 2 3/4"	3,500			2 1/2" - 4 UNC	4,000
M 48	5,000	W 3"	3,500			2 3/4" - 4 UNC	4,000
M 52	5,000	W 3 1/4"	3,250			3" - 4 UNC	4,000
M 56	5,500	W 3 1/2"	3,250			3 1/4" - 4 UNC	4,000
M 60	5,500	W 3 3/4"	3,000			3 1/2" - 4 UNC	4,000
M 64	6,000	W 4"	3,000			3 3/4" - 4 UNC	4,000
M 68	6,000					4" - 4 UNC	4,000

Tabella filettatura con passi

Descrizione ciclo**Filettatura interna**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 Raggiungimento in rapido, nel piano corrente, del punto di partenza dell'arco di cerchio interno.
- 3 Accostamento in rapido al punto di partenza nell'asse utensile calcolato internamente dal sistema di controllo.
- 4 Movimento arco interno sul diametro di filettatura, con l'avanzamento programmato, all'arco interno calcolato dal sistema di controllo, tenendo conto del sovrametallo di finitura e dell'accostamento piano.
- 5 Fresatura per filettatura su una traiettoria a spirale in senso orario o antiorario (in funzione della filettatura sinistrorsa/filettatura destrorsa, con numero di denti tagliente dell'inserto di fresatura (NT) ≥ 2 solo 1 giro, scostamento nella direzione Z).
- 6 Movimento esterno su una traiettoria circolare con la stessa direzione di rotazione e l'avanzamento programmato.
- 7 Con un numero programmato di passi di filettatura a tagliente NT > 2 , l'utensile verrà accostato (spostato) del numero NT-1 nella direzione Z. I punti 4 - 7 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità di filettatura programmata.
- 8 Se l'accostamento piano è inferiore alla profondità di filettatura, i punti 3 - 7 verranno ripetuti, fino a raggiungere la profondità di filettatura + sovrametallo programmato.
- 9 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro della filettatura al livello di ritorno.

Condizioni limite fresatura per filettatura interna:

Durante la fresatura per filettatura interna, il diametro della fresa non deve superare il seguente valore:


Diametro fresa $<$ (diametro nominale - 2x profondità di filettatura H1)

Descrizione ciclo**Filettatura esterna**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 Raggiungimento in rapido, nel piano corrente, del punto di partenza dell'arco di cerchio interno.
- 3 Accostamento in rapido al punto di partenza nell'asse utensile calcolato internamente dal sistema di controllo.
- 4 Movimento arco interno sul diametro di filettatura, con l'avanzamento programmato, all'arco interno calcolato dal sistema di controllo, tenendo conto del sovrametallo di finitura e dell'accostamento piano.
- 5 Fresatura per filettatura su una traiettoria a spirale in senso orario o antiorario (in funzione della filettatura sinistrorsa/filettatura destrorsa, con NT ≥ 2 solo 1 giro, scostamento nella direzione Z).
- 6 Movimento esterno su una traiettoria circolare con la direzione di rotazione opposta, con l'avanzamento programmato.
- 7 Con un numero programmato di passi di filettatura a tagliente NT > 2 , l'utensile verrà accostato (spostato) del numero NT-1 nella direzione Z. I punti 4 - 7 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità di filettatura programmata.
- 8 Se l'accostamento piano è inferiore alla profondità di filettatura, i punti 3 - 7 verranno ripetuti, fino a raggiungere la profondità di filettatura + sovrametallo programmato.
- 9 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro della filettatura al livello di ritorno.



Incisione

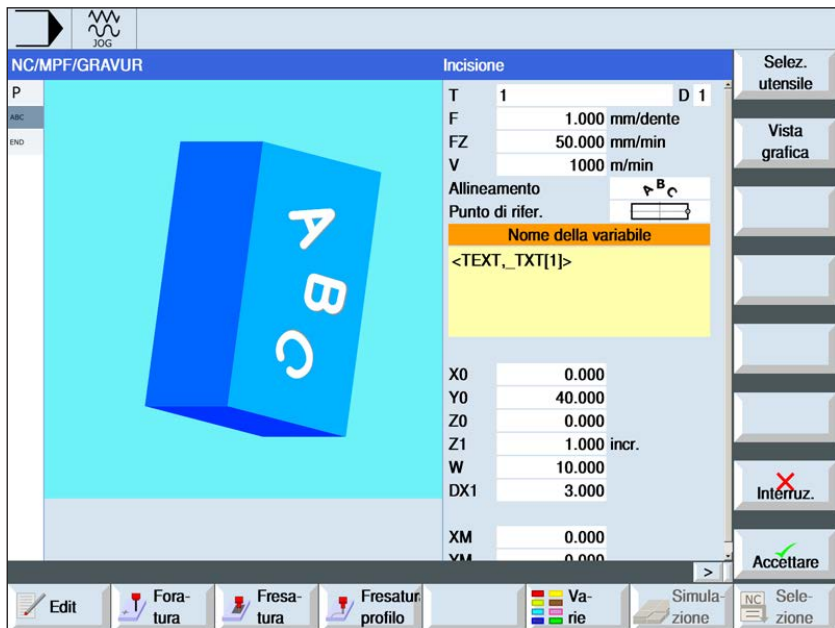


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
FZ	Profondità avanzamento di accostamento	m/min mm/dente
Allineamento	<ul style="list-style-type: none"> • (allineamento lineare) • (allineamento curvato) • (allineamento curvato) 	
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • (in basso a sinistra) • (in basso a destra) • (in alto a sinistra) • (in alto a destra) • (bordo sinistro) • (centro) • (bordo destro) 	
Testo incisione	<ul style="list-style-type: none"> • Testo da incidere (Max. 100 caratteri) • Nome della variabile: Variabile di stringa in cui è memorizzato il testo: definita in precedenza nel programma. 	

Parametro	Descrizione	Unità
X0 Y0 Z0	Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
R	Riferimento lunghezza polare (solo per allineamento curvato)	mm
$\alpha 0$	Riferimento angolo polare (solo per allineamento curvato)	Gradi
Z1	Profondità incisione (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale)	mm
W	Altezza carattere	mm
DX1 $\alpha 2$	Spaziatura caratteri o angolo di apertura (solo per allineamento curvato)	mm Gradi
DX1 DX2	Spaziatura caratteri o larghezza complessiva (solo per allineamento lineare)	mm
$\alpha 1$	Allineamento testo (solo per allineamento lineare)	Gradi
XM	Centro X (ass.) (solo con allineamento curvato)	mm
YM	Centro Y (ass.) (solo con allineamento curvato)	mm


Descrizione ciclo

 - 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di partenza.
- 2 L'utensile viene portato con l'avanzamento di accostamento FZ alla profondità di lavorazione Z1 e procede con la fresatura del carattere.
- 3 L'utensile viene riportato in rapido alla distanza di sicurezza, passando poi su una traiettoria lineare al carattere successivo.
- 4 I punti 2 e 3 vengono ripetuti, fino alla fresatura dell'intero testo.
- 5 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro della filettatura al livello di ritorno.




Fresatura di contornatura

- Nuovo profilo
- Fresatura con traiettorie
- Preforatura
- Tasca
- Perno

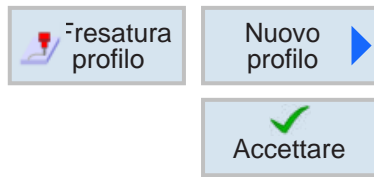

Creare nuovo profilo


- Inserire il nome del profilo e confermare con il softkey. Se il nome risulta già esistente, appare un messaggio di errore con la richiesta di inserire un nome nuovo.

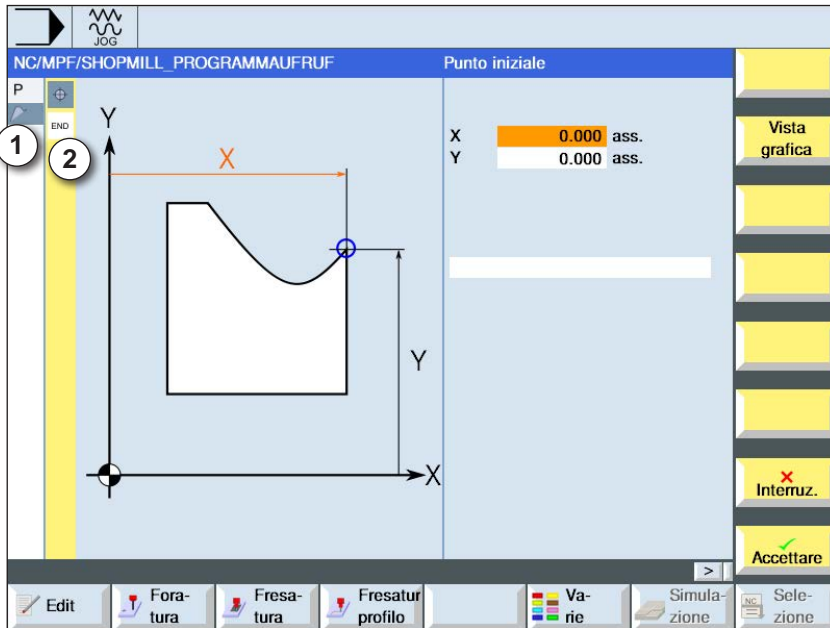

Avviso:
 I singoli elementi di profilo vengono indicati simbolicamente nella sequenza riportata a sinistra, accanto alla finestra della visualizzazione grafica (2).
 Del tutto a sinistra vengono raffigurati i singoli programmi di un ciclo, nella sequenza riportata (1).

- 1 Simboli del ciclo
- 2 Elementi di profilo


- Poi verrà inserito il punto di partenza del profilo.
- Se applicabile, inserire dei comandi aggiuntivi sotto forma di codice G.
- Per applicare il profilo al programma pezzo, premere il softkey.
- Inserire i singoli elementi di profilo e confermarli con il softkey:

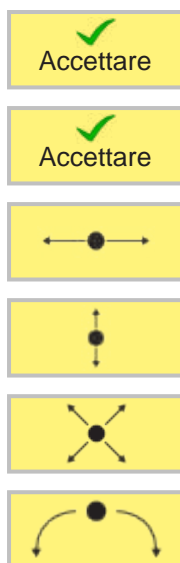

- Elemento lineare in X
- Elemento lineare in Y
- Elemento lineare in XY
- Elemento circolare



Elemento di profilo retta X

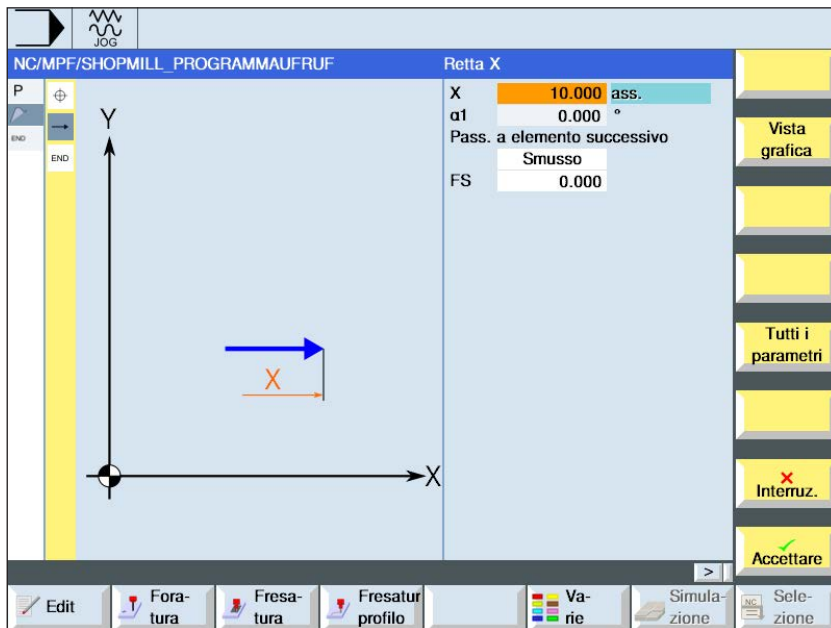


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
X	Punto finale X (assoluto o incrementale)	mm
$\alpha 1$	Angolo iniziale ad es. per l'asse X	Gradi
$\alpha 2$	Angolo per l'elemento precedente	Gradi
Passaggio all'elemento successivo	Tipo di passaggio • Raggio • Smusso	
R	Passaggio all'elemento successivo - raggio	mm
F	Passaggio all'elemento successivo - smusso	mm
Comandi aggiuntivi	Comandi G-Code aggiuntivi	



Elemento di profilo retta Y

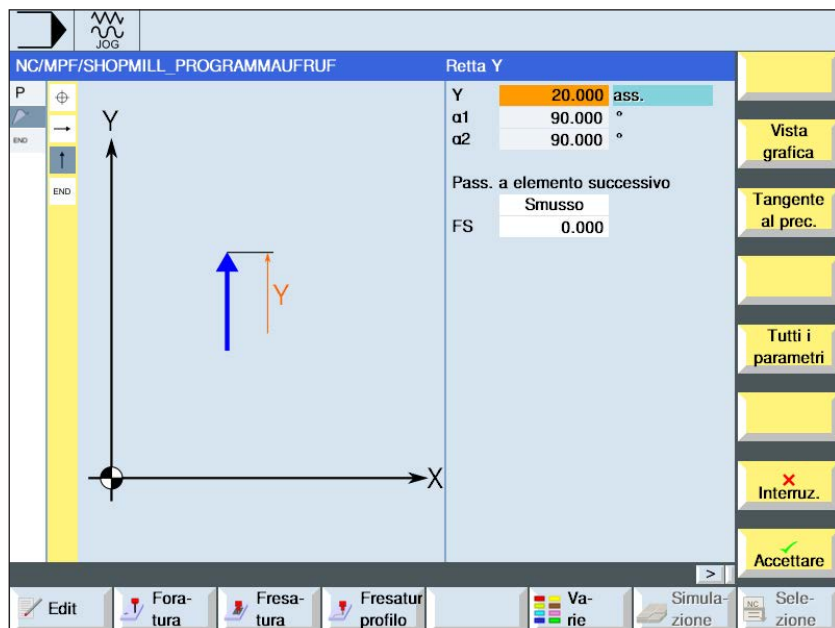


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Y	Punto finale Y (assoluto o incrementale)	mm
$\alpha 1$	Angolo iniziale ad es. per l'asse Y	Gradi
$\alpha 2$	Angolo per l'elemento precedente	Gradi
Passaggio all'elemento successivo	Tipo di passaggio • Raggio • Smusso	
R	Passaggio all'elemento successivo - raggio	mm
F	Passaggio all'elemento successivo - smusso	mm
Comandi aggiuntivi	Comandi G-Code aggiuntivi	



Elemento di profilo retta XY

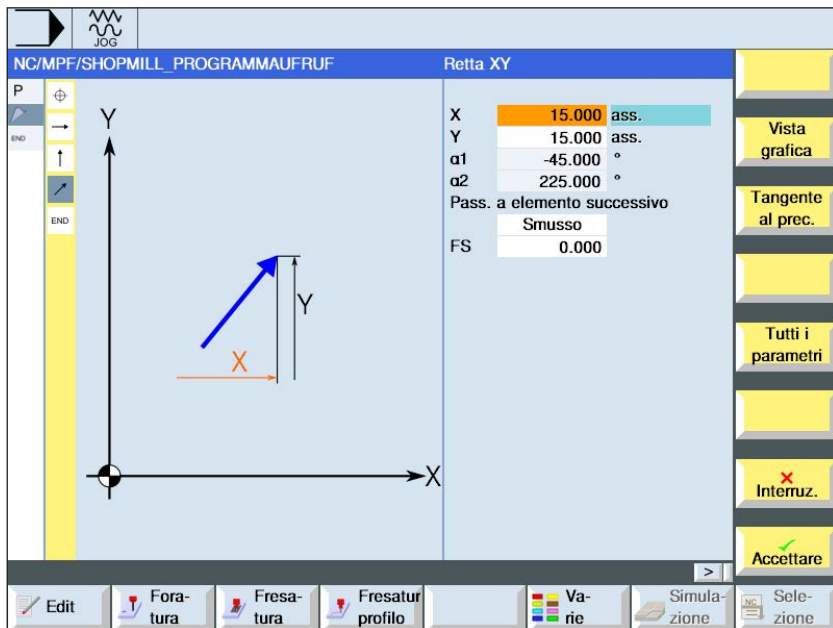

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
X	Punto finale X (assoluto o incrementale)	mm
Y	Punto finale Y (assoluto o incrementale)	mm
L	Lunghezza	mm
$\alpha 1$	Angolo iniziale ad es. per l'asse X	Gradi
$\alpha 2$	Angolo per l'elemento precedente	Gradi
Passaggio all'elemento successivo	Tipo di passaggio <ul style="list-style-type: none"> • Raggio • Smusso 	
R	Passaggio all'elemento successivo - raggio	mm
F	Passaggio all'elemento successivo - smusso	mm
Comandi aggiuntivi	Comandi G-Code aggiuntivi	



Elemento di profilo cerchio




Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Senso di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> Senso di rotazione destrorsa Senso di rotazione sinistrorsa 	
R	Raggio	mm
X Y	Coordinate dei punti finali in X e Y (assolute o incrementali)	mm
I J	Coordinate del centro del cerchio in I e J (assolute o incrementali)	mm
$\alpha 1$	Angolo iniziale per l'asse X	Gradi
$\alpha 2$	Angolo per l'elemento precedente	Gradi
$\beta 1$	Angolo finale per l'asse Z	Gradi
$\beta 2$	Angolo di apertura	Gradi
Passaggio all'elemento successivo	Tipo di passaggio <ul style="list-style-type: none"> Raggio Smusso 	
R	Passaggio all'elemento successivo - raggio	mm
F	Passaggio all'elemento successivo - smusso	mm
Comandi aggiuntivi	Comandi G-Code aggiuntivi	

Altre funzioni:	
Vista grafica	<ul style="list-style-type: none">• Cambia visualizzazione Questo softkey consente di commutare tra la finestra di visualizzazione grafica e la schermata di immissione.
Tangente al prec.	<ul style="list-style-type: none">• Tangente all'elemento precedente Per programmare il passaggio all'elemento precedente come tangente.
Selezione dialogo	<ul style="list-style-type: none">• Seleziona dialogo Se dai parametri precedentemente impostati risultano due opzioni differenti per il profilo, sarà necessario selezionarne una. Confermare con il softkey l'opzione profilo selezionata.
Accettaz. dialogo	
Modificare selezione	<ul style="list-style-type: none">• Cambia scelta dialogo effettuata Quando una scelta dialogo è già stata effettuata, questo softkey consente di cambiare l'opzione selezionata.
Tutti i parametri	<ul style="list-style-type: none">• Visualizza parametri aggiuntivi Quando è necessario visualizzare dei parametri aggiuntivi per gli elementi singoli di profilo, ad es. per inserire dei comandi aggiuntivi.
Chiudere profilo	<ul style="list-style-type: none">• Chiudi profilo Il profilo verrà chiuso dalla posizione corrente, con una linea retta, al punto di partenza.

Rappresentazione degli elementi di profilo tramite simboli:

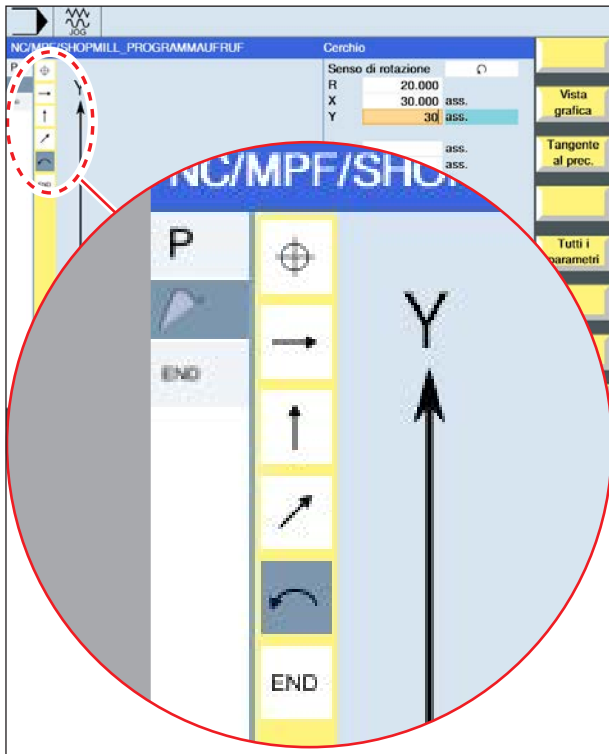

Elemento di profilo	Simbolo	Significato
Punto di partenza		Punto di partenza del profilo
Retta verso l'alto Retta verso il basso		Retta in una griglia a 90°
Retta verso sinistra Retta verso destra		Retta in una griglia a 90°
Retta a piacere		Retta con passo arbitrario
Arco di cerchio verso destra Arco di cerchio verso sinistra		Cerchio
Esci dal profilo	END	Fine descrizione profilo

L'elemento di profilo può assumere vari tipi di linee e colori:

- Nero: Profilo programmato
- Arancio: Elemento di profilo corrente
- Trattino-doppio punto: Elemento parzialmente definito

La scala del sistema di coordinate consente la modifica dell'intero profilo.


Rappresentazione dell'associazione degli elementi di profilo con cicli profilo:

Un ciclo di profilo completo è costituito dal rispettivo profilo (1) e dal ciclo di lavorazione (2).

Deve essere mantenuta la sequenza di programmazione:

Prima va creato il profilo e poi il ciclo di lavorazione (ad es.: fresatura con traiettorie).

Il sistema di controllo associa entrambe le parti del programma con una parentesi simbolica (3) in una lista cicli.

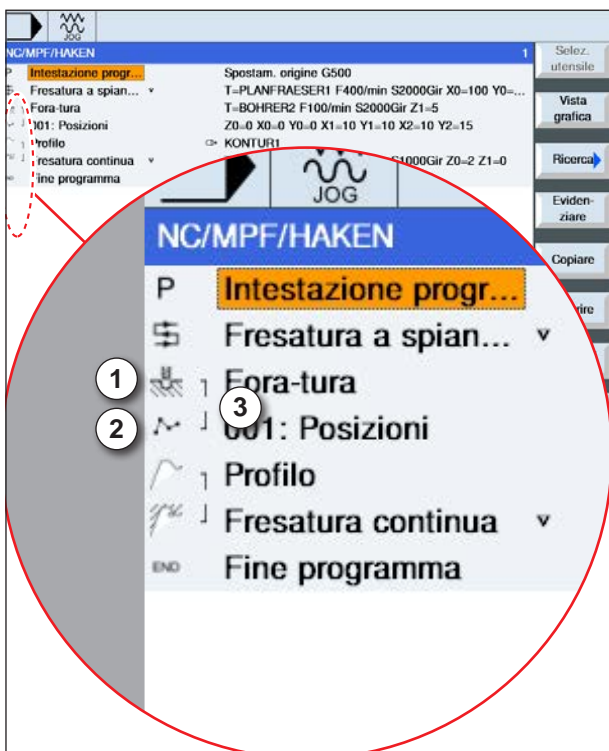

Modificare profilo

Modificare elemento di profilo



Modificare
selezione

✓
Accettare

- Aprire il programma da elaborare.
- Usare il cursore per selezionare il blocco programma contenente il profilo da modificare. Verranno elencati i singoli elementi di profilo.
- Portare il cursore sul punto da inserire o modificare.
- Con il softkey selezionare l'elemento profilo desiderato.
- Inserire il parametro nella schermata di immissione oppure cancellare l'elemento e selezionarne uno nuovo.
- Premere il tasto Softkey. L'elemento di profilo desiderato verrà inserito nel profilo o modificato.

Cancellare elemento di profilo


Cancella
elemento

✓
Cancella

- Aprire il programma da elaborare.
- Posizionare il cursore sull'elemento profilo da cancellare.
- Premere il tasto Softkey.
- Premere il tasto Softkey.




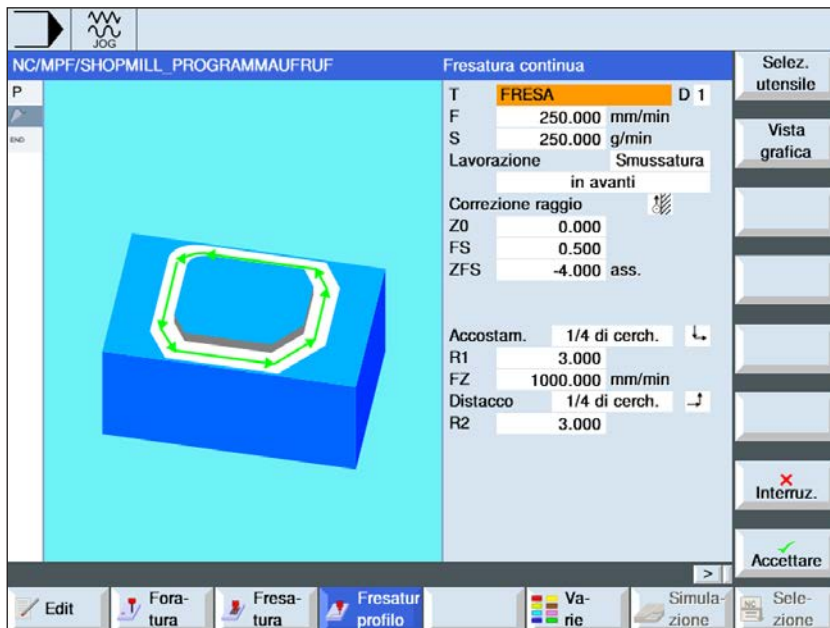


Fresatura con traiettorie



 Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura • Smussatura 	
Direzione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • marcia in avanti: La lavorazione avviene nella direzione del profilo programmata. 	
Correzione del raggio	<ul style="list-style-type: none"> sinistra (esecuzione a sinistra del profilo) destra (esecuzione a destra del profilo) off <p>Un profilo programmato può essere seguito anche sulla traiettoria del centro. È possibile l'accostamento ed il ritiro su una traiettoria lineare o verticale. L'accostamento ed il ritiro verticale può essere usato anche ad es. per profili chiusi.</p>	
Z0	Punto di riferimento Y (assoluto o incrementale)	mm
Z1	Profondità finale (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▽)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (incrementale) (solo per smussatura)	mm

Parametro	Descrizione	Unità
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (assoluta o incrementale) (solo per smussatura)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽)	mm
Modalità di raggiungimento	<p>Modalità di raggiungimento livello</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retta: Obliqua nello spazio • Quarto di cerchio: Parte di spirale (solo per fresatura con traiettorie a sinistra e a destra del profilo) • Semicerchio: Parte di spirale (solo per fresatura con traiettorie a sinistra e a destra del profilo) • Verticale: Verticale alla traiettoria (solo per fresatura con percorsi sulla traiettoria del centro) 	
Strategia di raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> •  assialmente •  tridimensionalmente (solo per raggiungere "quarto di cerchio, semicerchio o linea retta") 	
R1	Raggio di raggiungimento	mm
L1	Lunghezza di raggiungimento	mm
Modalità di ritiro	<p>Modalità di ritiro livello</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retta: Obliqua nello spazio • Quarto di cerchio: Parte di spirale (solo per fresatura con traiettorie a sinistra e a destra del profilo) • Semicerchio: Parte di spirale (solo per fresatura con traiettorie a sinistra e a destra del profilo) • Verticale: Verticale alla traiettoria (solo per fresatura con percorsi sulla traiettoria del centro) 	
Strategia di ritiro	<ul style="list-style-type: none"> •  assialmente •  tridimensionalmente (solo per raggiungere "quarto di cerchio, semicerchio o linea retta") 	
R2	Raggio di ritiro	mm
L2	Lunghezza di ritiro	mm
Modalità di sollevamento	<p>Se sono richiesti più accostamenti in profondità, indicare l'altezza di ritorno alla quale deve essere riportato l'utensile tra i singoli accostamenti (durante il passaggio dalla fine profilo all'inizio). Modalità di sollevamento prima del riaccostamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z0 + distanza di sicurezza • della distanza di sicurezza • su RP...retraction plane • nessun ritorno 	
FR	Livello di ritorno per il posizionamento intermedio - (non durante la modalità di sollevamento "nessun ritorno")	

Modalità di accostamento e di ritiro

È possibile raggiungere o allontanarsi dal profilo in un quarto di cerchio, semicerchio o linea retta.

- Per il quarto di cerchio o semicerchio è necessario indicare il raggio della traiettoria del centro della fresa.
- Per le rette è necessario indicare la distanza dallo spigolo esterno della fresa al punto di partenza o finale del profilo.

È possibile anche una programmazione mista, ad es. accostamento in un quarto di cerchio, ritiro in semicerchio.

Strategia di raggiungimento/ritiro

È possibile selezionare tra raggiungimento/ritiro planare e raggiungimento/ritiro tridimensionale:

- Raggiungimento planare:
prima viene raggiunta la profondità e poi il piano di lavorazione.
- Raggiungimento tridimensionale:
la profondità ed il piano di lavorazione vengono raggiunti simultaneamente.
- Il ritiro avviene nell'ordine inverso.


È possibile una programmazione mista, ad es. raggiungimento nel piano di lavorazione e ritiro tridimensionale.

Fresatura con percorsi sulla traiettoria del centro

Un profilo programmato può essere seguito anche sulla traiettoria del centro, se la correzione del raggio è disattivata. È possibile l'accostamento ed il ritiro su una traiettoria lineare o verticale. Il raggiungimento/ritiro verticale può essere usato ad es. per i profili chiusi.

Descrizione ciclo

- 1 Fresatura con traiettorie (sgrossatura)**
Il profilo verrà eseguito tenendo conto delle strategie di raggiungimento e di ritiro indicate.
- 2 Fresatura con traiettorie (finitura)**
Se nella sgrossatura è stato programmato il sovrametallo di finitura, il profilo verrà nuovamente ripassato.
- 3 Fresatura con traiettorie (smussatura)**
Se è prevista la smussatura di spigoli, il pezzo verrà lavorato con un utensile speciale

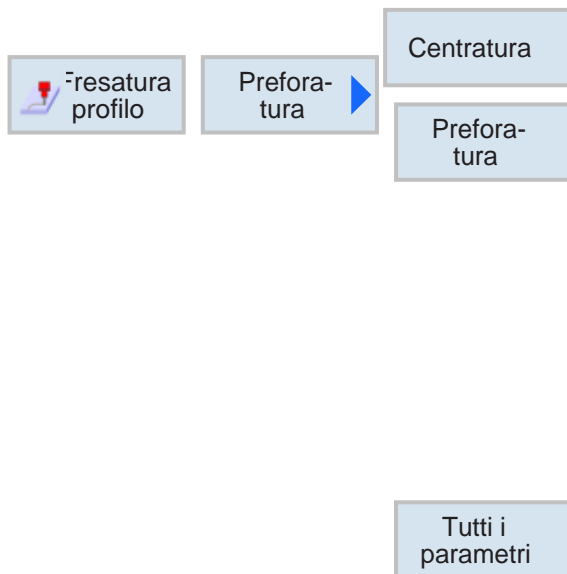

Preforare profilo tasca

Oltre alla preforatura, questo ciclo fornisce anche l'opzione di centraggio. A tal fine vengono richiamati dei programmi di centraggio e di preforatura generati dal ciclo.

Se la fresa, durante lo svuotamento dei profili tasca, non è in grado di entrare nel materiale in corrispondenza del centro, sarà necessario procedere alla preforatura. Il numero e le posizioni dei preforni necessari dipende dai fattori specifici, quali ad es. tipo di profilo, utensile, accostamento piano e sovrametallo di finitura.

Usando questo softkey è possibile inserire dei parametri aggiuntivi.

 
I parametri aggiuntivi possono essere usati quando vengono fresate diverse tasche, per evitare l'inutile cambio utensili. In questo modo tutte le tasche possono essere prima preforate e poi svuotate.

I parametri devono corrispondere a quelli del rispettivo passo di svuotamento.


Programmazione

- 1 Profilo tasca 1
- 2 Centraggio
- 3 Profilo tasca 2
- 4 Centraggio
- 5 Profilo tasca 1
- 6 Preforatura
- 7 Profilo tasca 2
- 8 Preforatura
- 9 Profilo tasca 1
- 10 Svuotamento
- 11 Profilo tasca 2
- 12 Svuotamento


Completando una tasca (con il centraggio, la preforatura e lo svuotamento eseguiti in successione), senza aver inserito parametri aggiuntivi nel centraggio/preforatura, al ciclo verranno applicati questi valori del passo di lavorazione svuotamento (sgrossatura).



Centraggio

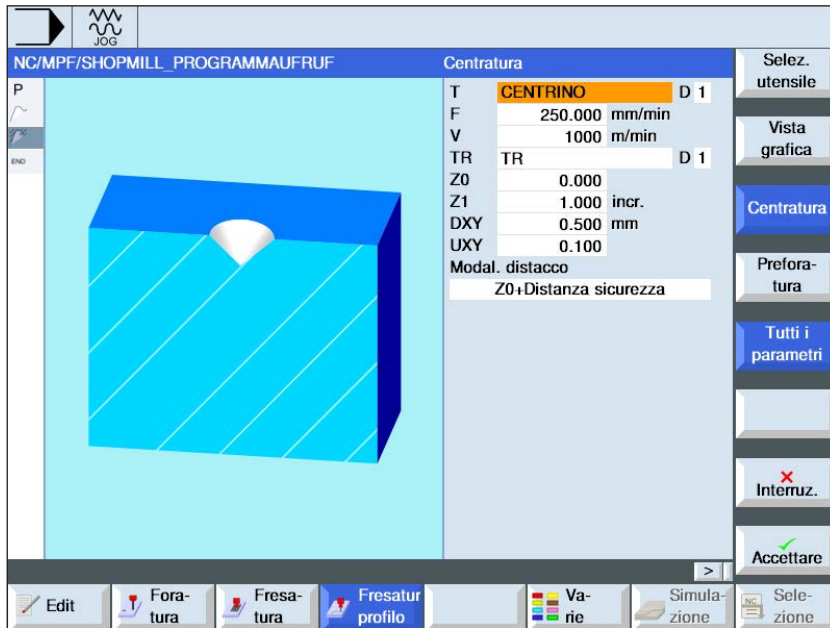

 Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.




Usando questo softkey è possibile inserire dei parametri aggiuntivi.


I parametri aggiuntivi possono essere usati quando vengono fresate diverse tasche, per evitare l'inutile cambio utensili. In questo modo tutte le tasche possono essere prima preforate e poi svuotate.

Parametro	Descrizione	Unità
R	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
TR	Utensile di riferimento. Utensile usato nel passo di lavorazione "svuotamento". Serve per determinare la posizione di penetrazione.	
Z0	Punto di riferimento	
Z1	Profondità relativa a Z0 (incrementale)	
DXY	<ul style="list-style-type: none"> Accostamento piano max. Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa 	mm %
UXY	Sovrametallo di finitura piano	


Parametro	Descrizione	Unità
Modalità di sollevamento	<p>Se la lavorazione necessita di diversi punti di penetrazione, potrà essere programmata l'altezza di ritorno:</p> <ul style="list-style-type: none">• al livello di ritorno• Z0 + distanza di sicurezza <p>Durante il passaggio al punto di penetrazione successivo, l'utensile viene riportato a quest'altezza. Se l'area della tasca non presenta gli elementi più grandi di Z0, come modalità di sollevamento potrà essere programmato Z0 + distanza di sicurezza.</p>	mm

 

Preforatura

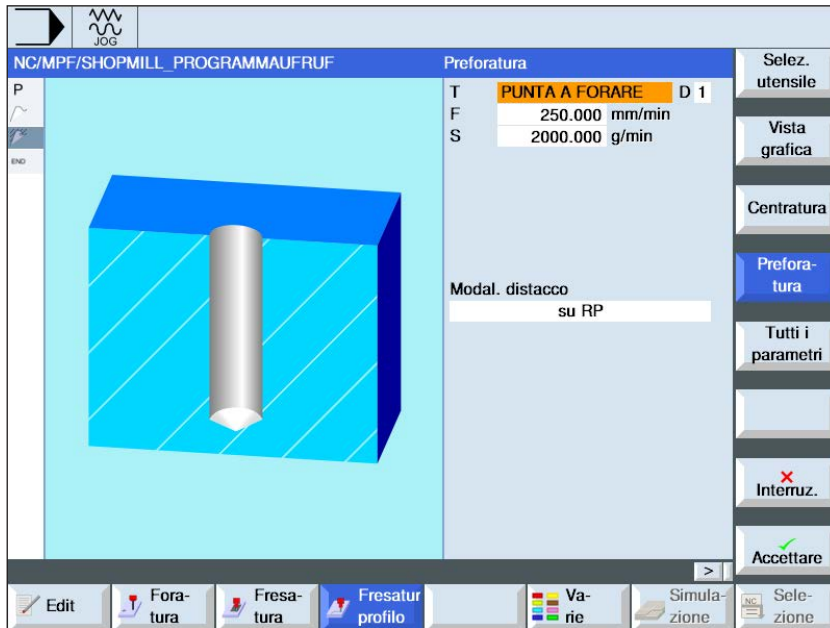

 Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.



Usando questo softkey è possibile inserire dei parametri aggiuntivi.


I parametri aggiuntivi possono essere usati quando vengono fresate diverse tasche, per evitare l'inutile cambio utensili. In questo modo tutte le tasche possono essere prima preforate e poi svuotate.

Parametro	Descrizione	Unità
R	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
TR	Utensile di riferimento. Utensile usato nel passo di lavorazione "svuotamento". Serve per determinare la posizione di penetrazione.	
Z0	Punto di riferimento	
Z1	Profondità tasca (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale)	
DXY	<ul style="list-style-type: none"> Accostamento piano max. Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa 	mm %
UXY	Sovrametallo di finitura piano	
UZ	Profondità sovrmetallico di finitura	

Parametro	Descrizione	Unità
Modalità di sollevamento	<p>Se la lavorazione necessita di diversi punti di penetrazione, potrà essere programmata l'altezza di ritorno:</p> <ul style="list-style-type: none">• al livello di ritorno• Z0 + distanza di sicurezza <p>Durante il passaggio al punto di penetrazione successivo, l'utensile viene riportato a quest'altezza. Se l'area della tasca non presenta gli elementi più grandi di Z0, come modalità di sollevamento potrà essere programmato Z0 + distanza di sicurezza.</p>	mm



Fresare tasca

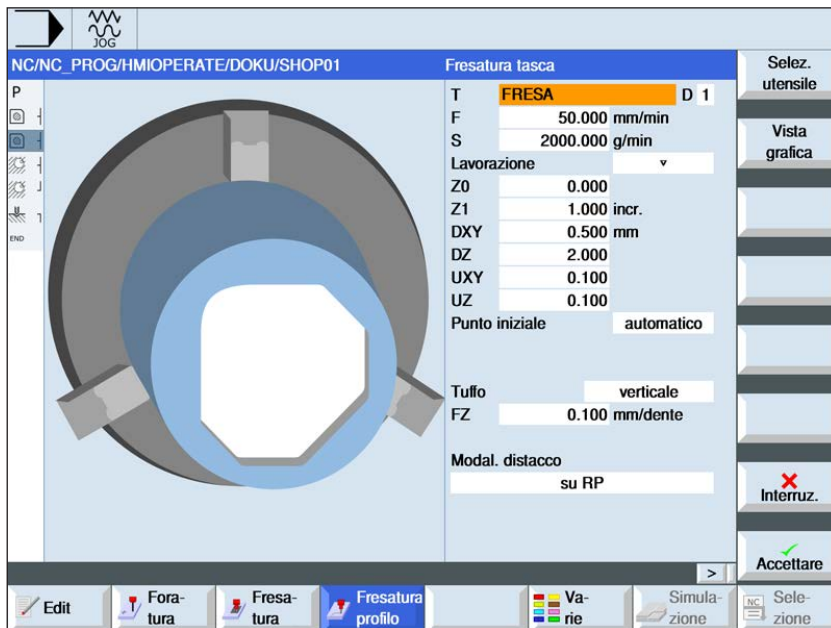

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▾ Sgrossatura ▾ ▾ ▾ Finitura fondo ▾ ▾ ▾ Finitura bordo • Smussatura 	
Z0	Punto di riferimento Z	
Z1	Profondità tasca (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▾, ▾ ▾ ▾ fondo o ▾ ▾ ▾ bordo)	mm
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾ fondo) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾ bordo)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▾, ▾ ▾ ▾ fondo o ▾ ▾ ▾ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾ fondo)	mm
Punto di partenza	<ul style="list-style-type: none"> • manuale Il punto di partenza verrà specificato manualmente • automatico Il punto di partenza verrà calcolato in automatico (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾ fondo) 	

Parametro	Descrizione	Unità
XS YS	Coordinate del punto di partenza in X e Y (solo con punto di partenza "manuale")	
Penetrazione	(solo se ▽ o ▽ ▽ ▽ fondo) <ul style="list-style-type: none"> • verticale: Entrare nel materiale verticalmente nel centro tasca: La profondità di accostamento corrente calcolata verrà realizzata in corrispondenza del centro tasca in un blocco. Con questo settaggio la fresa deve agire in corrispondenza del centro oppure deve essere eseguita preforatura. • a spirale: Penetrazione con traiettoria a spirale: Il centro della fresa segue la traiettoria a spirale definita dal raggio e dalla profondità al giro (elica). Una volta raggiunta la profondità per l'accostamento, verrà eseguito un altro cerchio pieno, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. • oscillante: Penetrazione oscillante sull'asse centrale della cava longitudinale: Il centro della fresa oscilla sulla traiettoria lineare, fino a raggiungere l'accostamento in profondità. Raggiunta la profondità, la traiettoria verrà ripetuta senza accostamento in profondità, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. 	
FZ	Profondità avanzamento di accostamento (solo con penetrazione verticale e ▽)	mm/min mm/dente
EP	Passo max spirale – (solo con penetrazione elicoidale)	mm/giro
ER	Raggio spirale (solo con penetrazione elicoidale) Il raggio non deve essere superiore a quello della fresa, altrimenti rimane il materiale.	mm
EW	Angolazione massima penetrazione (solo con penetrazione oscillante)	Gradi
Modalità di sollevamento prima del riaccostamento	Se la lavorazione necessita di diversi punti di penetrazione, potrà essere programmata l'altezza di ritorno. <ul style="list-style-type: none"> • al livello di ritorno • Z0 + distanza di sicurezza Durante il passaggio al punto di penetrazione successivo, l'utensile viene riportato a quest'altezza. Se l'area della tasca non presenta gli elementi più grandi di Z0, come modalità di sollevamento potrà essere programmato Z0 + distanza di sicurezza. (solo se ▽ , ▽ ▽ ▽ fondo o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

**Avviso:**

In caso di inserimento manuale il punto di partenza può anche essere esterno alla tasca. Ciò può rendersi utile ad es. nello svuotamento di una tasca aperta lateralmente. La lavorazione inizia poi senza l'entrata nel materiale, con un movimento di inserimento rettilineo all'interno della tasca dal lato aperto.

Profili per tasche o isole

I profili per le tasche o per le isole devono essere chiusi, vale a dire il punto di partenza e quello finale del profilo coincidono. È possibile fresare anche tasche contenenti all'interno una o più isole. Le isole possono essere anche parzialmente esterne alla tasca o intersecarsi tra di loro. Il primo profilo indicato verrà interpretato come profilo tasca, mentre tutti gli altri come isole.

 
Calcolare punto di partenza in automatico / inserirlo manualmente

Il punto ottimale di entrata nel materiale può essere calcolato in automatico mediante "Punto di partenza in automatico". Il "Punto di partenza manuale" consente di definire il punto di entrata nella schermata dei parametri. Se dal profilo tasca, dalle isole e dal diametro della fresa risulta necessaria una penetrazione in più punti, l'inserimento manuale definirà solo il primo punto di entrata, mentre quelli rimanenti verranno calcolati in automatico.


Lavorazione

Per la lavorazione dei profili tasca con isole/profilo pezzo grezzo con perni, procedere come segue:
Esempio:

1. Inserire profilo tasca/profilo pezzo grezzo
2. Inserire profilo isola/perno
3. Centrare (possibile solo con profilo tasca)
4. Preforare (possibile solo con profilo tasca)
5. Svuotare/lavorare tasca/perno - sgrossatura
6. Svuotare/lavorare materiale rimanente - sgrossatura



Fresare perno

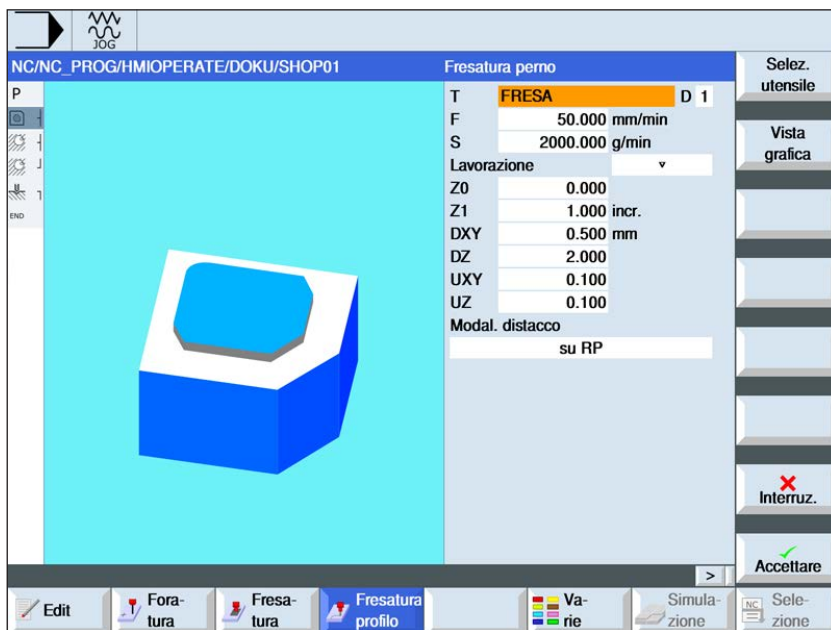

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
F	Avanzamento	mm/min mm/dente
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio costante	giri/min m/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • ▾ Sgrossatura • ▾ ▾ ▾ Finitura fondo • ▾ ▾ ▾ Finitura bordo • Smussatura 	
Z0	Punto di riferimento Z	
Z1	Profondità tasca (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▾, ▾ ▾ ▾ fondo o ▾ ▾ ▾ bordo)	mm
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾ fondo) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾ bordo)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▾, ▾ ▾ ▾ fondo o ▾ ▾ ▾ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾ fondo)	mm

Parametro	Descrizione	Unità
Modalità di sollevamento prima del riaccostamento	<p>Se la lavorazione necessita di diversi punti di penetrazione, potrà essere programmata l'altezza di ritorno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • al livello di ritorno • Z0 + distanza di sicurezza <p>Durante il passaggio al punto di penetrazione successivo, l'utensile viene riportato a quest'altezza. Se l'area della tasca non presenta gli elementi più grandi di Z0, come modalità di sollevamento potrà essere programmato Z0 + distanza di sicurezza. (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ fondo o ▽ ▽ ▽ bordo)</p>	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

Descrizione ciclo

Sminuzzatura trucioli

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento. Il punto iniziale verrà calcolato dal ciclo.
- 2 L'utensile raggiunge prima la profondità di lavorazione, accostando poi lateralmente il profilo del perno in un quarto di cerchio con l'avanzamento di lavorazione.
- 3 Il perno verrà svuotato in parallelo al profilo dall'esterno verso l'interno. La direzione verrà definita dal senso di rotazione della lavorazione (discorde/concorde).
- 4 Una volta svuotato il perno in un piano, l'utensile viene allontanato dal profilo in un quarto di cerchio e viene effettuato l'accostamento della profondità di lavorazione successiva.
- 5 Il perno verrà di nuovo accostato in un quarto di cerchio e svuotato in parallelo al profilo dall'esterno verso l'interno.
- 6 I punti 4 e 5 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità del perno programmata.
- 7 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.




Altro

- Impostazioni
- Trasformazioni
- Sottoprogramma
- Ripetizione programma



Impostazioni

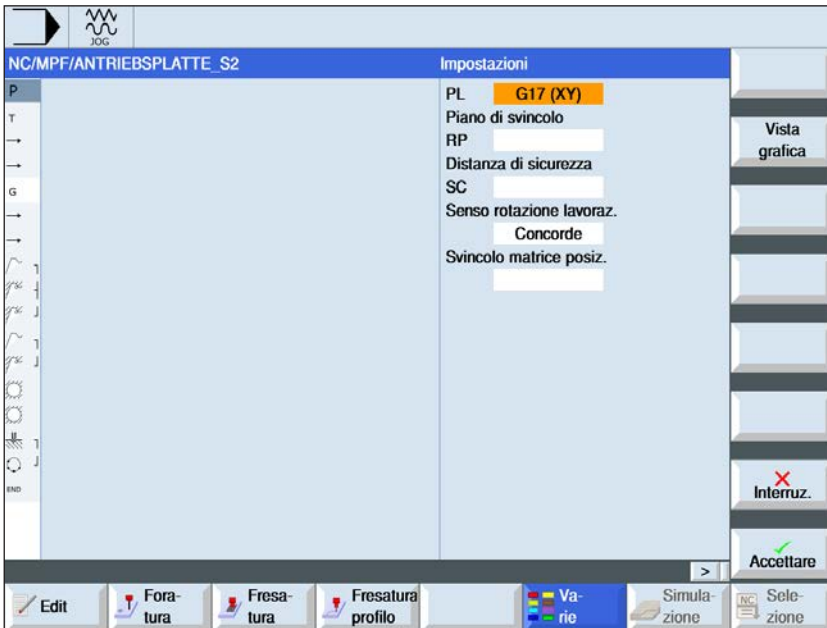

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
PL	Piano di lavorazione G17 (XY) G18 (ZX) G19 (YZ)	
RP SC	Piani sopra il pezzo: Durante la lavorazione l'utensile si sposta in rapido dal punto di cambio utensile al livello di ritorno (RP), portandosi poi alla distanza di sicurezza (SC). Raggiunta tale altezza si avrà la commutazione all'avanzamento di lavorazione. Terminata la lavorazione, l'utensile, con l'avanzamento di lavorazione, viene allontanato dal pezzo fino a raggiungere l'altezza della distanza di sicurezza. Lo spostamento dalla distanza di sicurezza al livello di ritorno ed in seguito al punto di cambio utensile avviene in rapido. L'indicazione del livello di ritorno è assoluta. L'indicazione della distanza di sicurezza è incrementale (senza segno).	






Parametro	Descrizione	Unità
Senso di rotazione della lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Concorde • Discorde Lavorando una tasca, una cava o un perno longitudinale, verranno osservati il senso di rotazione della lavorazione (concorde o discorde) ed il senso di rotazione del mandrino riportati nella lista utensili. La tasca verrà lavorata in senso orario o in senso antiorario. Durante la fresatura con traiettorie, la direzione programmata del profilo definisce il senso di lavorazione.	
Schema di posizione ritorno	<ul style="list-style-type: none"> • ottimizzato Durante la lavorazione con ritorno ottimizzato, l'utensile viene portato, in base al profilo e con l'avanzamento di lavorazione, alla distanza di sicurezza (SC) sopra il pezzo. <ul style="list-style-type: none"> • su RP Nel ritorno al RP, terminata la lavorazione, l'utensile viene riportato al livello di ritorno, con l'accostamento della nuova posizione. In questo modo si evita la collisione con ostacoli pezzo durante l'estrazione ed accostamento dell'utensile, ad es. completando i fori nelle tasche o cave su vari piani e posizioni.	

Avviso:

Tutti i parametri definiti nell'header del programma (eccetto quelli del pezzo grezzo) possono essere modificati in qualsiasi punto nel programma.

     I settaggi nell'header del programma saranno validi fino alla loro modifica.








Trasformazioni

Questo gruppo di cicli viene usato per lo spostamento dell'origine (SO), il punto zero del pezzo (W), la specularità e la rotazione. Sono disponibili le seguenti opzioni:

  - **Spostamento dell'origine**
Gli spostamenti dell'origine (G54, ...) possono essere richiamati da qualsiasi programma (consultare il Capitolo A "Spostamento dell'origine" ed il Capitolo C "Spostamento dell'origine").
- **Spostamento**
Lo spostamento dell'origine può essere programmato per ciascun asse.
- **Rotazione**
Ogni asse può essere ruotato di un angolo definito. L'angolo positivo corrisponde alla rotazione in senso antiorario.
- **Scalatura**
Per la scalatura in X/Y/Z è possibile inserire un fattore di scala. Le coordinate programmate verranno poi moltiplicate per tale fattore.
- **Specularità**
È possibile selezionare l'asse per la riflessione speculare.




Spostamento dell'origine

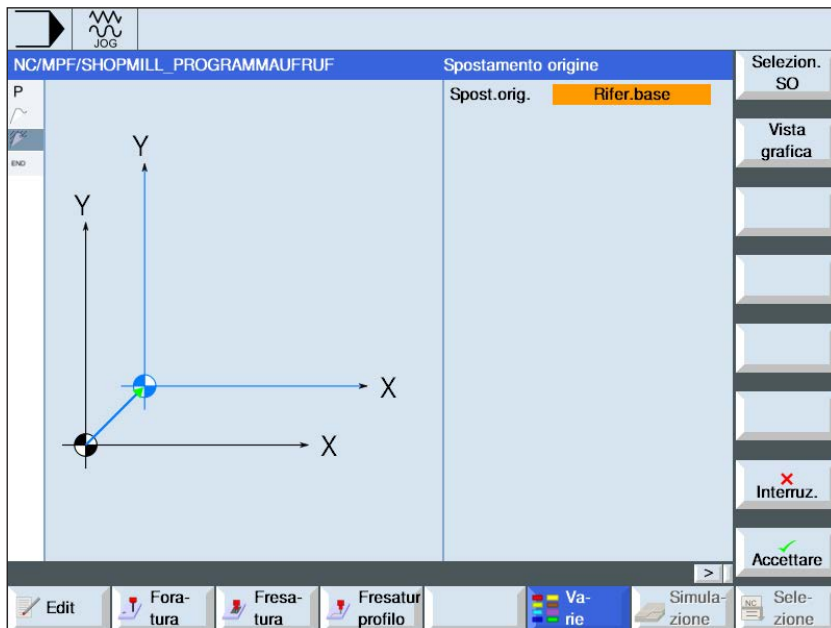


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione
Spostamento dell'origine	<ul style="list-style-type: none"> • Punto di riferimento • G54 • G55 • G...

 

Selezionare spostamento dell'origine

 - 1 Passare alla tabella dei punti di origine con il softkey.
- 2 Selezionare lo spostamento dell'origine (consultare il Capitolo A "Spostamento dell'origine").
- 3 Premendo il softkey tornare alla programmazione cicli.




Va-
rie

Trasforma-
zioni

Trasla-
zione

Spostamento

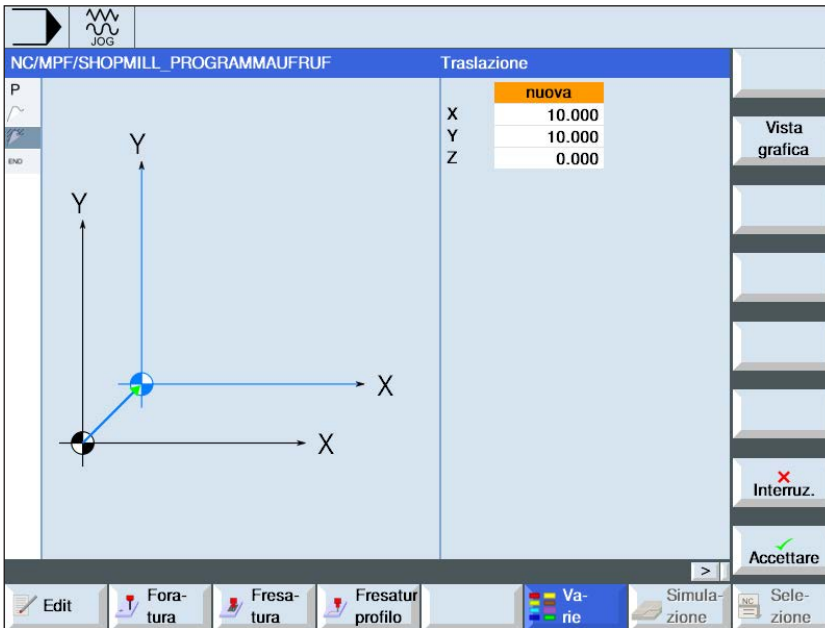

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
Spostamento	<ul style="list-style-type: none"> • nuovo spostamento nuovo • incrementale spostamento incrementale 	
X Y Z	Spostamento in X, Y, Z	mm

Va-
rie

▶
Trasfor-
mazioni


▶
Rotazione

Rotazione

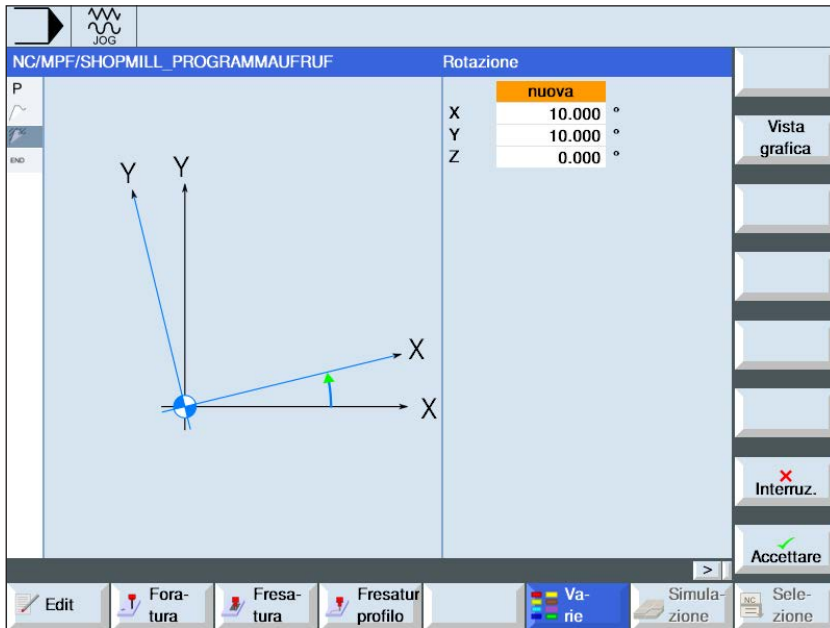


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Rotazione	<ul style="list-style-type: none"> • nuova • nuova rotazione • incrementale • rotazione incrementale 	
X Y Z	Rotazione in X, Y, Z	Gradi

 


Scalatura

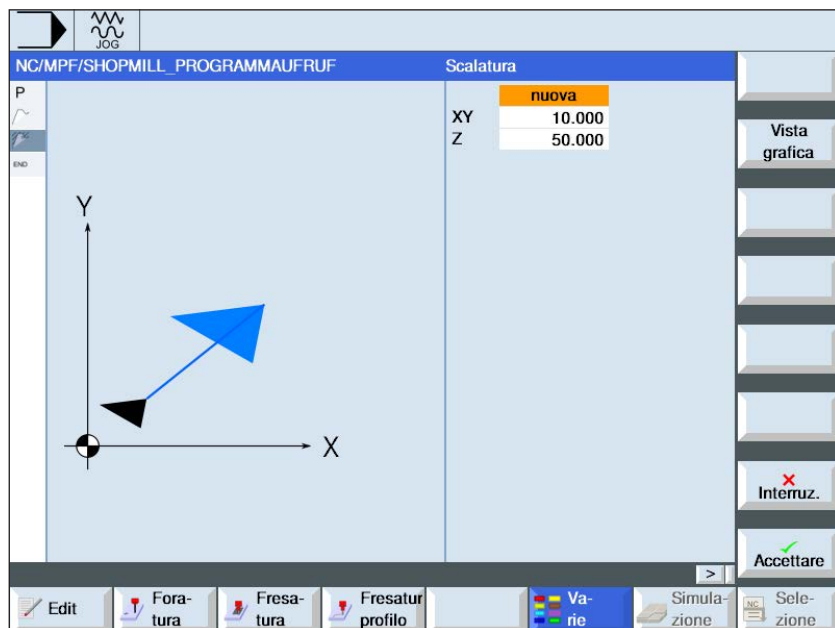


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Scalatura	<ul style="list-style-type: none"> • nuova scalatura nuova • incrementale scalatura incrementale 	
XY	Fattore di scala XY	
Z	Fattore di scala Z	

 

Specularità

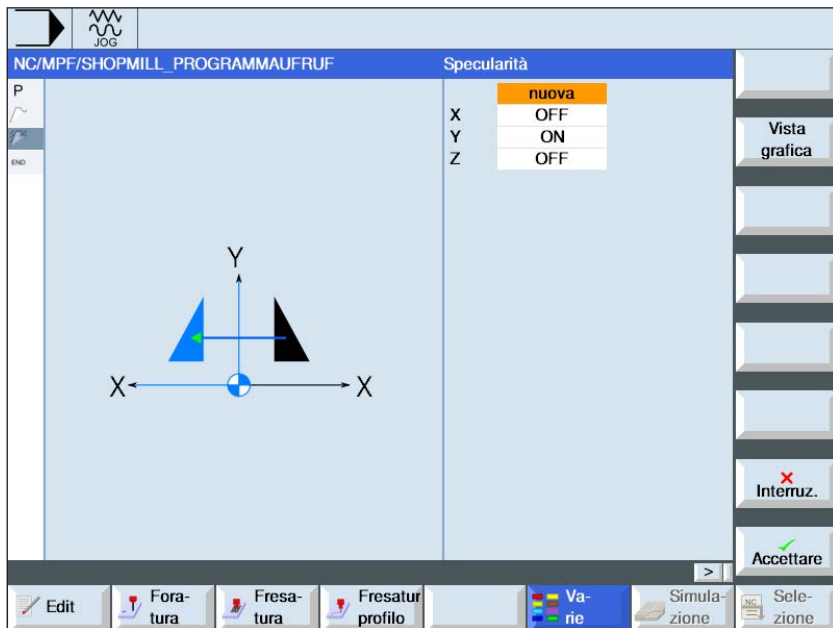


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Specularità	<ul style="list-style-type: none"> • nuova • riflessione nuova • incrementale • riflessione incrementale 	
X Y Z	Riflessione in X, Y, Z on/off	

Avviso:

Con la riflessione su un solo asse, cambia il senso di rotazione dell'utensile per la lavorazione (fresatura discorde/concorde).

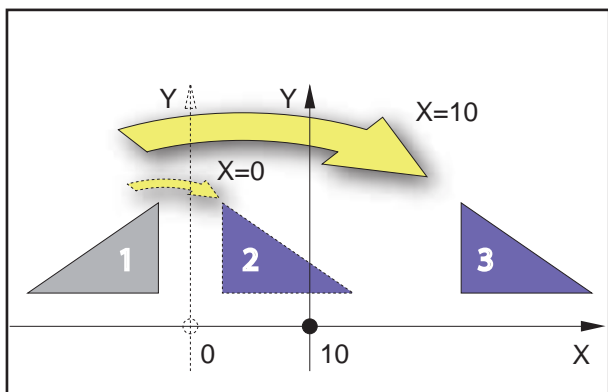

Riflessione sull'asse verticale

Esempio


Il risultato della riflessione dipende dalla posizione dell'asse:

- Il profilo 2 è il risultato della riflessione del profilo 1 sull'asse verticale con la coordinata X=0.
- Il profilo 3 è il risultato della riflessione del profilo 1 sull'asse verticale con la coordinata X=10.



Richiamare sottoprogramma

Se il programma desiderato non è contenuto nella stessa directory del programma principale, deve essere indicato il percorso dei sottoprogrammi.

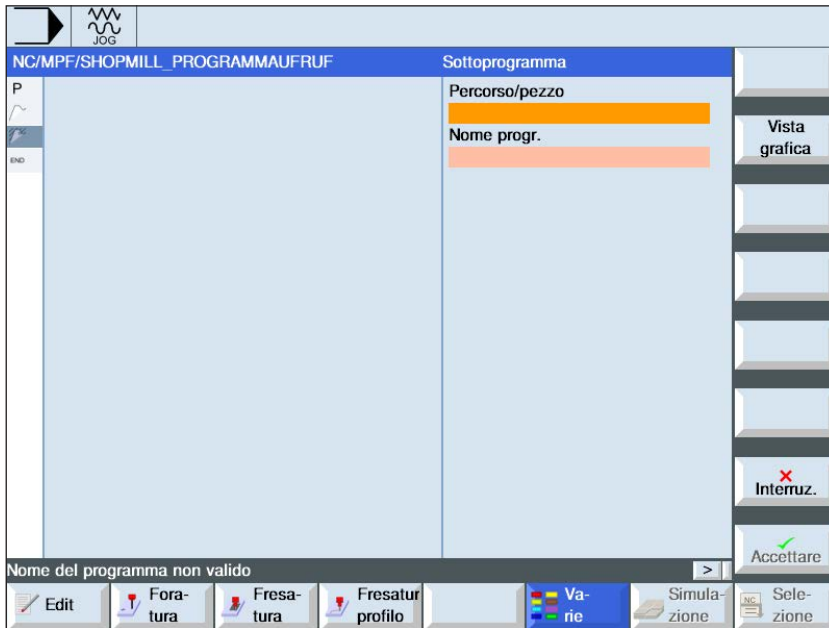

Parametro	Descrizione
Percorso/pezzo	Percorso dei sottoprogrammi, qualora il sottoprogramma desiderato non fosse contenuto nella stessa directory del programma principale.
Nome del programma	Nome del sottoprogramma da inserire.

Se la programmazione di vari pezzi richiede gli stessi passi di lavorazione, quest'ultimi possono essere definiti come un sottoprogramma separato. Tale sottoprogramma potrà poi essere richiamato da qualsiasi programma. In questo modo si evita di dover programmare ripetutamente gli stessi passi di lavorazione. Il sistema di controllo non distingue tra il programma principale ed i sottoprogrammi. Ciò significa che un programma con passi di lavorazione "standard" o un programma G-code potranno essere richiamati quale sottoprogramma da un altro programma con passi di lavorazione. Rispettivamente un sottoprogramma può essere a sua volta richiamato da un sottoprogramma.

Il sottoprogramma deve essere memorizzato in una directory "XYZ" propria oppure nelle directory "ShopMill", "Programmi pezzo" o "Sottoprogrammi".

Osservare che al richiamo un sottoprogramma ShopMill esegue la valutazione dei settaggi dell'header del programma. Tali settaggi restano validi anche in seguito all'uscita dal sottoprogramma. Se si vuole riattivare le impostazioni dell'header del programma principale, dopo aver richiamato il sottoprogramma è possibile ripristinare i settaggi desiderati nel programma principale.



Ripetere blocchi programma

Se la lavorazione del pezzo richiede l'esecuzione multipla di determinati passi, basta programmarli una volta sola. I blocchi programma possono essere ripetuti.


Marcatura iniziale e finale

I blocchi programma da ripetere devono essere identificati con una marcatura iniziale e finale. Tali blocchi programma potranno poi essere richiamati fino a 9.999 volte all'interno di un programma. I nomi delle marcature devono essere differenziati ed univoci. Non usare comandi di programmazione SIEMENS quali nomi di marcature.

L'inserimento delle marcature e delle ripetizioni può avvenire anche in un secondo momento. L'inserimento delle marcature e delle ripetizioni non è consentito nei blocchi programma concatenati.


Avviso:

La stessa e medesima marcatura può fungere sia da marcatura del blocco programma precedente che da marcatura iniziale per il blocco programma successivo.

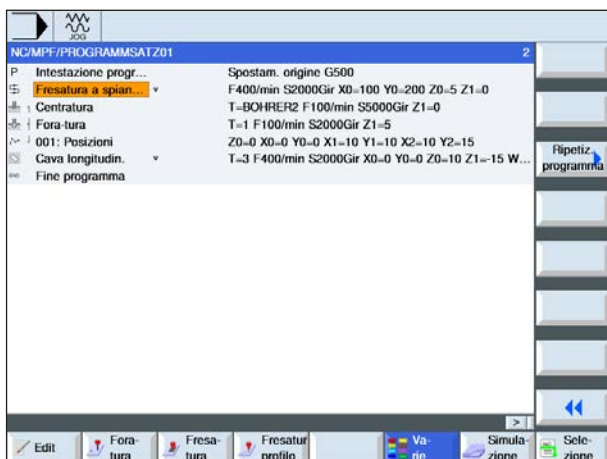


Programmazione della ripetizione dei blocchi programma

- 1 Portare il cursore sul blocco programma, dopo il quale dovrà seguire il blocco programma da ripetere.
- 2 Premere il tasto Softkey.
- 3 Premere il softkey per inserire la marcatura iniziale e confermare.

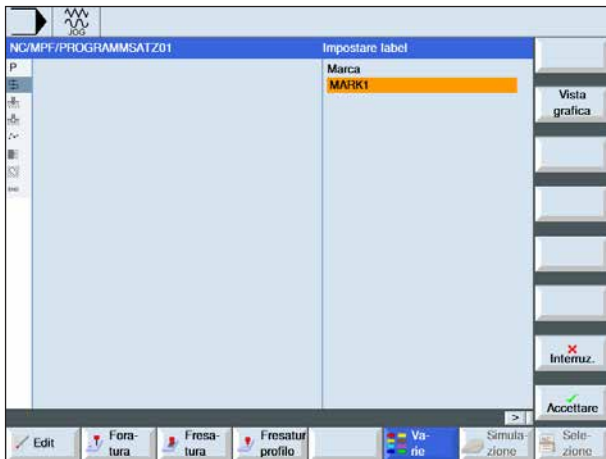


- 4 Assegnare un nome alla marcatura iniziale (ad es.: "MARK1").

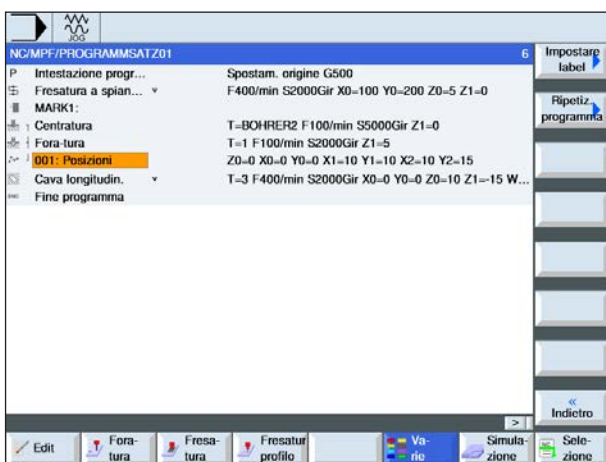


- 5 Portare il cursore sul blocco programma dopo il quale si vuole inserire la marcatura finale.




- 6 Premere il softkey per inserire la marcatura finale e confermare.

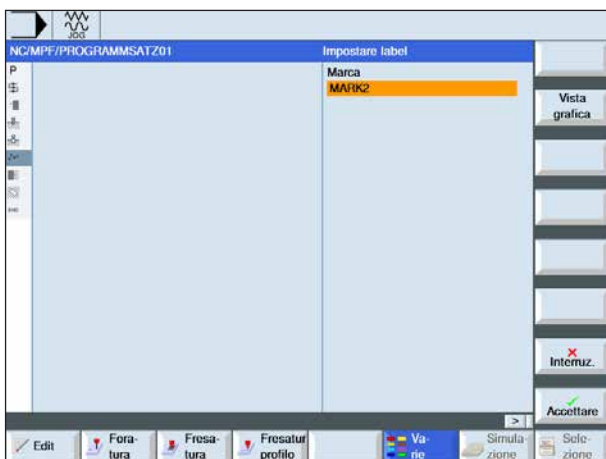


- 7 Assegnare un nome alla marcatura finale (ad es.: "MARK2").

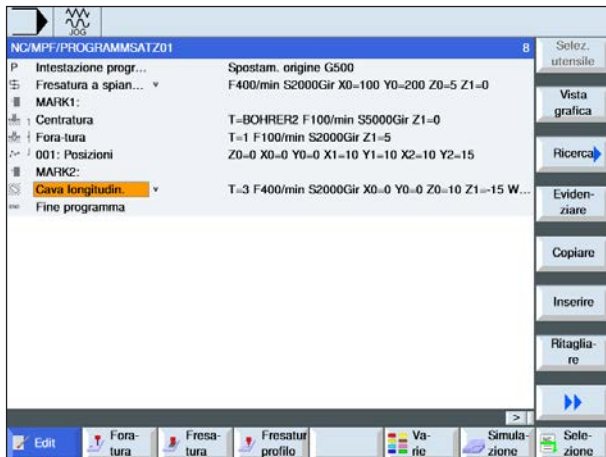

Ripetiz.
programma

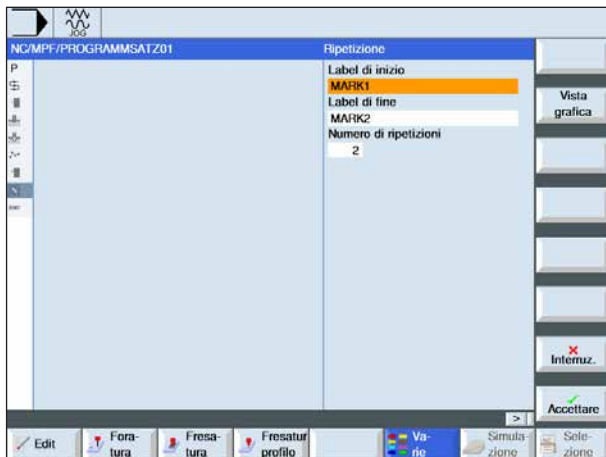

Accettare

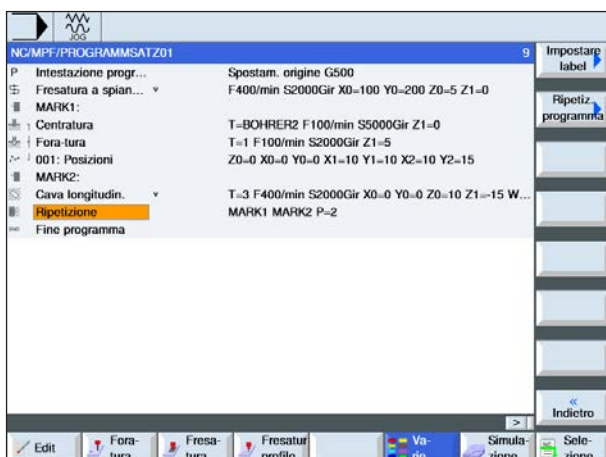

8 Portare il cursore sul blocco programma dopo il quale si vuole eseguire le ripetizioni.

9 Premere il softkey per inserire la marcatura di ripetizione. Assegnare i nomi alla marcatura iniziale e finale (ad es.: MARK1 alla marcatura iniziale e MARK2 a quella finale). Definire il numero di ripetizioni (ad es.: 1).

10 Premere il softkey per confermare.

 
 
 
 
11 I blocchi programma tra la marcatura iniziale e finale verranno eseguiti in corrispondenza della marcatura di ripetizione con le ripetizioni programmate.



Retta
Cerch.

Lavorazione lineare o circolare

- Utensile
- Retta
- Centro del cerchio
- Raggio del cerchio
- Elica
- Polare
- Funzioni macchina

**Attenzione:**

Se l'utensile va portato con uno spostamento rettilineo o circolare nell'area di ritorno definita nell'header del programma, dovrebbe seguirne il suo riposizionamento. Altrimenti i movimenti del ciclo successivamente programmato potrebbero portare a collisioni.

 
Lavorazione lineare o circolare

Questo gruppo di cicli viene usato per creare spostamenti rettilinei o circolari.


Le lavorazioni possono essere eseguite senza definire il profilo completo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Utensile**
Prima di programmare una retta o un cerchio è necessario selezionare l'utensile e definire la velocità del mandrino.
- **Retta**
L'utensile viene portato con l'avanzamento programmato o in rapido dalla posizione corrente alla posizione finale programmata.
- **Centro del cerchio**
L'utensile si porta su una traiettoria circolare dalla posizione corrente al punto finale del cerchio programmato. La posizione del centro del cerchio deve essere nota. Il raggio del cerchio/ arco di cerchio viene calcolato inserendo i parametri di interpolazione mediante il sistema di controllo. Lo spostamento può avvenire solo con l'avanzamento di lavorazione. Prima di eseguire il movimento circolare, è necessario programmare l'utensile.
- **Raggio del cerchio**
L'utensile si porta su una traiettoria circolare e con il raggio programmato dalla posizione corrente al punto finale del cerchio programmato. Il sistema di controllo calcola la posizione del centro del cerchio. Non è necessario programmare i parametri di interpolazione. Lo spostamento può avvenire solo con l'avanzamento di lavorazione.
- **Elica**
Nell'interpolazione elicoidale il movimento circolare nel piano va a sovrapporsi al movimento lineare nell'asse dell'utensile. Ciò genera una spirale.
- **Polare**
Se il dimensionamento del pezzo dal punto centrale (polo) è stato eseguito con le indicazioni di raggio e di angolo, queste ultime potranno essere sfruttate nella programmazione come coordinate polari. Le rette ed i cerchi possono essere programmati come coordinate polari.
- **Funzioni macchina**
Da qui possono essere programmate le funzioni M aggiuntive.





Utensile

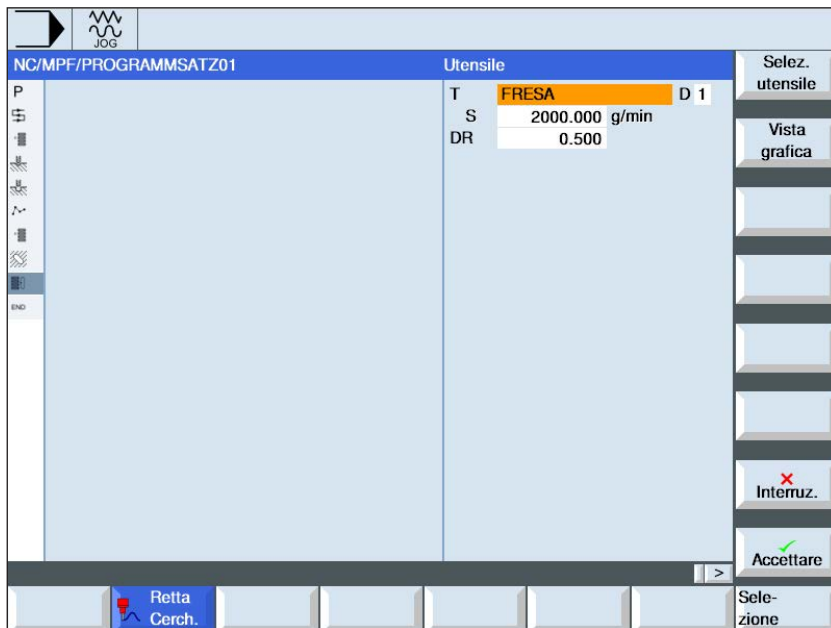


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
T	Nome utensile	
D	Numero tagliente	
S / V	Velocità mandrino o velocità di taglio	giri/min m/min
DR	Tolleranza raggio utensile	mm

  


Selezionare utensile



 

- 1 Passare alla tabella utensili con il softkey.
- 2 Creare utensile nuovo o selezionarne uno esistente (consultare il Capitolo F "Programmazione degli utensili"). L'utensile verrà acquisito dal campo dei parametri "T".
- 3 Premendo il softkey tornare alla programmazione cicli.

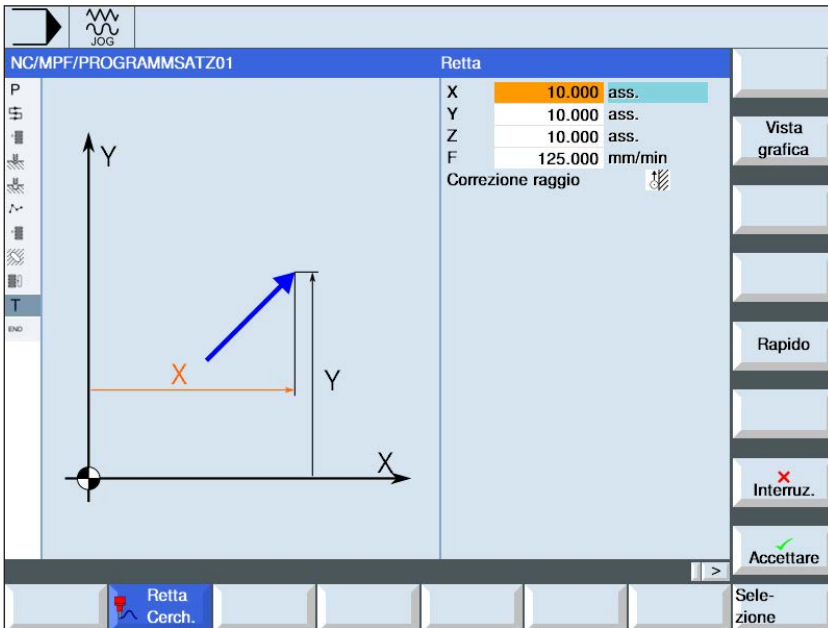


Programmare retta




Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
X Y Z	Posizione di destinazione (assoluta) o posizione di destinazione relativa all'ultima posizione programmata	mm
F	Avanzamento di lavorazione	mm/min mm/giro mm/dente
Correzione del raggio	<ul style="list-style-type: none"> •  sinistra (esecuzione a sinistra del profilo) •  destra (esecuzione a destra del profilo) •  off •  nessuna modifica profilo 	

 

 Programmare avanzamento in rapido
Questo softkey consente di programmare l'avanzamento in rapido.




Programmare cerchio con centro noto

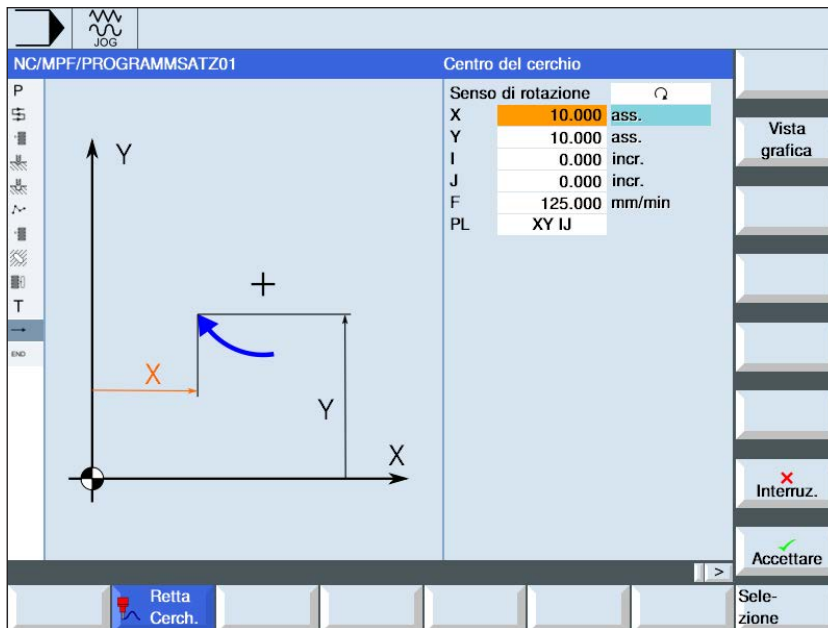


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Senso di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> Senso di rotazione destrorsa Senso di rotazione sinistrorsa Si avrà il movimento, nella direzione programmata, dal punto iniziale al punto finale del cerchio. Tale direzione può essere programmata in senso orario o antiorario.	
X Y	Posizione di destinazione (assoluta) o posizione di destinazione relativa all'ultima posizione programmata.	mm
I J	Distanza dal punto iniziale al punto finale del cerchio (incrementale).	mm
F	Avanzamento di lavorazione	mm/min mm/giro mm/dente
PL	Piano circolare: Si avrà il movimento circolare nel piano impostato con i rispettivi parametri di interpolazione: XYIJ: Piano XY con i parametri di interpolazione I e J ZXKI: Piano ZX con i parametri di interpolazione K e I YZJK: Piano YZ con i parametri di interpolazione J e K	mm


 


Programmare cerchio con raggio noto

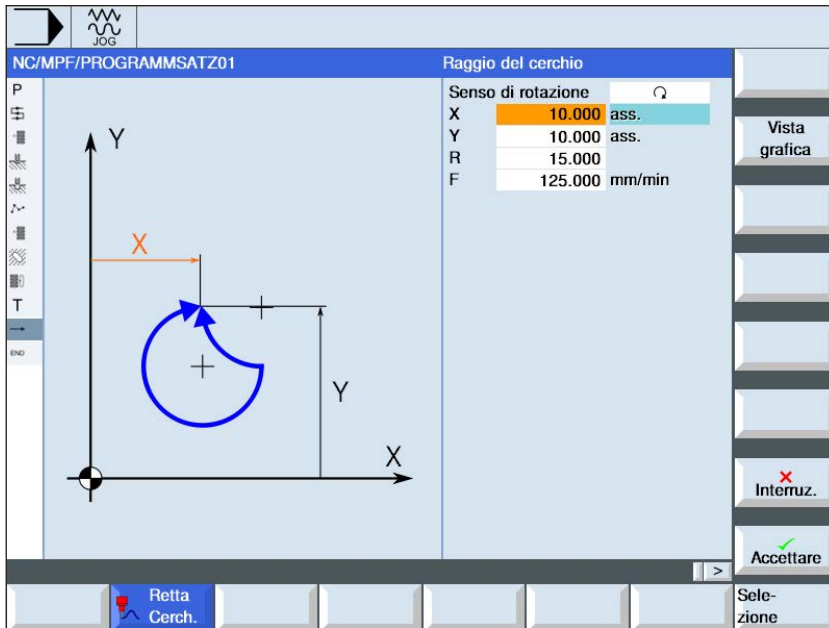


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Senso di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> Senso di rotazione destrorsa Senso di rotazione sinistrorsa Si avrà il movimento, nella direzione programmata, dal punto iniziale al punto finale del cerchio. Tale direzione può essere programmata in senso orario o antiorario.	
X Y	Posizione di destinazione (assoluta) o posizione di destinazione relativa all'ultima posizione programmata.	mm
R	Raggio dell'arco di cerchio. La selezione dell'arco di cerchio desiderato avviene inserendo il segno positivo o negativo.	mm
F	Avanzamento di lavorazione	mm/min mm/giro mm/dente

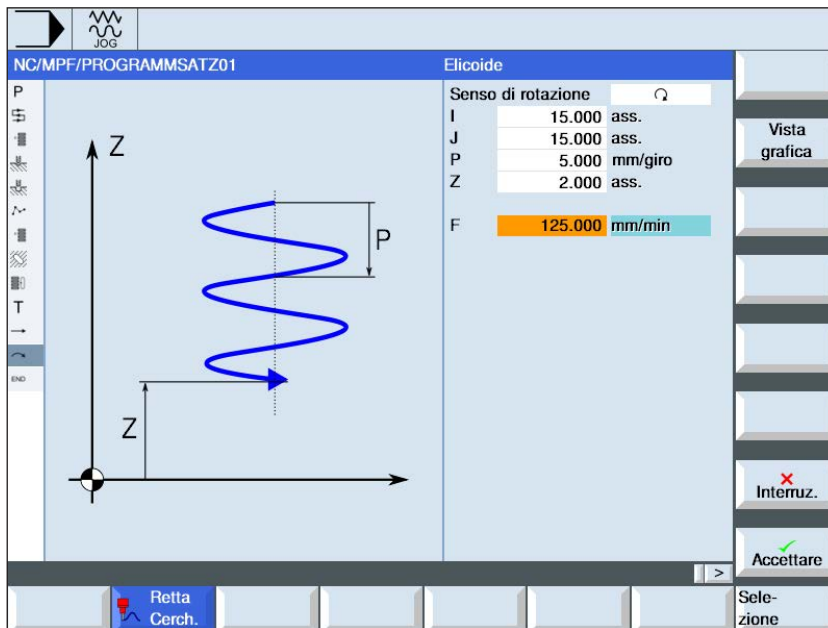 

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Senso di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> Senso di rotazione destrorsa Senso di rotazione sinistrorsa <p>Si avrà il movimento, nella direzione programmata, dal punto iniziale al punto finale del cerchio. Tale direzione può essere programmata in senso orario o antiorario.</p>	
I J	Centro elica in X, Y (assoluto o incrementale)	mm
P	Passo spirale	mm/giro
Z	Posizione di destinazione del punto finale spirale (assoluta o incrementale)	mm
F	Avanzamento di lavorazione	mm/min mm/giro mm/dente

 


Coordinate polari

Prima della programmazione di una retta o di un cerchio in coordinate polari è necessario definire il polo. Tale polo funge da punto di riferimento del sistema di coordinate polari. Poi è necessario programmare in coordinate assolute l'angolo per la prima retta o il primo cerchio. L'angolo di altre rette o di altri archi di cerchio può essere programmato in modo assoluto o incrementale.




Polo

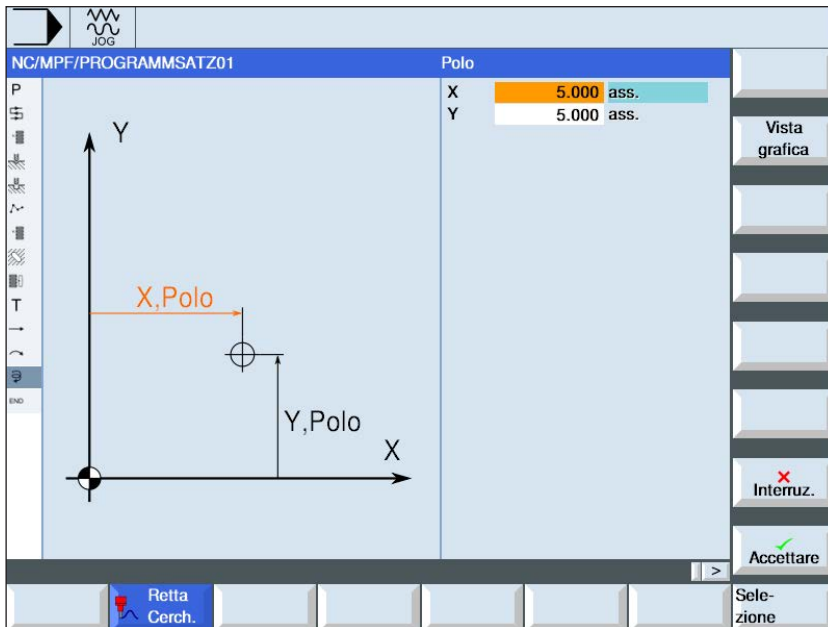


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
X	Polo X,Y, (assoluto) o polo X, Y relativo all'ultima posizione programmata (incrementale)	mm
Y		

 

Retta polare

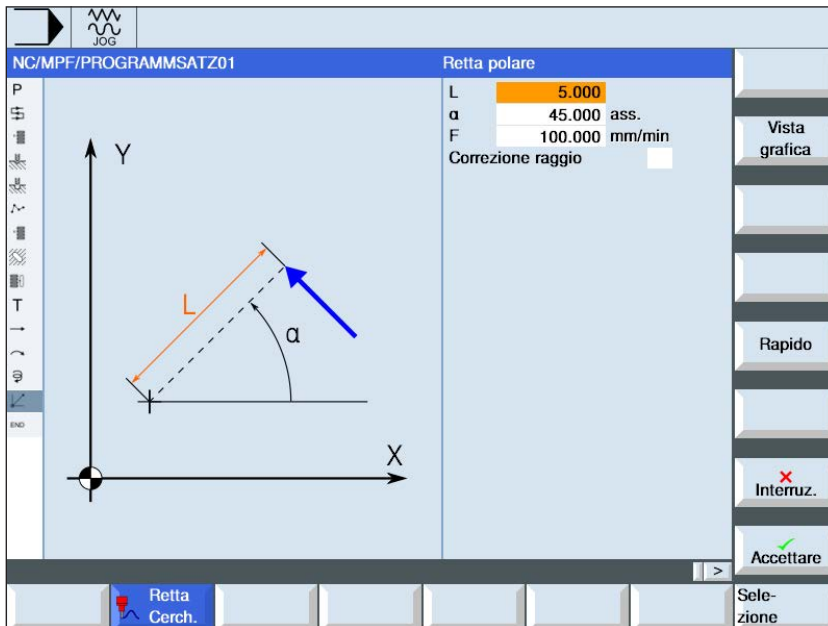

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
L	Distanza dal polo, punto finale	mm
α	Angolo polare al polo, punto finale (assoluto) o cambio dell'angolo polare al polo, punto finale (incrementale)	Gradi
F	Avanzamento di lavorazione	mm/min mm/giro mm/dente
Correzione del raggio	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> sinistra (esecuzione a sinistra del profilo) <input checked="" type="checkbox"/> destra (esecuzione a destra del profilo) <input checked="" type="checkbox"/> off <input type="checkbox"/> nessuna modifica profilo 	

 
Rapido

Programmare avanzamento in rapido


Questo softkey consente di programmare l'avanzamento in rapido.

Descrizione ciclo

- 1 L'utensile si sposta, con l'avanzamento di lavorazione o in rapido, sulla traiettoria lineare dalla posizione attuale al punto finale programmato.
- 2 La 1^a retta in coordinate polari dopo l'indicazione del polo deve essere programmata con l'angolo assoluto.
- 3 Tutte le altre rette o archi di cerchio possono essere programmati anche in modo incrementale.



Cerchio polare

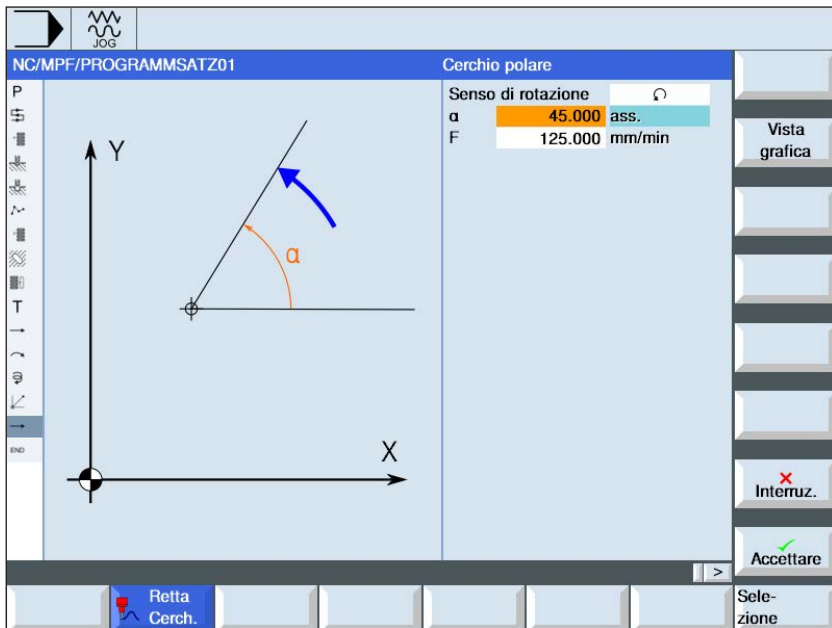


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
Senso di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> Senso di rotazione destrorsa Senso di rotazione sinistrorsa Si avrà il movimento, nella direzione programmata, dal punto iniziale al punto finale del cerchio. Tale direzione può essere programmata in senso orario o antiorario.	
α	Angolo polare al polo, punto finale (assoluto) o cambio dell'angolo polare al polo, punto finale (incrementale)	Gradi
F	Avanzamento di lavorazione	mm/min mm/giro mm/dente

Descrizione ciclo

 - 1 L'utensile si sposta, con l'avanzamento di lavorazione, sulla traiettoria circolare dalla posizione attuale al punto finale programmato (angolo). Il raggio è dato dalla posizione corrente rispetto al polo definito, cioè la posizione del punto iniziale e quella del punto finale del cerchio sono equidistanti dal polo definito.
- 2 Il 1° arco di cerchio in coordinate polari dopo l'indicazione del polo deve essere programmato con l'angolo assoluto. Tutte le altre rette o archi di cerchio possono essere programmati anche in modo incrementale.



Funzioni macchina

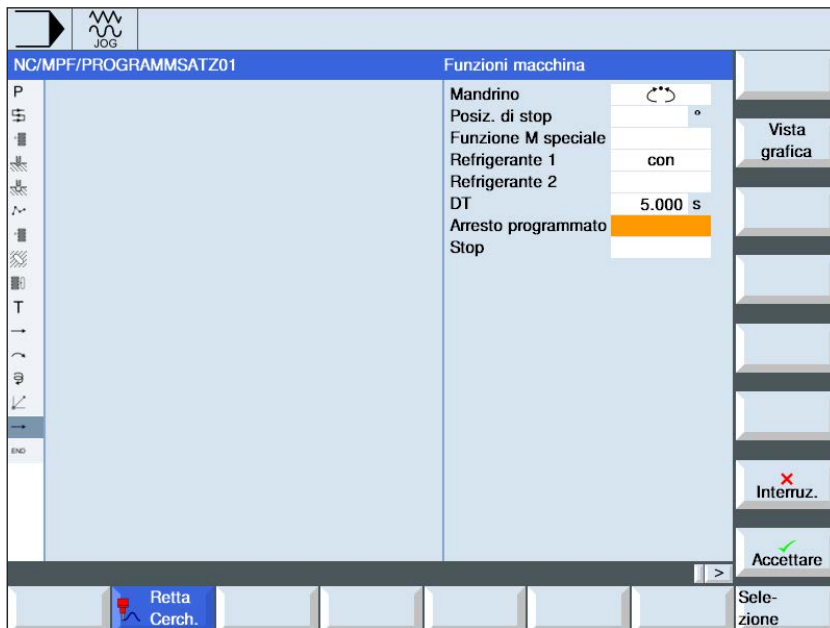

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Mandrino Funzione M	Definizione del senso di rotazione mandrino o della posizione del mandrino <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> invariata • <input type="checkbox"/> Rotazione destrorsa mandrino (M3) • <input type="checkbox"/> Rotazione sinistrorsa mandrino (M4) • <input checked="" type="checkbox"/> Mandrino disattivato (M5) • <input type="checkbox"/> Mandrino posizionato (SPOS) 	
Posizione di arresto	Posizione di arresto mandrino (solo con funzione M mandrino SPOS)	Gradi
Altre funzioni M	Funzioni macchina aggiuntive disponibile (in base alla macchina).	
Refrigerante 1	Selezione refrigerante on o off <ul style="list-style-type: none"> • con • senza 	
Refrigerante 2	Selezione refrigerante on o off <ul style="list-style-type: none"> • con • senza 	
DT	Tempo di sosta in secondi Intervallo, scaduto il quale verrà ripresa la lavorazione della macchina.	s
Arresto programmato	Arresto programmato on (M1) Arresta il processo di lavorazione della macchina, se dell'area di comando Macchina, dalla finestra "Condizionamento dei programmi" è stata attivata la checkbox "Arresto programmato".	
Arresto	Arresto on (M0) Arresta il processo di lavorazione della macchina.	

E: Programmazione G-code

**Avviso:**

Nelle presenti istruzioni per la programmazione vengono illustrate tutte le funzioni eseguibili con WinNC.

Alcune delle funzioni potrebbero non essere disponibili, a seconda del tipo di macchina gestita dal WinNC.

Esempio:

La fresatrice Concept MILL 55 non dispone del mandrino principale a posizionamento controllato, la posizione del mandrino non potrà pertanto essere programmata.

Panoramiche

Comandi M

M 00	Arresto programmato
M 01	Arresto opzionale
M 02	Fine programma
M 03	Rotazione destrorsa fresa
M 04	Rotazione sinistrorsa fresa
M 05	Arresto fresa
M 06	Eeguire cambio utensile
M 07	Lubrificazione minima on
M 08	Refrigerante on
M 09	Refrigerante off / Lubrificazione minima off
M 10	Serraggio on dispositivo divisore
M 11	Sbloccare serraggio dispositivo divisore
M 17	Fine del sottoprogramma
M 25	Apertura dispositivo di serraggio
M 26	Chiusura dispositivo di serraggio
M 27	Orientamento dispositivo divisore
M30	Fine programma principale
M71	Soffiaggio on
M72	Soffiaggio off

Riassunto dei comandi G

Comando	Significato
G0	Movimento in rapido
G1	Movimento di avanzamento
G2	Interpolazione circolare in senso orario
G3	Interpolazione circolare antioraria
G4	Tempo di sosta
G9	Arresto preciso efficace blocco per blocco
G17	Livello di interpolazione XY
G18	Livello di interpolazione XZ
G19	Livello di interpolazione YZ
G25	Limitazione dei giri del mandrino
G26	Limitazione dei giri del mandrino
G33	Filettatura con passo costante
G331	Maschiatura
G332	Movimento di ritorno maschiatura
G40	Correzione raggio utensile OFF
G41	Correzione raggio utensile On a sinistra del profilo
G42	Correzione raggio utensile On a destra del profilo
G53	Soppressione dello spostamento origine impostabile blocco per blocco
G54-G57	Spostamenti origine impostabili
G500	Disattivazione di frame impost. SO
G505-G599	Spostamenti origine impostabili
G60	Arresto preciso - riduzione velocità
G601	Arresto preciso fine
G602	Arresto preciso appross.
G63	Maschiatura senza sincronizzazione
G64	Funzionamento continuo
G70	Indicazione delle quote in pollici
G71	Sistema metrico
G90	Quote base
G91	Quote incrementali
G94	Avanzamento mm/min o pollici/min
G95	Avanzamento mm/giro oppure pollici/giro
G96	Velocità di taglio costante On
G961	Velocità di taglio costante e avanzamento lineare
G962	Velocità di taglio costante e mantenimento del tipo di avanzamento attuale
G97	Velocità di taglio costante Off
G971	Congelare i giri del mandrino e avanzamento lineare
G972	I giri del mandrino costanti e mantenimento del tipo di avanzamento attuale
G110	Programmazione del polo relativo all'ultima posizione programmata
G111	Programmazione dei poli relativamente al punto zero del sistema di coordinate del pezzo attuale
G112	Programmazione del polo relativa all'ultimo polo valido
G140	Accostamento e distacco morbido
G141	Direzione accostamento o distacco a sinistra del profilo
G142	Direzione accostamento o distacco a destra del profilo
G143	Direzione accostamento o distacco dipendente dalla posizione relativa del punto iniziale e finale al senso della tangente
G147	Accostamento con retta
G148	Distacco con retta
G247	Accostamento con quarto di cerchio
G248	Distacco con quarto di cerchio
G340	Accostamento e svincolo spaziale (impostazione base)
G341	Accostamento e svincolo nel piano
G347	Accostamento con semicerchio
G348	Distacco con semicerchio

Panoramica abbreviazioni comandi

Parte 1, valida per tornitura e fresatura

Comando	Significato
AC	Quote assolute posizioni es.: X=AC(10)
AMIRROR	Specularità additiva
AND	Operatore logico AND
ANG	Angolo della retta
AP	Angolo polare nella programmazione di coordinate polari
AR	Angolo di apertura nella interpolazione circolare
AROT	Rotazione additiva
ASCALE	Scala additiva
ATRANS	Traslazione additiva
AX	Indicatore asse
AXIS	Tipo di variabile
AXNAME	Operazione stringa
B_AND B_NOT B_OR B_XOR	Operatori logici
BOOL	Tipo di variabile
CASE	Costrutto di loop
CFC	Avanzamento costante sul profilo
CFIN	Avanzamento costante nel punto di riferimento del tagliente utensile
CFINE	Traslazione fine
CFTCP	Avanzamento costante, percorso riferito al centro fresa
CHAR	Tipo di variabile
CHF	Inserimento Smusso
CHR	Smusso; lunghezza dello smusso nella direzione di movimento
CMIRROR	Specularità
CR	Cerchio con dati raggio
CROT	Rotazione
CRPL	Rotazione
CSCALE	Scalatura
CTRANS	Spostamento di massima
D	Numero tagliente utensile
DC	Quota assoluta, accostamento diretto alla posizione
DEF	Definizione delle variabili
DEFAULT	Costrutto di loop
DIAMOF	Programmazione radiale
DIAMON	Programmazione diametrale
DISC	Correzione su spigoli esterni Programmazione flessibile indicazione accostamento e svincolo
DISCL	Distanza del punto finale del movimento di incremento rapido dal piano di lavorazione
DISPLOF	Visualizzazione finestra progr. off
DISPLON	Visualizzazione finestra progr. on
DISR	Distanza della fresa dal punto iniziale con WAB
DIV	Divisione Intero

Comando	Significato
ELSE	Costrutto di loop
ENDFOR	Costrutto di loop
ENDIF	Costrutto di loop
ENDLOOP	Costrutto di loop
ENDWHILE	Costrutto di loop
EXECTAB	Aggiramento profilo
EXECUTE	Esecuzione tabella profili terminata
F	Avanzamento
FB	Avanzamento blocco a blocco
FOR	Costrutto di loop
FRAME	Tipo di variabile
FZ	Avanzamento dente
GOTOB	Istruzione di salto indietro (direzione inizio programma)
GOTOF	Istruzione di salto in avanti (direzione fine programma)
IC	Impostazione delle quote incrementale es.: = IC(10)
IF	Costrutto di loop
INT	Tipo di variabile
INTERSEC	Calcolo del punto di intersezione fra due elementi del profilo
ISAXIS	Verificare se l'asse geometrico indicato come parametro è disponibile
KONT	Aggiramento del profilo su punto di partenza
LIMS	Limitazione numero di giri
LOOP	Costrutto di loop
MCALL	Richiamo sottoprogramma modale
MIRROR	Specularità on
MSG	Visualizzare testo sullo schermo
N	Numero blocco
NORM	Accostamento diretto del profilo
NOT	Negazione
OFFN	Spostamento rispetto al profilo standard
OR	Operatore logico, combinazione in OR
P	Numero di esecuzioni del sottoprogramma
PROC	Definizione procedura sottoprogramma (parametri trasferimento)
R	Parametri R R[0]-R[299]
REAL	Tipo di variabile
REP	Inizializzazione di un campo
RET	Salto sottoprogramma
RND	Raccordo spigoli
RNDM	Arrotondamento modale
ROT	Rotazione On
RP	Raggio polare con programmazione coordinate polari
RPL	Rotazione nel piano

Comando	Significato
S	Indirizzo mandrino
SAVE	Attributo per salvare informazioni in richiami di sottoprogrammi
SBLOF	Soppressione blocco singolo on
SBLON	Soppressione blocco singolo off
SCALE	Scala on
SET	Inserimento variabili
SETAL	Impostazione dell'allarme
SPOS	Posizionamento mandrino controllato
STRING	Tipo di variabile
STRLEN	Operazione stringa
SUBSTR	Determinazione della parte della stringa
SVC	Velocità di taglio
T	Richiamo utensile
TRANS	Traslazione on
UNTIL	Costrutto di loop
VAR	Definizione variabile
WAITS	Attesa raggiungimento posizione mandrino
WHILE	Costrutto di loop
XOR	OR logico esclusivo

Parte 2, valida solo per fresatura

Comando	Significato
A	Asse di rotazione dispositivo divisore sx
AFSL	Cava circolare, angolo per lunghezza cava
BRISK	Accelerazione vettoriale a gradino degli assi
CDIR	Cicli, senso di lavorazione
CPA	Cicli, centro in X
CPO	Cicli, centro in Y
CRAD	Ciclo tasca rettangolare, raggio dell'angolo
DAM	Ciclo di foratura profonda, quota riduzione progressiva
DBH	Serie di fori, distanza tra i fori
DIATH	Ciclo di fresatura per filettatura, diametro nominale di filettatura
DP	Cicli, profondità foro finale, profondità tasca, profondità cava, etc.
DPR	Cicli, profondità foro finale, profondità tasca, profondità cava, etc. relativa al piano di riferimento
DTP	Cicli, tempo di sosta sul fondo del foro
DTS	Ciclo di foratura profonda, tempo di sosta prima dell'accostamento
ENC	Cicli, maschiatura con/senza trasmettitore
FAL	Cicli, sovrametallo di finitura
FDEP	Cicli, prima profondità di foratura assoluta
FDIS	Serie di fori, distanza dal primo foro
FDPR	Cicli, prima profondità di foratura relativa
FFD	Cicli, avanzamento per accostamento in profondità
FFP1	Cicli, avanzamento per lavorazione superficiale
FFP2	Cicli, avanzamento per lavorazione superficiale finitura
FFR	Cicli, avanzamento in avanti
FL	Velocità limite per gli assi sincroni
FRF	Ciclo di foratura profonda, fattore di avanzamento per la prima profondità di foratura
H	Funzioni ausiliarie
I	Interpolazione circolare, indicazione del centro del cerchio
INDA	Cicli, incremento angolare
J	Interpolazione circolare, indicazione del centro del cerchio
K	Interpolazione circolare, indicazione del centro del cerchio
KDIAM	Fresatura per filettatura, diametro anima filetto
L	Richiamo sottoprogramma
LENG	Cicli, lunghezza
MID	Cicli, profondità max. di accostamento
MIDF	Cicli, profondità max. di accostamento finitura
MPIT	Ciclo di maschiatura, dimensione nominale passo filettatura
N	Numero blocco
NUM	Cicli, numero di elementi
PIT	Cicli, passo filettatura
POSS	Cicli, posizione mandrino
PRAD	Ciclo tasca circolare, raggio tasca
Q	Asse di rotazione dispositivo divisore dx
RAD	Cicli, indicazione raggio
RFF	Cicli, avanzamento di ritorno
RFP	Cicli, piano di riferimento
RPA	Cicli, movimento di sollevamento in X
RPAP	Cicli, movimento di sollevamento in Z
RTP	Cicli, livello di ritorno

Comando	Significato
SDAC	Ciclo di maschiatura, senso di rotazione a fine ciclo
SDIR	Cicli, senso di rotazione mandrino
SDIS	Cicli, distanza di sicurezza
SDR	Ciclo di maschiatura, senso di rotazione mandrino per ritorno
SOFT	Accelerazione vettoriale con antistress degli assi
SPCA	Cicli, punto di partenza in X
SPCO	Cicli, punto di partenza in X
SSF	Cicli, velocità mandrino finitura
SST	Ciclo di maschiatura, velocità mandrino per maschiatura
SST1	Ciclo di maschiatura, velocità mandrino per ritorno
STA1	Cicli, indicazione angolo
TYPTH	Fresatura per filettatura, filettatura interna/esterna
VARI	Cicli, modalità di lavorazione
WID	Cicli, larghezza
X	Asse lineare parallelo allo spigolo anteriore della tavola
Y	Asse lineare
Z	Asse lineare verticale (testa di fresatura)
:	Numero blocco principale
/	Riconoscimento blocchi ignorati

Operatori di calcolo per programma NC

Comando	Significato
+, -, *, /, %, ^	Funzioni di calcolo
SIN()	Funzione seno
COS()	Funzione coseno
TAN()	Funzione tangente
ASIN()	Funzione arcoseno
ACOS()	Funzione arcocoseno
ATAN()	Funzione arcotangente (valore)
ATAN2(,)	Funzione arcotangente (intervallo X, intervallo Y)
SQRT()	Funzione radice
POT()	Funzione potenziale
EXP()	Funzione esponenziale (base e)
LN()	Funzione logaritmica naturale
TRUE	Logicamente vero (1)
FALSE	Logicamente falso (0)
ABS()	Funzione assoluta
TRUNC()	Funzione parte intera
ROUND()	Funzione di arrotondamento
MOD()	Funzione modulo

Variabili di sistema

Comando	Significato
\$A_MYMN	Gestione utensili inattiva per tutti gli utensili
\$A_TOOLMLN	Determinare posto magazzino per utensile
\$AA_S	Velocità corrente
\$AA_TYP	Tipo asse
\$AC_MSNUM	Mandrino master attivo
\$AN_NCK_VERSION	Numero versione NCK
\$MA_GEAR_STEP_CHANGE_ENABLE	Configurare cambio rapporto di trasmissione
\$MA_NUM_ENCS	Determinare asse encoder
\$MA_SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX	Assegnamento asse mandrino
\$MC_AXCONF_CHANAX_NAME_TAB	Nome asse canale nel canale
\$MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB	Assi geometria (Mill=123, Turn=103)
\$MC_AXCONF_MACHAX_USED	Assegnamento asse canale
\$MC_CIRCLE_ERROR_CONST	Costante monitoraggio punto finale cerchio
\$MC_DIAMETER_AX_DEF	Asse geometrico con funzione asse planare
\$MC_GCODE_RESET_VALUES	Comando attivo per ogni gruppo dopo reset
\$MC_MM_SYSTEM_FRAME_MASK	Frame di sistema
\$MC_TOOL_CHANGE_MODE	Tipo cambio utensile: 0=senza M6, 1=con M6
\$MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK	Attivazione delle funzioni di gestione degli utensili
\$MCS_AXIS_USAGE	Significato dell'asse nel canale
\$MCS_AXIS_USAGE_ATTRIB	Attributo degli assi
\$MCS_DISP_COORDINATE_SYSTEM	Asse geometrico con funzione asse planare
\$MCS_ENABLE_QUICK_M_CODES	Abilitazione codici M rapidi
\$MCS_FUNCTION_MASK_DRILL	Maschera funzioni foratura
\$MCS_FUNCTION_MASK_MILL	Maschera funzioni mill
\$MCS_FUNCTION_MASK_TECH	Consentire ricerca blocco in ShopMill/Turn, logica di raggiungimento mediante il ciclo (ShopTurn)
\$MCS_FUNCTION_MASK_TURN	Maschera funzioni turn
\$MCS_M_CODE_ALL_COOLANTS_OFF	Codice M refrigerante 1 e 2 off (M9)
\$MCS_M_CODE_COOLANT_1_AND_2_ON	Codice M refrigerante 1 e 2 on
\$MCS_M_CODE_COOLANT_1_ON	Codice M refrigerante 1 (M8)
\$MCS_M_CODE_COOLANT_2_ON	Codice M refrigerante 2 on
\$MCS_TOOL_MCODE_FUNC_OFF	Codice M per la funzione specifica dell'utensile OFF
\$MCS_TOOL_MCODE_FUNC_ON	Codice M per la funzione specifica dell'utensile ON
\$MN_ENABLE_CHAN_AX_GAP	Vuoti ass. canale saranno consentiti in AXCONF_MACHAX_USED
\$MN_INT_INCR_PER_DEG	Precisione di calcolo per posizioni angolari
\$MN_INT_INCR_PER_MM	Precisione di calcolo per posizioni lineari
\$MN_MM_FRAME_FINE_TRANS	Spostamento preciso con FRAME attivo
\$MN_MM_NUM_R_PARAM	Numero di parametri R (300)
\$MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC	È attivo il sistema di misura metrico
\$MN_SCALING_VALUE_INCH	Fattore di conversione pollici/mm
\$ON_TRAFO_TYPE_MASK	Trasformazioni
\$P_ACTBFRAME	Determinare frame base complessivo corrente
\$P_ACTFRAME	Determinare frame complessivo corrente
\$P_AD	Determinare parametri utensile dell'utensile attivo
\$P_AXN1	Asse geometrico 1
\$P_AXN2	Asse geometrico 2
\$P_AXN3	Asse geometrico 3
\$P_CYCFRAME	Frame cicli

Comando	Significato
\$P_DRYRUN	Dryrun attivo
\$P_EP	Punto finale corrente in SCP
\$P_F	Ultimo avanzamento programmato
\$P_F_TYPE	Tipo avanzamento
\$P_FZ	Ultimo avanzamento programmato FZ
\$P_GG	Codice G attivo ciascun gruppo
\$P_ISTEST	Interprete simulazione attivo?
\$P_LINENO	Numero righe corrente per il livello programma
\$P_MAG	Descrizione magazzino
\$P_MC	Ciclo modale attivo?
\$P_MSNUM	Mandrino master attivo
\$P_OFFN	Tolleranza profilo programmato
\$P_PATH	Directory programma per livello programma
\$P_PFRAME	Determinare frame corrente programmabile
\$P_PROG	Nome programma per livello programma
\$P_S	Ultima velocità programmata
\$P_S_TYPE	Tipo velocità
\$P_SDIR	Senso di rotazione mandrino
\$P_SEARCH	Esecuzione blocco attiva?
\$P_SEARCHL	Tipo esecuzione blocco
\$P_SIM	Interprete simulazione attivo?
\$P_SMODE	Modalità di funzionamento mandrino
\$P_STACK	Numero programma su stack
\$P_TC	Portautensili attivo
\$P_TOOL	Determinare numero tagliente attuale
\$P_TOOLL	Determinare lunghezza utensile attiva
\$P_TOOLNO	Determinare numero utensile corrente
\$P_TOOLR	Raggio utensile corrente
\$P_TRAFO	Trasformazione attiva
\$P_TRAFO_PARSET	Blocco trasformazione attivo
\$P_UIFRNUM	Determinare lo spostamento origine impostabile attivo
\$PI	Pi
\$SCS_CIRCLE_RAPID_FEED	Avanzamento in rapido in mm/min per il posizionamento su una traiettoria circolare
\$SCS_DRILL_MID_MAX_ECCENT	Scostamento max. centro foratura centrale
\$SCS_DRILL_SPOT_DIST	Comportamento mandrino durante foratura MCALL
\$SCS_DRILL_TAPPING_SET_GG12	Comportamento arresto preciso foratura
\$SCS_DRILL_TAPPING_SET_GG21	Azione di accelerazione foratura
\$SCS_DRILL_TAPPING_SET_GG24	Controllo preliminare foratura
\$SCS_DRILL_TAPPING_SET_MC	Comportamento mandrino durante foratura MCALL
\$SCS_FUNCTION_MASK_DRILL_SET	Maschera funzioni foratura
\$SCS_FUNCTION_MASK_MILL_SET	Schermata funzioni Mill
\$SCS_FUNCTION_MASK_TECH_SET	Schermata funzioni riassunto tecnologico
\$SCS_SUB_SPINDLE_REL_POS	Posizione di svincolo Z per contromandrino
\$SCS_TURN_CONT_TRACE_ANGLE	Tornitura di profili: Angolo minimo per tracciamento profilo
\$SCS_TURN_ROUGH_I_RELEASE_DIST",lp-2Var::CreateConst(0.5));	Distanza di allontanamento tornitura durante la lavorazione interna
\$SCS_TURN_ROUGH_O_RELEASE_DIST",lp2Var::CreateConst(1.);	Distanza di allontanamento tornitura durante la lavorazione esterna

Comandi G

G0, G1 Interpolazione lineare (cartesiana)

G0: Movimento in rapido, ad es. posizionamento rapido

G1: Movimento con avanzamento programmato F, ad es. lavorazione del pezzo

Formato

G0 X.. Y.. Z..,

G1 X.. Y.. Z.. F..

G0: Movimento in rapido, ad es. posizionamento rapido

G1: Movimento con avanzamento programmato F, ad es. lavorazione del pezzo

G0, G1 Interpolazione lineare (polare)

Formato

G0 AP.. RP..

G1 AP.. RP..

Inserire smusso, arrotondamento

Smussi o arrotondamenti possono essere inseriti tra le rette ed i cerchi in qualunque combinazione.

Formato

G.. X.. Y.. Z.. CHR=.. Smusso

G.. X.. Y.. Z.. CHF=.. Smusso

G.. X.. Y.. Z.. RND=.. Arrotondamento

Smusso

Lo smusso verrà inserito dopo il blocco nel quale è programmato.

Lo smusso è sempre nel piano di lavoro (G17).

Lo smusso verrà collocato nell'angolo del profilo in modo simmetrico.

CHR indica la lunghezza dello smusso.

CHF indica la lunghezza dell'ipotenusa.

Esempio:

N30 G1 X.. Y.. CHR=5

N35 G1 X.. Y..

Arrotondamento

L'arrotondamento verrà inserito dopo il blocco nel quale è programmato.

L'arrotondamento è sempre nel piano di lavoro (G17).

L'arrotondamento è un arco di cerchio e verrà collocato nel contatto tangenziale con l'angolo del profilo.

RND indica il raggio dell'arrotondamento.



Esempio:

N30 G1 X.. Y.. RND=5

N35 G1 X.. Y..

Avviso:

Prima di procedere alla programmazione, il punto zero del sistema di coordinate del pezzo deve essere definito con G111.

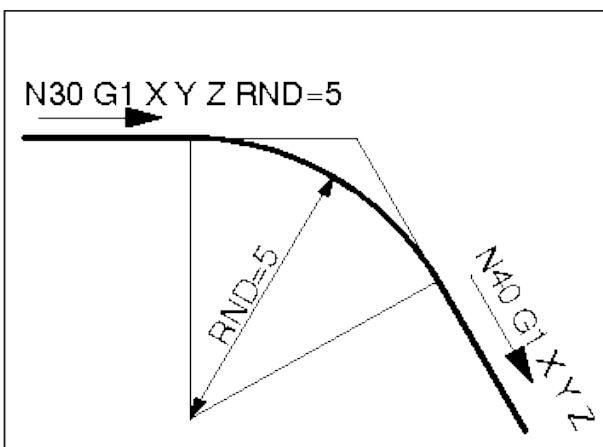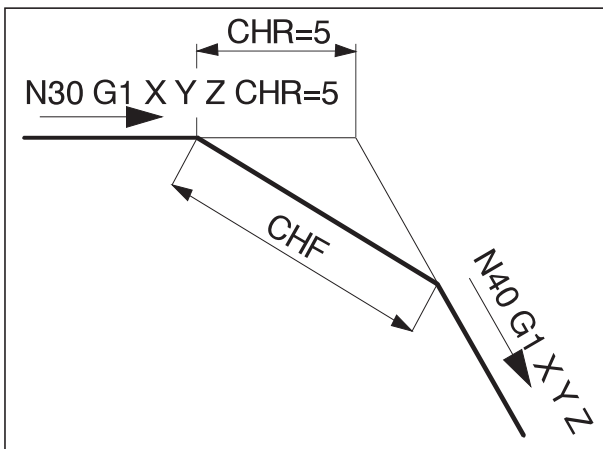


Arrotondamento modale RNDM

In corrispondenza di ciascun successivo angolo di profilo verrà eseguito un arrotondamento, finché l'arrotondamento modale non verrà deselezionato con RNDM=0.

Esempio:

```
N30 G1 X.. Z.. RNDM=2 Attivare arrotondamento modale. Raggio dell'arrotondamento: 2mm
N40 G1 X.. Y..
N120 RNDM=0 Disattivare arrotondamento modale.
```

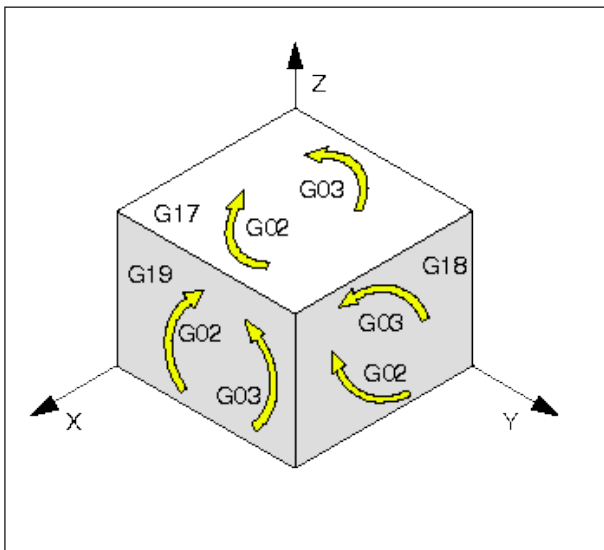

G2, G3, Interpolazione circolare

- G2 in senso orario
- G3 in senso antiorario

Rappresentazione del movimento circolare per vari livelli principali. Per un movimento circolare, punto di partenza e quello finale sono nello stesso piano. Se è programmata una modifica nel 3° asse (ad es. asse Z per G17), viene generata una traiettoria elicoidale.


Traiettoria elicoidale:

Programmazione di un arco di cerchio, punto di partenza e punto finale in Z differenti (G17). Se si vuole ottenere più di una esecuzione circolare, il numero dei cerchi pieni deve essere indicato con TURN=.

Programmazione con punto di partenza, punto finale e centro del cerchio

```
G2/G3 X.. Y.. Z.. I.. J.. K..
```

- X, Y, Z Punto finale E in coordinate cartesiane
- I, J, K Centro del cerchio M in coordinate cartesiane, riferito al punto di partenza S

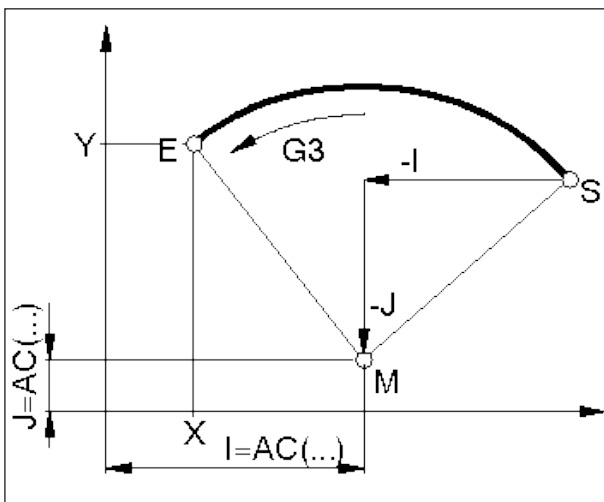

Punto di partenza


Il punto di partenza è il punto in corrispondenza del quale si trova l'utensile al momento del richiamo G2/G3.

Punto finale

Il punto finale verrà programmato con X, Y, Z.

Centro del cerchio

Il centro del cerchio verrà programmato in modo incrementale a partire dal punto di partenza con, J, K o con I=AC(..), J=AC(..), K=AC(..) in modo assoluto dal punto zero del pezzo.

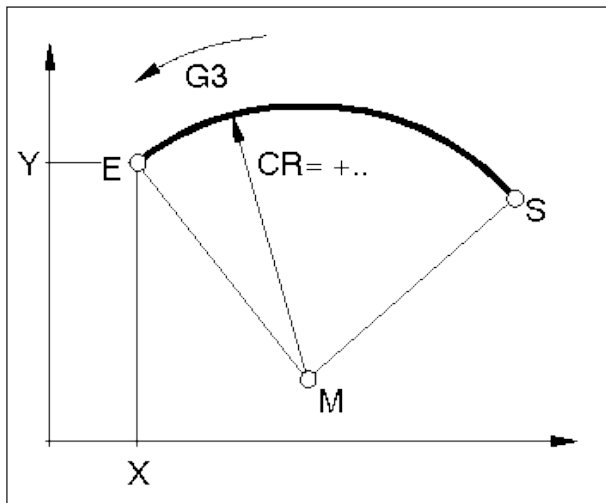

Programmazione con punto di partenza, punto finale e raggio del cerchio

G2/G3 X.. Y.. Z.. CR=±..

X, Y, Z Punto finale E in coordinate cartesiane
CR=± Raggio del cerchio

Punto di partenza

Il punto di partenza è il punto in corrispondenza del quale si trova l'utensile al momento del richiamo G2/G3.

Punto finale

Il punto finale verrà programmato con X, Y, Z.

Raggio del cerchio

Il raggio del cerchio verrà indicato con CR. Il segno indica se il cerchio è superiore o inferiore ai 180°.

CR=+ Angolo minore o pari ai 180°


CR=- Angolo maggiore ai 180°.

I cerchi pieni non possono essere programmati con CR.

Programmazione con punto di partenza, centro del cerchio o punto finale, angolo di apertura

G2/G3 X.. Y.. Z.. AR=.. oppure
G2/G3 I.. J.. K.. AR=..

X, Y, Z Punto finale E in coordinate cartesiane
o
I, J, K Centro del cerchio M in coordinate cartesiane, riferito al punto di partenza S
AR= Angolo di apertura

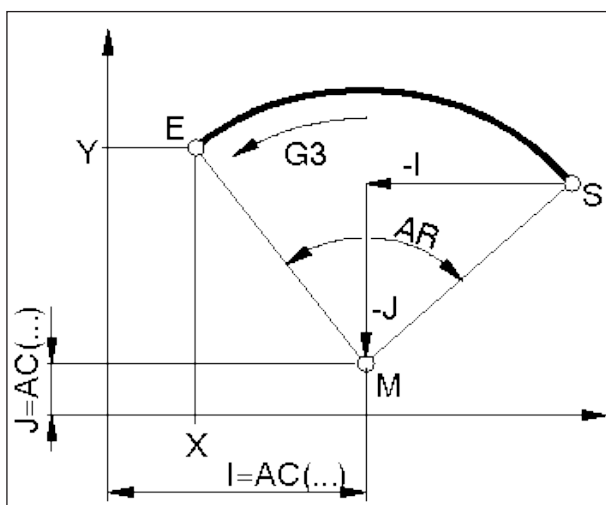

Punto di partenza

Il punto di partenza è il punto in corrispondenza del quale si trova l'utensile al momento del richiamo G2/G3.

Punto finale

Il punto finale verrà programmato con X, Y, Z.

Centro del cerchio

Il centro del cerchio verrà programmato in modo incrementale a partire dal punto di partenza con, J, K o con I=AC(..), J=AC(..), K=AC(..) in modo assoluto dal punto zero del pezzo.

Angolo di apertura

L'angolo di apertura deve essere minore ai 360°. I cerchi pieni non possono essere programmati con AR.


Programmazione con coordinate polari

G2/G3 AP=.. RP=..

AP= Punto finale E angolo polare,
il polo è il centro del cerchio

RP= Raggio polare, corrispondente anche
al raggio del cerchio

Il polo del sistema di coordinate polari deve corrispondere al centro del cerchio (collocare prima sul centro del cerchio con G111)

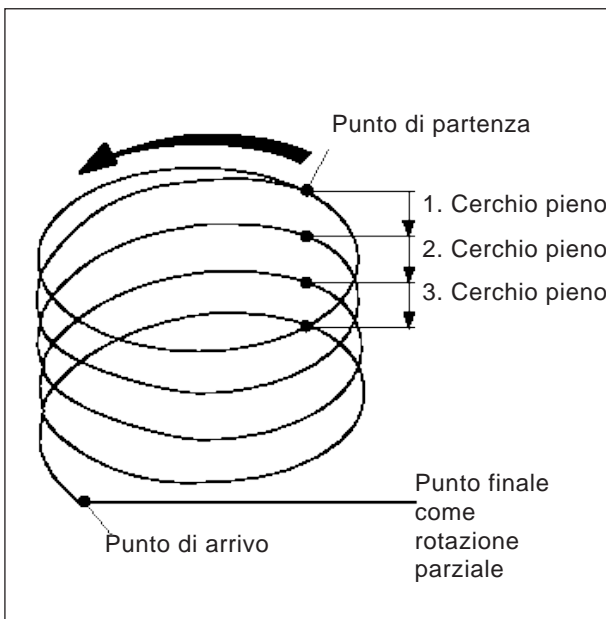

Interpolazione traiettoria elicoidale

G2/G3 X... Y... Z... I... K... TURN=

G2/G3 X... Y... Z... CR=... TURN=

G2/G3 AR=... I... J... K... TURN=

G2/G3 AR=... X... Y... Z... TURN=

G2/G3 AP... RP=... TURN=

X, Y, Z.....Punto finale in coordinate cartesiane
I, J, KCentro del cerchio in coordinate

.....
cartesiane

CR= Raggio del cerchio

AR= Angolo di apertura

AP= Angolo polare

RP= Raggio polare

TURN=Numero di esecuzioni aggiuntive circolari nell'area compresa tra 0 e 999

Per maggiori dettagli sui parametri di interpolazione, consultare la sezione relativa all'interpolazione circolare.

G4 Tempo di sosta

Formato

N... G4 F... [sec]
N... G4 S... [giri]

F Tempo di sosta in secondi

S Tempo di sosta in numero di rotazioni del mandrino principale


Fermare l'utensile nell'ultima posizione raggiunta - spigoli vivi - raccordi, pulizia fondo gola, arresto preciso.

Avvertimenti

- Il tempo di sosta inizia una volta che la velocità di avanzamento del blocco precedente è a "ZERO".
- S e F vengono usati solo nel blocco con G4 per i dettagli temporali. L'avanzamento F precedente programmato e la velocità mandrino S vengono mantenuti.

Esempio

N75 G04 F2.5 (Tempo di sosta = 2,5 sec)

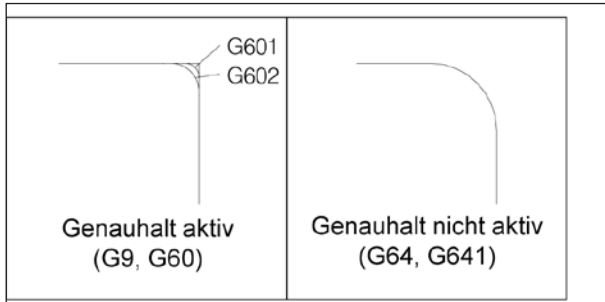

G9, G60, G601, G602, Arresto preciso

- G9 Arresto preciso, efficace solo blocco per blocco
- G60 Arresto preciso - ad azione modale
- G601 Cambio blocco con arresto preciso fine
- G602 Passaggio di blocco ad arresto preciso grossolano

G601/G602 efficaci solo se G60 o G9 è attivo.
Con i comandi G64, G641 - Funzionamento continuo, viene deselezionato G60

G9/G60:

Attivazione G601 o G602.


G9 è efficace solo nel blocco nel quale è programmato. G60 è efficace, finché non viene deselezionato con G64 o G641.

G601, G602:

Il blocco successivo verrà poi eseguito solo se il blocco viene eseguito con G9 o G60 e le slitte sono frenate in modo da fermarsi (breve intervallo di fermo a fine blocco).

In questo modo gli spigoli non vengono arrotondati, ottenendo raccordi precisi.

La posizione di destinazione può trovarsi entro un campo di tolleranza preciso (G601) o di massima (G602).

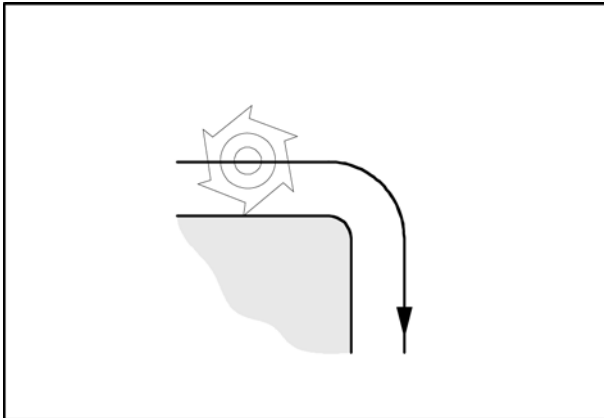

G64 Funzionamento continuo


G64 Funzionamento continuo

Il profilo verrà creato con una velocità percorso più costante possibile.

Si ottengono tempi di lavorazione più corti e profili arrotondati.

Nei raccordi di profilo tangenziali, l'utensile procede ad una velocità percorso più costante possibile; sugli spigoli la velocità viene opportunamente ridotta.

All'aumentare dell'avanzamento F aumenta anche la levigazione degli spigoli (errore profilo).

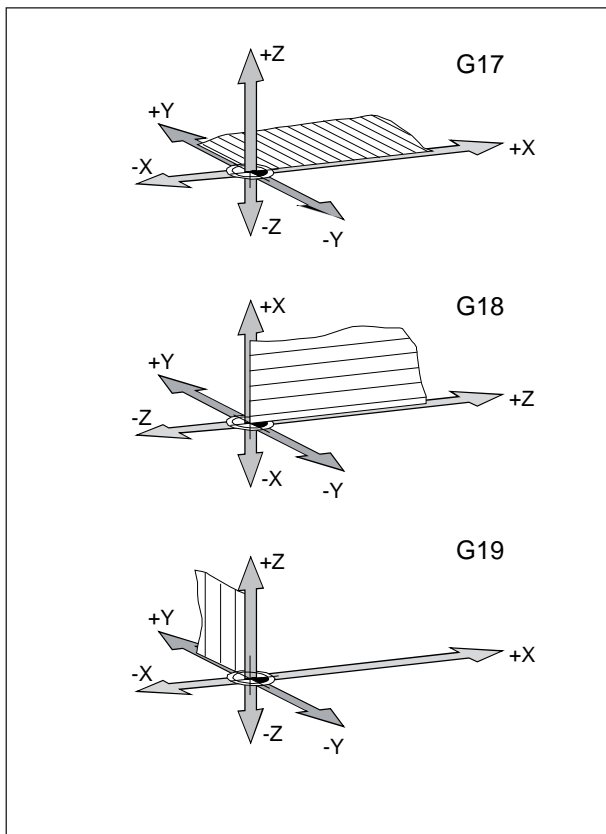

G17, G18, G19 Selezione piano

Formato

N... G17/G18/G19

G17 Livello XY

G18 Livello ZX

G19 Livello YZ

Con G17-G19 viene definito il piano di lavoro.

- L'asse dell'utensile è verticale al piano di lavoro.
- L'interpolazione circolare G2/G3/CIP avviene nel piano di lavoro
- L'interpolazione in coordinate polari avviene nel piano di lavoro
- La correzione del raggio dell'utensile G41/G42 avviene nel piano di lavoro
- I movimenti di accostamento vengono effettuati verticalmente al piano di lavoro, ad es. per i cicli di foratura.

G25, G26 Limitazione dei giri del mandrino

Formato


N... G25/G26 S...

G25/G26 consente di definire la velocità minima e massima per il mandrino.

G25 e G26 devono essere inseriti in un blocco programma separato.

La limitazione dei giri del mandrino con G25/G26 sovrascrive i valori nei dati di settaggio e viene pertanto mantenuta dopo il fine programma.

G25	Limite giri mandrino inferiore
G26	Limite giri mandrino superiore
S	Velocità minima o massima

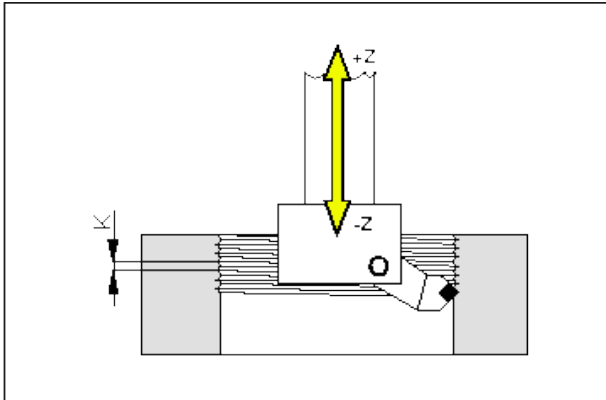

G33 Filettatura

Formato

N... G33 Z... K...

K.....Passo filettatura in direzione Z [mm]


Z.....Profondità della filettatura

Le filettature possono essere lavorate con un utensile idoneo (utensile per tornitura o testa radiale).

In ogni caso deve indicato il passo (K), corrispondente alla direzione principale della filettatura.

Avvertimenti

- Durante G33 (100%), il condizionamento dell'avanzamento e della velocità del mandrino sono inefficaci.
- Deve essere prevista una gola di scarico corrispondente per il movimento di entrata e di fuoriuscita.

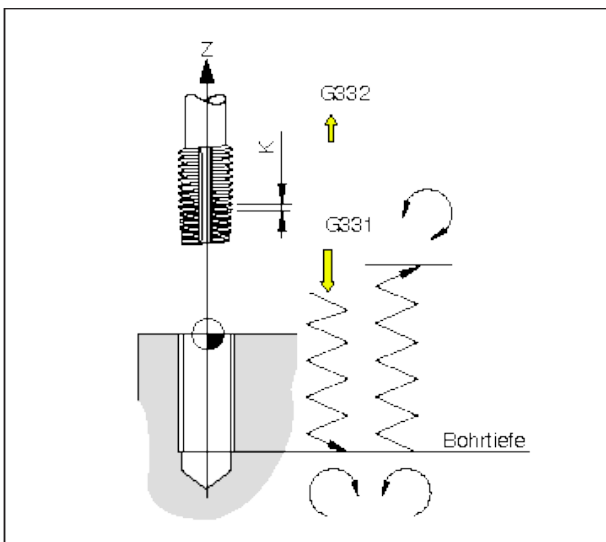

G331/G332 Maschiatura senza compensatore utensile

(solo per macchine con asse C a posizionamento controllato)

Formato

N... G331 X... Z... K...

N... G332 X... Z... K...

X, Z.....Profondità di foratura (punti finali)

K.....Passo della filettatura

Profondità di foratura, passo filettatura

Foratura in direzione Z, passo filettatura K

G331 Maschiatura:

Il foro viene descritto dalla profondità di foratura (punto finale del filetto) e dal passo filettatura.

G332 Movimento di ritorno:

Questo movimento viene descritto con lo stesso passo del movimento G331. L'inversione del senso del mandrino avviene in automatico.

Avviso:

Prima di G331, il mandrino dell'utensile deve essere posizionato con SPOS sul punto di partenza definito.



G63 Maschiatura senza sincronizzazione

Formato

G63 X.. Y.. Z.. F.. S..

Foratura di filettatura con compensatore utensile.

La velocità programmata S, l'avanzamento programmato F ed il passo P del maschio filettatore devono corrispondere:

$F \text{ [mm/min]} = S \text{ [giri/min]} \times P \text{ [mm/giro]}$ o

$F \text{ [mm/giro]} = P \text{ [mm/giro]}$

Il movimento di penetrazione del maschio filettatore viene programmato con G63.

G63 è efficace blocco per blocco. Durante G63, l'override di avanzamento e del mandrino sono settati sul 100%.

Anche il movimento di ritorno (con il senso di rotazione del mandrino invertito) deve essere programmato con G63.

Esempio:

Maschio filettatore M5 (passo P = 0,8 mm)

Velocità S = 200, pertanto F = 160


```
N10 G1 X0 Y0 S200 F1000 M3
      (raggiungimento del punto di partenza)
N20 G63 Z-50 F160
      (maschiatura, profondità di foratura 50)
N30 G63 Z3 M4
      (ritorno, inversione senso di rotazione mandrino)
```


Correzione raggio utensile G40-G42

G40 Correzione raggio utensile OFF

G41 Correzione raggio utensile A SINISTRA del profilo (fresatura concorde)

G42 Correzione raggio utensile A DESTRA del profilo (fresatura discorde)

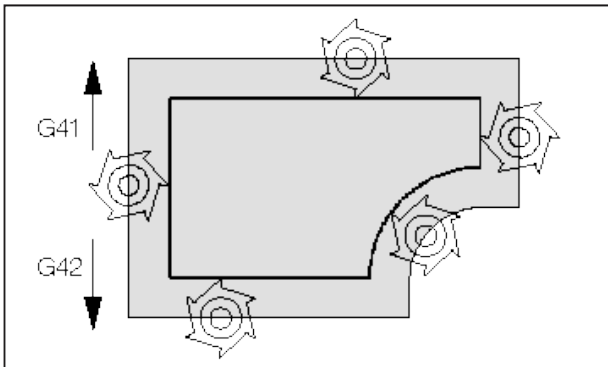


Con G41/42, l'utensile si muove su un percorso equidistante al profilo programmato. La distanza del percorso corrisponde al raggio dell'utensile. Per definire G41/42 (a sinistra/a destra del profilo), osservare il senso di avanzamento.

G40 Deselezione correzione raggio utensile


La correzione del raggio dell'utensile viene disattivata con G40.

La disattivazione (movimento di distacco) è consentita solo in correlazione ad una traslazione rettilinea (G00, G01).

G40 può essere programmato nello stesso blocco con G00 o G01 oppure nel blocco precedente. G40 viene di norma definito nel ritorno al punto di cambio utensile.

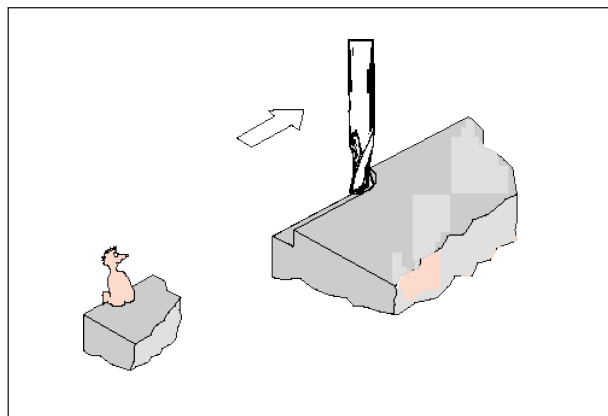

Definizione G41 Correzione raggio utensile a sinistra del profilo

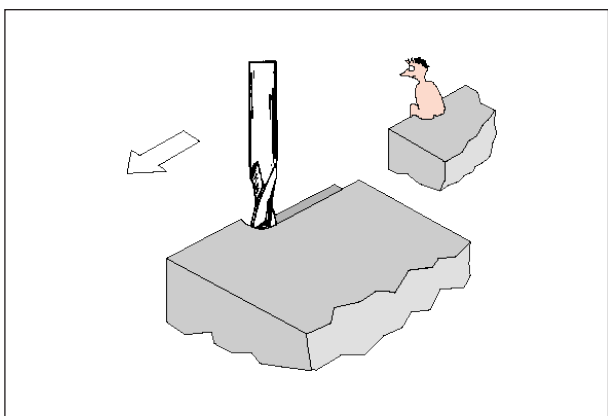

Definizione G42 Correzione raggio utensile a destra del profilo

G41 Correzione raggio utensile a sinistra del profilo

Se l'utensile (visto nel senso di avanzamento) è situato **alla sinistra** del profilo da lavorare, sarà necessario programmare G41.

Avvertimenti

- Non è consentito il passaggio diretto da G41 a G42 - è necessaria la previa disattivazione con G40.
- Richiede selezione (movimento di accostamento) in correlazione al G00 o G01.
- Non è possibile passare alla correzione dell'utensile con la correzione del raggio dell'utensile selezionata.

G42 Correzione raggio utensile a destra del profilo

Se l'utensile (visto nel senso di avanzamento) è situato **alla destra** del profilo da lavorare, sarà necessario programmare G42.

Per maggiori dettagli consultare G41!

Spostamento dell'origine G53-G57, G500-G599

G53 Gli spostamenti dell'origine vengono soppressi per un blocco.


G500 G54 - G599 sono deselezionati.

G54-57 Spostamenti origine preimpostati.

G505-599 Spostamenti origine preimpostati.

I punti zero vengono usati per indicare la posizione del pezzo alla macchina.

Di norma con G54-G599 si ha uno spostamento del sistema di misura sul punto di fermo (W_1) sul dispositivo di serraggio (salvato in modo permanente), mentre altro spostamento sul punto zero del pezzo (W_2) avviene con TRANS (variabile).

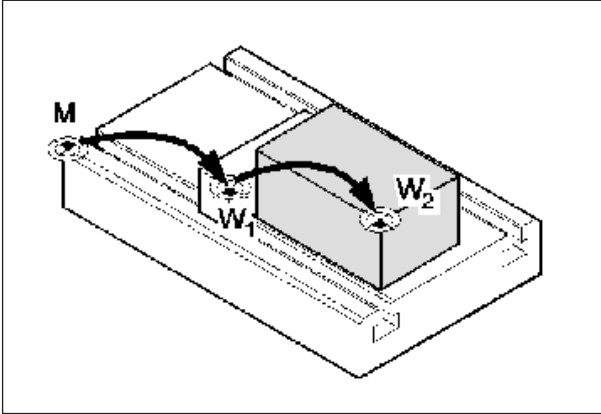

Quote in pollici G70, quote metriche G71


Le seguenti quote possono essere inserite in pollici o in mm, in funzione di G70 / G71:

- Informazioni sulla traiettoria X, Y, Z
- Parametro cerchio I1, J1, K1, I, J, K, CR
- Passo della filettatura
- Spostamento programmato dell'origine TRANS, ATRANS
- Raggio polare RP

Tutti gli altri dati, quali ad es. avanzamenti, correzioni utensili o spostamenti origine impostabili verranno calcolati nell'unità di misura preimpostata nei dati macchina.

Avviso:

Lo spostamento dell'origine complessivo valido in un programma pezzo è la somma data dallo spostamento origine di base + dagli spostamenti origine impostabili + dai frame.

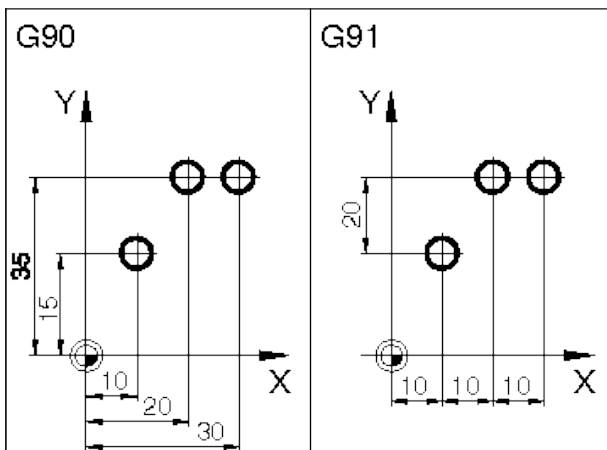

Piano di lavoro G17-G19

Il raggio dell'utensile è valido nel piano di lavoro, mentre la lunghezza dell'utensile verticalmente al piano di lavoro.

Piano di lavoro principale per fresatura verticale: G18 (XZ)

Quando si opera con teste angolari: G18 (ZX), G19 (YZ), (consultare il Capitolo F Programmazione degli utensili)

G90 Indicazione in quote assolute

I dati di misura sono riferiti al punto zero corrente. L'utensile si sposta **NELLA** posizione programmata.

G91 Indicazione in quote incrementali

I dati di misura sono riferiti all'ultima posizione programmata dell'utensile.

L'utensile si sposta **SU** un percorso sulla posizione successiva.

È possibile programmare i singoli assi indipendentemente da G90 / G91, in modo assoluto o incrementale.

Esempi:

G90

G0 X40 Y=IC(20)

Qui il valore Y viene indicato in modo incrementale, nonostante sia attivo G90 indicazione in quote assolute.

G91

G0 X20 Y=AC(10)

Qui il valore Y viene indicato in modo assoluto, nonostante sia attivo G91 indicazione in quote incrementali.

Programmazione dell'avanzamento G94, G95

Generalità

- I dati dell'avanzamento non verranno condizionati da G70/71 (pollici-mm). Viene applicato il settaggio dati macchina.
- In seguito ad ogni commutazione tra G94-95, sarà necessario riprogrammare F.
- L'avanzamento F è valido solo per assi percorso.

Avanzamento F in mm/min G94

Movimento slitta X, Y, Z:

L'indirizzo F indica l'avanzamento in mm/min.

Movimento asse rotante A, B, C:

L'indirizzo F indica l'avanzamento in °/min.

Impiego principale per fresatura.

Avanzamento F in mm/giro G95

Movimento slitta X, Y, Z:

L'indirizzo F indica l'avanzamento in mm/giro del mandrino di fresatura.

Movimento asse rotante A, B, C:

L'indirizzo F indica l'avanzamento in °/giro del mandrino di fresatura.

Impiego principale per rotazione.

Avanzamento blocco a blocco FB

Generalità

Con la funzione "Avanzamento blocco a blocco", per un singolo blocco viene specificato un avanzamento separato. Dopo tale blocco sarà di nuovo attivo l'avanzamento modale precedentemente valido.

Avanzamento blocco a blocco FB G94

Avanzamento in mm/min o pollici/min o per assi rotanti gradi/min

Avanzamento blocco a blocco FB G95

Avanzamento in mm/giro o pollici/giro o per assi rotanti °/giro

Esempio:

G0 X0 Y0 G17

F100 G94

G1 X10

X20 FB=80

X30

Posizione di partenza

Avanzamento 100 mm/min

Avanzamento 80 mm/min

Avanzamento nuovamente

100 mm/min

Avanzamento dente FZ

Generalità

La velocità di taglio influisce sensibilmente sulla temperatura del tagliente, nonché sulle forze di taglio. Pertanto, prima di procedere ai calcoli tecnici delle velocità di avanzamento, deve essere definita la velocità di taglio.

Esiste una correlazione tra l'avanzamento dente (FZ), l'avanzamento giro (F) ed il numero dei denti di taglio (N):

$$F = FZ * N$$

F...avanzamento giro [mm/giro] o [pollici/giro]

FZ...avanzamento dente [mm/dente] o [pollici/dente]

N...Numero taglienti [numero denti]

Il numero di taglienti è definito nella tabella utensili, nella colonna N.

Esempio: Fresa a 5 denti (N = 5)

G0 X100 Y50

G1 G95 FZ=0.02 Avanzamento dente 0,02 mm/dente

T"Fresa3" D1 M6 Cambiare utensile ed attivare blocco dati correzione utensile.

M3 S200 Velocità mandrino 200 giri/min

X20 Fresare con: FZ = 0,02 mm/dente

Avanzamento giro effettivo:

$F = 0,02 \text{ mm/dente} * 5 \text{ denti/giro} = 0,1 \text{ mm/giro}$

oppure: $F = 0,1 \text{ mm/giro} * 200 \text{ giri/min} = 20 \text{ mm/min}$

Avviso:


L'avanzamento dente si riferisce solo al percorso, non è possibile una programmazione specifica per asse.



Coordinate polari G110-G112

Nella programmazione di coordinate polari, le posizioni vengono indicate con angolo e raggio, riferite al polo (origine del sistema di coordinate polari).

Nei blocchi NC con indicazioni del punto finale polari, per il piano di lavoro selezionato non devono essere programmate delle coordinate cartesiane, quali ad es. parametri di interpolazione, indirizzi degli assi, etc.

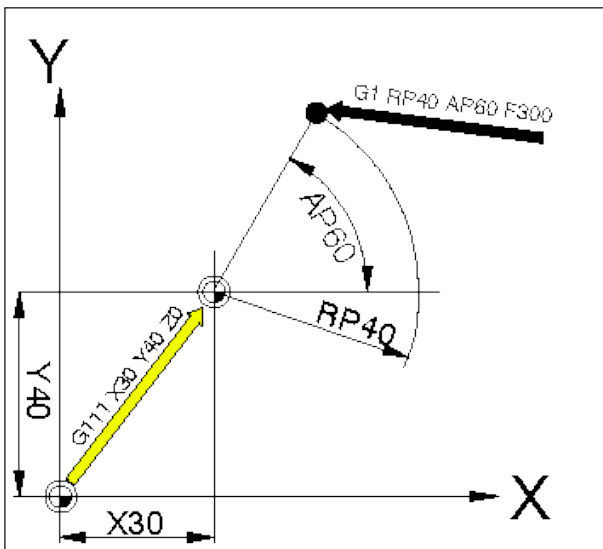

Definizione del polo

G110 Dettagli del polo relativi all'ultima posizione dell'utensile programmata.

G111 Dettagli del polo relativamente al punto zero del sistema di coordinate del pezzo attuale.

G112 Dettagli del polo relativi all'ultimo polo valido.

Il polo può essere indicato in coordinate ortogonali o polari.

X,Y,Z Coordinate del polo (ortogonali)

RP Raggio polare (= distanza polo - punto di arrivo)

AP L'angolo polare tra percorso punto di arrivo polo ed asse di riferimento dell'angolo (asse del polo menzionato)


Esempio

G111 X30 Y40 Z0

G1 RP=40 AP=60 F300

Con G111 il polo verrà collocato sulla posizione assoluta 30/40/0.

Con G1 l'utensile verrà spostato dalla sua posizione precedente alla posizione polare RP40/AP60. L'angolo è relativo all'ascissa.

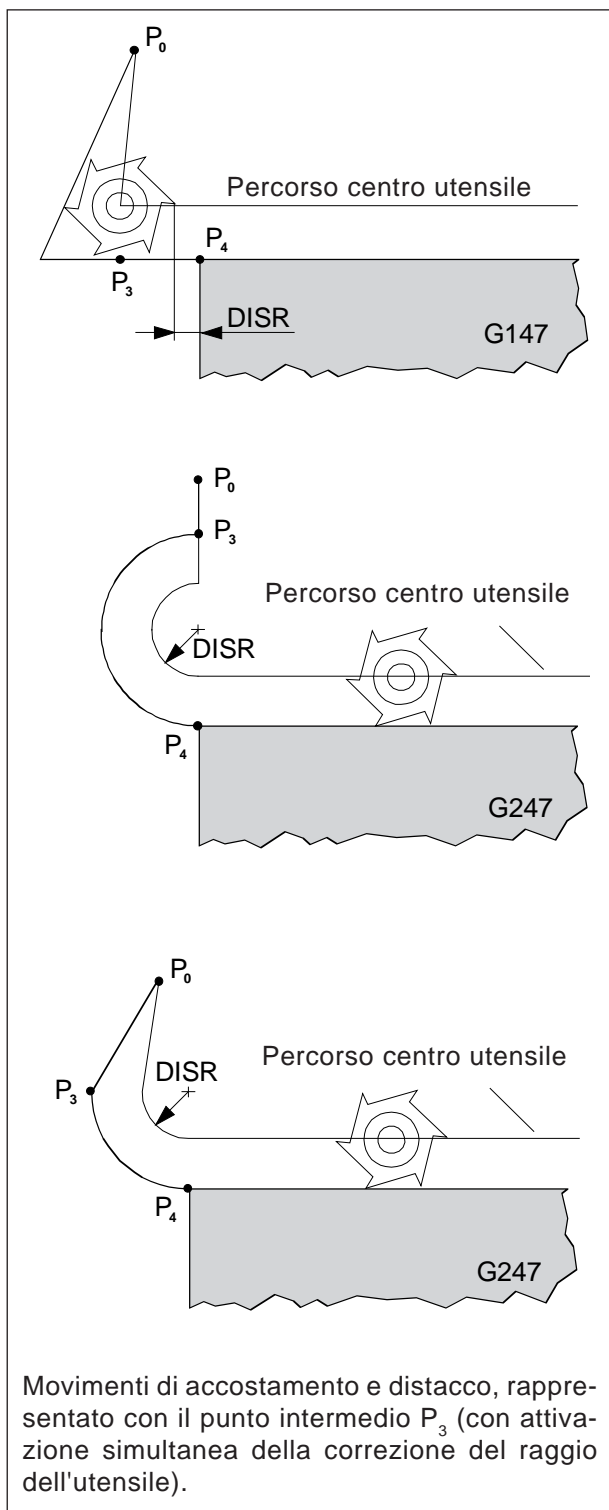**Avviso:**

Movimenti di posizionamento G0/G1 vanno programmati prima dell'accostamento e distacco morbido.
Non è possibile la programmazione di G0/G1 nel blocco.

Accostamento e distacco morbido G140 - G341, DISR, DISCL

G140 Accostamento e distacco morbido
 G141 Direzione accostamento o distacco a sinistra del profilo
 G142 Direzione accostamento o distacco a destra del profilo
 G147 Accostamento con retta
 G148 Distacco con retta
 G247 Accostamento con quarto di cerchio
 G248 Distacco con quarto di cerchio
 G340 Accostamento e svincolo spaziale (impostazione base)
 G341 Accostamento e svincolo nel piano
 G347 Accostamento con semicerchio
 G348 Distacco con semicerchio
 G450 Posizionamento e distacco dal profilo
 DISR


- Accostamento e distacco con retta, distanza della fresa dal punto iniziale al profilo
 - Accostamento e distacco con cerchi. Raggio del percorso centro utensile
- DISCL Distanza del punto finale del movimento in rapido dal piano di lavorazione
 DISCL=AC Indicazione della posizione assoluta del punto finale del movimento in rapido
 DISCL=0
 G340: P_1, P_2, P_3 vanno assieme
 G341: P_2, P_3 vanno assieme

La funzione di accostamento e distacco morbido permette l'accostamento tangenziale ad un profilo nella posizione di partenza indipendentemente dalla posizione del punto di partenza.

Il movimento di accostamento e di svincolo è costituito da max. 4 movimenti parziali:

- Punto di partenza del movimento (P_0)
- Punti intermedi (P_1, P_2, P_3)
- Punto finale (P_4)

I punti P_0, P_3 , e P_4 sono sempre definiti. I punti intermedi P_1 e P_2 possono anche venire meno seconda delle condizioni di lavorazione.

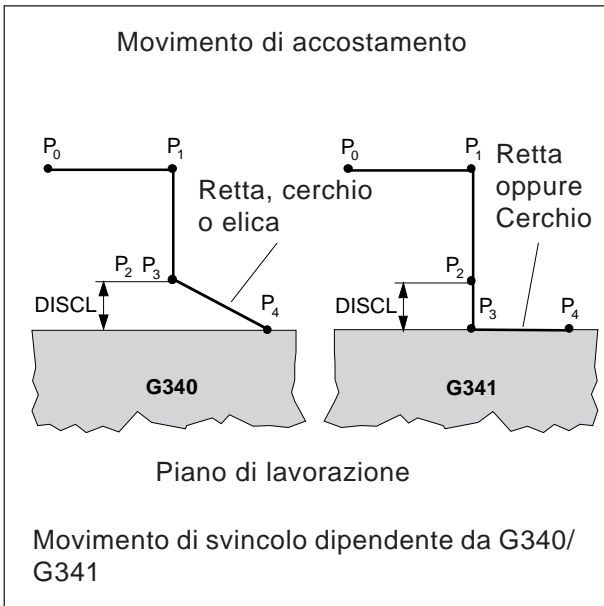


Scelta della direzione di accostamento e svincolo
 Determinazione della direzione di accostamento e di svincolo con l'ausilio della correzione del raggio utensile

con raggio utensile positivo:
 G41 attivo - Accostamento da sinistra
 G42 attivo - Accostamento da destra

Suddivisione del movimento dal punto di partenza al punto di arrivo (G340 e G341)

L'accostamento caratteristico di P₀ fino a P₄ è rappresentato nella seguente figura.

Nei casi in cui la posizione del piano attivo G17 fino a G19 sia influente, viene tenuto conto di un FRAME rotante eventualmente attivo

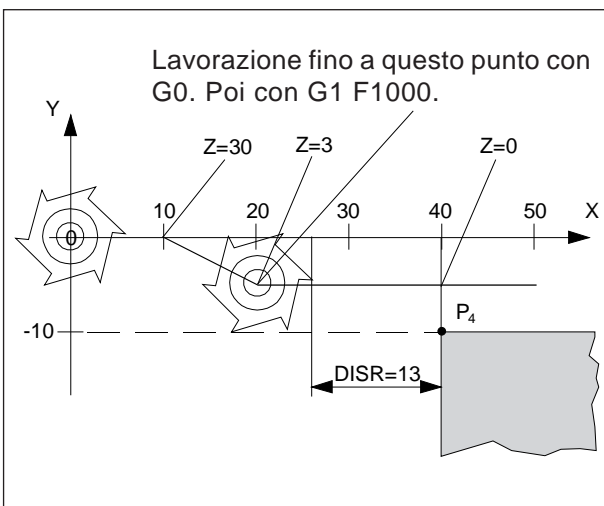

```
N10 G90 G0 X0 Y0 Z30 D1 T1
N20 X10
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 Z=0 F1000
N40 G1 X40 Y-10
N50 G1 X50
```

...
 ...

N30/40 possono essere sostituiti da:

```
1.
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 X40 Y-10
ZO F1000
```

oppure

```
2.
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 F1000
N40 G1 X40 Y-10 ZO
```


Monitoraggio collisione NORM, KONT





Accostamento e distacco dal profilo NORM/ KONT

NORM: L'utensile si muove su una retta e viene posizionato verticalmente al punto del profilo

Se il punto di partenza/punto di arrivo non è sullo stesso lato del profilo come il primo/ultimo punto del profilo, il profilo verrà compromesso.

KONT: L'utensile aggira il punto del profilo secondo il comportamento programmato per G450.

--- Traiettorie dell'utensile programmata
 — Percorso utensile attuale con correzione

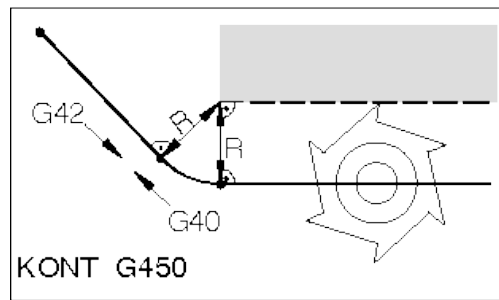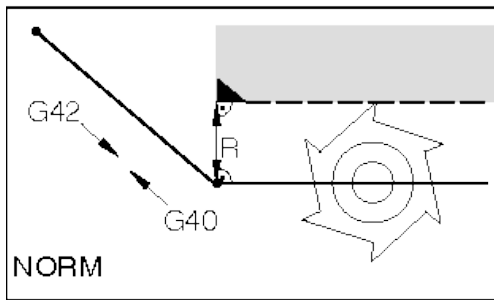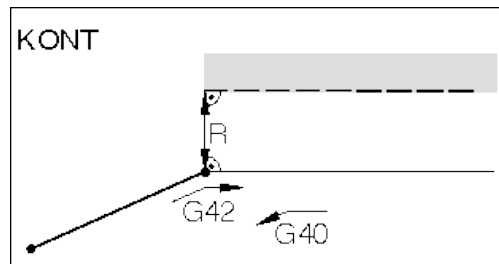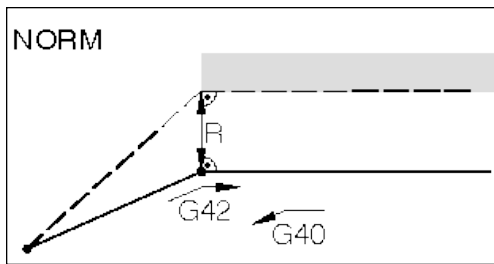

L'accostamento e svincolo con NORM potrebbe compromettere il profilo (nero), se il punto di partenza o il punto finale sono dietro il profilo.

Durante l'accostamento e svincolo con KONT, l'utensile aggira l'angolo con un arco di cerchio (G450).

Richiamo utensile

Richiamo utensile

T..: Nome utensile in magazzino

D..: Numero tagliente utensile

A ciascun nome utensile T possono essere assegnati fino a 9 numeri tagliente utensile D.

I numeri tagliente utensile D non si riferiscono ai singoli taglienti (denti) dell'utensile, ma ai dati di correzione assegnati a tale utensile.

Ad un utensile possono essere assegnati fino a 9 numeri tagliente utensile (ad es. una fresa per spianare può essere usata anche come una fresa per smussare; sullo stesso utensile vengono misurati due punti differenti, creando pertanto 2 numeri tagliente utensile).

In base all'impiego, ad esempio, T="Fresa per spianare" D1 M6

oppure

T="Fresa per spianare" D2 M6

verrà programmata.

Con il comando T="..." D.. vengono richiamati i valori di correzione dell'utensile D; l'utensile non è ancora stato cambiato.

I dati per la correzione utensile (lunghezza fresa, raggio fresa, etc.) vengono ripresi dalla memoria di correzione utensile.

Cambio utensile

M6: Cambiare utensile

Con il comando M6 vengono in automatico eseguiti tutti i movimenti necessari al cambio utensile. Per prevenire collisioni, l'utensile deve essere stato precedentemente sollevato dal pezzo (allontanamento).

Esempio

N50 G0 X200 Y120 Z80

Accostamento della posizione di cambio utensile

N55 T"Punta" D2 M6

Richiamare nome utensile e tagliente utensile e cambiare utensile

N65 ...



Avviso:

Se non è programmato nessun numero tagliente D, il sistema di controllo selezionerà in automatico il numero tagliente D1.

Esempi di programmazione per richiamo utensile

Il richiamo utensile ed il comando "M6" per il cambio devono sempre trovarsi nella stessa riga programma

Richiamo utensile

G54

T1 D1 M6

G97 S2500 M3
G94 F580 M8

L'utensile T1 è programmato **con M6 nella stessa riga**. T1 verrà cambiato. Verrà assegnato il numero correzione utensile D1.

G0 X0 Y0 Z5
G1 Z0
X50 Y50
G0 Z50

T5 D2 M6

S3000 M3
F180 M8

L'utensile T5 è programmato con M6 nella stessa riga. T5 verrà cambiato. Verrà assegnato il numero correzione utensile D2.

G0 X0 Y0 Z5
G1 Z-1
X50 Y50

D1

Z-2
X0 Y0

G0 Z50
M30

All'utensile attivo e cambiato T5 verrà assegnato il numero correzione utensile D1.

**Preposizionamento dell'utensile
(solo sistema utensili randomizzato)**

Nel sistema cambio utensili randomizzato c'è la possibilità di orientare il prossimo utensile da cambiare in posizione di cambio. Ciò accade durante la lavorazione.

G54

T1 D1 M6
G97 S2500 M3
G94 F580 M8

G0 X0 Y0 Z5

T5

G1 Z0
X50 Y50
G0 Z50

Preselezione utensile per T5
L'utensile T5 viene portato in posizione di cambio (movimento del tamburo portautensili).
La lavorazione con l'utensile attivo T1 non verrà interrotta.

T5 D1 M6
S3000 M3
F180 M8

G0 X0 Y0 Z5
G1 Z-1
X50 Y50

L'utensile T5 verrà cambiato. Verrà assegnato il numero correzione utensile D1.

D2

Z-2
X0 Y0

G0 Z50
M30

All'utensile T5 verrà assegnato il numero correzione utensile D2.



 
Avvertimenti:

Per evitare errori nella programmazione del preposizionamento, procedere come segue:

- Programmare prima il programma del pezzo senza il preposizionamento dell'utensile (come per un sistema utensili non randomizzato).
- Inserire poi nel programma del pezzo dal basso verso l'alto le istruzioni per il preposizionamento (richiamo utensile).

Panoramica cicli


Sono qui elencati i gruppi di ciclo con i cicli di Sinumerik Operate in essi definiti.



Foratura

Foratura

 
- Centraggio
- Foratura
- Alesatura
- Foratura profonda
- Mandrinatura
- Filettatura
- Posizioni



Fresatura

Fresatura

 - Fresatura a spianare
- Tasche
- Perni
- Cavità
- Fresatura per filettatura
- Incisione



Fresatura profilo

Fresatura di contornatura

 
- Nuovo profilo
- Fresatura con traiettorie
- Preforatura
- Tasche
- Perni



Varie

Altro

- Pezzo grezzo
- Sottoprogramma



Simulazione

Simulazione

 

Lavorare con cicli

Le lavorazioni di uso frequente che comprendono più passi di lavorazione, sono memorizzate nel sistema di controllo come cicli. Anche funzioni speciali sono disponibili come cicli.

Definire cicli


La barra con i softkey mostra vari gruppi di cicli.

- Selezionare il gruppo di ciclo
- Selezionare il ciclo
- Inserire tutti i parametri richiesti

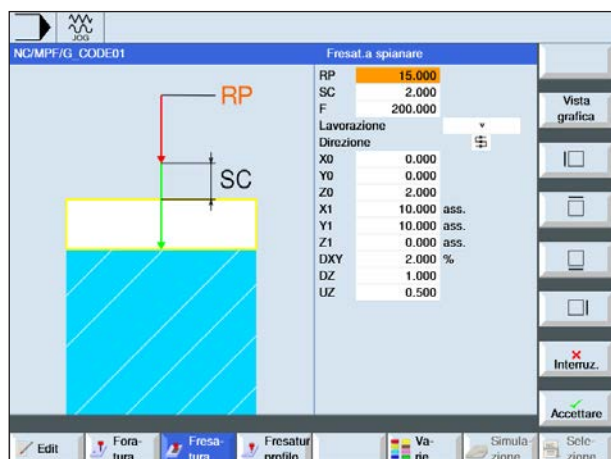


- Terminare l'immissione con il softkey.

Inserire dati geometrici e tecnologici

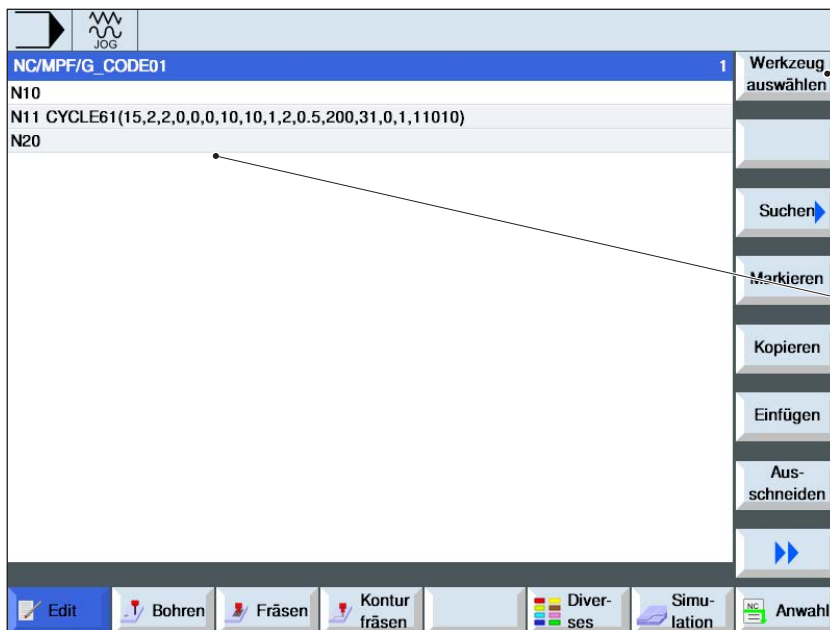

Softkey per la programmazione degli utensili. Con i programmi G-code, prima di richiamare i cicli deve essere selezionato l'utensile.

Visualizzazione del programma con le righe di comando

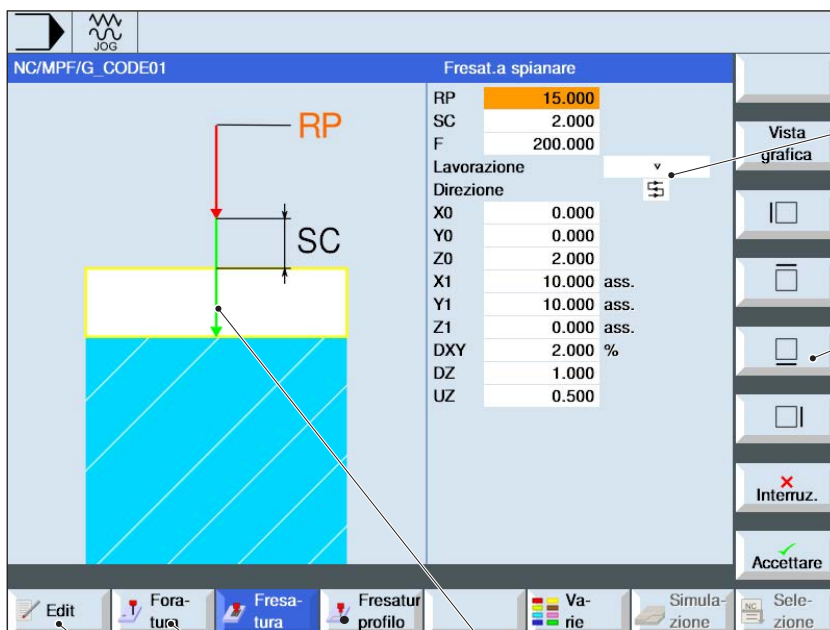

Campi di selezione: Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Softkey per le funzioni aggiuntive

- Colori dei movimenti di posizionamento:
- Movimento di posizionamento rosso = l'utensile si sposta in rapido.
 - Movimento di posizionamento verde = l'utensile si sposta con l'avanzamento di lavorazione.

Questi softkey consentono di visualizzare altri gruppi di cicli disponibili.

Questo softkey consente ad es. di "Copiare", "Incollare" e "Cancellare" i cicli.

Richiamo cicli

Il richiamo dei cicli viene effettuato come segue:

Ciclo (parametro 1, parametro 2, etc.)

Nelle schermate riassuntive e nella descrizione del ciclo vengono indicati i parametri necessari per i singoli cicli.

Nel richiamo i parametri vengono registrati solo con il rispettivo valore (senza identificatore). Pertanto la sequenza dei parametri deve essere mantenuta, in modo da evitare l'errata interpretazione dei valori.

Se un parametro non è necessario, dovrà essere sostituito da una virgola aggiuntiva.


**Avviso:**

I cicli possono essere richiamati anche con MCALL. (consultare la sezione "Sottoprogramma modale MCALL")

Valori di default per i parametri dei cicli

EMConfig è un software ausiliario di WinNC. Con EMConfig è possibile modificare le impostazioni di WinNC.

Aprire EMConfig e selezionare la voce Configurazione:

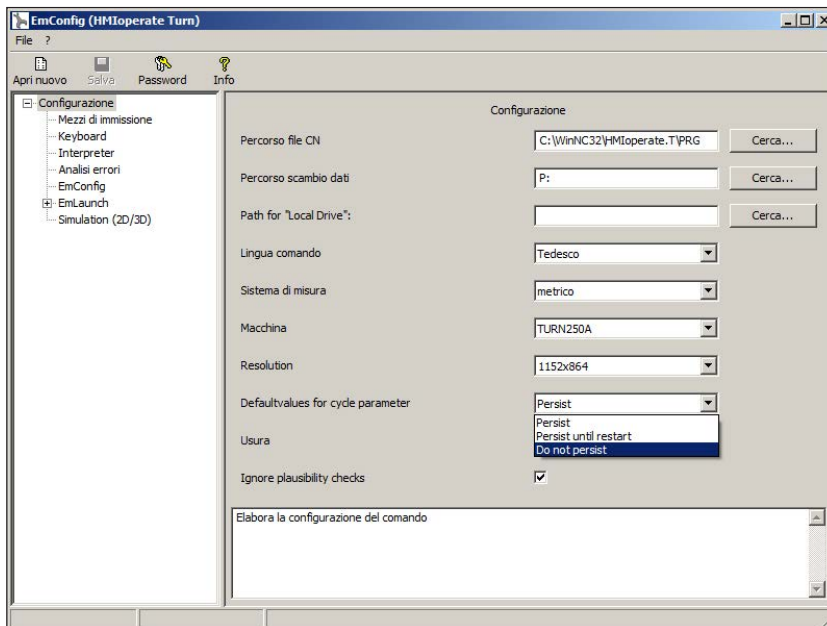

Valori di default per i parametri dei cicli


Con la voce Valori di default per i parametri dei cicli saranno accessibili le seguenti impostazioni:

Avviso:

Se i cicli sono stati già programmati una volta, questi valori di immissione vengono salvati e proposti come valori di default la volta successiva. Ciò può risultare poco conveniente nell'addestramento e si può quindi eseguire la configurazione con EMConfig.

- **mantenere sempre**
i dati di ciclo inseriti per ultimi vengono mantenuti anche dopo il riavvio del sistema di controllo
- **sostituire al riavvio**
i dati dei cicli inseriti per ultimi vengono mantenuti, finché quando il sistema di controllo è in funzione
- **non mantenere**
i dati dei cicli vengono immediatamente riportati ai valori di default, una volta usciti dal ciclo

Ignorare verifica di plausibilità per salvataggio

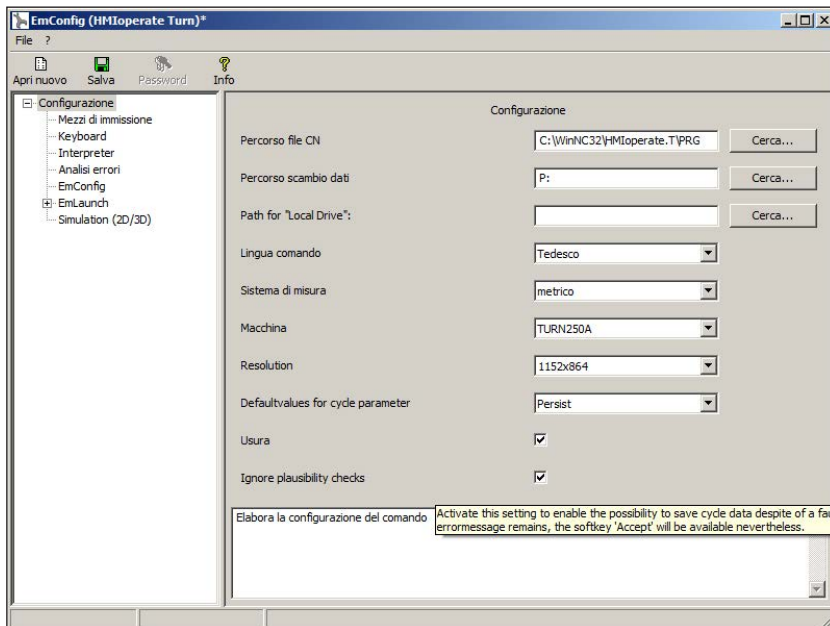


Con questa checkbox si può attivare o disattivare la verifica di plausibilità per il salvataggio.

Attivare questa impostazione per poter salvare cicli anche in presenza di un messaggio di errore. Nonostante i messaggi di errore corrispondenti siano mantenuti, il tasto Softkey "Accetta" è disponibile.

Impostare la verifica di plausibilità per il salvataggio

Impostare lunghezza usura utensile

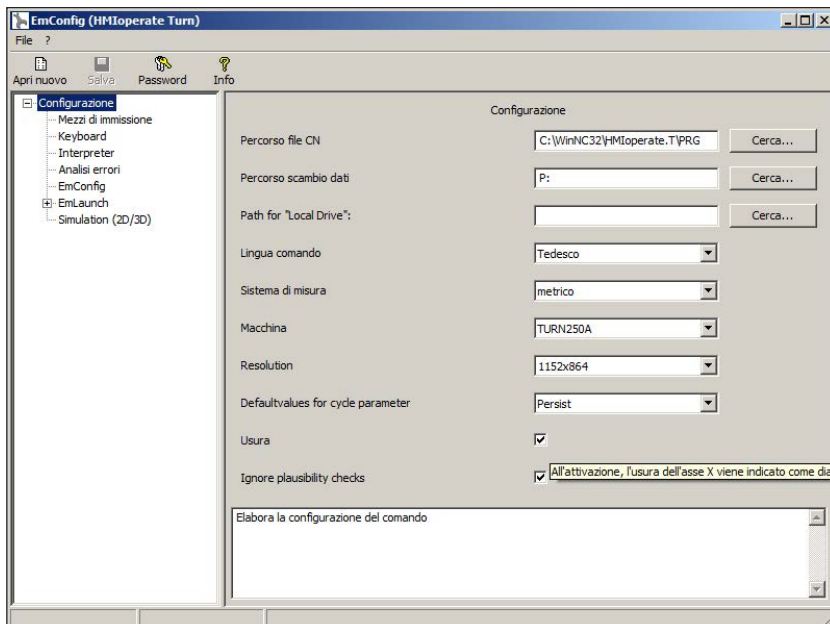

Usare questa checkbox per impostare la lunghezza per l'usura dell'utensile per gli utensili rotanti come diametro o come lunghezza.


Impostare l'usura come diametro o lunghezza

Avviso:

Questo settaggio è valido solo per utensili di tornitura.



Impostare sistema di misura

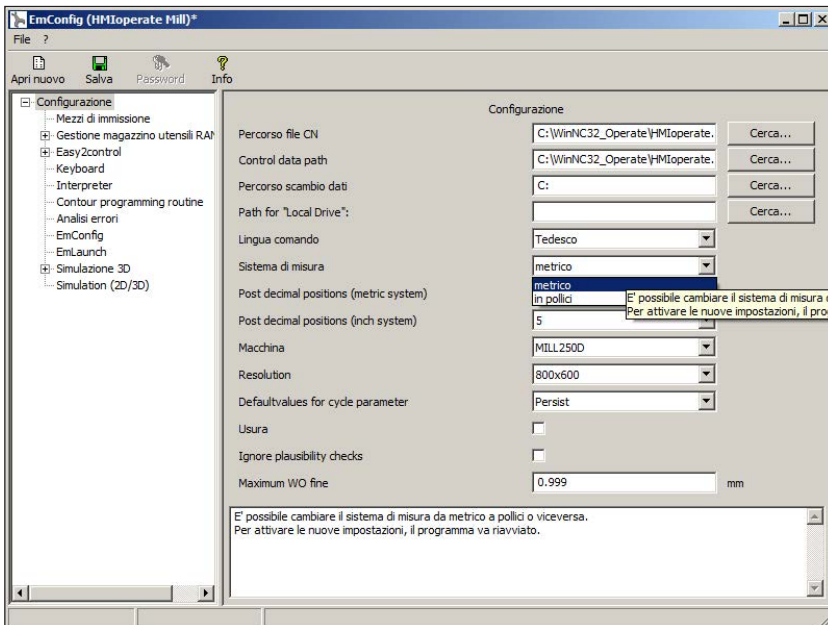

Con questa checkbox si può selezionare per il sistema di controllo il sistema di misura metrico o quello anglosassone.

Impostare sistema metrico o anglosassone

Avviso:

Non è possibile utilizzare i programmi programmati nel sistema anglosassone per il sistema di controllo in unità metriche (e viceversa).


Tabella unità di misura

Misura della lunghezza in pollici			
pollici °)	pollici	mm	m
1	12	304,5	0,304
pollici *)	pollici	mm	m
1	0,83	25,4	0,0254

Misura della lunghezza in unità metriche			
m	mm	pollici	pollici
1	1000	39,37008	3,28084
mm	m	pollici	pollici
1	0,001	0,0393701	0,0032808

*) **pollici:** solo con una velocità di taglio costante

 °) **pollici:** inserimento standard




Foratura

- Centraggio (CYCLE81)
- Foratura (CYCLE82)
- Alesatura (CYCLE85)
- Foratura profonda (CYCLE83)
- Mandrinatura (CYCLE86)
- Filettatura (CYCLE84)
- Posizioni (CYCLE802)



Centraggio (CYCLE81)

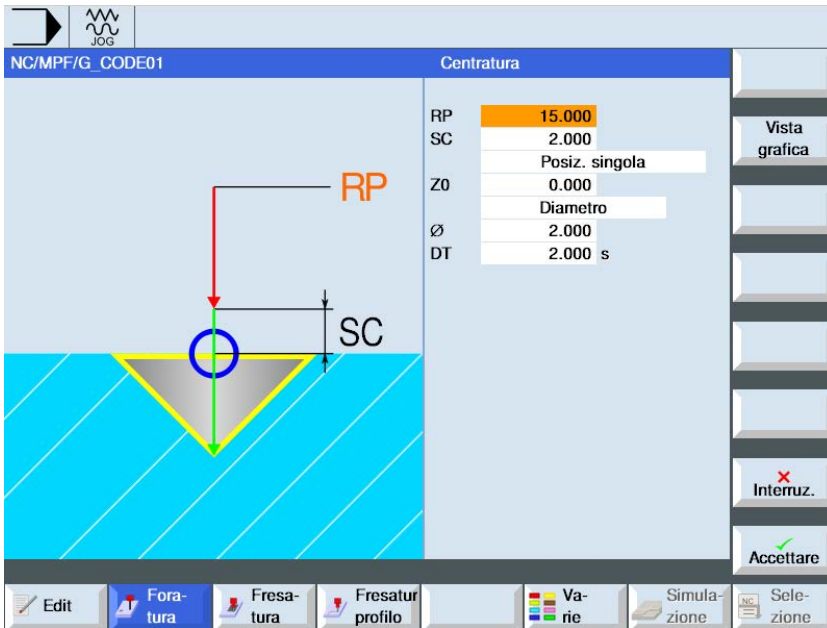


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Praticare il foro nella posizione programmata. • Schema di posizione Posizione con MCALL. 	
Z0	Punto di riferimento Z	mm
Centraggio	<ul style="list-style-type: none"> • Diametro (centraggio riferito al diametro). Verrà tenuto conto dell'angolo della punta di centraggio indicato nella lista utensili. • Punta (centraggio riferito alla profondità) L'utensile entra nel materiale fino alla profondità di penetrazione programmata. 	
Ø	L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere il diametro.	mm
Z1	Profondità di foratura (assoluta) o profondità riferita a Z0 (incrementale). L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
DT	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di sosta sul fondo in secondi • Tempo di sosta sul fondo in giri 	s giri

Descrizione ciclo

 - 1** Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2** L'utensile effettua il centraggio con l'avanzamento programmato (F), fino a raggiungere la profondità (Z1) o il diametro di centraggio (\emptyset), fermandosi in tale punto (DT) - se impostato.
- 3** Scaduto l'intervallo di sosta (DT), l'utensile viene riportato in rapido dal fondo di centraggio al livello di ritorno.



Foratura (CYCLE82)

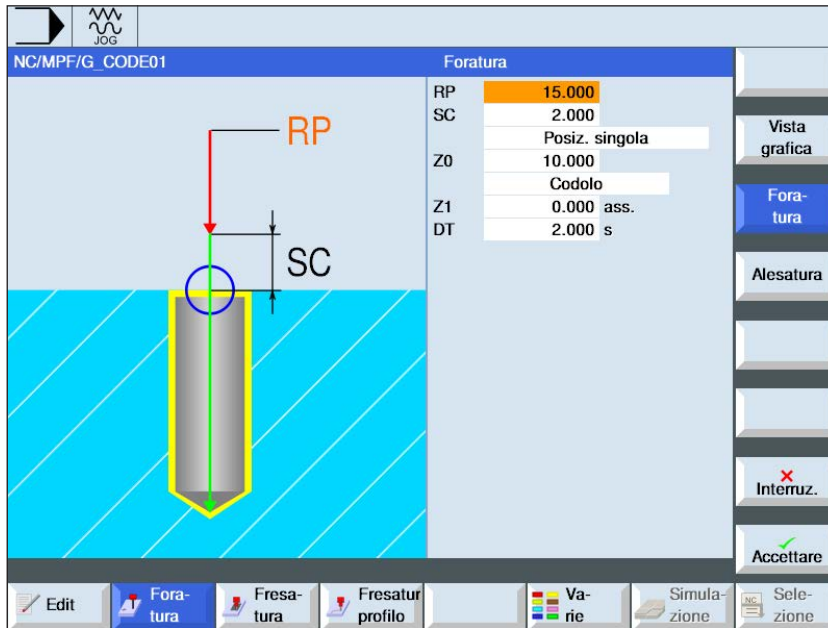


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Praticare il foro nella posizione programmata. • Schema di posizione Posizione con MCALL. 	
Z0	Punto di riferimento Z	mm
Profondità di foratura	<ul style="list-style-type: none"> • Stelo (profondità di foratura riferita allo stelo). L'utensile entra nel materiale, finché lo stelo della punta non raggiunge il valore programmato Z1. • Punta (profondità di foratura riferita alla punta) L'utensile entra nel materiale, finché la punta di foratura non raggiunge il valore programmato Z1. 	
Z1	Profondità di foratura (assoluta) o profondità riferita a Z0 (incrementale). L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
DT	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di sosta sul fondo in secondi • Tempo di sosta sul fondo in giri 	s giri

Descrizione ciclo

 - 1** Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2** L'utensile effettua la foratura con l'avanzamento programmato (F), fino a raggiungere la profondità (Z1), fermandosi in tale punto (DT) - se impostato.
- 3** Scaduto l'intervallo di sosta (DT), l'utensile viene riportato in rapido dal fondo di foratura al livello di ritorno.



Alesatura (CYCLE85)

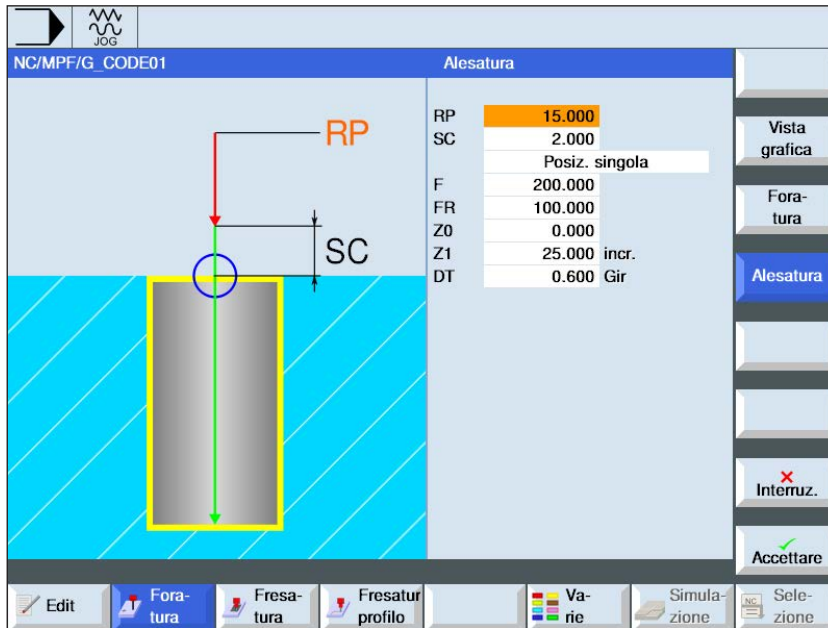

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Praticare il foro nella posizione programmata. • Schema di posizione Posizione con MCALL. 	
F	Avanzamento	mm/min mm/giro
FR	Avanzamento nel ritorno	mm/min mm/giro
Z0	Punto di riferimento Z	mm
Z1	Profondità di foratura (assoluta) o profondità riferita a Z0 (incrementale). L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
DT	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di sosta sul fondo in secondi • Tempo di sosta sul fondo in giri 	s giri

Descrizione ciclo

- 1** Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2** L'utensile effettua l'alesatura con l'avanzamento programmato (F), fino a raggiungere la profondità (Z1), fermandosi in tale punto (DT) - se impostato.
- 3** Scaduto l'intervallo di sosta (DT), l'utensile viene riportato con avanzamento di ritorno (FR) dal fondo di foratura al livello di ritorno.



Foratura profonda (CYCLE83)

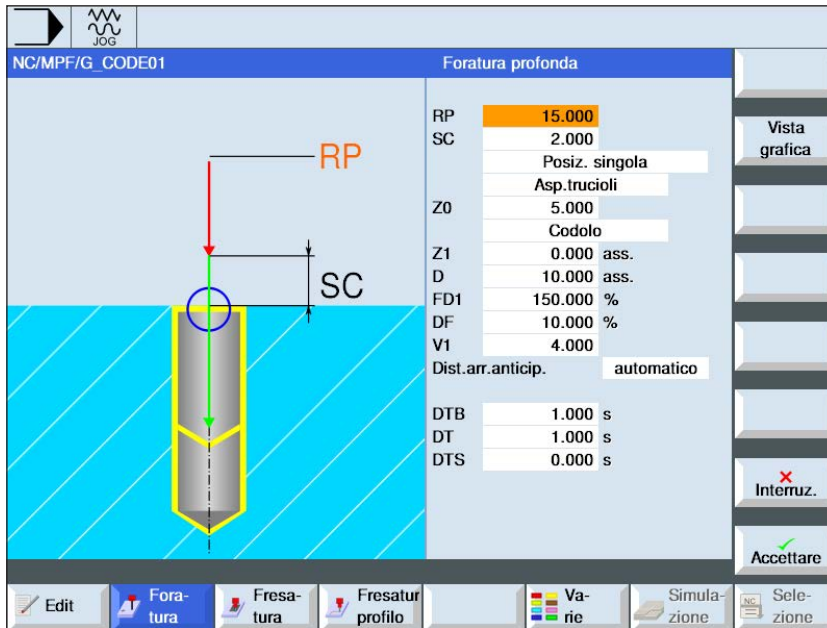

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Praticare il foro nella posizione programmata. • Schema di posizione Posizione con MCALL. 	
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Scarico trucioli La punta viene allontanata dal pezzo per consentire lo scarico dei trucioli. • Sminuzzatura trucioli L'utensile di foratura entra nel materiale, finché la punta di foratura non raggiunge il valore programmato Z1. 	
Z0	Punto di riferimento Z	mm
Z1	Profondità di foratura (assoluta) o profondità (incrementale) riferita a Z0. L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
D	1 Profondità di foratura (assoluta) o 1.profondità (incrementale) riferita a Z0.	mm
FD1	Percentuale avanzamento durante il primo accostamento	%
DF	Percentuale per ogni altro accostamento	mm %
V1	Accostamento in profondità min. (solo con DF indicato in %)	mm
V2	Valore ritorno dopo ogni lavorazione (solo con sminuzzatura trucioli selezionata)	mm
V3	Distanza prearresto (solo con scarico trucioli e distanza prearresto selezionati manualmente)	mm
DTB	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di sosta sulla profondità di foratura in secondi • Tempo di sosta sulla profondità di foratura in giri 	s giri

Parametro	Descrizione	Unità
DT	<ul style="list-style-type: none"> Tempo di sosta sul fondo in secondi Tempo di sosta sul fondo in giri 	s giri
DTS	<ul style="list-style-type: none"> Tempo di sosta per scarico trucioli in secondi Tempo di sosta per scarico trucioli in giri 	s giri

Descrizione ciclo**Sminuzzatura trucioli**


- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 L'utensile esegue la foratura alla velocità mandrino programmata ed alla velocità di avanzamento $F = F * FD1[\%]$, fino alla 1ª profondità di accostamento.
- 3 L'utensile rientra per il valore di ritorno (V2), in modo da consentire la sminuzzatura trucioli. Successivamente l'utensile entra nel materiale con l'avanzamento programmato (F), fino alla successiva profondità di accostamento. L'operazione viene ripetuta, fino a raggiungere la profondità foro finale (Z1).
- 4 Scaduto l'intervallo di sosta (DT), l'utensile viene riportato in rapido (G0) dal fondo di foratura al livello di ritorno.

Descrizione ciclo**Scarico trucioli**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 L'utensile esegue la foratura alla velocità mandrino programmata ed alla velocità di avanzamento $F = F * FD1[\%]$, fino alla 1ª profondità di accostamento.
- 3 L'utensile viene in rapido allontanato dal pezzo, portandosi alla distanza di sicurezza, in modo da consentire lo scarico dei trucioli.
- 4 L'utensile viene portato in rapido (G0) al punto dell'ultima profondità di foratura, sottraendo la distanza di prearresto (V3).
- 5 A questo punto verrà eseguita la foratura fino alla successiva profondità di accostamento.
- 6 I punti 3 - 5 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità foro finale programmata (Z1).
- 4 Scaduto l'intervallo di sosta (DT), l'utensile viene riportato in rapido (G0) dal fondo di foratura al livello di ritorno.



Mandratura (CYCLE86)

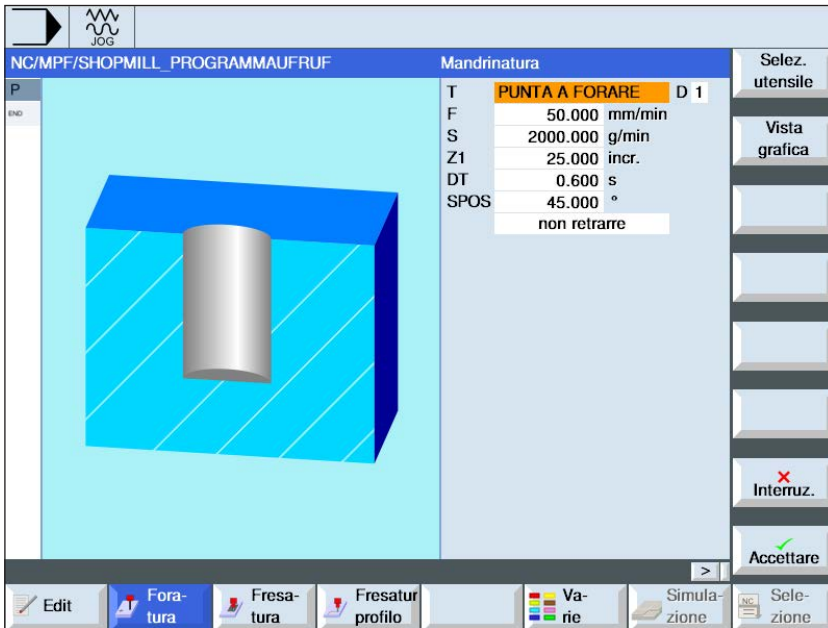

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Praticare il foro nella posizione programmata. • Schema di posizione Posizione con MCALL. 	
Z0	Punto di riferimento Z	mm
DIR	Senso di rotazione <ul style="list-style-type: none"> • Senso di rotazione destrorsa • Senso di rotazione sinistrorsa 	
Z1	Profondità di foratura (assoluta) o profondità riferita a Z0 (incrementale). L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
DT	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di sosta sul fondo in secondi • Tempo di sosta sul fondo in giri 	s giri
SPOS	Misurare manualmente la posizione di arresto mandrino in gradi ed inserirla.	Gradi
Modalità di sollevamento	<ul style="list-style-type: none"> • sollevare (solo per macchina con asse C) Il tagliente viene allontanato dal margine del foro ritirandosi alla distanza di sicurezza dal punto di riferimento e portandosi infine al livello di ritorno e al centro del foro. • non sollevare Il tagliente non viene allontanato, ma riportato in rapido direttamente al livello di ritorno. 	
DX DY DZ	Quota di sollevamento in X, Y e (incrementale, solo per la modalità di sollevamento "sollevare")	mm

Avviso:


Serrare l'utensile, cosicché con l'angolo indicato SPOS il tagliente dell'utensile sia serrato in direzione +X.

**Descrizione ciclo**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 L'utensile viene portato con l'avanzamento programmato (F) alla profondità di foratura (Z1).
- 3 L'utensile si ferma in tale punto (DT) - se impostato.
- 4 Arresto del mandrino orientato alla posizione mandrino programmata con SPOS. Per programmare SPOS, la posizione del mandrino deve essere misurata manualmente.
- 5 In modalità di sollevamento "sollevare", l'utensile viene allontanato dal margine del foro, nella direzione -X/ -Y/ +Z, della quota di sollevamento (DX, DY, DZ).
- 6 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 7 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro del foro al livello di ritorno.



Maschiatura (CYCLE84, 840)

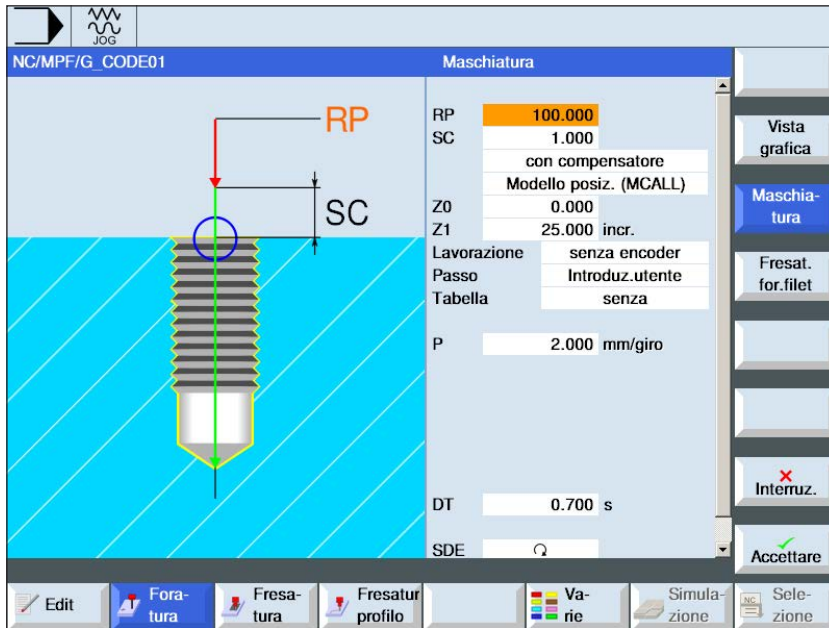

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
Modalità compensatore utensile	<ul style="list-style-type: none"> con compensatore utensile: CYCLE840 senza compensatore utensile: CYCLE84 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Posizione semplice Praticare il foro nella posizione programmata. Schema di posizione Posizione con MCALL. 	
Z0	Punto di riferimento Z	mm
Z1	Lunghezza filettatura (incrementale) o punto finale del filetto (assoluta). L'utensile entra nel materiale, fino a raggiungere Z1.	mm
Lavorazione (con compensatore utensile)	<ul style="list-style-type: none"> con trasmettitore Maschiatura con trasmettitore mandrino. senza trasmettitore Maschiatura senza trasmettitore mandrino; di seguito la selezione: - Definire il parametro "Passo". 	
Passo	<ul style="list-style-type: none"> Immissione utente Il passo si ottiene dall'immissione. Avanzamento attivo Il passo si ottiene dall'avanzamento. 	

Parametro	Descrizione	Unità
Tabella	Scelta tabella filettatura: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna • Metrica ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC 	
Scelta	Scelta del valore tabella, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • M1; M5; etc. (metrica ISO) • W1/8"; etc. (Whitworth BSW) • G 1 3/4"; etc. (Whitworth BSP) • N8 - 32 UNC; etc. (UNC) (vedere anche tabella filettatura con rispettivi passi)	
P	Indicazione passo filettatura (solo con selezione tabella "nessuna") <ul style="list-style-type: none"> • a MODULO: $MODULO = \text{passo}/\pi$ • in filetti a pollice: tipico per filettatura dei tubi. Immettendo a pollice, nel primo campo dei parametri va immesso il numero intero prima del punto decimale, mentre nel secondo e terzo campo il numero dopo il punto decimale come frazione. • in mm/giro • in pollici/giro Il passo di filettatura dipende dall'utensile usato.	MODULO Filetti/" mm/giro pollici/giro
αS	Spostamento angolo iniziale (solo per maschiatura senza compensatore utensile)	Gradi
S	Velocità mandrino (solo per maschiatura senza compensatore utensile)	giri/min
Lavorazione (senza compensatore utensile)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 passata La filettatura viene realizzata in una passata, senza interruzione. • Sminuzzatura trucioli La punta viene allontanata del valore di ritorno (V2), in modo da consentire la sminuzzatura trucioli. • Scarico trucioli La punta viene estratta del tutto dal pezzo. 	
D	Accostamento in profondità max.	mm
Ritorno	Valore di ritorno (solo selezionando "senza compensatore utensile" e "sminuzzatura trucioli") <ul style="list-style-type: none"> • manuale Con valore ritorno (V2) dopo ogni lavorazione. • automatico Senza valore ritorno (V2) dopo ogni lavorazione. L'utensile viene fatto rientrare di un giro sopra ogni lavorazione. 	
V2	Valore ritorno dopo ogni lavorazione Quota della quale l'utensile viene allontanato durante la sminuzzatura trucioli.	mm
DT	Tempo di sosta sulla profondità foro finale in secondi	s
SR	Velocità mandrino per ritorno (solo selezionando "senza compensatore utensile")	giri/min




Parametro	Descrizione	Unità
SDE	<p>Senso di rotazione a fine ciclo:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  •  •  	
Tecnologia	<ul style="list-style-type: none"> • sì - Arresto preciso - Precomando - Accelerazione - Mandrino • no 	
Arresto preciso	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento identico a quello prima del richiamo ciclo • G601: Avanzamento blocco per arresto preciso fine • G602: Avanzamento blocco per arresto preciso grossolano • G603: Avanzamento blocco al raggiungimento del valore previsto 	
Precomando	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento identico a quello prima del richiamo ciclo • FFWON: con precomando • FFWOF: senza precomando 	
Accelerazione	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento identico a quello prima del richiamo ciclo • SOFT: accelerazione degli assi con limitazione dello strappo • BRISK: accelerazione degli assi senza limitazione dello strappo • DRIVE: riduzione dell'accelerazione degli assi 	
Mandrino	<ul style="list-style-type: none"> • in base ai giri: Mandrino con MCAL; modalità a velocità controllata • in base alla posizione: Mandrino con MCALL; modalità a posizionamento controllato 	

Tabella filettatura

METRICA_ISO		WHITWORTH_BSW		WHITWORTH_BSP		UNC	
M 1	0,250	W 1/16"	60,000	G 1/16"	28,000	N 1 - 64 UNC	64,000
M 1.2	0,250	W 3/32"	48,000	G 1/8"	28,000	N 2 - 56 UNC	56,000
M 1.6	0,350	W 1/8"	40,000	G 1/4"	19,000	N 3 - 48 UNC	48,000
M 2	0,400	W 5/32"	32,000	G 3/8"	19,000	N 4 - 40 UNC	40,000
M 2.5	0,450	W 3/16"	24,000	G 1/2"	14,000	N 5 - 40 UNC	40,000
M 3	0,500	W 7/32"	24,000	G 5/8"	14,000	N 6 - 32 UNC	32,000
M 3.5	0,600	W 1/4"	20,000	G 3/4"	14,000	N 8 - 32 UNC	32,000
M 4	0,700	W 5/16"	18,000	G 7/8"	14,000	N 10 - 24 UNC	24,000
M 4.5	0,750	W 3/8"	16,000	G 1"	11,000	N 12 - 24 UNC	24,000
M 5	0,800	W 7/16"	14,000	G 1 1/8"	11,000	1/4" - 20 UNC	20,000
M 6	1,000	W 1/2"	12,000	G 1 1/4"	11,000	5/16" - 18 UNC	18,000
M 8	1,250	W 9/16"	12,000	G 1 3/8"	11,000	3/8" - 16 UNC	16,000
M 10	1,500	W 5/8"	11,000	G 1 1/2"	11,000	7/16" - 14 UNC	14,000
M 12	1,750	W 3/4"	10,000	G 1 3/4"	11,000	1/2" - 13 UNC	13,000
M 14	2,000	W 7/8"	9,000	G 2"	11,000	9/16" - 12 UNC	12,000
M 16	2,000	W 1"	8,000	G 2 1/4"	11,000	5/8" - 11 UNC	11,000
M 18	2,500	W 1 1/8"	7,000	G 2 1/2"	11,000	3/4" - 10 UNC	10,000
M 20	2,500	W 1 1/4"	7,000	G 2 3/4"	11,000	7/8" - 9 UNC	9,000
M 22	2,500	W 1 3/8"	6,000	G 3"	11,000	1" - 8 UNC	8,000
M 24	3,000	W 1 1/2"	6,000	G 3 1/4"	11,000	1 1/8" - 7 UNC	7,000
M 27	3,000	W 1 5/8"	5,000	G 3 1/2"	11,000	1 1/4" - 7 UNC	7,000
M 30	3,500	W 1 3/4"	5,000	G 3 3/4"	11,000	1 3/8" - 6 UNC	6,000
M 33	3,500	W 1 7/8"	4,500	G 4"	11,000	1 1/2" - 6 UNC	6,000
M 36	4,000	W 2"	4,500	G 5"	11,000	1 3/4" - 5 UNC	5,000
M 39	4,000	W 2 1/4"	4,000	G 6"	11,000	2" - 4 1/2 UNC	4,500
M 42	4,500	W 2 1/2"	4,000			2 1/4" - 4 1/2 UNC	4,500
M 45	4,500	W 2 3/4"	3,500			2 1/2" - 4 UNC	4,000
M 48	5,000	W 3"	3,500			2 3/4" - 4 UNC	4,000
M 52	5,000	W 3 1/4"	3,250			3" - 4 UNC	4,000
M 56	5,500	W 3 1/2"	3,250			3 1/4" - 4 UNC	4,000
M 60	5,500	W 3 3/4"	3,000			3 1/2" - 4 UNC	4,000
M 64	6,000	W 4"	3,000			3 3/4" - 4 UNC	4,000
M 68	6,000					4" - 4 UNC	4,000

Tabella filettatura con passi

Descrizione ciclo**Cycle840 con compensatore utensile**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 L'utensile esegue la foratura alla velocità programmata (F), fino alla profondità di filettatura (Z1). L'avanzamento viene calcolato all'interno del ciclo dalla velocità (S) e dal passo di filettatura (P).
- 3 Raggiunta la profondità di filettatura (Z1), il mandrino si ferma invertendo il senso di rotazione.
- 4 L'utensile sosta sulla profondità foro finale.
- 5 L'utensile viene riportato con G1 in rapido alla distanza di sicurezza.
- 6 Ulteriore inversione del senso di rotazione o arresto mandrino.
- 7 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro del foro al livello di ritorno.

Descrizione ciclo**Cycle84 Maschiatura senza compensatore utensile 1 passata**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 Il mandrino viene sincronizzato ed attivato alla velocità programmata (S) (in base alla %S).
- 3 Con la sincronizzazione dell'avanzamento del mandrino, l'utensile esegue la foratura fino alla profondità (Z1).
- 4 Raggiunta la profondità di filettatura (Z1), il mandrino si ferma e sosta sulla profondità foro.
- 5 Scaduto l'intervallo di sosta, il senso di rotazione viene invertito.
- 6 L'utensile viene riportato, alla velocità del mandrino per il ritorno (SR) (in base alla %S), alla distanza di sicurezza.
- 7 Arresto mandrino.
- 8 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro del foro al livello di ritorno.

Avviso:

Con la lavorazione a blocco singolo (SBL) attiva, la maschiatura viene eseguita senza interruzione blocco.



Descrizione ciclo**Scarico trucioli**


- 1 L'utensile esegue la foratura alla velocità programmata (S) (in base alla %S), fino alla 1^a profondità di accostamento (accostamento in profondità max. D).
- 2 Arresto mandrino.
- 3 L'utensile viene allontanato dal pezzo alla velocità del mandrino per il ritorno (SR) (in base alla %S), in modo da consentire lo scarico dei trucioli.
- 4 Si ha l'arresto del mandrino, rispettando il tempo di sosta.
- 5 L'utensile esegue la foratura alla velocità mandrino (S), fino alla successiva profondità di accostamento.
- 6 I punti da 2 a 5 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità foro finale programmata (Z1).
- 7 L'utensile viene allontanato dal pezzo alla velocità del mandrino per il ritorno (SR) (in base alla %S). Il mandrino viene arrestato e l'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro del foro al livello di ritorno.

Descrizione ciclo**Rottura trucioli**

- 1 L'utensile esegue la foratura alla velocità programmata (S) (in base alla %S), fino alla 1^a profondità di accostamento (accostamento in profondità max. D).
- 2 Si ha l'arresto del mandrino, rispettando il tempo di sosta.
- 3 L'utensile rientra per il valore di ritorno (V2), in modo da consentire la rottura trucioli.
- 4 L'utensile esegue la foratura alla velocità mandrino (S) (in base alla %S), fino alla successiva profondità di accostamento.
- 5 I punti da 2 a 4 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità foro finale programmata (Z1).
- 7 L'utensile viene allontanato dal pezzo alla velocità del mandrino per il ritorno (SR) (in base alla %S). Il mandrino viene arrestato e l'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro del foro al livello di ritorno.



Foratura/fresatura per filettatura (CYCLE78)

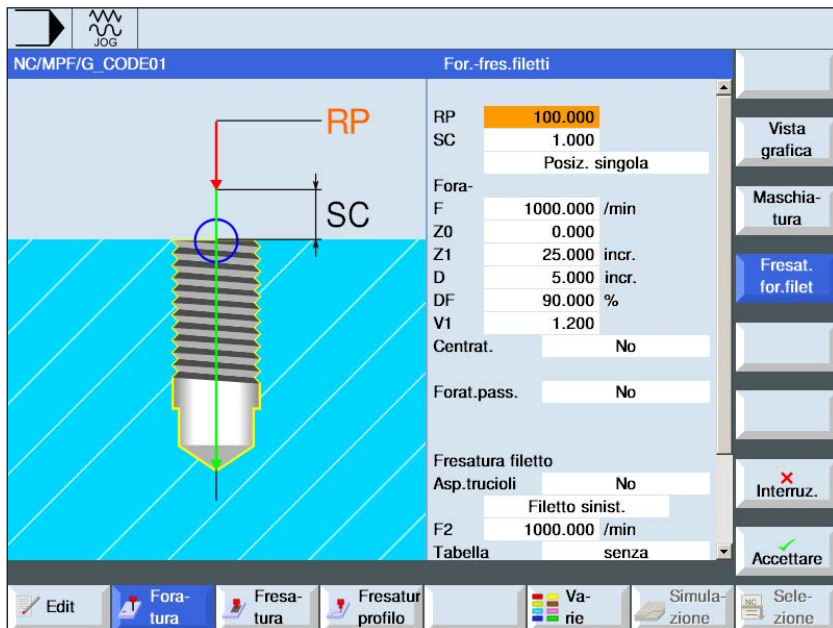

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Praticare il foro nella posizione programmata. • Schema di posizione Posizione con MCALL. 	
F	Avanzamento in foratura	mm/min mm/giro
Z0	Punto di riferimento Z	mm
Z1	Lunghezza filettatura (incrementale) o punto finale del filetto (assoluta).	mm
D	Accostamento in profondità max. <ul style="list-style-type: none"> • $D \geq Z1$: un accostamento della profondità del foro finale. • $D < Z1$: Accostamenti multipli con scarico trucioli. 	
DF	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale per ogni altro accostamento DF=100: Quota di accostamento resta invariata DF<100: La quota di accostamento verrà ridotta verso la profondità foro finale Z1. Esempio: ultimo accostamento 5 mm; DF 80% Successivo accostamento = $5 \times 80\% = 4,0$ mm Altro accostamento = $4,0 \times 80\% = 3,2$ mm, etc. • Quota per ogni altro accostamento 	% mm

Parametro	Descrizione	Unità
V1	Accostamento minimo (solo con DF "Percentuale per ogni altro accostamento"). Con una quota di accostamento minima, sarà possibile programmare l'accostamento in profondità min. (V1). • V1 < Quota di accostamento (DF): Si avrà uno spostamento della quota di accostamento. • V1 > Quota di accostamento (DF): Si avrà l'accostamento con il valore programmato mediante V1.	mm
Alesatura	Alesatura con avanzamento ridotto • sì • no L'avanzamento ridotto in foratura risulta da: Avanzamento in foratura $F1 < 0,15$ mm/giro: Avanzamento di alesatura = 30% di F1 Avanzamento in foratura $F1 \geq 0,15$ mm/giro: Avanzamento di alesatura = 30% di F1	
AZ	Profondità di alesatura con avanzamento ridotto in foratura (incrementale) (solo con alesatura "sì")	
Perforazione	Profondità di foratura rimanente con avanzamento in foratura • sì • no	
ZR	Profondità di foratura rimanente con perforazione (solo con perforazione "sì")	mm
FR	Avanzamento in foratura per profondità di foratura rimanente (solo con perforazione "sì")	mm/mm mm/giro
Scarico trucioli	Scarico trucioli prima della fresatura per filettatura • sì • no Prima della fresatura per filettatura, allontanare la superficie dell'utensile, in modo da consentire lo scarico dei trucioli.	
Senso di rotazione della filettatura	• Filettatura destrorsa • Filettatura sinistrorsa	
F2	Profondità avanzamento di accostamento fresatura per filettatura	mm/min mm/dente
Tabella	Scelta tabella filettatura: • Nessuna • Metrica ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC	
Scelta	Scelta del valore tabella, ad es.: • M1; M5; etc. (metrica ISO) • W1/8"; etc. (Whitworth BSW) • G 1 3/4"; etc. (Whitworth BSP) • N8 - 32 UNC; etc. (UNC) (vedere anche tabella filettatura con rispettivi passi)	


Parametro	Descrizione	Unità
P	<p>Indicazione passo filettatura (solo con selezione tabella "nessuna")</p> <ul style="list-style-type: none"> • a MODULO: $\text{MODULO} = \text{passo}/\pi$ • in filetti a pollice: Tipico ad esempio per filettatura dei tubi. Immettendo a pollice, nel primo campo dei parametri va immesso il numero intero prima del punto decimale, mentre nel secondo e terzo campo il numero dopo il punto decimale come frazione. • in mm/giro • in pollici/giro <p>Il passo di filettatura dipende dall'utensile usato.</p>	<p>MODULO Filetti/" mm/giro pollici/giro</p>
Z2	<p>Valore ritorno prima della fresatura per filettatura (incrementale) Con Z2 viene definita la profondità di filettatura in direzione dell'asse utensile. In questo caso Z2 è riferito alla punta dell'utensile.</p>	
∅	Diametro nominale	
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> • Concorde: Fresare filettatura in un giro. • Discorde: Fresare filettatura in un giro. • Concorde - discorde: Fresare filettatura in 2 giri, eseguendo una prefresatura discorde con sovrametallo definito seguita da una fresatura di finitura concorde con avanzamento di fresatura FS. 	
FS	Avanzamento finitura (solo selezionando "Concorde - discorde")	<p>mm/min mm/dente</p>

Descrizione ciclo

 - 1** Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.
- 2** L'utensile procede con avanzamento in foratura (F1), fino alla prima profondità di foratura (accostamento in profondità max. D). Se non è ancora stata raggiunta la profondità foro finale (Z1), per lo scarico dei trucioli, l'utensile viene riportato in rapido (G0) alla superficie del pezzo. L'utensile si porterà poi in rapido (G0) ad 1 mm sopra la profondità di foratura precedentemente raggiunta, in modo da proseguire nella foratura con l'accostamento successivo e con avanzamento in foratura (F1). Dal 2° accostamento verrà tenuto conto del parametro (percentuale o quota per ogni altro accostamento DF).
- 3** Se nella perforazione, durante il ritorno (FR) viene richiesto un altro avanzamento, la profondità di foratura rimanente (ZR) verrà realizzata con tale avanzamento.
- 4** L'utensile si porta alla posizione di partenza per la fresatura per filettatura.
- 5** La fresatura per filettatura (concorde, discorde o concorde + discorde) verrà eseguita con la profondità di avanzamento di accostamento (F2). Il movimento di entrata e fuoriuscita della fresa avviene su un semicerchio, con accostamento simultaneo nell'asse utensile.



Foratura

 

Posizioni

Posizioni e schema di posizione

Programmando i cicli di lavorazione, è possibile inserire delle posizioni o schemi di posizione.

Una posizione o schema di posizione verrà creato solo dopo il ciclo di lavorazione.


Le posizioni o schemi di posizione consentono di eseguire diverse operazioni di foratura e di filettatura dello stesso diametro in un ciclo. Una posizione definita o uno schema di posizione verrà salvato nella lista dei cicli. A tal fine sono disponibili vari schemi di posizione:

- Posizioni arbitrarie
- Posizionamento in linea, su una griglia o frame
- Posizionamento sul cerchio pieno o parziale




È possibile programmare in successione diversi schemi di posizione. Verranno realizzati in sequenza programmata.

Le tecnologie precedentemente programmate e le posizioni successivamente programmate verranno concatenate in automatico.

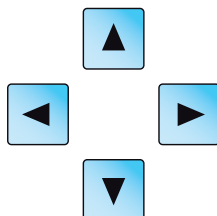

In presenza di più cicli rispetto a quelli visualizzati nella finestra, usare i tasti cursore per spostarsi nell'elenco.

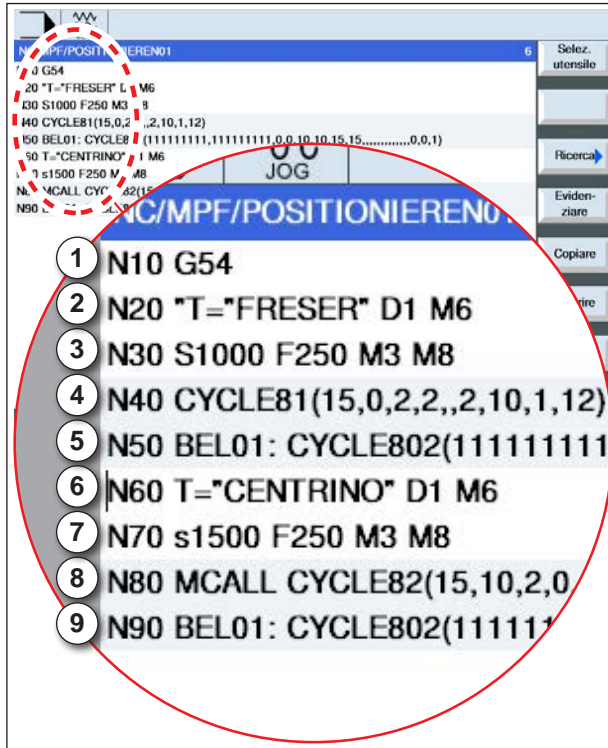

Esempio di combinazione dei cicli di lavorazione con schemi di posizione

Rappresentazione dell'associazione degli schemi di posizione con cicli G-Code:

Un ciclo di lavorazione completo è costituito dal ciclo di lavorazione (1) e dai rispettivi schemi di posizione (2). Deve essere mantenuta la sequenza di programmazione:

Esempio:

- 1 Richiamare spostamenti origine preimpostati (G54).
- 2 Richiamare l'utensile di centraggio con il numero tagliente 1 ed orientare con M6.
- 3 Definire la velocità (S), l'avanzamento (F) ed il senso di rotazione della fresa. Attivare il refrigerante con M8.
- 4 Prima di creare più fori è necessario effettuare il centraggio iniziale. Programmare il ciclo di centratura (Cycle81) con la posizione di lavorazione "Schema di posizione MCALL".
- 5 Programmare lo schema di posizione per il ciclo di centratura.
- 6 Effettuare il cambio utensile, se necessario.
- 7 Definire la velocità (S), l'avanzamento (F) ed il senso di rotazione della fresa. Attivare il refrigerante con M8.
- 8 Programmare il ciclo di foratura (Cycle82) con la posizione di lavorazione "Schema di posizione MCALL".
- 9 Programmare lo schema di posizione per il ciclo di foratura o ripetere lo schema di posizione precedente.


Descrizione ciclo

 
- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile programmato. La lavorazione inizia sempre dal punto di riferimento.
- 2 All'interno dello schema di posizione e raggiungendo lo schema di posizione successivo, si avrà il rientro al livello di ritorno, raggiungendo poi in rapido (G0) la nuova posizione o il nuovo schema di posizione.
- 3 Con le seguenti operazioni tecnologiche (ad es. centraggio - foratura - maschiatura), richiamato l'utensile successivo (ad es. punta a forare), dovrà essere programmato il rispettivo ciclo di foratura, richiamando subito lo schema di posizione.

Ripetere posizioni


Per il raggiungimento ripetuto delle posizioni già programmate, premere il softkey.

- Indicare l'indicatore di salto per la ripetizione e confermare.

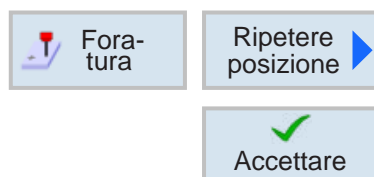




Posizioni arbitrarie (CYCLE802)

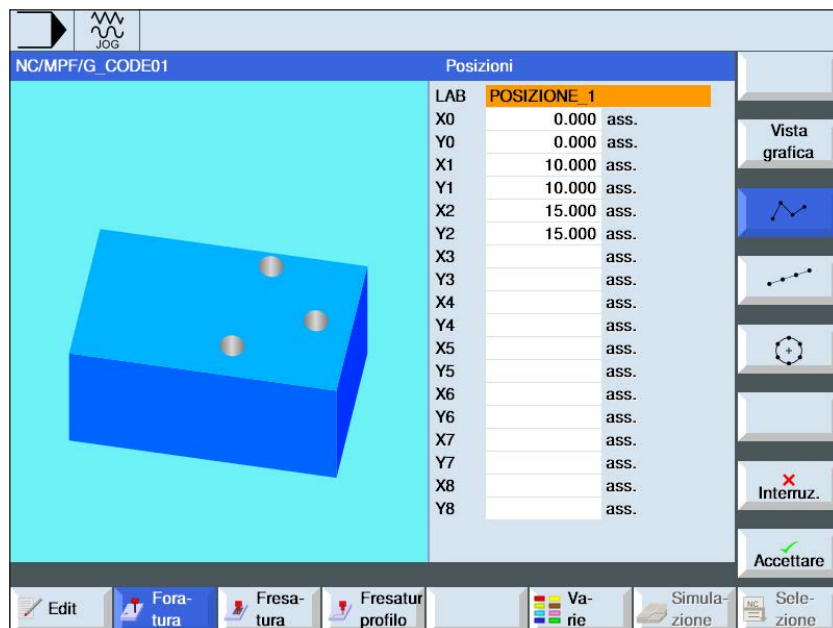


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
LAB	Indicatore di salto per la ripetizione	
X0 Y0	Coordinata X della 1ª posizione (assoluta) Coordinata Y della 1ª posizione (assoluta)	mm
X1...X8 Y1...Y8	Coordinate X della rispettiva posizione (assoluta o incrementale) Coordinate Y della rispettiva posizione (assoluta o incrementale)	mm

 

Schema di posizione linea (HOLES1), griglia o frame (CYCLE801)

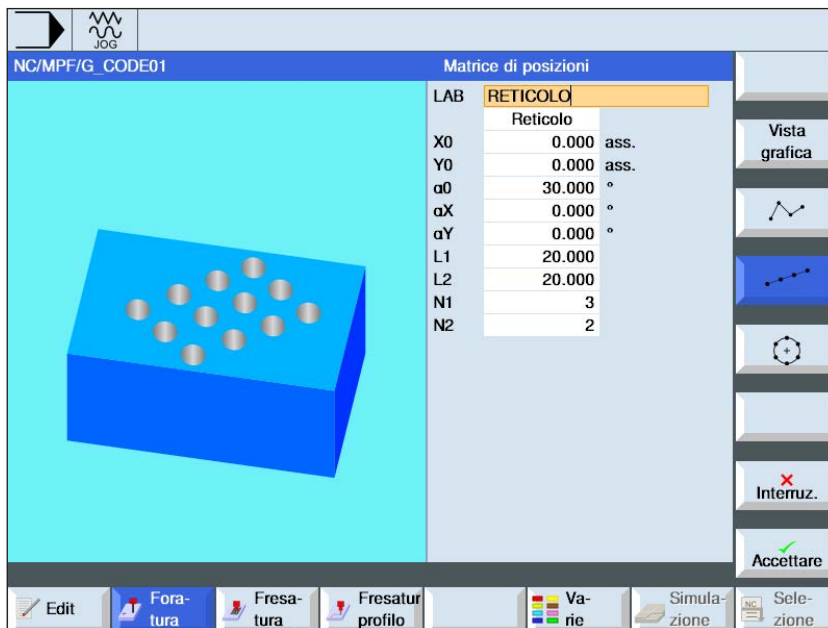


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.


Parametro	Descrizione	Unità
LAB	Indicatore di salto per la ripetizione	
Schema di posizione	<ul style="list-style-type: none"> Linea (HOLES1) Griglia (CYCLE801) Frame (CYCLE801) 	
X0 Y0	Coordinata del punto di riferimento (assoluta).	mm
$\alpha 0$	Angolo della linea, relativo all'asse X Angolo positivo: La linea viene ruotata in senso antiorario. Angolo negativo: La linea viene ruotata in senso orario.	Gradi
L0	Distanza della 1ª posizione al punto di riferimento (solo selezionando "Schema di posizione linea")	mm
L	Distanza tra le posizioni (solo selezionando "Schema di posizione linea")	mm
N	Numero di posizioni (solo selezionando "Schema di posizione linea")	
L1 L2	Spaziatura tra righe e colonne (solo selezionando "Schema di posizione griglia o frame")	mm
N1 N2	Numero di righe e colonne (solo selezionando "Schema di posizione griglia o frame")	

Descrizione ciclo

 - 1 La lavorazione inizia sempre in corrispondenza dell'angolo più vicino del frame o della griglia oppure alla fine della riga. L'esecuzione dello schema di posizione frame ripresa in senso antiorario.



Schema di posizione cerchio (HOLES2)

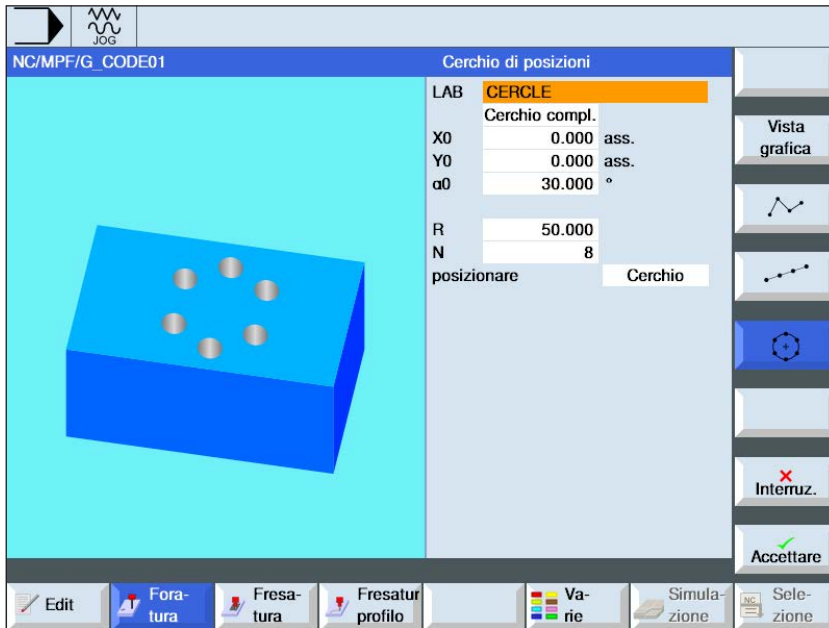


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
LAB	Indicatore di salto per la ripetizione	
Schema cerchio	<ul style="list-style-type: none"> Cerchio pieno Cerchio parziale 	
X0 Y0	Coordinata del punto di riferimento (assoluta).	mm
α_0	Angolo iniziale per la prima posizione Angolo positivo: Il cerchio pieno viene ruotato in senso antiorario. Angolo negativo: Il cerchio pieno viene ruotato in senso orario.	Gradi
α_1	Angolo di anticipo (solo selezionando "Schema cerchio cerchio parziale") Eseguito il primo foro, tutte le altre posizione vengono spostate di quest'angolo. Angolo positivo: altre posizioni vengono ruotate in senso antiorario. Angolo negativo: altre posizioni vengono ruotate in senso orario.	Gradi
R	Raggio	mm
N	Numero di posizioni	
Posizionamento	Movimento di spostamento tra le posizioni <ul style="list-style-type: none"> Retta La posizione successiva viene raggiunta in rapido (G0) sulla retta. Cerchio La posizione successiva viene raggiunta su una traiettoria circolare con l'avanzamento programmato (FP). 	


Descrizione ciclo

 - Lo schema cerchio viene eseguito in senso orario o antiorario, in funzione dell'angolo.




Fresatura

 - Fresatura a spianare (CYCLE61)
- Tasca (POCKET3, POCKET4)
- Perno (CYCLE76, CYCLE77, CYCLE79)
- Cava (SLOT1, SLOT2, CYCLE899)
- Fresatura per filettatura (CYCLE70)
- Incisione (CYCLE60)



Fresatura a spianare (CYCLE61)

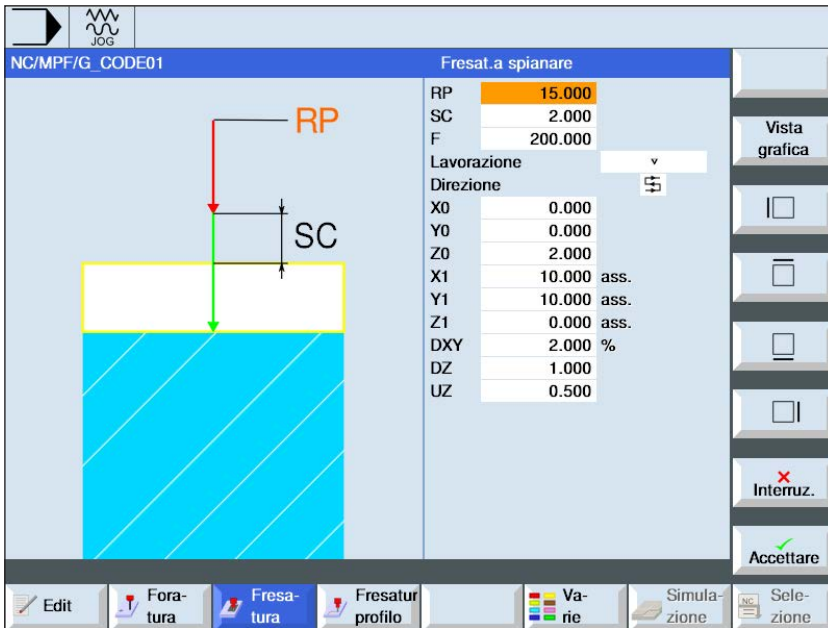

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▾ Sgrossatura ▾ ▾ Finitura 	
Senso	direzione di lavorazione alternata <ul style="list-style-type: none"> ⤵ ⤴ stessa direzione di lavorazione <ul style="list-style-type: none"> ⤵ ⤴ 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: 1. Spigolo in X e Y Altezza del pezzo grezzo	mm mm
X1 Y1 Z1	2. Spigolo in X e Y (assoluto) o 2. spigolo X e Y relativo a X0 e Y0 (incrementale) L'altezza del pezzo finito (assoluta) o altezza del pezzo finito relativa a Z0 (incrementale)	
DXY	<ul style="list-style-type: none"> Accostamento piano max. Accostamento piano in %, quale proporzione tra accostamento piano (mm) ed il diametro della fresa (mm) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo per sgrossatura)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura	mm

Descrizione ciclo

- 1 Nella lavorazione verticale, il punto di partenza è sempre sopra o sotto.
Il sistema di controllo indica il punto di partenza e quello finale.
- 2 La lavorazione avviene dall'esterno.

Sgrossatura:

La superficie viene fresata.

L'utensile di sposta sopra lo spigolo del pezzo.

Finitura:

La superficie viene fresata una volta sola.

L'utensile si sposta al livello X/Y per la distanza di sicurezza. Infine la fresa viene allontanata.

Per la finitura deve essere registrato lo stesso sovrametallo di finitura come per la sgrossatura.

Il sovrametallo di finitura verrà usato nel posizionamento di allontanamento dell'utensile.

Accostamento in profondità viene sempre eseguito al di fuori del pezzo.

Durante la fresatura a spianare, il diametro effettivo della fresa per l'utensile viene memorizzato nella tabella utensili.

Selezionare limiti

Per ogni limite desiderato, premere il rispettivo softkey. I limiti vengono visualizzati dal sistema di controllo.



- a sinistra



- in alto




- in basso



- a destra



Tasca rettangolare (POCKET3)

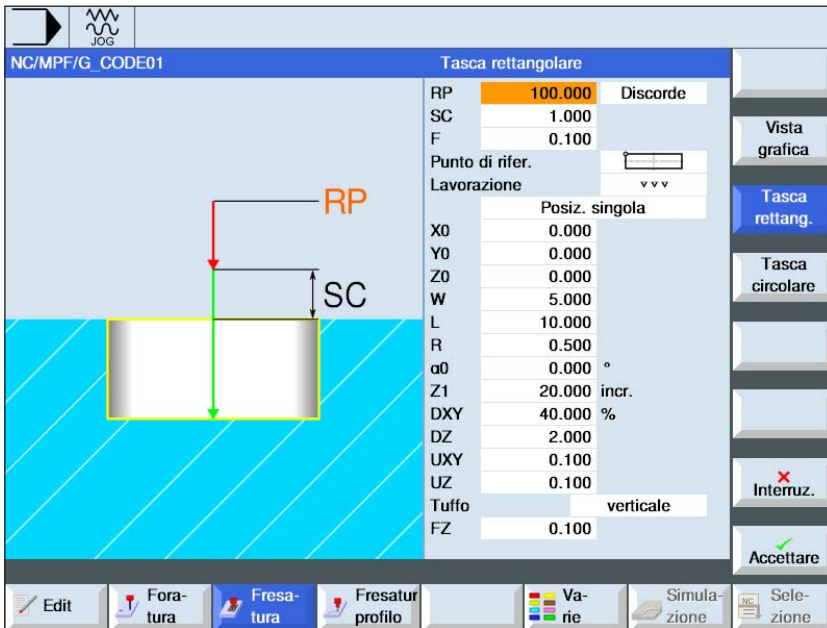

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> (centro) (in basso a sinistra) (in basso a destra) (in alto a sinistra) (in alto a destra) 	
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura ▽▽▽ Finitura bordo Smussatura 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Schema di posizione Fresare tasca rettangolare nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). Posizione semplice Posizione con MCALL 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
W	Larghezza della tasca	mm
L	Lunghezza della tasca	mm

Parametro	Descrizione	Unità
R	Raggio dell'angolo	mm
α_0	Angolo di rotazione	Gradi
Z1	Profondità relativa a Z0 (incrementale) o profondità tasca (assoluta) (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano in %, quale proporzione tra accostamento piano (mm) ed il diametro della fresa (mm); (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo con sgrossatura); (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura; (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
Modalità di entrata	(solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo) <ul style="list-style-type: none"> • verticale: Entrare nel materiale verticalmente nel centro tasca. La profondità di accostamento corrente calcolata verrà realizzata in corrispondenza del centro tasca in un blocco. La fresa deve agire in corrispondenza del centro oppure deve essere eseguita preforatura. • a spirale: Penetrazione con traiettoria a spirale. Il centro della fresa segue la traiettoria a spirale definita dal raggio e dalla profondità al giro (elica). Una volta raggiunta la profondità per l'accostamento, verrà eseguito un altro cerchio pieno, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. • oscillante: Penetrazione oscillante sull'asse centrale della tasca rettangolare. Il centro della fresa oscilla sulla traiettoria lineare, fino a raggiungere l'accostamento in profondità. Raggiunta la profondità, la traiettoria verrà ripetuta senza accostamento in profondità, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. 	
FZ	Profondità avanzamento di accostamento (solo se verticale)	mm/min mm/dente
EP	Passo max spirale (solo con penetrazione elicoidale)	mm/giro
ER	Raggio spirale (solo con penetrazione elicoidale). Il raggio non deve essere superiore a quello della fresa, altrimenti rimane il materiale.	mm
EW	Angolazione massima penetrazione (solo con penetrazione oscillante)	Gradi
Svuotamento	(solo per sgrossatura) <ul style="list-style-type: none"> • Lavorazione completa. La tasca rettangolare viene fresata nel materiale pieno. • Lavorazione successiva. Una tasca rettangolare più piccolo o un foro è già disponibile. È possibile ingrandirlo in uno o più assi. Ciò richiede la programmazione dei parametri AZ, W1 e L1. 	
AZ	Profondità predisposizione (solo con lavorazione successiva)	mm
W1	Larghezza predisposizione (solo con lavorazione successiva)	mm
L1	Lunghezza predisposizione (solo con lavorazione successiva)	mm


Parametro	Descrizione	Unità
FS	Larghezza smusso per smussatura – (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (assoluta o incrementale) – (solo per smussatura)	mm

Descrizione ciclo

- 1** Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno, in corrispondenza del centro della tasca rettangolare ed alla distanza di sicurezza.
- 2** L'utensile di fresatura entra nel materiale in base alla strategia selezionata.
- 3a** Lavorazione ▽ Sgrossatura
Durante la sgrossatura verranno lavorati, a partire dal centro, i singoli piani della tasca rettangolare, fino a raggiungere la profondità Z1.
- 3b** Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura
Durante la finitura si parte sempre con la lavorazione del bordo. Nel processo il bordo della tasca rettangolare viene raggiunto in un quarto di cerchio, nel quale viene unito al raggio dell'angolo. Nell'ultimo accostamento il fondo viene finito a partire dal centro.
- 3c** Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura bordo
Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato solo l'ultimo accostamento (finitura fondo).
- 3d** Lavorazione Smussatura
Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore della tasca rettangolare.
- 4** La lavorazione della tasca rettangolare avviene sempre dall'interno verso l'esterno, con modalità di lavorazione selezionata.
- 5** L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Tasca circolare (POCKET4)

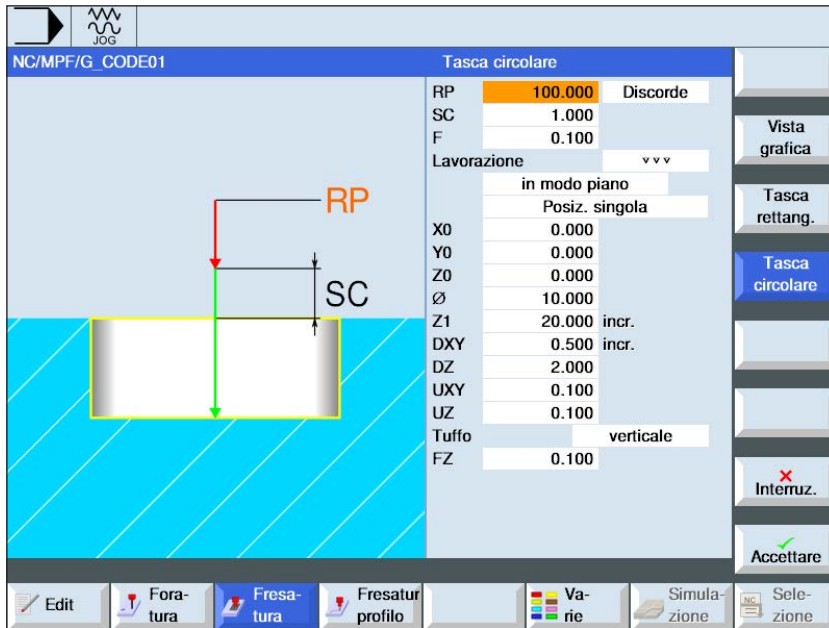

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▾ Sgrossatura ▾ ▾ Finitura ▾ ▾ ▾ Finitura bordo • Smussatura 	
Tipo di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • In piano Lavorazione in piano della tasca circolare • A spirale Lavorazione a spirale della tasca circolare 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Verrà fresata una tasca circolare sulla posizione programmata (X0, Y0, Z0). • Schema di posizione Verranno fresate più tasche circolari sullo schema di posizione (ad es. cerchio pieno, cerchio parziale, griglia, etc.). 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento = centro della tasca circolare: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
Ø	Diametro della tasca	mm
Z1	Profondità tasca (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▾, ▾ ▾ ▾ o ▾ ▾ ▾ bordo)	mm


Parametro	Descrizione	Unità
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrmetallico di finitura (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
Penetrazione	<p>(solo selezionando "in piano", ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • verticale: Entrare nel materiale verticalmente nel centro tasca La profondità di accostamento calcolata verrà realizzata in corrispondenza del centro tasca verticalmente. Avanzamento: Avanzamento di accostamento come programmato con FZ. Entrando nel materiale verticalmente, in corrispondenza del centro della tasca, fresa deve agire in corrispondenza del centro oppure deve essere eseguita preforatura. • a spirale: Penetrazione con traiettoria a spirale Il centro della fresa segue, con l'avanzamento di lavorazione, la traiettoria a spirale definita dal raggio e dalla profondità al giro. Una volta raggiunta la profondità per l'accostamento, verrà eseguito un altro cerchio pieno, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. 	
FZ	Profondità avanzamento di accostamento	mm/min mm/dente
EP	Passo max spirale (solo con penetrazione elicoidale)	mm/giro
ER	Raggio spirale (solo con penetrazione elicoidale) Il raggio non deve essere superiore a quello della fresa, altrimenti rimane il materiale.	mm
Svuotamento	<ul style="list-style-type: none"> • Lavorazione completa La tasca circolare deve essere fresata nel materiale pieno (ad es. tavola in ghisa). • Lavorazione successiva Una tasca circolare o un foro è già disponibile, verrà ingrandito. Devono essere programmati i parametri AZ e Ø1. 	
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
AZ	Profondità predisposizione (solo con lavorazione successiva)	mm
Ø1	Diametro predisposizione (solo con lavorazione successiva)	mm

Descrizione ciclo**Modalità di entrata in piano**


- 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno, in corrispondenza del centro della tasca ed alla distanza di sicurezza.
- 2 L'utensile di fresatura entra nel materiale in base alla strategia selezionata.
- 3a Lavorazione ▾ Sgrossatura
Durante la sgrossatura verranno lavorati, a partire dal centro, i singoli piani della tasca circolare, fino a raggiungere la profondità Z1.
- 3b Lavorazione ▾ ▾ Finitura
Durante la finitura si parte sempre con la lavorazione del bordo. Durante il processo il bordo della tasca viene raggiunto in un quarto di cerchio, nel quale viene unito al raggio della tasca. Nell'ultimo accostamento il fondo viene finito a partire dal centro.
- 3c Lavorazione ▾ ▾ Finitura bordo
Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato l'ultimo accostamento (finitura fondo).
- 4 La lavorazione della tasca circolare avviene sempre dall'interno verso l'esterno, con modalità di lavorazione selezionata. Il materiale viene asportato orizzontalmente "a strati".
- 5 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.

Descrizione ciclo**Modalità di entrata a spirale**

 - 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno, in corrispondenza del centro della tasca ed alla distanza di sicurezza.
- 2 L'utensile di fresatura viene portato al primo diametro di lavorazione ed entra nel materiale in base alla strategia selezionata.
- 3a Lavorazione ▾ Sgrossatura
Durante la sgrossatura la tasca circolare viene lavorata con movimenti elicoidali dall'alto verso il basso. Sulla profondità della tasca viene eseguito un cerchio pieno, in modo da rimuovere il materiale residuo. L'utensile viene allontanato dal bordo e dal fondo della tasca in un quarto di cerchio e riportato in rapido alla distanza di sicurezza. La sequenza viene ripetuta a conchiglia dall'interno verso l'esterno, fino al completamento della tasca circolare.
- 3b Lavorazione ▾ ▾ Finitura
Nella finitura il bordo viene lavorato inizialmente con un movimento elicoidale fino al fondo. Sulla profondità della tasca viene eseguito un cerchio pieno, in modo da rimuovere il materiale residuo. Il fondo viene fresato a spirale dall'esterno verso l'interno. Dal centro della tasca viene effettuato il rientro in rapido alla distanza di sicurezza.
- 3c Lavorazione ▾ ▾ Finitura bordo
Nella finitura bordo, il bordo viene lavorato inizialmente con un movimento elicoidale fino al fondo. Sulla profondità della tasca viene eseguito un cerchio pieno, in modo da rimuovere il materiale residuo. L'utensile viene allontanato dal bordo e dal fondo della tasca in un quarto di cerchio e riportato in rapido alla distanza di sicurezza.
- 4 La lavorazione della tasca circolare avviene con modalità di lavorazione selezionata, fino alla profondità della tasca o fino alla profondità tasca con sovrametallo di finitura.
- 5 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Perno rettangolare (CYCLE76)

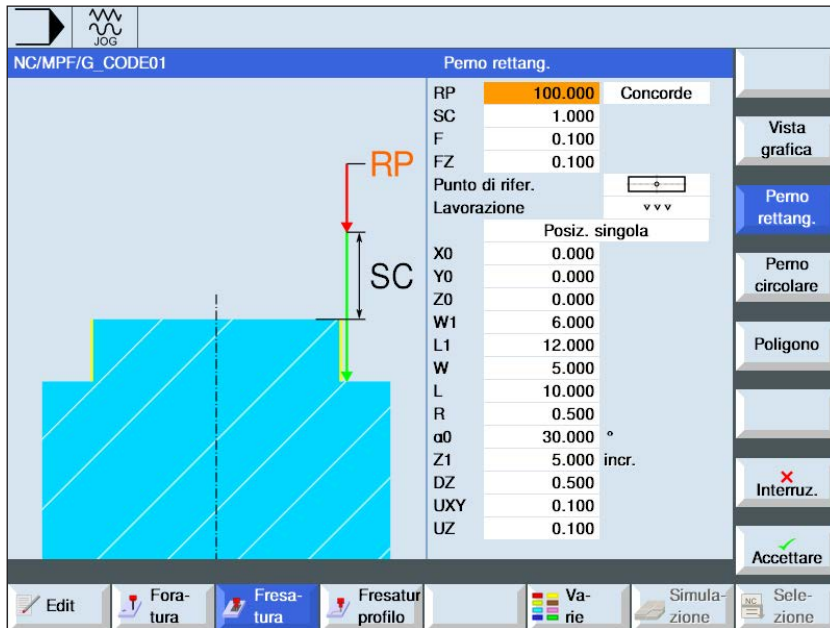


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> Fresatura concorde Fresatura discorde 	
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
FZ	Profondità avanzamento di accostamento	mm/min
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> (centro) (in basso a sinistra) (in basso a destra) (in alto a sinistra) (in alto a destra) 	
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura Smussatura 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Posizione semplice Fresare perno rettangolare nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). Schema di posizione Fresare perno rettangolare sullo schema di posizione. 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
W	Larghezza del perno	mm
L	Lunghezza del perno	mm


Parametro	Descrizione	Unità
R	Raggio dell'angolo	mm
$\alpha 0$	Angolo di rotazione	Gradi
Z1	Profondità perno (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
UXY	Piano sovrametallo di finitura alla lunghezza (L) del perno circolare ed alla larghezza (W) del perno circolare. Le dimensioni più ridotte del perno circolare verranno raggiunte richiamando nuovamente il ciclo e riprogrammandolo con sovrametallo di finitura ridotto. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
W1	Larghezza perno pezzo grezzo (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
L1	Lunghezza perno pezzo grezzo (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

Descrizione ciclo

 - 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sull'asse positivo X ruotato di $\alpha 0$.
- 2 L'utensile raggiunge il profilo del perno lateralmente in un semicerchio e con l'avanzamento di lavorazione. Prima avviene l'accostamento della profondità di lavorazione, poi il movimento nel piano. Il perno rettangolare viene lavorato in senso orario o antiorario, in base al senso di rotazione della lavorazione programmata (discorde/concorde).
- 3a Lavorazione ▽ Sgrossatura
Nella sgrossatura il perno rettangolare viene contornato, fino a raggiungere il sovrametallo di finitura programmato.
- 3b Lavorazione ▽ ▽ Finitura
Nella finitura il perno rettangolare viene contornato, fino a raggiungere la profondità Z1.
- 3c Lavorazione smussatura
Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore del perno rettangolare.
- 4 Una volta contornato il perno rettangolare, l'utensile viene allontanato dal profilo in un semicerchio e viene effettuato l'accostamento della profondità di lavorazione successiva.
- 5 Il perno rettangolare viene di nuovo raggiunto in un semicerchio e contornato. L'operazione viene ripetuta, fino a raggiungere la profondità del perno programmata.
- 6 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Perno circolare (CYCLE77)

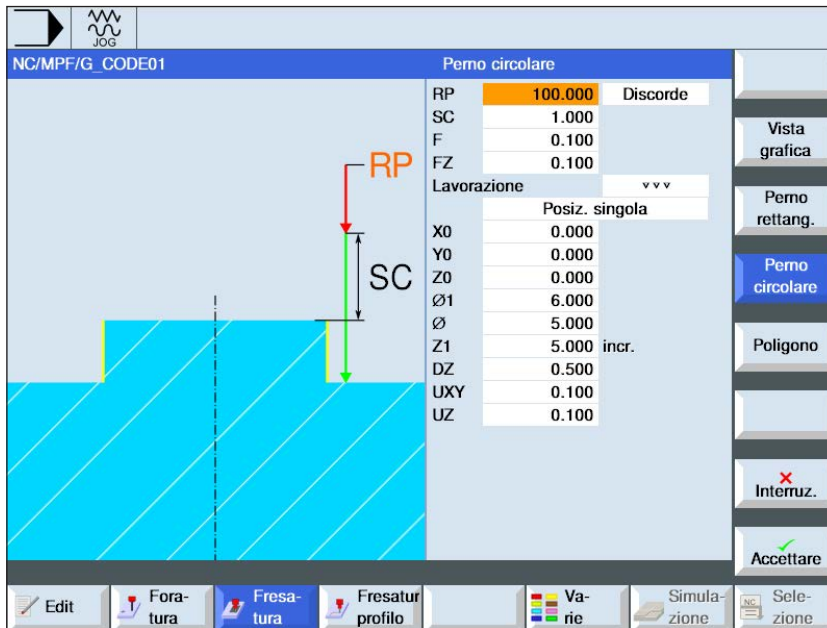


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> Fresatura concorde Fresatura discorde 	
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
FZ	Profondità avanzamento di accostamento	mm/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura Smussatura 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Posizione semplice Fresare perno circolare nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). Schema di posizione Fresare perno circolare sullo schema di posizione. 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
Ø	Diametro perno	mm
R	Raggio dell'angolo	mm
α0	Angolo di rotazione	Gradi
Z1	Profondità perno (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽ o ▽▽▽)	mm


Parametro	Descrizione	Unità
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
UXY	Piano sovrametallo di finitura alla lunghezza (L) del perno circolare ed alla larghezza (W) del perno circolare. Le dimensioni più ridotte del perno circolare verranno raggiunte richiamando nuovamente il ciclo e riprogrammandolo con sovrametallo di finitura ridotto. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
Ø1	Diametro perno pezzo grezzo (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

Descrizione ciclo

 - 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sempre sull'asse positivo X.
- 2 L'utensile raggiunge il profilo del perno lateralmente in un semicerchio e con l'avanzamento di lavorazione. Prima avviene l'accostamento della profondità di lavorazione, poi il movimento nel piano. Il perno circolare viene lavorato in senso orario o antiorario, in base al senso di rotazione della lavorazione programmato (discorde/concorde).
- 3a Lavorazione ▽ Sgrossatura
Nella sgrossatura il perno circolare viene contornato, fino a raggiungere il sovrametallo di finitura programmato.
- 3b Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura
Nella finitura il perno circolare viene contornato, fino a raggiungere la profondità Z1.
- 3c Lavorazione smussatura
Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore del perno circolare.
- 4 Una volta contornato il perno circolare, l'utensile viene allontanato dal profilo in un semicerchio e viene effettuato l'accostamento della profondità di lavorazione successiva.
- 5 Il perno circolare viene di nuovo raggiunto in un semicerchio e contornato. L'operazione viene ripetuta, fino a raggiungere la profondità del perno programmata.
- 6 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Poligono (CYCLE79)

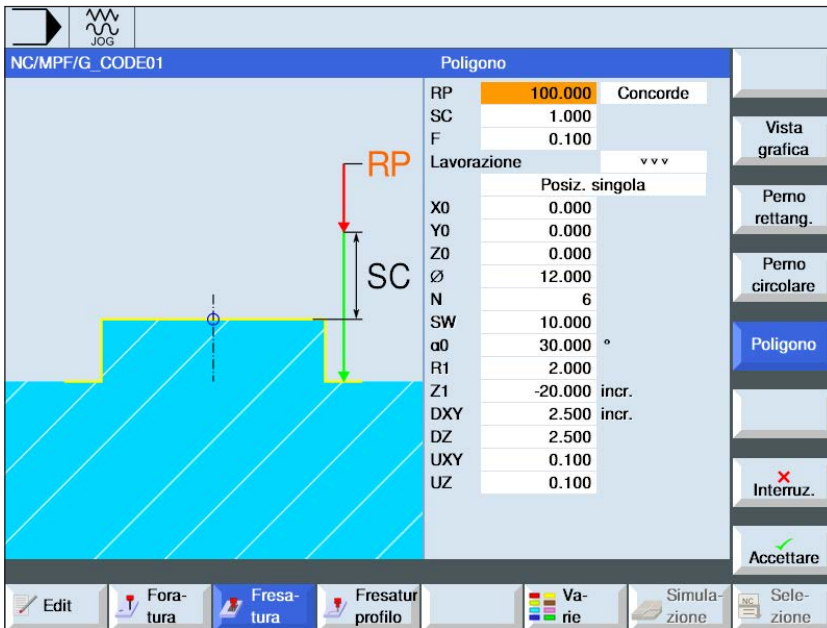

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> Fresatura concorde Fresatura discorde 	
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
FZ	Profondità avanzamento di accostamento	mm/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura ▽▽▽ Finitura (bordo) Smussatura 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Posizione semplice Fresare perno circolare nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). Schema di posizione Fresare perno circolare sullo schema di posizione. 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
Ø	Diametro del perno pezzo grezzo	mm
N	Numero degli angoli	mm
SW o L	Larghezza piano trasversale o lunghezza angolo	
α0	Angolo di rotazione	Gradi
R1 o FS1	Raggio di arrotondamento o larghezza smusso	
Z1	Profondità poligono (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽ , ▽▽ o ▽▽▽ bordo)	mm


Parametro	Descrizione	Unità
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano. (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrmetallico di finitura (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm %

Descrizione ciclo

- 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sempre sull'asse positivo X.
- 2 L'utensile raggiunge il profilo del poligono lateralmente in un quarto di cerchio e con l'avanzamento di lavorazione. Prima avviene l'accostamento della profondità di lavorazione, poi il movimento nel piano. Il poligono viene lavorato in senso orario o antiorario, in base al senso di rotazione della lavorazione programmato (discorde/concorde).
- 4 Una volta lavorato il primo piano, l'utensile si distacca dal profilo con un quarto di cerchio e viene effettuato l'accostamento della profondità di lavorazione successiva.
- 5 Il poligono viene di nuovo accostato in un quarto di cerchio. L'operazione viene ripetuta, fino a raggiungere la profondità del perno programmata.
- 6 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Cava longitudinale (SLOT1)

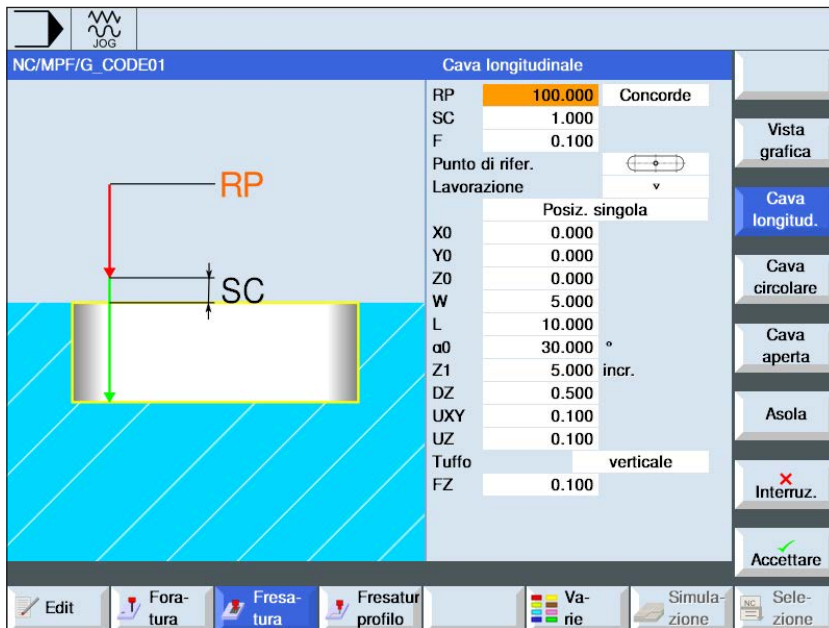


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> Fresatura concorde Fresatura discorde 	
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> (bordo sinistro) (interno a sinistra) (centro) (interno a destra) (bordo destro) 	
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura ▽▽▽ Finitura bordo Smussatura 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Posizione semplice Fresare la cava nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). Schema di posizione Fresare più cave sullo schema di posizione programmato (ad es. cerchio parziale, griglia, linea). 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
W	Larghezza della cava	mm
L	Lunghezza della cava	mm


Parametro	Descrizione	Unità
$\alpha 0$	Angolo di rotazione	Gradi
Z1	Profondità cava (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo) 	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
Penetrazione	<p>(solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • preforatura: Accostamento al punto di riferimento anticipato della distanza di sicurezza con G0. • verticale: Entrare nel materiale verticalmente nel centro della cava longitudinale: Si avrà lo spostamento al centro della tasca, alla profondità di accostamento. Con questo settaggio la fresa deve agire in corrispondenza del centro. • a spirale: Penetrazione con traiettoria a spirale: Il centro della fresa segue la traiettoria a spirale definita dal raggio e dalla profondità al giro (elica). Una volta raggiunta la profondità per l'accostamento, verrà eseguita un'altra cava longitudinale piena, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. • oscillante: Penetrazione oscillante sull'asse centrale della cava longitudinale: Il centro della fresa oscilla su una traiettoria lineare, fino a raggiungere l'accostamento in profondità. Raggiunta la profondità, la traiettoria verrà ripetuta senza accostamento in profondità, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. 	
FZ	Profondità avanzamento di accostamento (solo con penetrazione verticale)	mm/min mm/dente
EP	Passo spirale	mm/giro
ER	Raggio spirale	mm
EW	Angolazione massima penetrazione (solo con penetrazione oscillante)	Gradi
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

Descrizione ciclo

 - 1** Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sull'asse positivo X ruotato di $\alpha 0$.
- 2** L'utensile di fresatura entra nel materiale in base alla strategia selezionata.
- 3** La lavorazione della cava longitudinale avviene sempre dall'interno verso l'esterno, con modalità di lavorazione selezionata.
 - 3a** Lavorazione ▽ Sgrossatura
Durante la sgrossatura verranno lavorati i singoli piani della cava, fino a raggiungere la profondità Z1.
 - 3b** Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura
Durante la finitura si parte sempre con la lavorazione del bordo. Nel processo il bordo della cava viene raggiunto in un quarto di cerchio, nel quale viene unito al raggio dell'angolo. Nell'ultimo accostamento il fondo viene finito a partire dal centro.
 - 3c** Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura bordo
Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato solo l'ultimo accostamento (finitura fondo).
 - 3d** Lavorazione Smussatura
Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore della cava longitudinale.
- 4** L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Cava circolare (SLOT2)

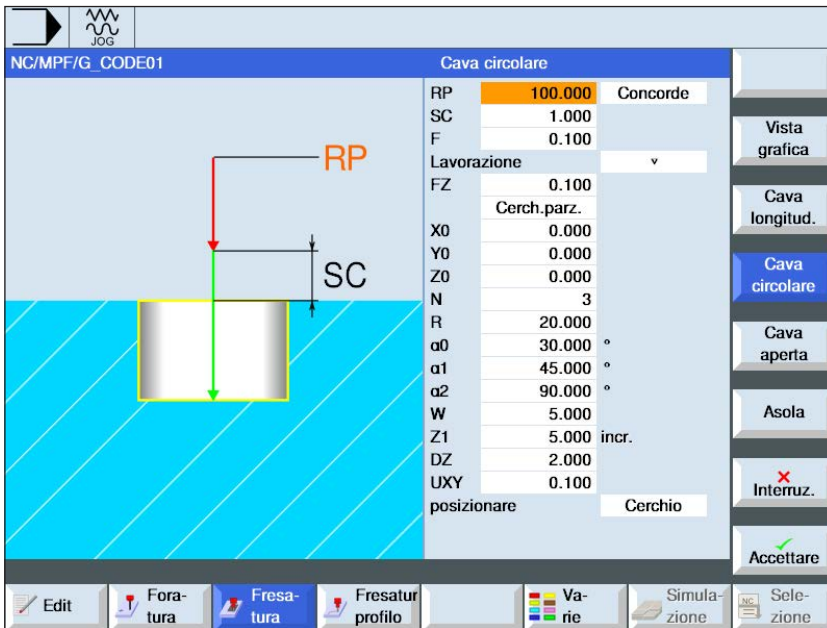

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> Fresatura concorde Fresatura discorde 	
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽▽ Finitura ▽▽▽ Finitura bordo Smussatura 	
FZ	Profondità avanzamento di accostamento	mm/min
Schema cerchio	<ul style="list-style-type: none"> Cerchio pieno Le cave circolari vengono collocate su un cerchio pieno. La distanza tra le cave circolari è sempre uguale e viene calcolata dal sistema di controllo. Cerchio parziale Le cave circolari vengono collocate su un cerchio parziale. La distanza tra le cave circolari può essere definita con l'angolo α_2. 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al centro: Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
N	Numero di cave	mm
R	Raggio della cava circolare	mm

Parametro	Descrizione	Unità
$\alpha 0$	Angolo iniziale	Gradi
$\alpha 1$	Angolo di apertura della cava	Gradi
$\alpha 2$	Angolo di anticipo (solo per cerchio parziale)	Gradi
W	Larghezza della cava	mm
Z1	Profondità cava (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
Posizionamento	Movimento di spostamento tra le cave: <ul style="list-style-type: none"> • Retta: La posizione successiva viene raggiunta in rapido sulla retta. • Cerchio: La posizione successiva viene raggiunta su una traiettoria circolare con l'avanzamento programmato FP. 	

Avviso:

Per creare una cava circolare, inserire il numero (N)=1 e l'angolo di apertura ($\alpha 1$) = 360°.

**Descrizione ciclo**

1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) all'altezza del livello di ritorno, in corrispondenza del centro del semicerchio a fine cava ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sull'asse positivo X ruotato di $\alpha 0$.

2 L'utensile di fresatura entra nel materiale con l'avanzamento di lavorazione, in base alla strategia selezionata. Viene tenuto conto dell'accostamento max. nella direzione Z, nonché del sovrmetallico di finitura.

3a Lavorazione ▽ Sgrossatura

Durante la sgrossatura verranno lavorati, a partire dal centro del semicerchio a fine cava, i singoli piani della cava, fino a raggiungere la profondità Z1.

Diametro minimo dell'utensile di fresatura: 1/2 larghezza cava W – sovrmetallico di finitura UXY ≤ diametro fresa

3b Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura

La lavorazione nella finitura parte sempre con il bordo, fino a raggiungere la profondità Z1. Nel processo il bordo della cava viene raggiunto in un quarto di cerchio, nel quale viene

unito al raggio. Con l'ultimo accostamento verrà eseguita la finitura del fondo, a partire dal centro del semicerchio a fine cava.

Diametro minimo dell'utensile di fresatura: 1/2 larghezza cava W ≤ diametro fresa

3c Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura bordo

Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato solo l'ultimo accostamento (finitura fondo).

Diametro minimo dell'utensile di fresatura: Sovrametallico di finitura UXY ≤ diametro fresa

 
3d Lavorazione Smussatura

Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore della cava circolare.


4 Eseguita la prima cava circolare, l'utensile viene portato in rapido al livello di ritorno.

5 La cava circolare successiva viene raggiunta su una traiettoria lineare o circolare per essere poi fresata.

6 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Cava aperta (CYCLE899)

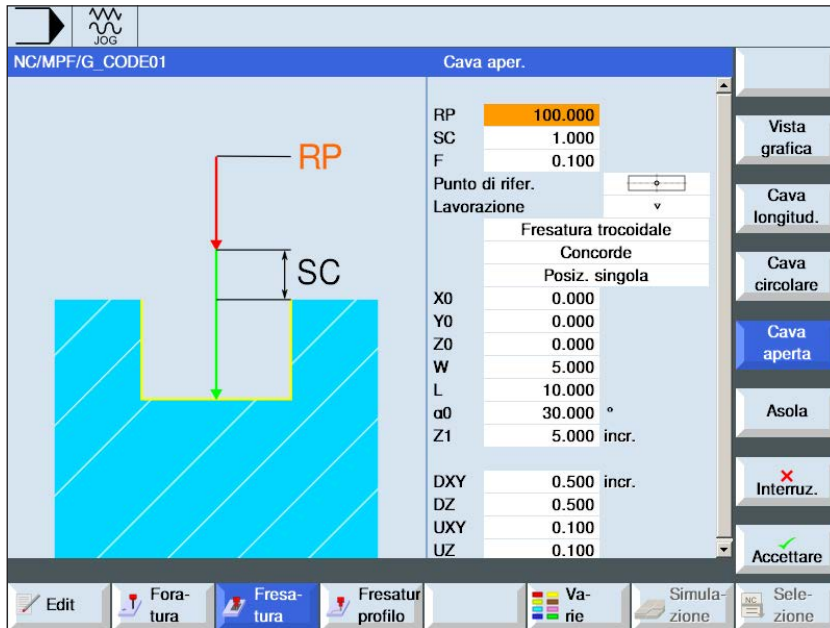

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> (bordo sinistro) (centro) (bordo destro) 	
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▾ Sgrossatura ▾ ▾ Prefinitura ▾ ▾ ▾ Finitura ▾ ▾ ▾ Finitura fondo ▾ ▾ ▾ Finitura bordo • Smussatura 	
Direzione di fresa-tura	<ul style="list-style-type: none"> • Fresa-tura concorde • Fresa-tura discorde • Fresa-tura concorde/discorde 	
Tecnologia	<ul style="list-style-type: none"> • Fresa-tura trocoidale • Movimento circolare della fresa attraverso la cava ed il ritorno. • Fresa-tura a tuffo • Movimenti di foratura sequenziali lungo l'asse utensile. 	

Parametro	Descrizione	Unità
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Fresare una cava nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). • Schema di posizione Fresare più cave sullo schema di posizione programmato (ad es.: cerchio pieno o griglia). 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
W	Larghezza della cava	mm
L	Lunghezza della cava	mm
$\alpha 0$	Angolo della cava	Gradi
Z1	Profondità cava (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ∇ , $\nabla \nabla$ o $\nabla \nabla \nabla$)	mm
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Schema di posizione Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ∇) 	mm
DZ	Accostamento in profondità max.	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (bordo cava)	mm
UZ	Profondità sovrmetallico di finitura (bordo cava)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

Condizioni limite generali:

- Finitura 1/2 larghezza cava $W \leq$ diametro fresa
- Finitura bordo sovrmetallico di finitura $UXY \leq$ diametro fresa
- Angolo di punta per la smussatura deve essere inserito nella tabella utensili.

Condizioni limite per fresatura trocoidale:

- Sgrossatura: 1/2 larghezza cava W – sovrmetallico di finitura $UXY \leq$ diametro fresa
- Larghezza cava: min. 1,15 x diametro fresa + sovrmetallico di finitura max. 2 x diametro fresa + 2 x sovrmetallico di finitura
- Accostamento radiale: min. 0,02 x diametro fresa max. 0,25 x diametro fresa
- Profondità max. di accostamento \leq altezza di taglio della fresa

Condizioni limite per fresatura a tuffo:

- Sgrossatura: 1/2 larghezza cava W - sovrmetallico di finitura $UXY \leq$ diametro fresa
- Accostamento max. radiale: L'accostamento massimo dipende dalla larghezza di taglio della fresa.

- Passo: L'incremento laterale è dato dalla larghezza della cava desiderata, dal diametro della fresa e dal sovrmetallico di finitura
- Ritorno: Il ritorno avviene mediante il ritiro ad un angolo di 45°, se l'angolo di contatto è inferiore ai 180°. Altrimenti il ritorno verticale viene eseguito come in caso di foratura.
- Ritiro: Il ritiro avviene verticalmente alla superficie di contatto.
- Distanza di sicurezza: Portare la distanza di sicurezza oltre la fine del pezzo, in modo da prevenire arrotondamenti delle pareti della cava sulle estremità.

La larghezza di taglio della fresa per l'accostamento max. radiale non può essere testata.

Descrizione ciclo**Fresatura trocoidale**

1 Il sistema di controllo porta l'utensile in rapido (G0) sul punto iniziale davanti alla cava ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sull'asse positivo X ruotato di α_0 .

2 L'utensile viene portato alla profondità di taglio.

3 La lavorazione della cava aperta avviene sempre sull'intera lunghezza della cava, con modalità di lavorazione selezionata.

3a Lavorazione ▽ Sgrossatura

La sgrossatura viene effettuata con un movimento circolare della fresa. Con tali movimenti la fresa viene fatta avanzare progressivamente nel piano. Se la fresa ha percorso l'intera cava, eseguirà il ritorno sempre con movimenti circolari, scendendo al livello successivo (profondità di accostamento) nella direzione Z. L'operazione viene ripetuta, fino a raggiungere la profondità preimpostata della cava più il sovrametallo di finitura.

3b Lavorazione ▽ ▽ Prefinitura

In presenza di troppo materiale residuo sulle pareti della cava, gli spigoli superflui vengono asportati fino alla quota di finitura.

3c Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura

Nella finitura delle pareti la fresa procede lungo le pareti della cava, riaccostandosi in modalità passo a passo nella direzione Z, come nella sgrossatura. La fresa viene spostata sopra inizio e fine cava della distanza di sicurezza, in modo da garantire una superficie uniforme della parte della cava sull'intera lunghezza.

3d Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura fondo

Nella finitura del fondo la fresa viene spostata su e giù all'interno della cava finita.


3e Lavorazione ▽ ▽ ▽ Finitura bordo

Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato solo l'ultimo accostamento (finitura fondo).


3f Lavorazione Smussatura

Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore della cava.

4 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.

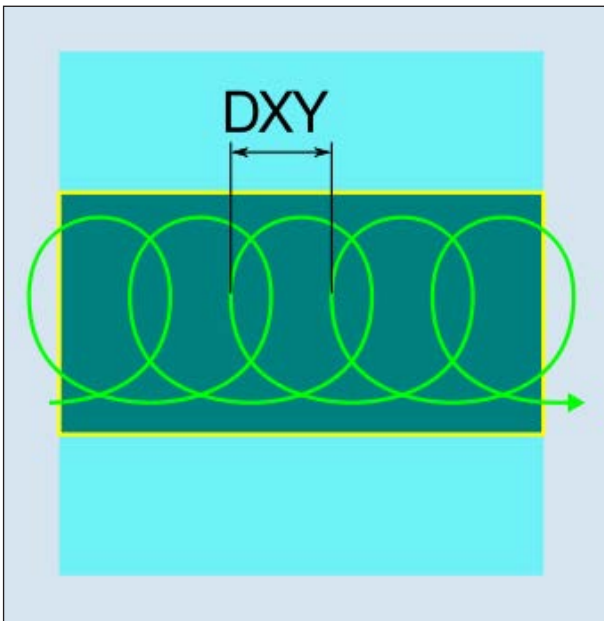


Fresatura trocoidale concorde o discorde

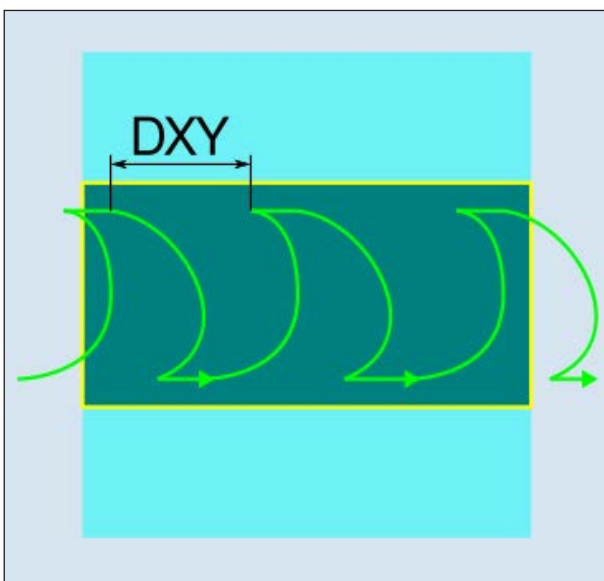

Fresatura trocoidale concorde-discorde

Descrizione ciclo**Fresatura a tuffo**

- 1 Il sistema di controllo porta l'utensile in rapido (G0) sul punto iniziale davanti alla cava ed alla distanza di sicurezza. Il punto di partenza si trova sull'asse positivo X ruotato di α_0 .
- 2 La lavorazione della cava aperta avviene sempre sull'intera lunghezza della cava, con modalità di lavorazione selezionata.

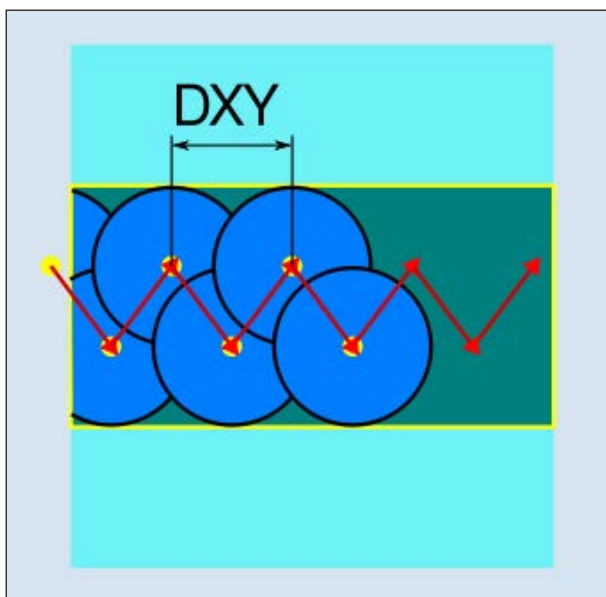3a Lavorazione ▾ Sgrossatura

Fresatura a tuffo concorde o discorde

La sgrossatura della cava avviene sequenzialmente lungo la cava stessa mediante i movimenti di penetrazione verticali della fresa, con l'avanzamento di lavoro. Segue il ritorno ed il posizionamento sul punto successivo di entrata nel materiale. Si avranno delle entrate alternate nel materiale sulla parete sinistra e destra, lungo la cava, con uno scostamento pari alla metà della quota di accostamento. Il primo movimento di penetrazione avviene sul bordo della cava, con la fresa che opera con metà accostamento meno la distanza di sicurezza. (Resta fuori, se la distanza di sicurezza è maggiore della quota di accostamento.) Per questo ciclo la larghezza massima della cava deve essere inferiore al doppio della larghezza della fresa + sovrametallo di finitura. Dopo ogni entrata nel materiale, la fresa viene inoltre sollevata della distanza di sicurezza, con l'avanzamento di lavoro. Ciò avviene eventualmente con la cosiddetta procedura di ritiro, vale a dire quando la fresa ha un angolo di contatto inferiore ai 180° , viene sollevata dal fondo a 45° nella direzione opposta della bisettrice dell'angolo dell'area di contatto. Infine la fresa viene portata in rapido sopra il materiale.

3b Lavorazione ▾ ▾ Prefinitura

In presenza di troppo materiale residuo sulle pareti della cava, gli spigoli superflui vengono asportati fino alla quota di finitura.

3c Lavorazione ▾ ▾ ▾ Finitura

Nella finitura delle pareti la fresa procede lungo le pareti della cava, riaccostandosi in modalità passo a passo nella direzione Z, come nella sgrossatura. La fresa viene spostata sopra inizio e fine cava della distanza di sicurezza, in modo da garantire una superficie uniforme della parte della cava sull'intera lunghezza.

3d Lavorazione ▾ ▾ ▾ Finitura fondo

Nella finitura del fondo la fresa viene spostata su e giù all'interno della cava finita.

3e Lavorazione ▾ ▾ ▾ Finitura bordo

Nella finitura bordo si procede come per la finitura. Viene saltato solo l'ultimo accostamento (finitura fondo).


3f Lavorazione Smussatura

Durante la smussatura viene smussato lo spigolo sul bordo superiore della cava.

- 4 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Asola (LONGHOLE)

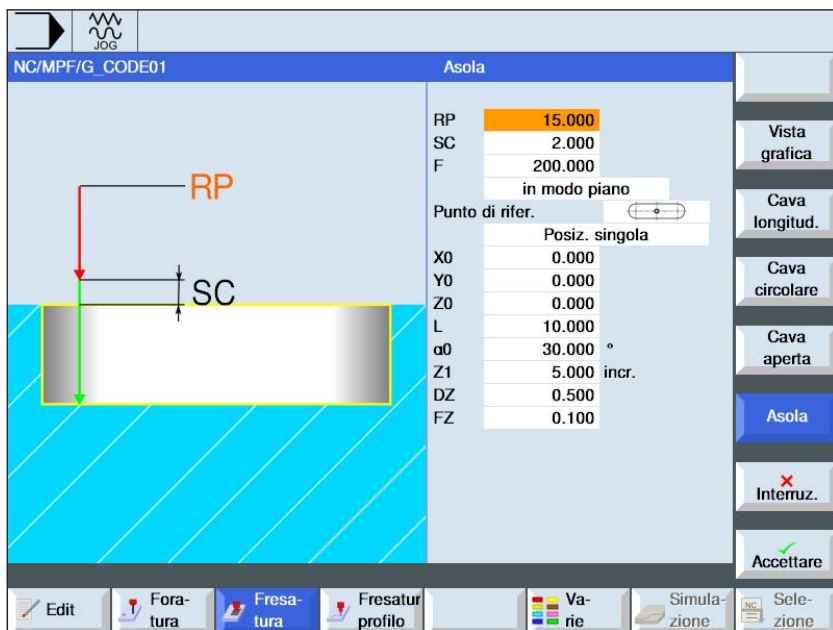

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Tipo di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> In piano Si avrà lo spostamento al centro della tasca, alla profondità di accostamento. Con questo settaggio la fresa deve agire in corrispondenza del centro. Oscillante Penetrazione oscillante sull'asse centrale della cava longitudinale: Il centro della fresa oscilla su una traiettoria lineare, fino a raggiungere l'accostamento in profondità. Raggiunta la profondità, la traiettoria verrà ripetuta senza accostamento in profondità, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. 	
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> (bordo sinistro) (interno a sinistra) (centro) (interno a destra) (bordo destro) 	
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> Posizione semplice Fresare cava longitudinale nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). Schema di posizione Fresare più cave longitudinali sullo schema di posizione programmato es. cerchio parziale, griglia, linea). 	

Parametro	Descrizione	Unità
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
L	Lunghezza dell'asola	mm
α_0	Angolo di rotazione	Gradi
Z1	Profondità dell'asola (assoluta) o profondità riferita a Z0 (incrementale).	mm
DZ	Accostamento in profondità max.	mm
FZ	Profondità avanzamento di accostamento	mm/min

Avviso:


Il ciclo può essere lavorato solo con una fresa dotata del tagliente frontale a taglio centrale.

**Descrizione ciclo**

- 1 Il sistema di controllo porterà l'utensile in rapido (G0) sulla posizione di partenza per il ciclo. In entrambi gli assi del piano corrente, il prossimo punto finale della prima asola da lavorare viene accostato all'altezza del livello di ritorno (RC) nell'asse dell'utensile. Seguirà la discesa verso il punto di riferimento anticipato della distanza di sicurezza (SC).
- 2 Ogni asola verrà fresata con un movimento di pendolamento. La lavorazione nel piano avviene con G1 e con il valore di avanzamento programmato. In corrispondenza di ciascun punto di inversione si avrà l'accostamento alla successiva profondità di lavorazione calcolata nel ciclo con G1 e l'avanzamento, fino a raggiungere la profondità finale.
- 3 L'utensile viene riportato in rapido (G0) al livello di ritorno. L'asola successiva verrà accostata attraverso il percorso più breve.
- 4 Completata la lavorazione dell'ultima asola, l'utensile verrà portato con G0 sull'ultima posizione raggiunta nel piano di lavorazione, fino al livello di ritorno.



Fresatura per filettatura (CYCLE70)

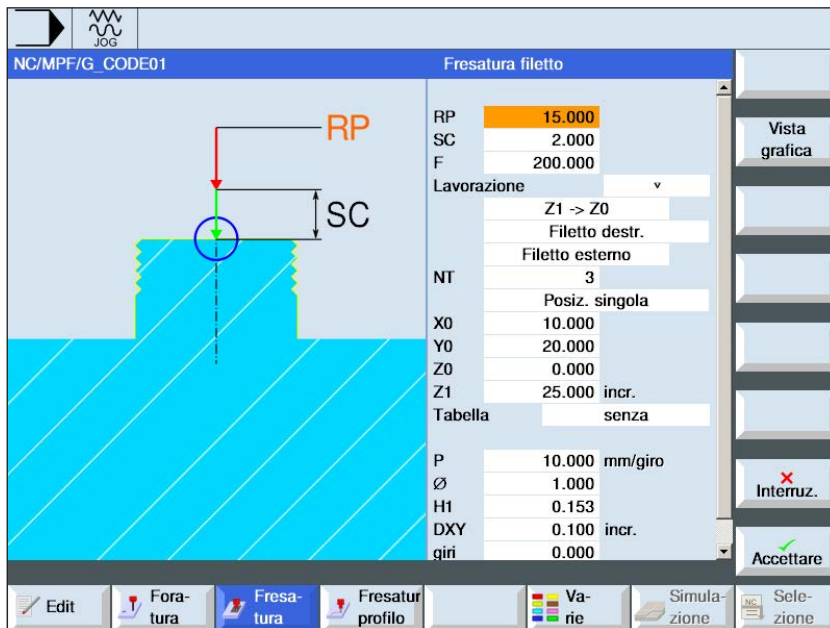

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▾ Sgrossatura ▾ ▾ Finitura 	
Direzione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Z0 ▢ Z1 Lavorazione dall'alto verso il basso • Z1 ▢ Z0 Lavorazione dal basso verso l'alto 	
Senso di rotazione della filettatura	<ul style="list-style-type: none"> • Filettatura destrorsa Verrà fresata una filettatura destrorsa. • Filettatura sinistrorsa Verrà fresata una filettatura sinistrorsa. 	
Posizione della filettatura	<ul style="list-style-type: none"> • Filettatura interna Verrà fresata una filettatura interna. • Filettatura esterna Verrà fresata una filettatura esterna. 	
NT	Numero di denti a tagliente Possono essere usati inserti di fresatura mono o multidentato. I movimenti necessari vengono eseguiti dal ciclo internamente, cosicché raggiungendo la posizione di fine filettatura la punta del dente inferiore dell'inserto di fresatura corrisponda alla posizione finale programmata. In base alla geometria del tagliente dell'inserto bisogna tener conto di un percorso libero sul fondo del pezzo.	

Parametro	Descrizione	Unità
Posizione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • Posizione semplice Fresare cava longitudinale nella posizione programmata (X0, Y0, Z0). • Schema di posizione Fresare più cave longitudinali sullo schema di posizione programmato es. cerchio parziale, griglia, linea). 	
X0 Y0 Z0	Le posizioni sono relative al punto di riferimento: (solo per "posizione semplice") Punto di riferimento in X, Y e Z	mm
Z1	Punto finale del filetto (assoluta) o lunghezza filettatura (incrementale)	mm
Tabella	Scelta tabella filettatura: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna • Metrica ISO • Whitworth BSW • Whitworth BSP • UNC 	
Scelta	Scelta del valore tabella, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> • M1; M5; etc. (metrica ISO) • W1/8"; etc. (Whitworth BSW) • G 1 3/4"; etc. (Whitworth BSP) • N8 - 32 UNC; etc. (UNC) (vedere anche tabella filettatura con rispettivi passi)	
P	Indicazione passo filettatura (solo con selezione tabella "nessuna") <ul style="list-style-type: none"> • a MODULO: $\text{MODULO} = \text{passo}/\pi$ • in filetti a pollice: tipico per filettatura dei tubi. Immettendo a pollice, nel primo campo dei parametri va immesso il numero intero prima del punto decimale, mentre nel secondo e terzo campo il numero dopo il punto decimale come frazione. • in mm/giro • in pollici/giro Il passo di filettatura dipende dall'utensile usato.	MODULO Filetti/" mm/giro pollici/giro
∅	Diametro nominale, Esempio: Diametro nominale di M12 = 12 mm	mm
H1	Profondità della filettatura	mm
αS	Angolo iniziale	Gradi
giri	Sovrametallo di finitura in X e Y	mm

Tabella filettatura

METRICA_ISO		WHITWORTH_BSW		WHITWORTH_BSP		UNC	
M 1	0,250	W 1/16"	60,000	G 1/16"	28,000	N 1 - 64 UNC	64,000
M 1.2	0,250	W 3/32"	48,000	G 1/8"	28,000	N 2 - 56 UNC	56,000
M 1.6	0,350	W 1/8"	40,000	G 1/4"	19,000	N 3 - 48 UNC	48,000
M 2	0,400	W 5/32"	32,000	G 3/8"	19,000	N 4 - 40 UNC	40,000
M 2.5	0,450	W 3/16"	24,000	G 1/2"	14,000	N 5 - 40 UNC	40,000
M 3	0,500	W 7/32"	24,000	G 5/8"	14,000	N 6 - 32 UNC	32,000
M 3.5	0,600	W 1/4"	20,000	G 3/4"	14,000	N 8 - 32 UNC	32,000
M 4	0,700	W 5/16"	18,000	G 7/8"	14,000	N 10 - 24 UNC	24,000
M 4.5	0,750	W 3/8"	16,000	G 1"	11,000	N 12 - 24 UNC	24,000
M 5	0,800	W 7/16"	14,000	G 1 1/8"	11,000	1/4" - 20 UNC	20,000
M 6	1,000	W 1/2"	12,000	G 1 1/4"	11,000	5/16" - 18 UNC	18,000
M 8	1,250	W 9/16"	12,000	G 1 3/8"	11,000	3/8" - 16 UNC	16,000
M 10	1,500	W 5/8"	11,000	G 1 1/2"	11,000	7/16" - 14 UNC	14,000
M 12	1,750	W 3/4"	10,000	G 1 3/4"	11,000	1/2" - 13 UNC	13,000
M 14	2,000	W 7/8"	9,000	G 2"	11,000	9/16" - 12 UNC	12,000
M 16	2,000	W 1"	8,000	G 2 1/4"	11,000	5/8" - 11 UNC	11,000
M 18	2,500	W 1 1/8"	7,000	G 2 1/2"	11,000	3/4" - 10 UNC	10,000
M 20	2,500	W 1 1/4"	7,000	G 2 3/4"	11,000	7/8" - 9 UNC	9,000
M 22	2,500	W 1 3/8"	6,000	G 3"	11,000	1" - 8 UNC	8,000
M 24	3,000	W 1 1/2"	6,000	G 3 1/4"	11,000	1 1/8" - 7 UNC	7,000
M 27	3,000	W 1 5/8"	5,000	G 3 1/2"	11,000	1 1/4" - 7 UNC	7,000
M 30	3,500	W 1 3/4"	5,000	G 3 3/4"	11,000	1 3/8" - 6 UNC	6,000
M 33	3,500	W 1 7/8"	4,500	G 4"	11,000	1 1/2" - 6 UNC	6,000
M 36	4,000	W 2"	4,500	G 5"	11,000	1 3/4" - 5 UNC	5,000
M 39	4,000	W 2 1/4"	4,000	G 6"	11,000	2" - 4 1/2 UNC	4,500
M 42	4,500	W 2 1/2"	4,000			2 1/4" - 4 1/2 UNC	4,500
M 45	4,500	W 2 3/4"	3,500			2 1/2" - 4 UNC	4,000
M 48	5,000	W 3"	3,500			2 3/4" - 4 UNC	4,000
M 52	5,000	W 3 1/4"	3,250			3" - 4 UNC	4,000
M 56	5,500	W 3 1/2"	3,250			3 1/4" - 4 UNC	4,000
M 60	5,500	W 3 3/4"	3,000			3 1/2" - 4 UNC	4,000
M 64	6,000	W 4"	3,000			3 3/4" - 4 UNC	4,000
M 68	6,000					4" - 4 UNC	4,000

Tabella filettatura con passi

Descrizione ciclo**Filettatura interna**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 Raggiungimento in rapido, nel piano corrente, del punto di partenza dell'arco di cerchio interno.
- 3 Accostamento in rapido al punto di partenza nell'asse utensile calcolato internamente dal sistema di controllo.
- 4 Movimento arco interno sul diametro di filettatura, con l'avanzamento programmato, all'arco interno calcolato dal sistema di controllo, tenendo conto del sovrametallo di finitura e dell'accostamento piano.
- 5 Fresatura per filettatura su una traiettoria a spirale in senso orario o antiorario (in funzione della filettatura sinistrorsa/filettatura destrorsa, con numero di denti tagliente dell'inserto di fresatura (NT) ≥ 2 solo 1 giro, scostamento nella direzione Z).
- 6 Movimento esterno su una traiettoria circolare con la stessa direzione di rotazione e l'avanzamento programmato.
- 7 Con un numero programmato di passi di filettatura a tagliente NT > 2 , l'utensile verrà accostato (spostato) del numero NT-1 nella direzione Z. I punti 4 - 7 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità di filettatura programmata.
- 8 Se l'accostamento piano è inferiore alla profondità di filettatura, i punti 3 - 7 verranno ripetuti, fino a raggiungere la profondità di filettatura + sovrametallo programmato.
- 9 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro della filettatura al livello di ritorno.

Condizioni limite fresatura per filettatura interna:

Durante la fresatura per filettatura interna, il diametro della fresa non deve superare il seguente valore:


Diametro fresa $<$ (diametro nominale - 2x profondità di filettatura H1)

Descrizione ciclo**Filettatura esterna**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento.
- 2 Raggiungimento in rapido, nel piano corrente, del punto di partenza dell'arco di cerchio interno.
- 3 Accostamento in rapido al punto di partenza nell'asse utensile calcolato internamente dal sistema di controllo.
- 4 Movimento arco interno sul diametro di filettatura, con l'avanzamento programmato, all'arco interno calcolato dal sistema di controllo, tenendo conto del sovrametallo di finitura e dell'accostamento piano.
- 5 Fresatura per filettatura su una traiettoria a spirale in senso orario o antiorario (in funzione della filettatura sinistrorsa/filettatura destrorsa, con NT ≥ 2 solo 1 giro, scostamento nella direzione Z).
- 6 Movimento esterno su una traiettoria circolare con la direzione di rotazione opposta, con l'avanzamento programmato.
- 7 Con un numero programmato di passi di filettatura a tagliente NT > 2 , l'utensile verrà accostato (spostato) del numero NT-1 nella direzione Z. I punti 4 - 7 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità di filettatura programmata.
- 8 Se l'accostamento piano è inferiore alla profondità di filettatura, i punti 3 - 7 verranno ripetuti, fino a raggiungere la profondità di filettatura + sovrametallo programmato.
- 9 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro della filettatura al livello di ritorno.



Incisione (CYCLE60)

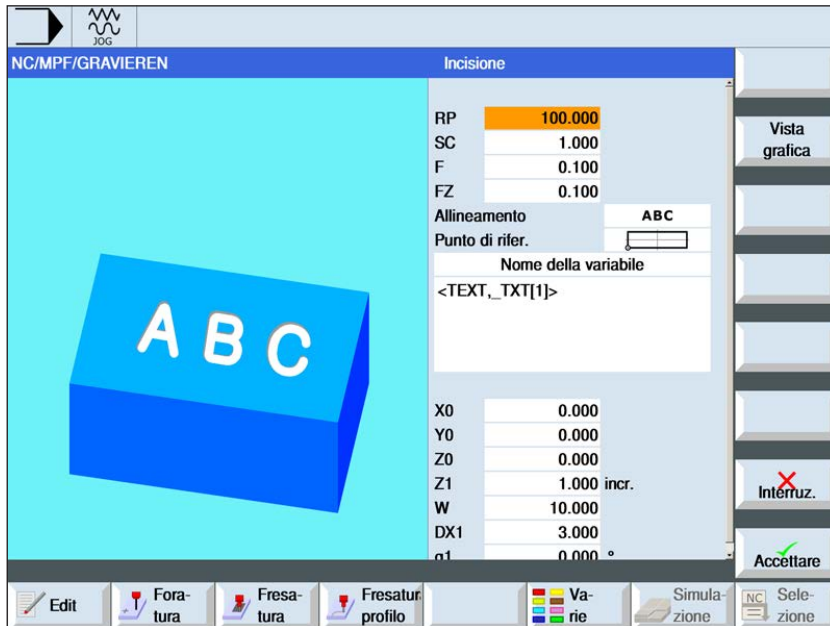


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
FZ	Profondità avanzamento di accostamento	mm/min
Allineamento	<ul style="list-style-type: none"> • (allineamento lineare) • (allineamento curvato) • (allineamento curvato) 	
Punto di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • (in basso a sinistra) • (in basso a destra) • (in alto a sinistra) • (in alto a destra) • (bordo sinistro) • (centro) • (bordo destro) 	
Testo incisione	<ul style="list-style-type: none"> • Testo da incidere (Max. 100 caratteri) • Nome della variabile: Variabile di stringa in cui è memorizzato il testo: definita in precedenza nel programma. 	
X0 Y0 Z0	Punto di riferimento in X, Y e Z	mm

Parametro	Descrizione	Unità
R	Riferimento lunghezza polare (solo per allineamento curvato)	mm
$\alpha 0$	Riferimento angolo polare (solo per allineamento curvato)	Gradi
Z1	Profondità incisione (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale)	mm
W	Altezza carattere	mm
DX1 $\alpha 2$	Spaziatura caratteri o angolo di apertura (solo per allineamento curvato)	mm Gradi
DX1 DX2	Spaziatura caratteri o larghezza complessiva (solo per allineamento lineare)	mm
$\alpha 1$	Allineamento testo (solo per allineamento lineare)	Gradi
XM o LM	Centro X (ass.) o centro lunghezza polare – (solo con allineamento curvato)	mm
YM o αM	Centro Y (ass.) o centro angolo polare – (solo con allineamento curvato)	mm


Descrizione ciclo

 - 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di partenza.
- 2 L'utensile viene portato con l'avanzamento di accostamento FZ alla profondità di lavorazione Z1 e procede con la fresatura del carattere.
- 3 L'utensile viene riportato in rapido alla distanza di sicurezza, passando poi su una traiettoria lineare al carattere successivo.
- 4 I punti 2 e 3 vengono ripetuti, fino alla fresatura dell'intero testo.
- 5 L'utensile torna in rapido (G0) sulle coordinate del centro della filettatura al livello di ritorno.




Fresatura di contornatura

- Nuovo profilo
- Richiamo profilo (CYCLE62)
- Fresatura continua (CYCLE72)
- Preforatura (CYCLE64)
- Tasca (CYCLE63)
- Perno (CYCLE63)

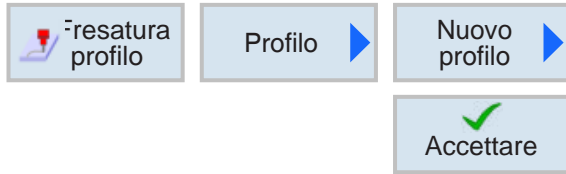

Creare nuovo profilo

- Inserire il nome del profilo e confermare con il softkey. Se il nome risulta già esistente, appare un messaggio di errore con la richiesta di inserire un nome nuovo.

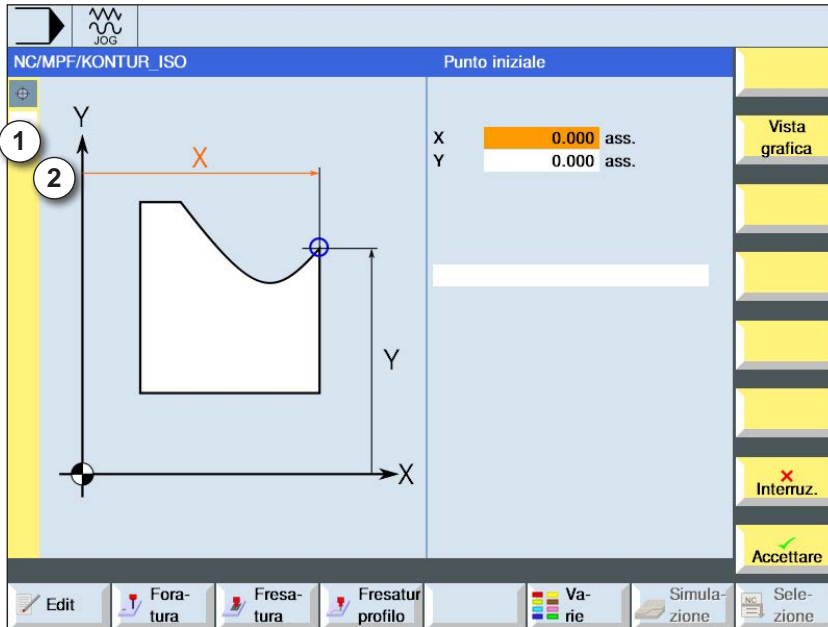


Avviso:

I singoli elementi di profilo vengono indicati simbolicamente nella sequenza riportata a sinistra, accanto alla finestra della visualizzazione grafica (1). Del tutto a sinistra vengono raffigurati i singoli programmi di un ciclo, nella sequenza riportata (1).

1 Elementi di profilo

- Poi verrà inserito il punto di partenza del profilo.
- Se applicabile, inserire dei comandi aggiuntivi sotto forma di codice G.
- Per applicare il profilo al programma pezzo, premere il softkey.
- Inserire i singoli elementi di profilo e confermarli con il softkey:

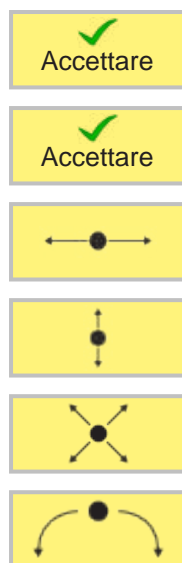

Elemento lineare in X


Elemento lineare in Y

Elemento lineare in XY

Elemento circolare



Elemento di profilo retta X

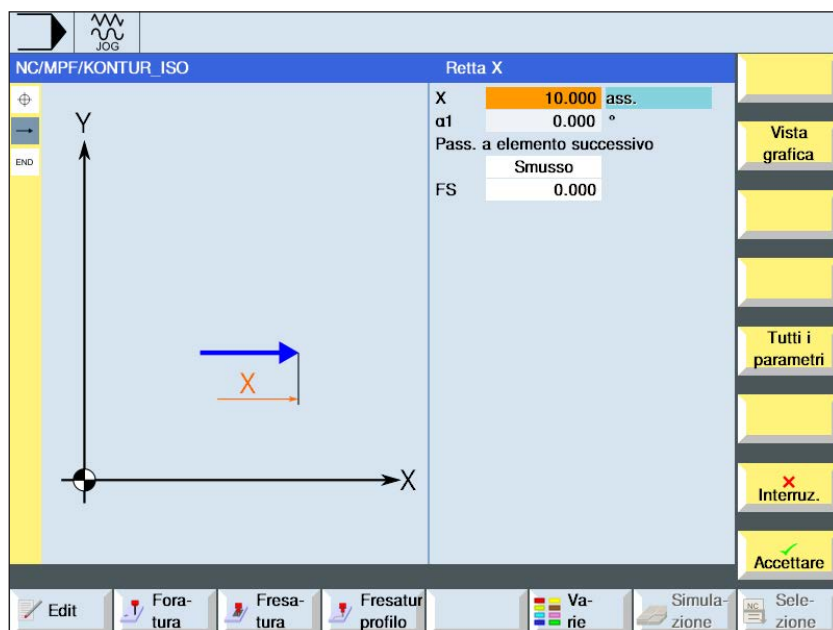


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
X	Punto finale X (assoluto o incrementale)	mm
$\alpha 1$	Angolo iniziale ad es. per l'asse X	Gradi
$\alpha 2$	Angolo per l'elemento precedente	Gradi
Passaggio all'elemento successivo	Tipo di passaggio <ul style="list-style-type: none"> • Raggio • Smusso 	
R	Passaggio all'elemento successivo - raggio	mm
F	Passaggio all'elemento successivo - smusso	mm
Comandi aggiuntivi	Comandi G-Code aggiuntivi	



Elemento di profilo retta Y

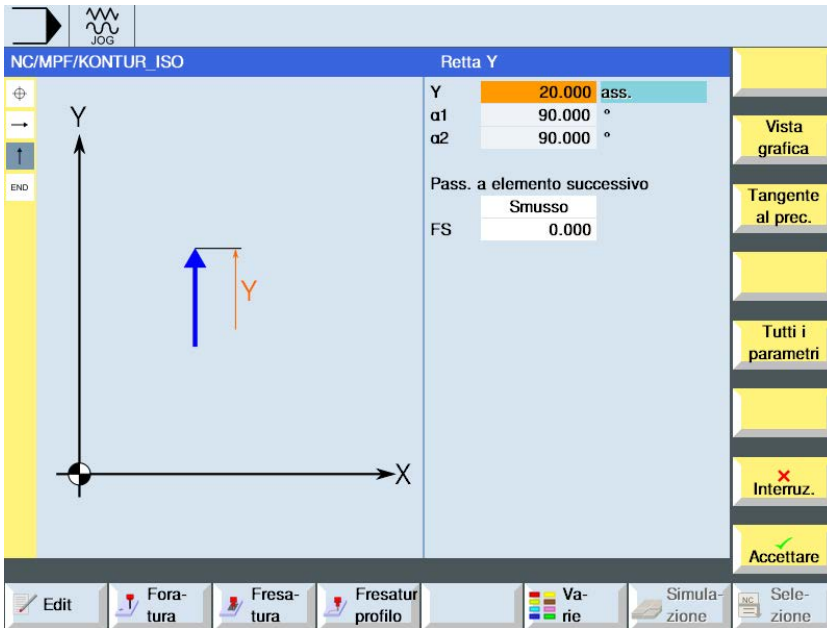


Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Y	Punto finale Y (assoluto o incrementale)	mm
$\alpha 1$	Angolo iniziale ad es. per l'asse Y	Gradi
$\alpha 2$	Angolo per l'elemento precedente	Gradi
Passaggio all'elemento successivo	Tipo di passaggio • Raggio • Smusso	
R	Passaggio all'elemento successivo - raggio	mm
F	Passaggio all'elemento successivo - smusso	mm
Comandi aggiuntivi	Comandi G-Code aggiuntivi	



Elemento di profilo retta XY

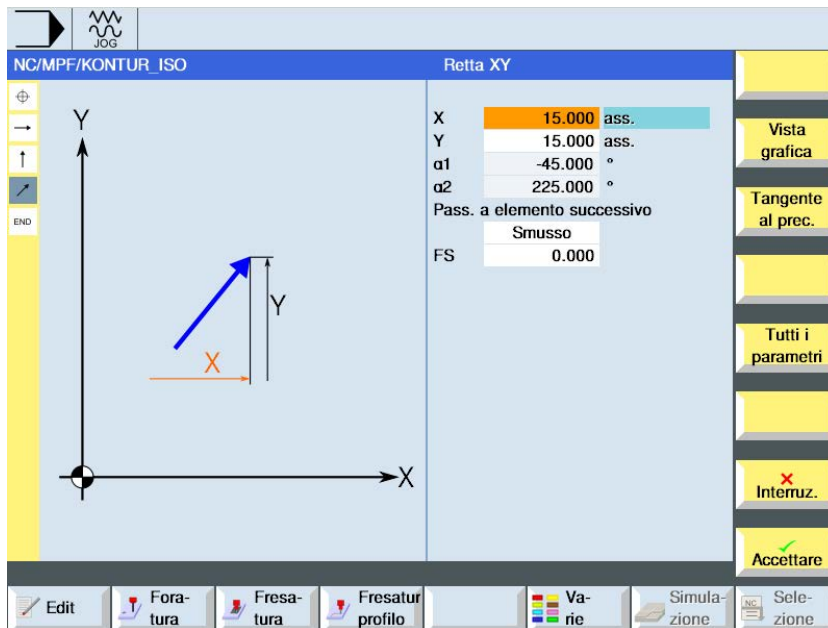

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
X	Punto finale X (assoluto o incrementale)	mm
Y	Punto finale Y (assoluto o incrementale)	mm
L	Lunghezza	mm
$\alpha 1$	Angolo iniziale ad es. per l'asse X	Gradi
$\alpha 2$	Angolo per l'elemento precedente	Gradi
Passaggio all'elemento successivo	Tipo di passaggio <ul style="list-style-type: none"> • Raggio • Smusso 	
R	Passaggio all'elemento successivo - raggio	mm
F	Passaggio all'elemento successivo - smusso	mm
Comandi aggiuntivi	Comandi G-Code aggiuntivi	



Elemento di profilo cerchio


Cerchio	
Senso di rotazione	
R	20.000
X	30.000 ass.
Y	30 ass.
I	ass.
J	ass.
$\alpha 1$	°
$\alpha 2$	°
$\beta 1$	°
$\beta 2$	°
Pass. a elemento successivo	Smusso
FS	0.000



Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Senso di rotazione	<ul style="list-style-type: none"> Senso di rotazione destrorsa Senso di rotazione sinistrorsa 	
R	Raggio	mm
X Y	Coordinate dei punti finali in X e Y (assolute o incrementali)	mm
I J	Coordinate del centro del cerchio in I e J (assolute o incrementali)	mm
$\alpha 1$	Angolo iniziale per l'asse X	Gradi
$\alpha 2$	Angolo per l'elemento precedente	Gradi
$\beta 1$	Angolo finale per l'asse Z	Gradi
$\beta 2$	Angolo di apertura	Gradi
Passaggio all'elemento successivo	Tipo di passaggio <ul style="list-style-type: none"> Raggio Smusso 	
R	Passaggio all'elemento successivo - raggio	mm
F	Passaggio all'elemento successivo - smusso	mm
Comandi aggiuntivi	Comandi G-Code aggiuntivi	

Altre funzioni:	
Vista grafica	<ul style="list-style-type: none">• Cambia visualizzazione Questo softkey consente di commutare tra la finestra di visualizzazione grafica e la schermata di immissione.
Tangente al prec.	<ul style="list-style-type: none">• Tangente all'elemento precedente Per programmare il passaggio all'elemento precedente come tangente.
Selezione dialogo	<ul style="list-style-type: none">• Seleziona dialogo Se dai parametri precedentemente impostati risultano due opzioni differenti per il profilo, sarà necessario selezionarne una. Confermare con il softkey l'opzione profilo selezionata.
Accettaz. dialogo	
Modificare selezione	<ul style="list-style-type: none">• Cambia scelta dialogo effettuata Quando una scelta dialogo è già stata effettuata, questo softkey consente di cambiare l'opzione selezionata.
Tutti i parametri	<ul style="list-style-type: none">• Visualizza parametri aggiuntivi Quando è necessario visualizzare dei parametri aggiuntivi per gli elementi singoli di profilo, ad es. per inserire dei comandi aggiuntivi.
Chiudere profilo	<ul style="list-style-type: none">• Chiudi profilo Il profilo verrà chiuso dalla posizione corrente, con una linea retta, al punto di partenza.

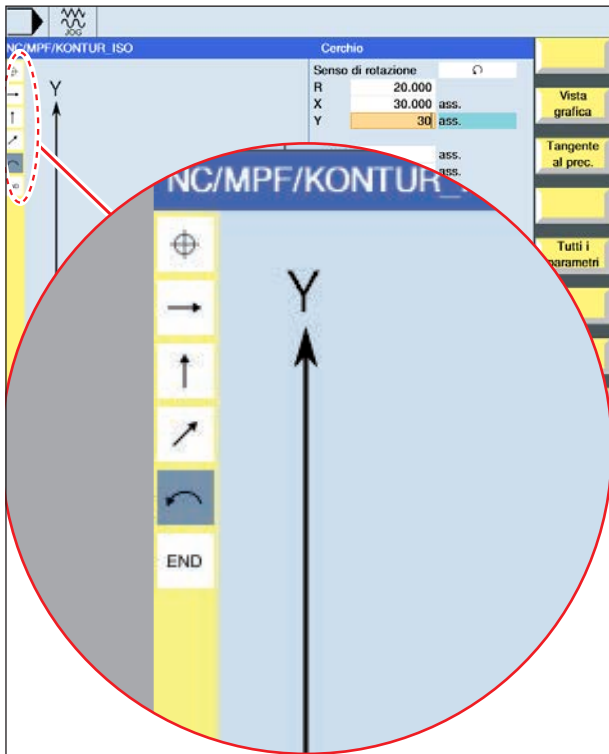

Rappresentazione degli elementi di profilo tramite simboli:

Elemento di profilo	Simbolo	Significato
Punto di partenza		Punto di partenza del profilo
Retta verso l'alto Retta verso il basso		Retta in una griglia a 90°
Retta verso sinistra Retta verso destra		Retta in una griglia a 90°
Retta a piacere		Retta con passo arbitrario
Arco di cerchio verso destra Arco di cerchio verso sinistra		Cerchio
Esci dal profilo	END	Fine descrizione profilo

L'elemento di profilo può assumere vari tipi di linee e colori:

- Nero: Profilo programmato
- Arancio: Elemento di profilo corrente
- Trattino-doppio punto: Elemento parzialmente definito

La scala del sistema di coordinate consente la modifica dell'intero profilo.

Modificare profilo

Modificare elemento di profilo



Modificare
selezione

✓
Accettare

 
- Aprire il programma da elaborare.
- Usare il cursore per selezionare il blocco programma contenente il profilo da modificare. Verranno elencati i singoli elementi di profilo.
- Portare il cursore sul punto da inserire o modificare.
- Con il softkey selezionare l'elemento profilo desiderato.
- Inserire il parametro nella schermata di immissione oppure cancellare l'elemento e selezionarne uno nuovo.
- Premere il tasto Softkey. L'elemento di profilo desiderato verrà inserito nel profilo o modificato.

Cancellare elemento di profilo


Cancella
elemento

✓
Cancella

- Aprire il programma da elaborare.
- Posizionare il cursore sull'elemento profilo da cancellare.
- Premere il tasto Softkey.
- Premere il tasto Softkey.



Richiamo profilo (CYCLE62)

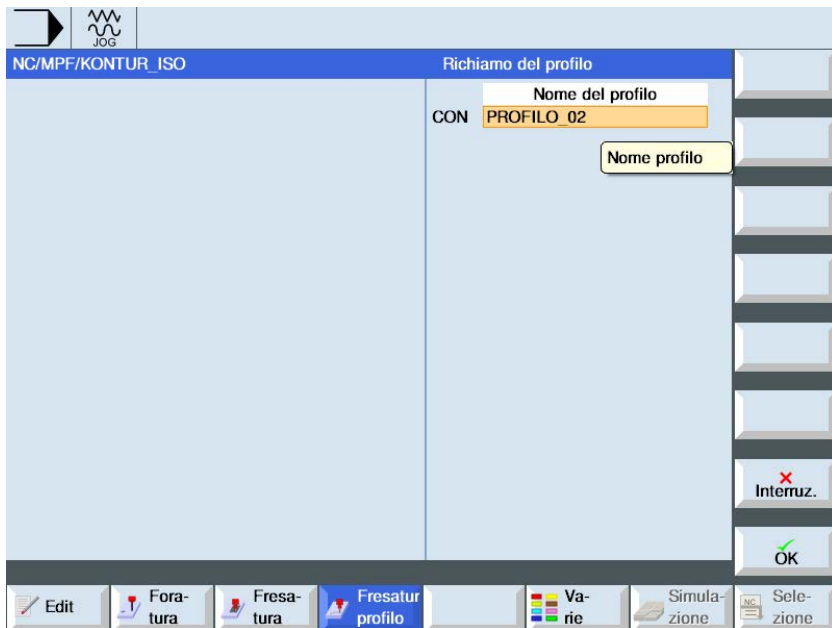

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Scelta profilo	<ul style="list-style-type: none"> Nome profilo Label Sottoprogramma Label nel sottoprogramma 	
Nome profilo	CON: Nome profilo	
Label	<ul style="list-style-type: none"> LAB1: Label 1 LAB2: Label 2 	
Sottoprogramma	PRG: Sottoprogramma	
Label nel Sottoprogramma	<ul style="list-style-type: none"> PRG: Sottoprogramma LAB1: Label 1 LAB2: Label 2 	

Descrizione ciclo

Al richiamo del profilo viene creato un rimando al profilo selezionato. Sono disponibili le seguenti opzioni di selezione per il richiamo del profilo:

1 Nome profilo

Il profilo si trova nel programma principale da richiamare.

2 Label

Il profilo si trova nel programma principale da richiamare ed è circoscritto da label indicati.

3 Sottoprogramma


Il profilo si trova in un sottoprogramma nello stesso pezzo.

4 Label nel sottoprogramma

Il profilo si trova in un sottoprogramma ed è circoscritto da label indicati.




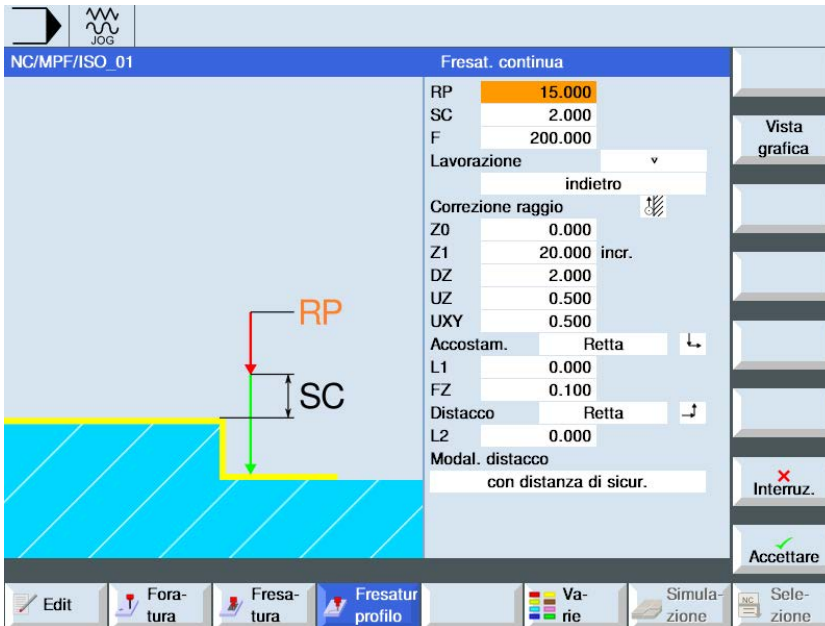


Fresatura continua (CYCLE72)



 Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
RP	Livello R	mm
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▾ Sgrossatura ▾ ▾ Finitura • Smussatura 	
Direzione di lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • marcia in avanti: La lavorazione avviene nella direzione del profilo programmata. • marcia indietro: La lavorazione avviene contro la direzione del profilo programmata. 	
Correzione del raggio	<ul style="list-style-type: none"> sinistra (esecuzione a sinistra del profilo) destra (esecuzione a destra del profilo) off <p>Un profilo programmato può essere seguito anche sulla traiettoria del centro. È possibile l'accostamento ed il ritiro su una traiettoria lineare o verticale. L'accostamento ed il ritiro verticale può essere usato anche ad es. per profili chiusi.</p>	
Z0	Punto di riferimento Y (assoluto o incrementale)	mm
Z1	Profondità finale (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾)	mm
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▾)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (incrementale) (solo per smussatura)	mm

Parametro	Descrizione	Unità
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (assoluta o incrementale) (solo per smussatura)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽)	mm
Modalità di raggiungimento	<p>Modalità di raggiungimento livello</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retta: Obliqua nello spazio • Quarto di cerchio: Parte di spirale (solo per fresatura con traiettorie a sinistra e a destra del profilo) • Semicerchio: Parte di spirale (solo per fresatura con traiettorie a sinistra e a destra del profilo) • Verticale: Verticale alla traiettoria (solo per fresatura con percorsi sulla traiettoria del centro) 	
Strategia di raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> •  assialmente •  tridimensionalmente (solo per raggiungere "quarto di cerchio, semicerchio o linea retta") 	
R1	Raggio di raggiungimento	mm
L1	Lunghezza di raggiungimento	mm
Modalità di ritiro	<p>Modalità di ritiro livello</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retta: Obliqua nello spazio • Quarto di cerchio: Parte di spirale (solo per fresatura con traiettorie a sinistra e a destra del profilo) • Semicerchio: Parte di spirale (solo per fresatura con traiettorie a sinistra e a destra del profilo) • Verticale: Verticale alla traiettoria (solo per fresatura con percorsi sulla traiettoria del centro) 	
Strategia di ritiro	<ul style="list-style-type: none"> •  assialmente •  tridimensionalmente (solo per raggiungere "quarto di cerchio, semicerchio o linea retta") 	
R2	Raggio di ritiro	mm
L2	Lunghezza di ritiro	mm
Modalità di sollevamento	<p>Se sono richiesti più accostamenti in profondità, indicare l'altezza di ritorno alla quale deve essere riportato l'utensile tra i singoli accostamenti (durante il passaggio dalla fine profilo all'inizio). Modalità di sollevamento prima del riaccostamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z0 + distanza di sicurezza • della distanza di sicurezza • su RP...retraction plane • nessun ritorno 	
FR	Livello di ritorno per il posizionamento intermedio - (non durante la modalità di sollevamento "nessun ritorno")	

Modalità di accostamento e di ritiro

È possibile raggiungere o allontanarsi dal profilo in un quarto di cerchio, semicerchio o linea retta.

- Per il quarto di cerchio o semicerchio è necessario indicare il raggio della traiettoria del centro della fresa.
- Per le rette è necessario indicare la distanza dallo spigolo esterno della fresa al punto di partenza o finale del profilo.

È possibile anche una programmazione mista, ad es. accostamento in un quarto di cerchio, ritiro in semicerchio.

Strategia di raggiungimento/ritiro

È possibile selezionare tra raggiungimento/ritiro planare e raggiungimento/ritiro tridimensionale:

- Raggiungimento planare: prima viene raggiunta la profondità e poi il piano di lavorazione.
- Raggiungimento tridimensionale: la profondità ed il piano di lavorazione vengono raggiunti simultaneamente.
- Il ritiro avviene nell'ordine inverso.

È possibile una programmazione mista, ad es. raggiungimento nel piano di lavorazione e ritiro tridimensionale.

Fresatura con percorsi sulla traiettoria del centro

Un profilo programmato può essere seguito anche sulla traiettoria del centro, se la correzione del raggio è disattivata. È possibile l'accostamento ed il ritiro su una traiettoria lineare o verticale. Il raggiungimento/ritiro verticale può essere usato ad es. per i profili chiusi.

Programmazione del ciclo di profilo con profilo associato:

Un ciclo di profilo completo è costituito dal rispettivo profilo e dal ciclo di lavorazione.

Deve essere mantenuta la sequenza di programmazione:

1 Prima va creato il profilo e poi il ciclo di lavorazione (ad es.: fresatura continua).


Il sistema di controllo associa entrambe le parti del programma con una parentesi simbolica (3) in una lista cicli.

2 Programmare richiamo profilo (CYCLE62).
Selezionare il profilo da eseguire.

3 Fresatura con traiettorie (sgrossatura)
Il profilo verrà eseguito tenendo conto delle strategie di raggiungimento e di ritiro indicate.

4 Fresatura con traiettorie (finitura)
Se nella sgrossatura è stato programmato il sovrametallo di finitura, il profilo verrà nuovamente ripassato.

5 Fresatura con traiettorie (smussatura)
Se è prevista la smussatura di spigoli, il pezzo verrà lavorato con un utensile speciale

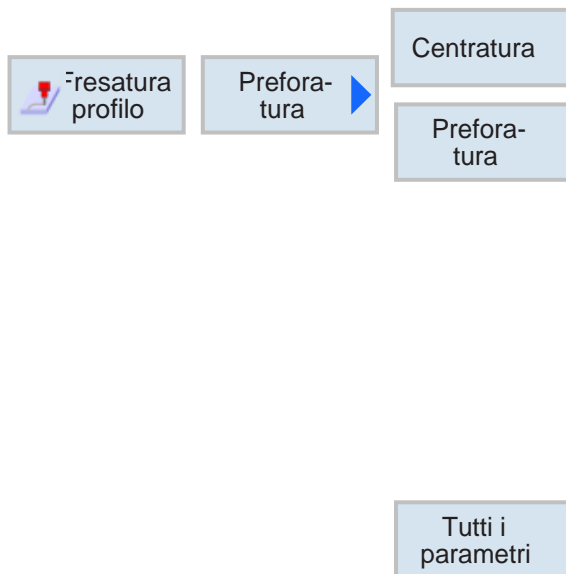

Preforare profilo tasca (CYCLE64)

Oltre alla preforatura, questo ciclo fornisce anche l'opzione di centraggio. A tal fine vengono richiamati dei programmi di centraggio e di preforatura generati dal ciclo.

Se la fresa, durante lo svuotamento dei profili tasca, non è in grado di entrare nel materiale in corrispondenza del centro, sarà necessario procedere alla preforatura. Il numero e le posizioni dei prefiori necessari dipende dai fattori specifici, quali ad es. tipo di profilo, utensile, accostamento piano e sovrametallo di finitura.

Usando questo softkey è possibile inserire dei parametri aggiuntivi.

 
I parametri aggiuntivi possono essere usati quando vengono fresate diverse tasche, per evitare l'inutile cambio utensili. In questo modo tutte le tasche possono essere prima preforate e poi svuotate.

I parametri devono corrispondere a quelli del rispettivo passo di svuotamento.


Programmazione

- 1 Profilo tasca 1
- 2 Centraggio
- 3 Profilo tasca 2
- 4 Centraggio
- 5 Profilo tasca 1
- 6 Preforatura
- 7 Profilo tasca 2
- 8 Preforatura
- 9 Profilo tasca 1
- 10 Svuotamento
- 11 Profilo tasca 2
- 12 Svuotamento


Completando una tasca (con il centraggio, la preforatura e lo svuotamento eseguiti in successione), senza aver inserito parametri aggiuntivi nel centraggio/preforatura, al ciclo verranno applicati questi valori del passo di lavorazione svuotamento (sgrossatura).



Centraggio (CYCLE64)

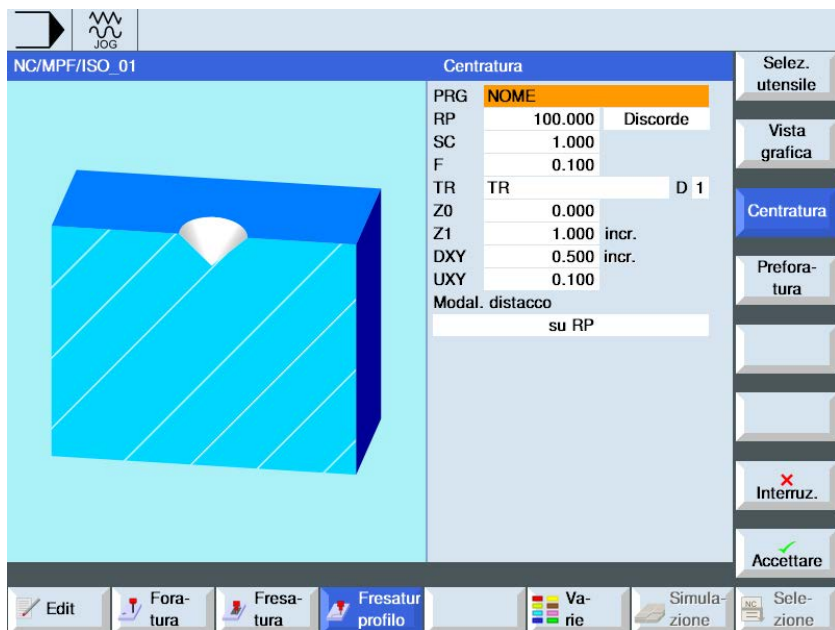

 Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.



Usando questo softkey è possibile inserire dei parametri aggiuntivi.

I parametri aggiuntivi possono essere usati quando vengono fresate diverse tasche, per evitare l'inutile cambio utensili. In questo modo tutte le tasche possono essere prima preforate e poi svuotare.

Parametro	Descrizione	Unità
PRG	Nome del programma da generare	
RP	Livello R	mm
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> Fresatura concorde Fresatura discorde 	
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
TR	Utensile di riferimento. Utensile usato nel passo di lavorazione "svuotamento". Serve per determinare la posizione di penetrazione.	
Z0	Punto di riferimento	
Z1	Profondità relativa a Z0 (incrementale)	
DXY	<ul style="list-style-type: none"> Accostamento piano max. Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa 	mm %
UXY	Sovrametallo di finitura piano	


Parametro	Descrizione	Unità
Modalità di sollevamento	<p>Se la lavorazione necessita di diversi punti di penetrazione, potrà essere programmata l'altezza di ritorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al livello di ritorno • Z0 + distanza di sicurezza <p>Durante il passaggio al punto di penetrazione successivo, l'utensile viene riportato a quest'altezza. Se l'area della tasca non presenta gli elementi più grandi di Z0, come modalità di sollevamento potrà essere programmato Z0 + distanza di sicurezza.</p>	mm

Programmazione del ciclo di centratura con profilo associato:


Un ciclo di profilo completo è costituito dal rispettivo profilo e dal ciclo di lavorazione.

Deve essere mantenuta la sequenza di programmazione:

 
- 1 Prima va creato il profilo e poi il ciclo di lavorazione (ad es.: centraggio (CYCLE64)).
Il sistema di controllo associa entrambe le parti del programma con una parentesi simbolica (3) in una lista cicli.
- 2 Programmare richiamo profilo (CYCLE62).
Selezionare il profilo da eseguire.
- 3 Centraggio(CYCLE64)
Il profilo verrà eseguito tenendo conto dei parametri indicati.



Preforatura (CYCLE64)

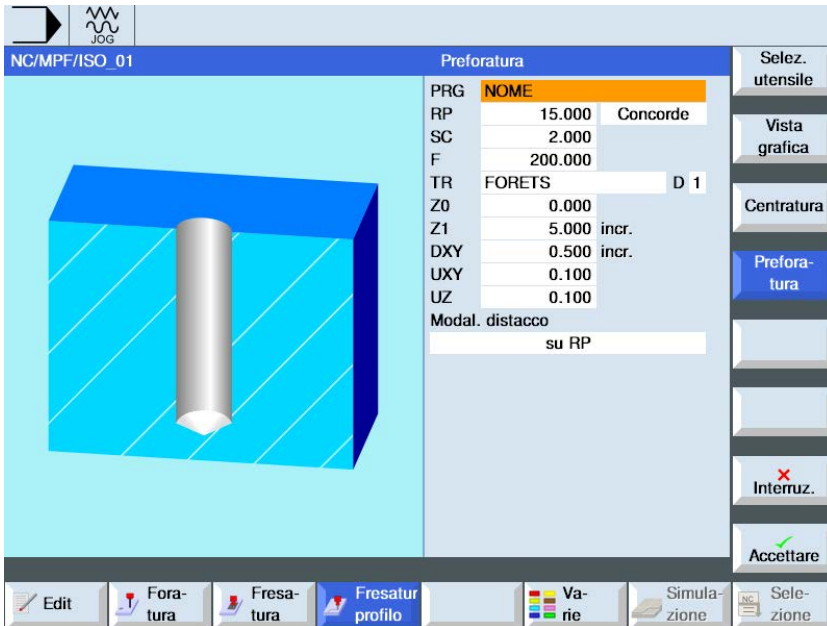

 Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.



Usando questo softkey è possibile inserire dei parametri aggiuntivi.

I parametri aggiuntivi possono essere usati quando vengono fresate diverse tasche, per evitare l'inutile cambio utensili. In questo modo tutte le tasche possono essere prima preforate e poi svuotate.

Parametro	Descrizione	Unità
PRG	Nome del programma da generare	
RP	Livello R	mm
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> Fresatura concorde Fresatura discorde 	
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
TR	Utensile di riferimento. Utensile usato nel passo di lavorazione "svuotamento". Serve per determinare la posizione di penetrazione.	
Z0	Punto di riferimento	
Z1	Profondità tasca (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale)	
DXY	<ul style="list-style-type: none"> Accostamento piano max. Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa 	mm %
UXY	Sovrametallo di finitura piano	
UZ	Profondità sovrmetallico di finitura	

Parametro	Descrizione	Unità
Modalità di sollevamento	<p>Se la lavorazione necessita di diversi punti di penetrazione, potrà essere programmata l'altezza di ritorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al livello di ritorno • Z0 + distanza di sicurezza <p>Durante il passaggio al punto di penetrazione successivo, l'utensile viene riportato a quest'altezza. Se l'area della tasca non presenta gli elementi più grandi di Z0, come modalità di sollevamento potrà essere programmato Z0 + distanza di sicurezza.</p>	mm

Programmazione del ciclo di preforatura con profilo associato:

Un ciclo di profilo completo è costituito dal rispettivo profilo e dal ciclo di lavorazione.

Deve essere mantenuta la sequenza di programmazione:

1 Prima va creato il profilo e poi il ciclo di lavorazione (ad es.: preforatura (CYCLE64)).


Il sistema di controllo associa entrambe le parti del programma con una parentesi simbolica (3) in una lista cicli.

2 Programmare richiamo profilo (CYCLE62).
Selezionare il profilo da eseguire.

3 Preforatura (CYCLE64)
Il profilo verrà eseguito tenendo conto dei parametri indicati.



Fresare tasca (CYCLE63)

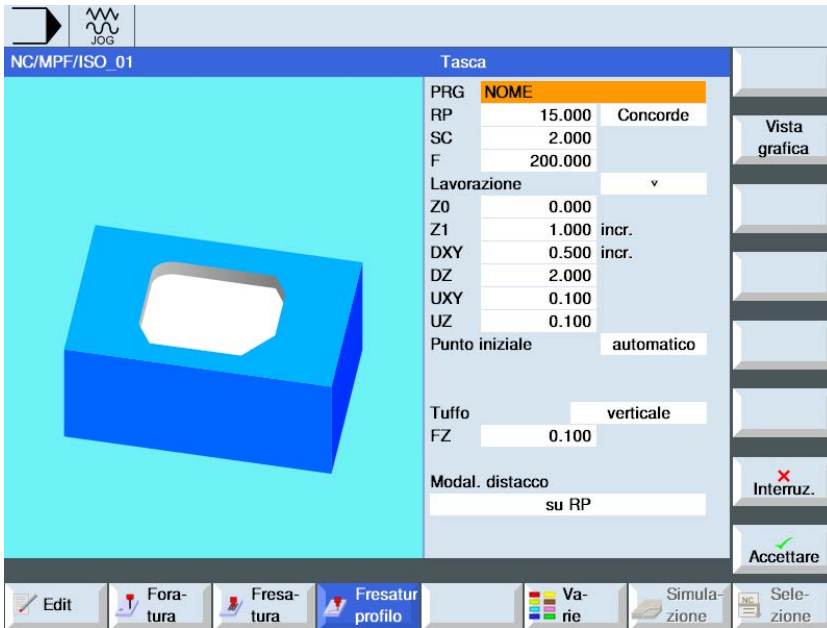

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
PRG	Nome del programma da generare	
RP	Livello R	mm
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> Fresatura concorde Fresatura discorde 	
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> ▽ Sgrossatura ▽ ▽ ▽ Finitura fondo ▽ ▽ ▽ Finitura bordo Smussatura 	
Z0	Punto di riferimento Z	
Z1	Profondità tasca (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ fondo o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
DXY	<ul style="list-style-type: none"> Accostamento piano max. Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽ fondo)	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ fondo o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrametallo di finitura (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽ fondo)	mm
Punto di partenza	<ul style="list-style-type: none"> manuale Il punto di partenza verrà specificato manualmente automatico Il punto di partenza verrà calcolato in automatico (solo se ▽ o ▽ ▽ ▽ fondo)	

Parametro	Descrizione	Unità
XS YS	Coordinate del punto di partenza in X e Y (solo con punto di partenza "manuale")	
Penetrazione	(solo se ▽ o ▽ ▽ ▽ fondo) <ul style="list-style-type: none"> • verticale: Entrare nel materiale verticalmente nel centro tasca: La profondità di accostamento corrente calcolata verrà realizzata in corrispondenza del centro tasca in un blocco. Con questo settaggio la fresa deve agire in corrispondenza del centro oppure deve essere eseguita preforatura. • a spirale: Penetrazione con traiettoria a spirale: Il centro della fresa segue la traiettoria a spirale definita dal raggio e dalla profondità al giro (elica). Una volta raggiunta la profondità per l'accostamento, verrà eseguito un altro cerchio pieno, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. • oscillante: Penetrazione oscillante sull'asse centrale della cava longitudinale: Il centro della fresa oscilla sulla traiettoria lineare, fino a raggiungere l'accostamento in profondità. Raggiunta la profondità, la traiettoria verrà ripetuta senza accostamento in profondità, in modo da eliminare le traiettorie angolari nella penetrazione. 	
FZ	Profondità avanzamento di accostamento (solo con penetrazione verticale e ▽)	mm/min mm/dente
EP	Passo max spirale – (solo con penetrazione elicoidale)	mm/giro
ER	Raggio spirale (solo con penetrazione elicoidale) Il raggio non deve essere superiore a quello della fresa, altrimenti rimane il materiale.	mm
EW	Angolazione massima penetrazione (solo con penetrazione oscillante)	Gradi
Modalità di sollevamento prima del riaccostamento	Se la lavorazione necessita di diversi punti di penetrazione, potrà essere programmata l'altezza di ritorno. <ul style="list-style-type: none"> • al livello di ritorno • Z0 + distanza di sicurezza Durante il passaggio al punto di penetrazione successivo, l'utensile viene riportato a quest'altezza. Se l'area della tasca non presenta gli elementi più grandi di Z0, come modalità di sollevamento potrà essere programmato Z0 + distanza di sicurezza. (solo se ▽ , ▽ ▽ ▽ fondo o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

**Avviso:**

In caso di inserimento manuale il punto di partenza può anche essere esterno alla tasca. Ciò può rendersi utile ad es. nello svuotamento di una tasca aperta lateralmente. La lavorazione inizia poi senza l'entrata nel materiale, con un movimento di inserimento rettilineo all'interno della tasca dal lato aperto.

Profili per tasche o isole

I profili per le tasche o per le isole devono essere chiusi, vale a dire il punto di partenza e quello finale del profilo coincidono. È possibile fresare anche tasche contenenti all'interno una o più isole. Le isole possono essere anche parzialmente esterne alla tasca o intersecarsi tra di loro. Il primo profilo indicato verrà interpretato come profilo tasca, mentre tutti gli altri come isole.

Calcolare punto di partenza in automatico / inserirlo manualmente

Il punto ottimale di entrata nel materiale può essere calcolato in automatico mediante "Punto di partenza in automatico". Il "Punto di partenza manuale" consente di definire il punto di entrata nella schermata dei parametri. Se dal profilo tasca, dalle isole e dal diametro della fresa risulta necessaria una penetrazione in più punti, l'inserimento manuale definirà solo il primo punto di entrata, mentre quelli rimanenti verranno calcolati in automatico.

 
Lavorazione

Per la lavorazione dei profili tasca con isole/profilo pezzo grezzo con perni, procedere come segue:
Esempio:


- 1 Inserire profilo tasca/profilo pezzo grezzo.
- 2 Inserire profilo isola/perno.
- 3 Programmare il richiamo del profilo per il profilo tasca/profilo pezzo grezzo oppure profilo isola/perno.
- 4 Programmare centraggio (possibile solo con profilo tasca).
- 5 Programmare preforatura (possibile solo con profilo tasca).
- 6 Svuotare/lavorare tasca/perno - sgrossatura.
- 7 Svuotare/lavorare materiale rimanente - sgrossatura.

Descrizione ciclo**Sminuzzatura trucioli**

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento. Il punto iniziale verrà calcolato dal ciclo.
- 2 L'utensile raggiunge prima la profondità di lavorazione, accostando poi lateralmente il profilo del perno in un quarto di cerchio con l'avanzamento di lavorazione.
- 3 Il perno verrà svuotato in parallelo al profilo dall'esterno verso l'interno. La direzione verrà definita dal senso di rotazione della lavorazione (discorde/concorde).
- 4 Una volta svuotato il perno in un piano, l'utensile viene allontanato dal profilo in un quarto di cerchio e viene effettuato l'accostamento della profondità di lavorazione successiva.
- 5 Il perno verrà di nuovo accostato in un quarto di cerchio e svuotato in parallelo al profilo dall'esterno verso l'interno.
- 6 I punti 4 e 5 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità del perno programmata.
- 7 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.



Fresare perno (CYCLE63)

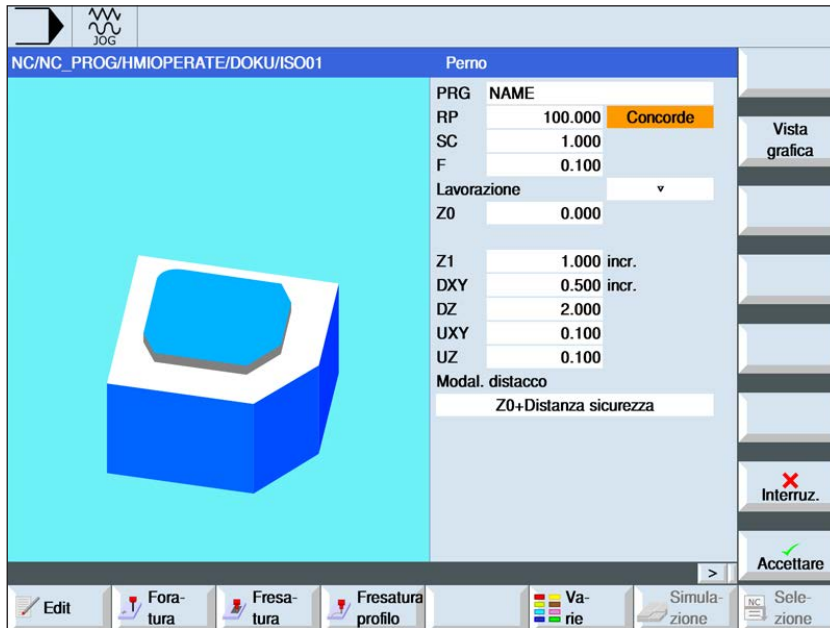

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
PRG	Nome del programma da generare	
RP	Livello R	mm
Direzione di fresatura	<ul style="list-style-type: none"> • Fresatura concorde • Fresatura discorde 	
SC	Distanza di sicurezza	mm
F	Avanzamento	mm/min
Lavorazione	<ul style="list-style-type: none"> • ▾ Sgrossatura • ▾ ▾ ▾ Finitura fondo • ▾ ▾ ▾ Finitura bordo • Smussatura 	
Z0	Punto di riferimento Z	
Z1	Profondità tasca (assoluta) o profondità relativa a Z0 (incrementale) (solo se ▾, ▾ ▾ ▾ fondo o ▾ ▾ ▾ bordo)	mm
DXY	<ul style="list-style-type: none"> • Accostamento piano max. • Accostamento piano max. come percentuale del diametro della fresa (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾ fondo)	mm %
DZ	Accostamento in profondità max. (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾ bordo)	mm
UXY	Sovrametallo di finitura piano (solo se ▾, ▾ ▾ ▾ fondo o ▾ ▾ ▾ bordo)	mm
UZ	Profondità sovrmetallico di finitura (solo se ▾ o ▾ ▾ ▾ fondo)	mm

Parametro	Descrizione	Unità
Modalità di sollevamento prima del riaccostamento	Se la lavorazione necessita di diversi punti di penetrazione, potrà essere programmata l'altezza di ritorno. <ul style="list-style-type: none"> • al livello di ritorno • Z0 + distanza di sicurezza Durante il passaggio al punto di penetrazione successivo, l'utensile viene riportato a quest'altezza. Se l'area della tasca non presenta gli elementi più grandi di Z0, come modalità di sollevamento potrà essere programmato Z0 + distanza di sicurezza. (solo se ▽, ▽ ▽ ▽ fondo o ▽ ▽ ▽ bordo)	mm
FS	Larghezza smusso per smussatura (solo per smussatura)	mm
ZFS	Profondità di penetrazione punta utensile (solo per smussatura)	mm

Descrizione ciclo

Sminuzzatura trucioli

- 1 Il sistema di controllo posiziona l'utensile nell'asse del mandrino in rapido (G0) alla distanza di sicurezza sopra il punto di riferimento. Il punto iniziale verrà calcolato dal ciclo.
- 2 L'utensile raggiunge prima la profondità di lavorazione, accostando poi lateralmente il profilo del perno in un quarto di cerchio con l'avanzamento di lavorazione.
- 3 Il perno verrà svuotato in parallelo al profilo dall'esterno verso l'interno. La direzione verrà definita dal senso di rotazione della lavorazione (discorde/concorde).
- 4 Una volta svuotato il perno in un piano, l'utensile viene allontanato dal profilo in un quarto di cerchio e viene effettuato l'accostamento della profondità di lavorazione successiva.
- 5 Il perno verrà di nuovo accostato in un quarto di cerchio e svuotato in parallelo al profilo dall'esterno verso l'interno.
- 6 I punti 4 e 5 vengono ripetuti, fino a raggiungere la profondità del perno programmata.
- 7 L'utensile viene riportato in rapido (G0) alla distanza di sicurezza.




Altro

- Pezzo grezzo
- Sottoprogramma




Definizione pezzo grezzo

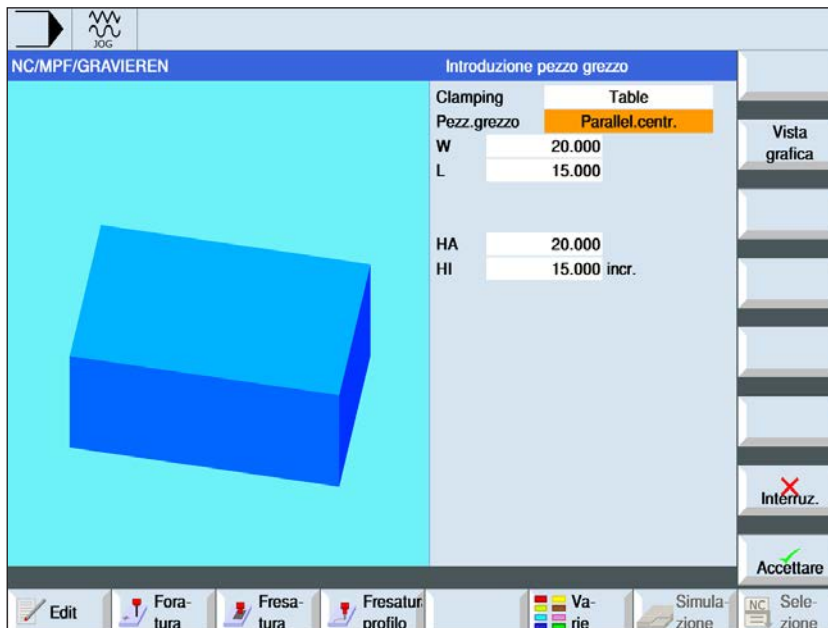

Usando il tasto "Seleziona" è possibile modificare i parametri e/o le unità. Portare a tal fine il cursore sul rispettivo campo e premere il tasto.

Parametro	Descrizione	Unità
Dispositivo di serraggio	<ul style="list-style-type: none"> • Table: Pezzo grezzo è allungata sul tavolo • A: assi rotanti su cui viene allungata il pezzo grezzo 	
Pezzo grezzo	<ul style="list-style-type: none"> • Rettangolo centrale • Rettangolo • Tubo • Cilindro • Angolo N • Senza 	
X0 Y0	1. Spigolo in X, Y (solo per rettangolo)	mm
X1 Y1	2. Spigolo in X,Y (assoluto), o relativo a X0, Y0 (incrementale) (solo per rettangolo)	mm
HA	Quota di partenza	mm
HI	Quota della fine (ass) o quota della fine riferita a ZA (inc)	mm
XA	Diametro esterno (solo per tubo o cilindro)	mm
XI	Diametro interno (solo per tubo)	mm
N	Numero degli angoli (solo per angolo N)	
W	Larghezza pezzo grezzo (solo per rettangolo centrale)	
L	Lunghezza pezzo grezzo (solo per rettangolo centrale)	mm
SW o L	Larghezza piano trasversale o lunghezza angolo - (solo con angolo N)	mm

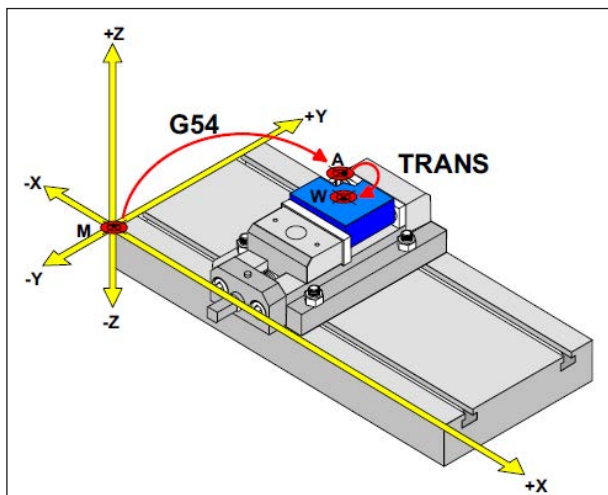

Nella situazione seguente il pezzo grezzo va descritto a partire da A


Definizione pezzo grezzo

Se viene utilizzato un programma con un punto di arresto (ad es.: G54) ed una trasformazione (TRANS / ATRANS) per operare fino al punto zero attuale del pezzo, la definizione del pezzo grezzo va descritta a partire dal punto di arresto.

M = Punto zero macchina

A = Punto di arresto

W = Punto zero pezzo

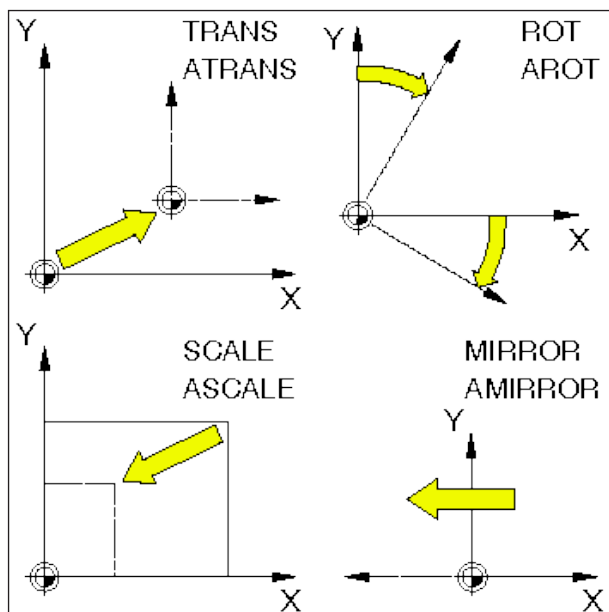


Frame

Con frame è possibile modificare il sistema di coordinate corrente.

- spostare sistema di coordinate: TRANS, ATRANS
- ruotare sistema di coordinate: ROT, AROT
- Scalare o deformare il sistema di coordinate: SCALE, ASCALE
- riflettere sistema di coordinate: MIRROR, AMIRROR

Le istruzioni frame vengono programmate in un blocco NC proprio ed eseguite nella sequenza programmata.

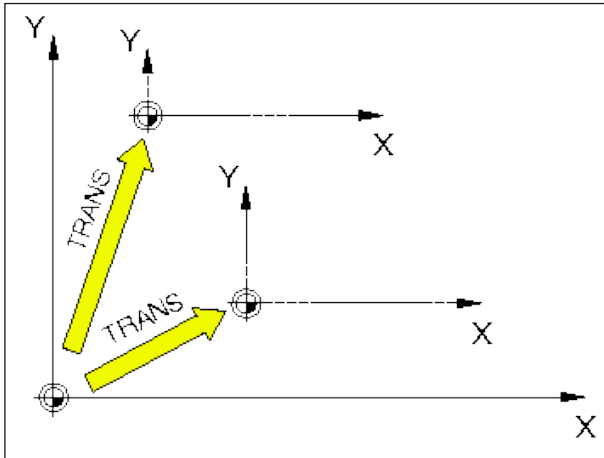


TRANS è sempre riferito al punto zero corrente G54 - G599.

Spostamento dell'origine TRANS, ATRANS


TRANS Spostamento dell'origine assoluto, riferito al punto zero corrente G54-G599. (TRANS cancella tutti i frame programmabili precedentemente impostati (TRANS, ATRANS, ROT, AROT, ...)).

ATRANS Spostamento dell'origine additivo, riferito al punto zero attualmente impostato (G54-G599) o programmato (TRANS/ATRANS).

Uno spostamento fondato sui frame già esistenti (TRANS, ATRANS, ROT, AROT, ...) va programmato con ATRANS.

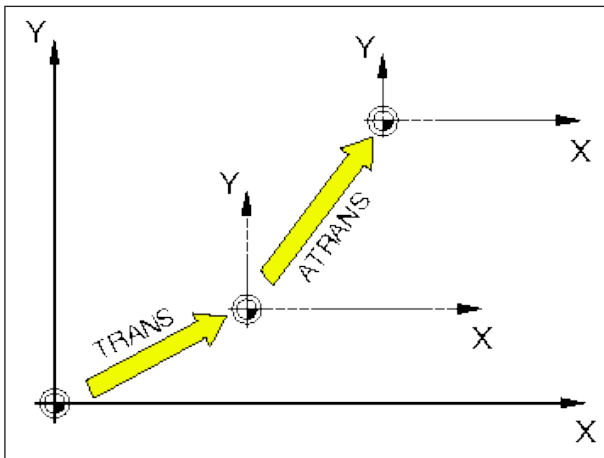

ATRANS è riferito all'ultimo punto zero valido G54 - G599, TRANS.

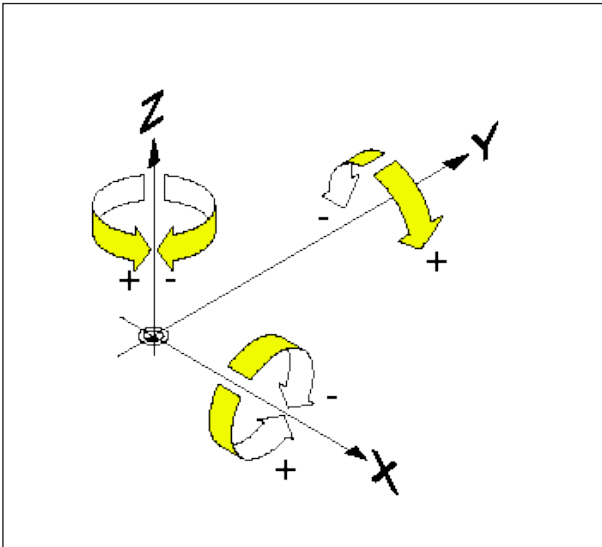

Ruotare sistema di coordinate ROT, AROT

Con ROT/AROT il sistema di coordinate viene ruotato intorno agli assi geometrici X, Y, Z oppure nel piano di lavoro attuale G17, G18, G19.

Per i profili i cui assi principali sono ruotati in riferimento agli assi geometrici, la programmazione è semplificata.

Formato:

ROT/AROT X.. Y.. Z..

ROT/AROT RPL=..

ROT Rotazione assoluta, riferita al punto zero corrente G54-G599.


(ROT cancella tutti i frame programmabili precedentemente impostati (TRANS, ATRANS, ROT, AROT, ...)).

AROT Rotazione additiva, riferita al punto zero attualmente impostato (G54-G599) o programmato (TRANS/ATRANS).

Una rotazione fondata sui frame già esistenti (TRANS, ATRANS, ROT, AROT, ...) va programmata con AROT.

X, Y, Z Rotazione nello spazio (in gradi); assi geometrici intorno ai quali avviene la rotazione.

RPL= Rotazione nel piano attivo (G17) (in gradi).

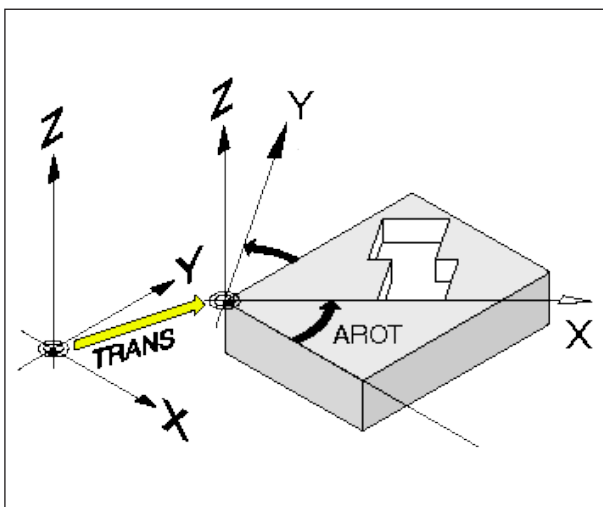

Esempio:

Per facilitare la programmazione del profilo adiacente, il sistema di coordinate dovrebbe essere ruotato di 30°. Lo spostamento dell'origine esistente TRANS dovrebbe essere mantenuto.

N.. G17


N.. TRANS ...

N..

N60 AROT Z30

oppure

N60 AROT RPL=30

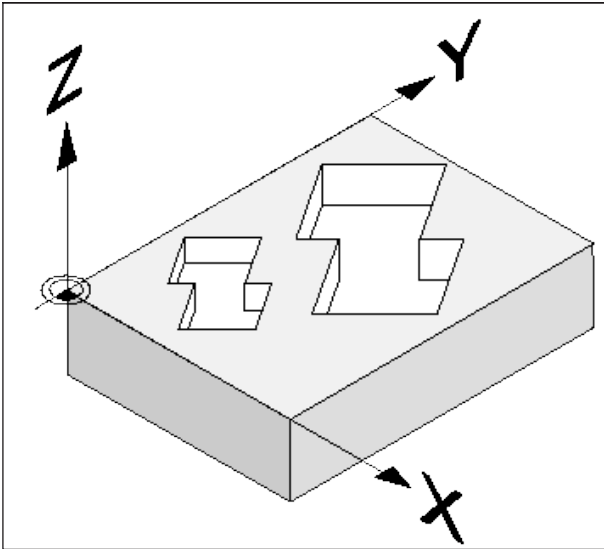

Scala SCALE, ASCALE

Con SCALE/ASCALE per ciascun asse X, Y, Z verrà indicato il rispettivo fattore di scala. Il fattore di scala nel piano di lavoro attuale deve essere identico.

Formato:

SCALE/ASCALE X.. Y.. Z..

Se dopo SCALE/ASCALE si programma una traslazione con ATRANS, anche i valori di traslazione vengono scalati.


SCALE Scala assoluta, riferita al punto zero corrente G54-G599.

SCALE cancella tutti i frame programmabili precedentemente impostati (TRANS, ATRANS, ROT, AROT, ...). Con SCALE senza l'indicazione assiale la scala (e tutti gli altri frame) viene deselezionata.

ASCALE Scala additiva, riferita al sistema di coordinate attualmente impostato o programmato.

Una modifica di scala fondata sui frame già esistenti (TRANS, ATRANS, ROT, AROT, etc.) va programmata con ASCALE.


X, Y, Z Fattore di scala per il rispettivo asse.

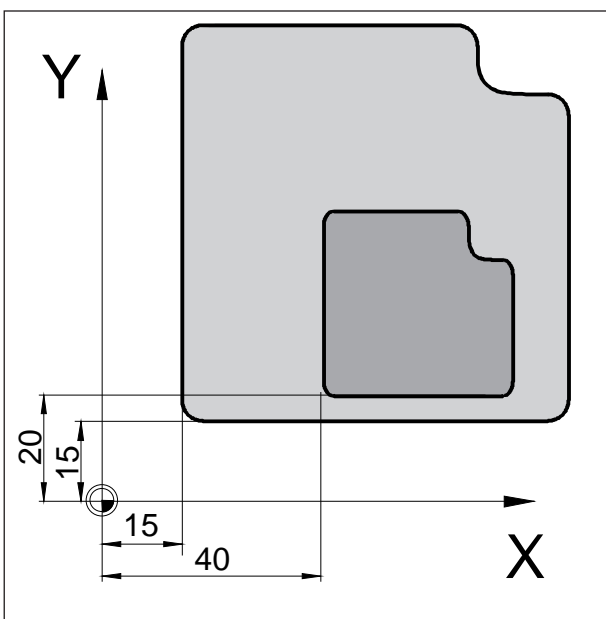

Esempio

Il profilo adiacente è programmato nel sottoprogramma L10. Appare due volte, in dimensione e forma diversa.

N.. G54	Punto zero
N35 TRANS X15 Y15	Spostamento ass.
N40 L10	Profilo grande
N45 TRANS X40 Y20	Spostamento ass.
N55 ASCALE X0.5 Y0.5	Fattore di scala
N60 L10	Profilo piccolo
N75 SCALE	Cancellare frame

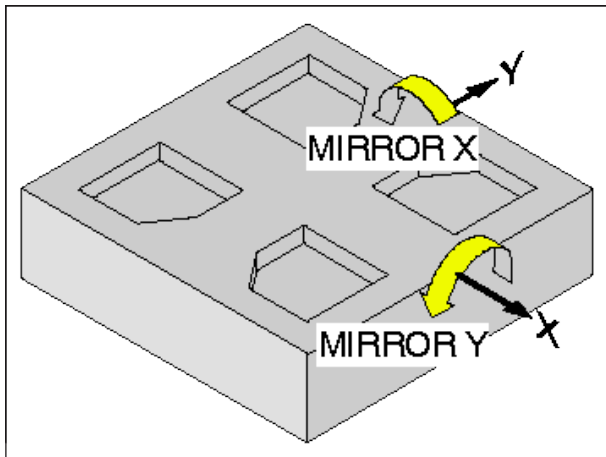

Riflettere sistema di coordinate MIRROR, AMIRROR

Con MIRROR/AMIRROR il sistema di coordinate verrà riflesso intorno agli assi geometrici X, Y, Z.

Formato:


MIRROR/AMIRROR X.. Y.. Z..

Riflettendo un profilo, il senso di rotazione circolare G2/G3 e la correzione del raggio dell'utensile G41/G42 verranno convertiti in automatico.

MIRROR Specularità assoluta, riferita al punto zero corrente G54-G599.
(MIRROR cancella tutti i frame programmabili precedentemente impostati (TRANS, ATRANS, ROT, AROT, ...)).
Con MIRROR senza l'indicazione assiale la specularità (e tutti gli altri frame) viene deselezionata.

AMIRROR Specularità additiva, riferita al sistema di coordinate attualmente impostato o programmato.
Una specularità fondata sui frame già esistenti (TRANS, ATRANS, ROT, AROT, etc.) va programmata con AMIRROR.

X, Y, Z Indicazione dell'asse geometrico intorno al quale si avrà la riflessione. Il valore numerico indica la distanza dell'asse speculare dal punto zero, ad es. X0.

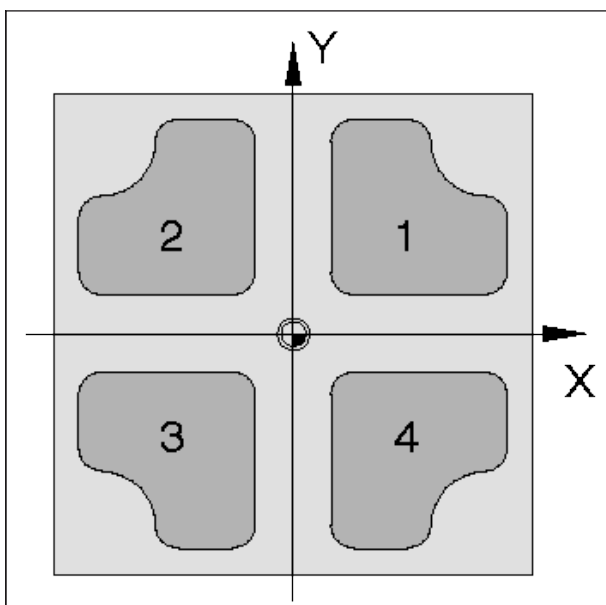

Esempio

Il profilo 1 è programmato nel sottoprogramma L10.

Altri tre profili verranno generati con specularità. Il punto zero del pezzo G54 è al centro del pezzo.

N..	G54	Punto zero pezzo
N40	L10	Profilo in alto a destra
N45	MIRROR X0	Specularità intorno Y
N50	L10	Profilo in alto a sinistra
N55	AMIRROR Y0	add. Specularità intorno X
N60	L10	Profilo in basso a sinistra
N65	MIRROR Y0	Specularità intorno X
N70	L10	Profilo in basso a destra
N75	MIRROR	Specularità off

TRACYL

Viene utilizzato per la fresatura di contornatura della superficie rivestimento.

Mediante Tracyl possono essere create le seguenti cave:

- Cave longitudinali su corpi cilindrici
- Cave trasversali su corpi cilindrici
- Qualsiasi altra forma di cava su corpi cilindrici.



La forma delle cave è programmata in riferimento alla superficie del cilindro lavorata, piana.

Selezione:

generale TRACYL()

Deselezione:

generale TRAFOOF

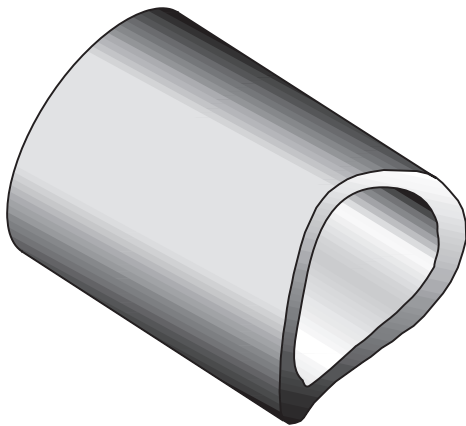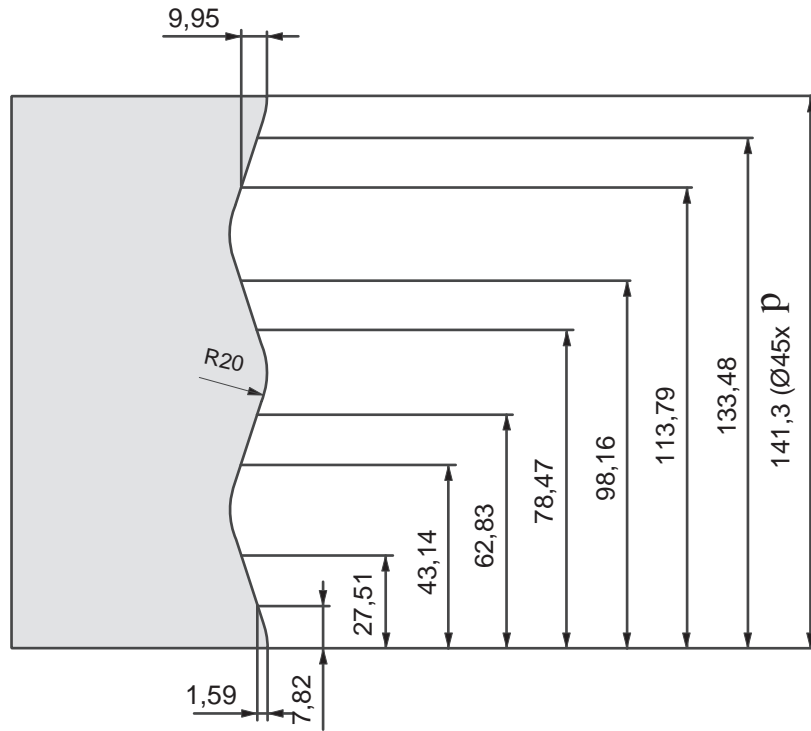

```

G54
TRANS X64.5
T"FRÄSER2" D1 M6
S2000 F200 M3 M8
G0 X10 Y0 Z20
TRACYL(45)
G55
TRANS X61.5
M11
G0 Y0
G1 X0 G42
G3 X-1.591 Y7.871 CR=20
G1 X-9.952 Y27.508
G2 X-9.952 Y43.142 CR=20
G1 X-1.591 Y62.833
G3 X-1.591 Y78.467 CR=20
G1 X-9.952 Y98.158
G2 X-9.952 Y113.483 CR=20
G1 X-1.591 Y133.483
G3 X0 Y141.3 CR=20
G1 X10 G40
TRAFOOF
M10
G54
TRANS X64.5
G0 X60 Y60 Z60
M30
    
```


Sottoprogrammi


Le sequenze funzionali da ripetersi più volte possono essere inserite come sottoprogrammi.

I sottoprogrammi vengono richiamati con il nome.

I parametri R possono essere passati ai sottoprogrammi.

Richiamo sottoprogramma in un programma pezzo

ad es.: MILL1 P1
MILL1 Numero sottoprogramma
P1 Numero esecuzioni sottoprogramma
 (max. 99)

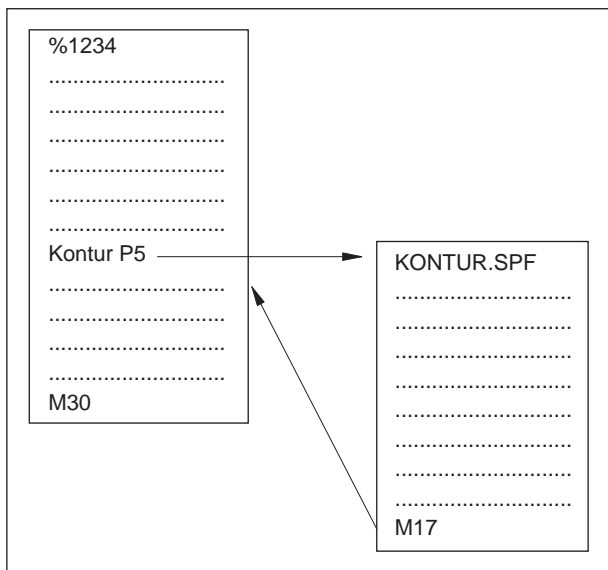

Esecuzione del programma con un sottoprogramma


Fine sottoprogramma con M17

ad es.: N150 M17

Nesting sottoprogrammi

Sono consentiti 30 livelli di nesting dei sottoprogrammi. L'esecuzione automatica del blocco è possibile fino all'undicesimo livello sottoprogramma.

Anche i cicli vengono conteggiati come sottoprogrammi, ad es. il ciclo di foratura può essere richiamato al massimo dal 29-esimo livello di sottoprogramma.

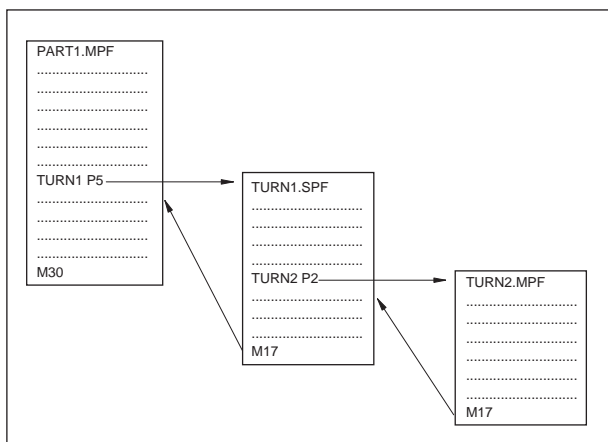

Nesting dei sottoprogrammi



Avviso:

I richiami di sottoprogramma devono essere sempre programmati nei blocchi NC propri.

Sottoprogrammi con trasferimento parametri

Avvio programma, PROC


Un sottoprogramma che, durante l'esecuzione del programma, deve acquisire dei parametri dal programma richiamante, verrà identificato con la parola chiave PROC.

Fine programma M17, RET

Il comando M17 identifica il fine sottoprogramma ed il salto di ritorno al programma principale. Il comando RET rappresenta la fine del sottoprogramma senza interruzione del funzionamento continuo.

Sottoprogramma con meccanismo SAVE

Questa funzione consente di salvare, al momento di richiamo del sottoprogramma, le impostazioni correnti (dati operativi). Tornando al programma vecchio, lo stato viene ripristinato in automatico. A tal fine, durante la programmazione, sarà necessario programmare anche il comando SAVE oltre al comando PROC.

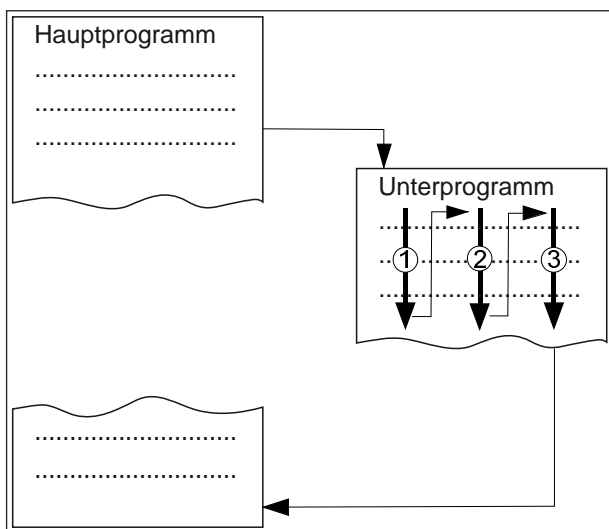


Sottoprogramma con ripetizione programma, P

Se si vuole eseguire un sottoprogramma più volte in successione, sarà possibile programmare il numero desiderato delle ripetizioni del programma nel blocco del richiamo del sottoprogramma, in corrispondenza dell'indirizzo P.

I parametri verranno modificati solo al richiamo del programma. Per le altre ripetizioni i parametri rimangono invariati.

Avviso:

Solo un richiamo MCALL può essere attivo alla volta in un'esecuzione programma. Nel richiamo MCALL i parametri vengono trasferiti una volta sola

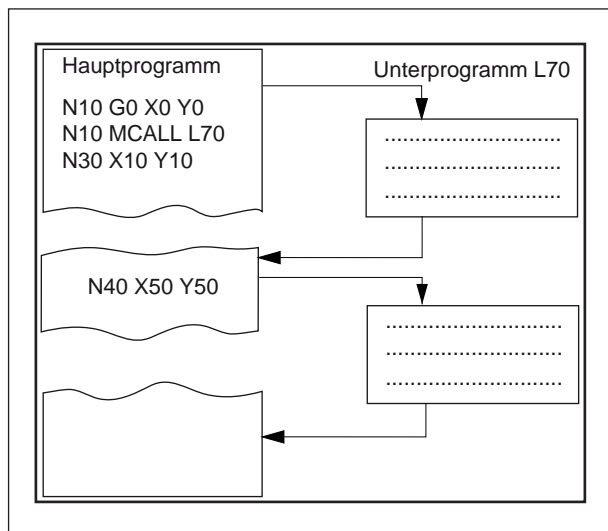**Sottoprogramma modale MCALL**

Con questa funzione un sottoprogramma viene in automatico richiamato ed eseguito dopo ogni blocco con una traiettoria.

Ciò consente di automatizzare il richiamo dei sottoprogrammi da eseguire nelle posizioni differenti del pezzo.

Ad esempio per creare dei schemi di foratura.

Esempio

```
N10 G0 X0 Y0
N20 MCALL L70
N30 X10 Y10
N40 X50 Y50
```


Disattivare richiamo sottoprogramma modale

Con MCALL senza il richiamo del sottoprogramma o programmando un nuovo richiamo sottoprogramma modale per un nuovo sottoprogramma.



Richiamare sottoprogramma

Se il programma desiderato non è contenuto nella stessa directory del programma principale, deve essere indicato il percorso dei sottoprogrammi.

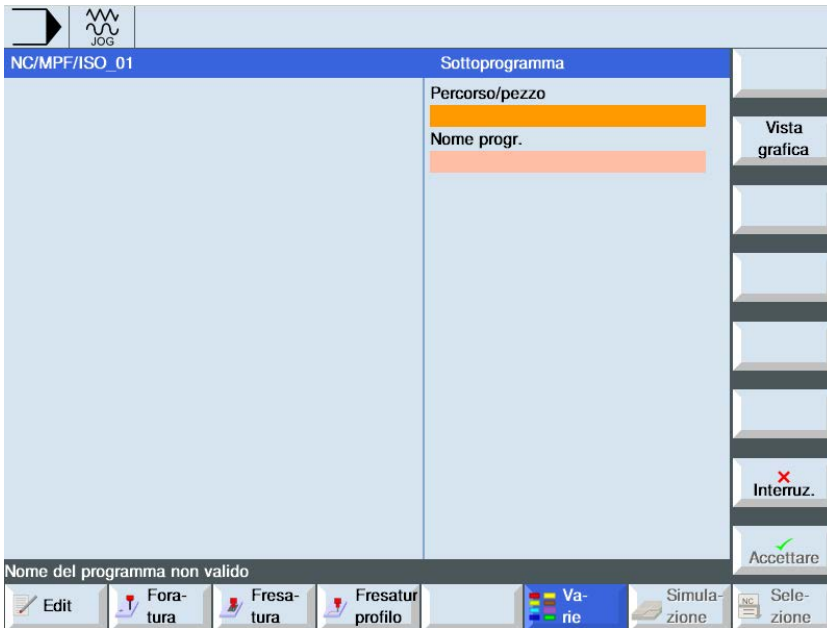

Parametro	Descrizione
Percorso/pezzo	Percorso dei sottoprogrammi, qualora il sottoprogramma desiderato non fosse contenuto nella stessa directory del programma principale.
Nome del programma	Nome del sottoprogramma da inserire.

Se la programmazione di vari pezzi richiede gli stessi passi di lavorazione, quest'ultimi possono essere definiti come un sottoprogramma separato. Tale sottoprogramma potrà poi essere richiamato da qualsiasi programma. In questo modo si evita di dover programmare ripetutamente gli stessi passi di lavorazione. Il sistema di controllo non distingue tra il programma principale ed i sottoprogrammi. Ciò significa che un programma con passi di lavorazione "standard" o un programma G-code potranno essere richiamati quale sottoprogramma da un altro programma con passi di lavorazione. Rispettivamente un sottoprogramma può essere a sua volta richiamato da un sottoprogramma.

Il sottoprogramma deve essere memorizzato in una directory "XYZ" propria oppure nelle directory "ShopMill", "Programmi pezzo" o "Sottoprogrammi".

Osservare che al richiamo un sottoprogramma ShopMill esegue la valutazione dei settaggi dell'header del programma. Tali settaggi restano validi anche in seguito all'uscita dal sottoprogramma. Se si vuole riattivare le impostazioni dell'header del programma principale, dopo aver richiamato il sottoprogramma è possibile ripristinare i settaggi desiderati nel programma principale.

Salti di programma

Salti di programma incondizionati

Formato

Label:
GOTOB LABEL
oppure
GOTOF LABEL
Label:

GOTOB Istruzione di salto indietro (direzione inizio programma)
GOTOF Istruzione di salto in avanti (direzione fine programma)
LABEL Destinazione (indicatore all'interno del programma)
LABEL: Destinazione salto

Avviso:

Un salto incondizionato / condizionato deve essere sempre programmato nel proprio blocco NC.



Una sequenza di programmi operanti come standard (programma principale, sottoprogramma, cicli, etc.) può essere modificata con salti di programma. Le destinazioni di salto all'interno del programma possono essere raggiunte mediante GOTOF o GOTOB.

Il programma prosegue con l'istruzione immediatamente successiva alla destinazione di salto.

Salti di programma condizionati

Formato:

Label:
IF espressione GOTOB LABEL
oppure
IF espressione GOTOF LABEL
LABEL:

IF condizioni

GOTOB Istruzione di salto indietro (direzione inizio programma)
GOTOF Istruzione di salto in avanti (direzione fine programma)
LABEL Destinazione (indicatore all'interno del programma)
LABEL: Destinazione salto

Le condizioni di salto possono essere formulate mediante l'istruzione IF. Il salto alla rispettiva destinazione avviene solo se la condizione viene soddisfatta.

Programmazione messaggi MSG

Possono essere programmati dei messaggi per informare l'operatore sulla situazione corrente di lavorazione durante l'esecuzione del programma.

Il messaggio viene generato in un programma NC inserendo la parola chiave "MSG" tra parentesi "(" ed il testo del messaggio tra virgolette.

Il messaggio può essere cancellato con "MSG()".

Avviso:

Un testo di messaggio può essere composto da un massimo di 124 caratteri e verrà visualizzato su 2 righe (2x 62 caratteri).

Nel testo di un messaggio possono essere visualizzati anche i contenuti delle variabili.



Esempio:

```
N10 MSG ("Sgrossatura profilo")
```

```
N20 X... Y...
```

```
N ...
```

```
N90 MSG ()
```


Oltre ai messaggi, nel programma NC possono essere inseriti degli allarmi. Essi verranno visualizzati sullo schermo in un campo separato. Un allarme è sempre associato ad una risposta del sistema di controllo, in funzione della categoria dell'allarme.

Gli allarmi vengono programmati inserendo tra parentesi tonde la parola chiave "SETAL" seguita dal codice allarme. Gli allarmi devono essere sempre programmati in un blocco singolo.

Esempio:

```
N100 SETAL (65000) ;Impostare allarme 65000
```

Mandrino ON M3 / M4, Velocità S, ARRESTO mandrino M5, Posizionamento mandrino SPOS

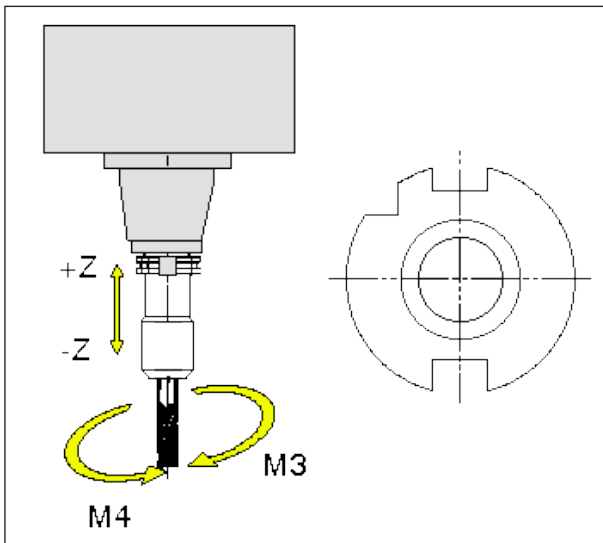

Visualizzazione del senso di rotazione

Visualizzare il mandrino dalla +Z nella direzione -Z, per indicare il senso di rotazione.

M3..in senso orario a rotazione destrorsa

M4..in senso antiorario.... a rotazione sinistrorsa

M5..Arresto mandrino

Programmazione della velocità

La velocità viene programmata con l'indirizzo S.

Esempio:

N20 M3 S2000

Mandrino ON in senso orario (a rotazione destrorsa)
con 2.000 giri/min

Posizionamento mandrino

Con SPOS il mandrino della fresa verrà fermato nella posizione angolare programmata

Formato:

SPOS=...[°]

Asse A (dispositivo divisore)

Per la fresatura, durante la trasformazione della superficie del cilindro, l'asse A e la slitta portautensili devono essere portati ad una certa distanza tra di loro.


L'asse A - dispositivo divisore e quindi sempre un asse rotante che può essere gestito come un comune asse lineare e programmato.

L'immissione dell'asse A è sempre in gradi.

ad es. G0 A90



EMCO WinNC for Sinumerik Operate Mill

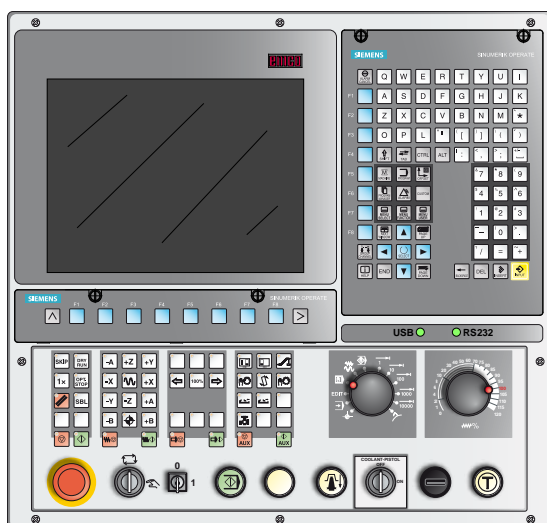

Descrizione software WinNC for Sinumerik Operate Mill

N. rif. TA 1848
Edizione C 2016-12

Questo manuale è, su richiesta, disponibile anche
in formato elettronico (PDF).

Manuale di istruzioni originale

Softwareversion ab 01.04

EMCO GmbH

P.O. Box 131

A-5400 Hallein-Taxach/Austria

Phone +43-(0)62 45-891-0

Fax +43-(0)62 45-869 65

Internet: www.emco-world.com

E-Mail: service@emco.at



Avviso:

Il presente manuale non descrive la funzionalità completa del software di controllo EMCO WinNC for Sinumerik Operate. Si è invece data importanza alla descrizione più semplice e chiara possibile delle funzioni principali, per ottenere la massima efficacia di apprendimento. Alcune delle funzioni potrebbero non essere disponibili, a seconda del tipo di macchina gestita da EMCO WinNC for Sinumerik Operate.

Premessa

Il software EMCO WinNC for Sinumerik Operate è parte integrante del concetto di formazione della EMCO.

Con EMCO WinNC for Sinumerik Operate è possibile gestire in modo semplice torni/fresatrici CNC. Non è pertanto necessario conoscere le basi della programmazione ISO.

Con una programmazione interattiva del profilo, è possibile definire i profili dei pezzi in lavorazione con elementi di profilo lineari e circolari.

La programmazione di un ciclo avviene in modalità interattiva e con un supporto grafico. L'utente ha a disposizione un gran numero di comandi di programmazione e di cicli di lavorazione liberamente abbinabili in un programma.

È possibile simulare graficamente sullo schermo cicli singoli o programmi NC creati.

Il presente manuale non descrive la funzionalità completa del software di controllo EMCO WinNC for Sinumerik Operate. Si è invece data importanza alla descrizione più semplice e chiara possibile delle funzioni principali, per ottenere la massima efficacia di apprendimento.

Nel caso di dubbi o necessità di chiarimenti rispetto al presente Manuale di istruzioni, rivolgersi direttamente alla.

EMCO GmbH
Divisione Documentazione tecnica
A-5400 HALLEIN, Austria

The logo consists of the word "EMCO" in a bold, red, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly blocky appearance.

Conformità CE



Il marchio CE assieme alla Dichiarazione di Conformità CE attestano che la macchina e le istruzioni soddisfano i requisiti imposti dalle relative direttive applicabili al prodotto.

Tutti i diritti riservati, la riproduzione è ammessa solo previa esplicita autorizzazione di EMCO GmbH
© EMCO GmbH, Hallein

Indice

Premessa	3
Indice	4

A: Generalità

Punti di riferimento sulle fresatrici EMCO	A1
N (T) = Punto zero dell'utensile.....	A1
M = Punto zero macchina	A1
W = Punto zero pezzo.....	A1
R = Punto di riferimento	A1
Sistema di riferimento sulle fresatrici	A2
Coordinate polari.....	A3
Posizioni assolute e incrementali del pezzo.....	A4
Spostamento origine.....	A5
Lavorazioni di fresatura	A7
Fresatura concorde.....	A7
Fresatura discorde	A7
Fresatura concorde/discorde.....	A7
Fresatura trocoidale	A8
Fresatura a tuffo	A8
Compensazione del raggio utensile	A9
Dati utensile	A10

B: Descrizione dei tasti

WinNC for Sinumerik Operate Tastiera di controllo	B1
WinNC for Sinumerik Operate Tastiera di controllo Variante con Easy2control e MOC-Touch.....	B3
Tastiera alfanumerica con tasti funzione.....	B4
Funzioni dei tasti	B5
Shortcut.....	B7
Layout dello schermo.....	B8
Tastiera del PC.....	B9
Panoramica dell'assegnazione delle funzioni ai tasti della tastiera di controllo.....	B10
Panoramica dell'assegnazione delle funzioni ai comandi della macchina	B11
Pannello di comando macchina.....	B13
Descrizione dei tasti.....	B13
Skip (blocchi ignorati).....	B13
Dryrun (prova di avanzamento)	B13
Funzionamento a pezzo singolo	B14
Stop opzionale	B14
Tasto Reset (ripristino)	B14
Blocco singolo.....	B14
Arresto NC.....	B14
Avvio NC	B14
Tasti direzionali	B15
Punto di riferimento	B15
Avanzamento rapido	B15
Arresto dell'avanzamento	B15
Avvio dell'avanzamento	B15
Correzione della velocità di rotazione del mandrino	B15
Arresto del mandrino.....	B15
Avvio del mandrino.....	B15
Porte automatiche della macchina	B16
Trasportatore trucioli (Optional)	B16
Orientamento del tamburo per utensili	B16
Cambio utensile manuale	B16
Dispositivo di serraggio.....	B16
Refrigerante	B17

Auxiliary OFF	B17
Auxiliary ON	B17
Modalità operative.....	B17
Manopola del potenziometro di regolazione - Override (variazione di avanzamento)	B19
ARRESTO DI EMERGENZA	B19
Interruttore a chiave funzionamento speciale	B19
Comando multifunzione	B20
Interruttore a chiave	B23
Tasto di avvio supplementare NC.....	B23
Porta USB (USB 2.0)	B23
Tasto di consenso	B23

C: Funzionamento

Avanzamento F [mm/min]	C1
Numero di giri del mandrino S [giri/min].....	C2
Area di comando Macchina	C3
Modalità operative.....	C3
Posizionamento sul punto di riferimento	C5
Spostamento manuale slitta	C6
Posizionamento a passi slitte	C6
Ripartizione dello schermo T, S, M.....	C8
Spostamento assi.....	C9
Raggiungimento della posizione di destinazione	C10
Area di comando Parametri	C11
Dati utensile.....	C11
Spostamento dell'origine.....	C11
Visualizzazione ed elaborazione dello spostamento dell'origine	C11
Visualizzazione della panoramica degli spostamenti dell'origine.....	C12
Misurazione del punto zero del pezzo	C12
Impostazione spigolo	C13
Allineamento spigolo.....	C14
Angolo retto.....	C16
1 Foro	C18
1 Isola circolare.....	C20
Parametri R (parametri di calcolo).....	C22
Dati di setting	C23
Gestione dei programmi	C24
Destinazione di salvataggio dei programmi.....	C24
Creare programma.....	C25
Cancellare programma	C26
Copiare programma	C26
Aprire / chiudere programma.....	C27
Selezionare / deselezionare programma.....	C27
Stampare programma	C28
Condizionamento dei programmi.....	C30
Creare blocchi esclusi per programma.....	C32
Eseguire programma in blocco singolo (SBL).....	C33
Ricerca blocco	C34
Correggere programma	C35
Visualizzare funzioni G	C36
Visualizzare tutte le funzioni G	C37
Visualizzare blocchi di base.....	C38
Visualizzare tempo di esecuzione e conteggio pezzi	C39
Visualizzare livelli programma	C41
Commutazione tra SCM / SCP	C42
Modificare blocchi programma	C43
Uscire dalla modifica	C43
Cercare blocco programma	C43

Cercare e sostituire testo programma	C44
Spostare blocco programma	C45
Modificare ciclo	C45
Copiare blocco programma	C46
Cancellare blocco programma	C46
Rinumerare blocco programma	C46
Definire impostazioni per blocchi programma	C47
Operazioni di calcolo nei campi di immissione	C48
Backup dei dati di attrezzaggio.....	C50
Simulazione grafica	C52
Layout dello schermo simulazione grafica	C53
Funzioni dei tasti Softkey	C54
Simulazione della lavorazione del pezzo	C54
Selezionare viste pezzo	C55
Configurazione della 3D View.....	C56
Zoomare vista grafica	C57
Spostare vista grafica	C57
Simulazione blocco per blocco.....	C58
Allarmi simulazione	C59
Uscire dalla simulazione grafica	C59
Area di comando Diagnostica.....	C60
Visualizzare lista allarmi	C60
Visualizzare messaggi	C60
Dati sulla versione.....	C60
Area di comando Messa in servizio.....	C61
Chiudere Sinumerik Operate	C61
Riavviare Sinumerik Operate.....	C61

D: Programmazione ShopMill

Panoramiche	D1
Comandi M	D1
Creare programma ShopMill	D2
Header del programma	D3
Fine programma	D5
Definizione pezzo grezzo.....	D6
Panoramica cicli.....	D7
Lavorare con cicli	D8
Valori di default per i parametri dei cicli.....	D10
Ignorare verifica di plausibilità per salvataggio	D11
Impostare lunghezza usura utensile.....	D11
Impostare sistema di misura.....	D12
Foratura.....	D13
Centraggio.....	D14
Foratura	D16
Alesatura	D18
Foratura profonda	D20
Mandrinatura	D22
Maschiatura.....	D24
Foratura/fresatura per filettatura.....	D28
Posizioni e schema di posizione.....	D32
Fresatura	D39
Spianare	D40
Tasca rettangolare	D42
Tasca circolare	D46
Perno rettangolare	D50
Perno circolare	D52
Cava longitudinale.....	D54
Cava circolare	D56
Cava aperta.....	D58
Fresatura per filettatura.....	D62
Incisione	D66
Fresatura di contornatura	D69
Creare nuovo profilo.....	D70
Modificare profilo.....	D77
Fresatura con traiettorie.....	D78
Preforare profilo tasca.....	D81
Centraggio.....	D82
Preforatura	D84
Fresare tasca	D86
Fresare perno.....	D90
Altro	D93
Impostazioni	D94
Trasformazioni.....	D96
Richiamare sottoprogramma	D102
Ripetere blocchi programma.....	D103
Lavorazione lineare o circolare.....	D107
Lavorazione lineare o circolare.....	D108

E: Programmazione G-code

Panoramiche	E1
Comandi M.....	E1
Riassunto dei comandi G	E2
Panoramica abbreviazioni comandi.....	E3
Operatori di calcolo per programma NC.....	E7
Variabili di sistema	E8
Comandi G	E11
G0, G1 Interpolazione lineare (cartesiana).....	E11
G2, G3, Interpolazione circolare.....	E12
G4 Tempo di sosta	E15
G9, G60, G601, G602, Arresto preciso	E16
G64 Funzionamento continuo.....	E17
G17, G18, G19 Selezione piano.....	E17
G25, G26 Limitazione dei giri del mandrino	E18
G33 Filettatura	E19
G331/G332 Maschiatura senza compensatore utensile ..	E19
G63 Maschiatura senza sincronizzazione.....	E20
Correzione raggio utensile G40-G42	E21
Spostamento dell'origine G53-G57, G500-G599.....	E22
Quote in pollici G70, quote metriche G71	E22
Piano di lavoro G17-G19	E23
G90 Indicazione in quote assolute	E23
G91 Indicazione in quote incrementali	E23
Programmazione dell'avanzamento G94, G95	E24
Coordinate polari G110-G112	E26
Accostamento e distacco morbido G140 - G341, DISR, DISCL E27	
Monitoraggio collisione NORM, KONT	E29
Richiamo utensile.....	E30
Esempi di programmazione per richiamo utensile	E31
Panoramica cicli.....	E33
Lavorare con cicli	E34
Valori di default per i parametri dei cicli.....	E37
Ignorare verifica di plausibilità per salvataggio	E38
Impostare lunghezza usura utensile.....	E38
Impostare sistema di misura.....	E39
Foratura.....	E41
Centraggio (CYCLE81).....	E42
Foratura (CYCLE82).....	E44
Alesatura (CYCLE85).....	E46
Foratura profonda (CYCLE83)	E48
Mandrinatura (CYCLE86).....	E50
Maschiatura (CYCLE84, 840)	E52
Foratura/fresatura per filettatura (CYCLE78)	E58
Posizioni e schema di posizione	E62
Fresatura	E67
Fresatura a spianare (CYCLE61)	E68
Tasca rettangolare (POCKET3).....	E70
Tasca circolare (POCKET4).....	E74
Perno rettangolare (CYCLE76)	E78
Perno circolare (CYCLE77).....	E80

Poligono (CYCLE79).....	E82
Cava longitudinale (SLOT1).....	E84
Cava circolare (SLOT2).....	E88
Cava aperta (CYCLE899).....	E90
Asola (LONGHOLE).....	E94
Fresatura per filettatura (CYCLE70).....	E96
Incisione (CYCLE60).....	E100
Fresatura di contornatura.....	E103
Creare nuovo profilo.....	E104
Modificare profilo.....	E111
Richiamo profilo (CYCLE62).....	E112
Fresatura continua (CYCLE72).....	E114
Preforare profilo tasca (CYCLE64).....	E117
Centraggio (CYCLE64).....	E118
Preforatura (CYCLE64).....	E120
Fresare tasca (CYCLE63).....	E122
Fresare perno (CYCLE63).....	E126
Altro.....	E129
Definizione pezzo grezzo.....	E131
Definizione pezzo grezzo.....	E132
Frame.....	E133
Spostamento dell'origine TRANS, ATRANS.....	E134
Ruotare sistema di coordinate ROT, AROT.....	E135
Scala SCALE, ASCALE.....	E136
Riflettere sistema di coordinate MIRROR, AMIRROR.....	E137
TRACYL.....	E138
Sottoprogrammi.....	E141
Sottoprogramma modale MCALL.....	E143
Richiamare sottoprogramma.....	E144
Salti di programma.....	E145
Mandrino ON M3 / M4, Velocità S, ARRESTO mandrino M5, Posizionamento mandrino SPOS.....	E147
Asse A (dispositivo divisore).....	E148
Premessa.....	3
Indice.....	4

G: Esecuzione del programma

Presupposti.....	G1
Avvio NC.....	G2
Reset NC.....	G2
Arresto NC.....	G2
Avvio programma, arresto programma.....	G2
Riposizionamento.....	G3

H: Allarmi e Messaggi

Allarmi di macchina 6000 - 7999.....	H1
Allarmi dai dispositivi di input 1700 - 1899.....	H21
Allarmi controller assi 8000 - 9000, 22000 - 23000, 200000 - 300000.....	H22
Messaggi controller assi.....	H29
Allarmi controllo.....	H30

I: Allarmi del sistema di controllo Sinumerik Operate

Allarmi del sistema di controllo 10000 - 66000.....	I1
---	----

W: Funzioni Accessorie

Attivare funzioni accessorie.....	W1
Interfaccia robotica.....	W1
Apertura porta automatica.....	W1
Win3D-View.....	W1
Modellazione utensili con 3D-ToolGenerator.....	W2
Interfaccia DNC.....	W6

X: EMConfig

In generale.....	X1
Avviare EMConfig.....	X2
Attivazione degli accessori.....	X3
High Speed Cutting.....	X3
Funzionamento on screen di Easy2control.....	X4
Impostazioni Easy2control.....	X4
Telecamera interno macchina.....	X5
Salva le modifiche.....	X6
Crea dischetto o stick USB per i dati macchina.....	X6

Y: Dispositivi di Immissione Esterni

Funzionamento on screen di Easy2control.....	Y1
Dotazione.....	Y1
Aree di comando.....	Y2
Telecamera interno macchina.....	Y5
Installazione della telecamera.....	Y5
Funzionamento della telecamera.....	Y6

Z: Installazione del Software Windows

Requisiti di sistema.....	Z1
Installazione software.....	Z1
Variante di WinNC.....	Z1
Avvio di WinNC.....	Z3
Chiusura di WinNC.....	Z3
Verifiche EmLaunch.....	Z4
Inserimento licenza.....	Z6
Gestore di licenze.....	Z6

G: Esecuzione del programma

Avviso:

Durante l'esecuzione del programma non è possibile modificare i dati utensile degli utensili impiegati.



Presupposti

Impostare le origini

Le origini usate devono essere misurate ed inserite.

Utensili

Gli utensili usati devono essere misurati ed inseriti.

Gli utensili devono trovarsi nelle rispettive posizioni (T) nel cambiautensili.

Punto di riferimento

Il punto di riferimento deve essere raggiunto su tutti gli assi.

Macchina

La macchina deve essere pronta all'esercizio.

Il pezzo deve essere correttamente serrato.

Rimuovere dalla zona di lavoro tutti gli oggetti estranei (chiavi per dadi, ecc.), in modo da prevenire collisioni.

All'avvio del programma la porta della macchina deve essere chiusa.

Allarmi

Non deve essere presente nessun allarme.



Avvio NC

Questo tasto consente di commutare dalla modalità "JOG" alla modalità "AUTO" e di avviare l'esecuzione del programma NC.

Per poter avviare l'esecuzione del programma NC deve essere aperto un programma Sinumerik Operate. Il nome del file del programma Sinumerik Operate aperto in quel momento è indicato al centro della finestra di simulazione.



 
Reset NC

Questo tasto consente di commutare dalla modalità "AUTO" alla modalità "JOG", di interrompere l'esecuzione del programma NC e di ripristinare lo stato iniziale.



Arresto NC

Con questo tasto viene arrestata l'esecuzione del programma NC. Si può proseguire con la simulazione premendo il presente tasto "Avvio NC".



Avvio programma, arresto programma

- Scegliere un programma per la lavorazione.



- Premere il tasto "Avvio NC".



- Arrestare il programma con "Arresto NC", proseguire con "Avvio NC".



- Interrompere il programma con "Reset NC".

Riposizionamento




Se in modalità di funzionamento automatico, ad es. dopo una rottura dell'utensile, si verifica un arresto del programma, l'utensile può essere allontanato dal contorno della figura in modalità manuale.

Per evitare collisioni successive è necessario spostare gli assi in una posizione sicura.

Le coordinate della posizione in cui si è verificato l'arresto vengono salvate.

Le differenze di corsa degli assi percorse in modalità manuale vengono visualizzate nella finestra del valore reale. Questa differenza di corsa viene indicata come "Spostamento di riposiz.".

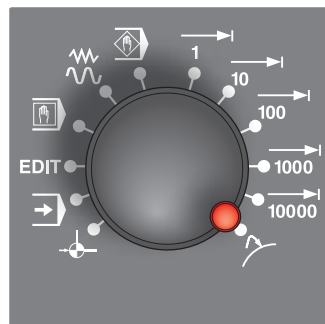

Proseguire l'esecuzione del programma:

- Scegliere la modalità di funzionamento REPOS. In questo modo l'utensile può essere portato nuovamente sul contorno della figura del pezzo.
- Selezionare uno dopo l'altro ciascun asse da spostare e spostarlo sulla posizione in cui si sia verificato l'arresto.
- Proseguire la lavorazione tornando alla modalità di funzionamento automatico con "Avvio NC".

H: Allarmi e Messaggi

Allarmi di macchina 6000 - 7999

Questi allarmi vengono provocati dalla macchina. Gli allarmi sono diversi per le macchine differenti. Gli allarmi 6000 - 6999 devono essere accettati normalmente con RESET. Gli allarmi 7000 - 7999 sono messaggi, che di solito scompaiono, quando la causa è stata eliminata.

PC MILL 50 / 55 / 100 / 105 / 125 / 155 Concept MILL 55 / 105 / 155

6000: ARRESTO DI EMERGENZA

Il tasto Arresto di Emergenza è stato premuto. Eliminare situazione di pericolo e sbloccare tasto Arresto di Emergenza. Il punto di riferimento deve essere raggiunto nuovamente.

6001: PLC SUPERATO TEMPO CICLO

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6002: PLC NESSUN PROGRAMMA INSERITO

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6003: PLC NESSUN MODULO DI DATI

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6004: PLC ERRORE MEMORIA RAM

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6005: SOVRATEMPERATURA MODULO FRENO

L'azionamento principale è stato frenato troppo spesso, grandi cambiamenti del numero di giri entro breve tempo. E4.2 attivo

6006: SOVRACCARICO RESIST.FRENANTE

vedasi 6005

6007: CIRCUITO DI SICUREZZA DIFETTOSO

Contattore di asse o azionamento principale non disattivato con macchina disinserita. Il contattore si è fermato o errore di contatto. E4.7 non è stato attivo durante l'inserimento.

6008: PARTECIPANTE CAN MANCANTE

Controllare fusibili e/o contattare il reparto di assistenza EMCO.

6009: CIRCUITO DI SICUREZZA DIFETTOSO

Un programma CNC in esecuzione viene interrotto, gli azionamenti ausiliari vengono disattivati, il punto di riferimento va perso. Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6010: AZIONAMENTO ASSE X NON PRONTO

La scheda di motore a passo è difettosa o troppo calda, un fusibile o cablaggio sono difettosi.

Un programma CNC in funzione viene interrotto, gli azionamenti ausiliari vengono disattivati, il punto di riferimento va perso.

Controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6011: AZIONAMENTO ASSE Y NON PRONTO

6012: AZIONAMENTO ASSE Z NON PRONTO
vedere 6010.

6013: AZIONAMENTO PRINCIPALE NON PRONTO

L'alimentazione d'azionamento principale è difettosa o l'azionamento principale è troppo caldo, un fusibile o cablaggio sono difettosi.

Un programma CNC in esecuzione viene interrotto, gli azionamenti ausiliari vengono disattivati. Controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6014: MANCA VELOCITÀ MANDRINO PRINC.

Questo allarme viene provocato se il numero giri mandrino scende al di sotto dei 20 giri/min. La causa è il sovraccarico. Modificate i dati di taglio (avanzamento, numero di giri, incremento). Il programma CNC viene interrotto, gli azionamenti ausiliari vengono disattivati.

6019: SUPERATO TEMPO MORSA

La morsa elettrica non ha raggiunto una posizione di fine corsa entro 30 secondi.

Sistema di controllo o scheda del mezzo di serraggio difettosa, morsa inceppata, regolare gli interruttori di fine corsa bero.

6020: SEGNALE DELLA MORSA MANCANTE

In condizione di morsa chiusa manca il segnale "Mezzo di serraggio bloccato" della scheda del mezzo di serraggio.

Sistema di controllo, scheda del mezzo di serraggio o cablaggio difettoso.

6022: SCHEDA DEL MEZZO DI SERRAGGIO DIFETTOSA

Se appare in continuazione il segnale "Mezzo di serraggio bloccato" nonostante non sia stato dato alcun comando di controllo. Sostituire la scheda.

6024: SPORTELLLO DI MACCHINA APERTO

Lo sportello è stato aperto durante un movimento della macchina. Un programma CNC in esecuzione viene interrotto, gli azionamenti ausiliari vengono disinseriti.

6027: INTERRUETTORE PORTA DIFETTOSO

Il finecorsa porta della porta automatica di macchina è spostato, difettoso o cablato in modo errato. Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6028: TEMPO SUPERATO SPORTELLLO

La porta automatica s'inceppa, alimentazione aria compressa insufficiente, interruttore finecorsa difettoso.

Controllare porte, alimentazione aria compressa e interruttori finecorsa o Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6030: NESSUN PEZZO TENSIONATO

Nessun pezzo disponibile, controsupporto morsa spostato, camma di contattore spostato, hardware difettoso.

Regolazione o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6040: TORRETTA CONTR. DI BLOCCO STATICO

Dopo il procedimento WZW tamburo premuto in basso da asse Z. Posizione del mandrino erranea o guasto meccanico. E4.3=0 in stato inferiore

6041: TORRETTA SUPERO TEMPO GIRO AVANTI

Tamburo utensile s'inceppa (collisione?), azionamento principale non pronto, fusibile difettoso, hardware difettoso.

Un programma CNC in esecuzione viene interrotto.

Controllate per collisioni, controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6043-6046: TORR. CAMBIAUT.TAMBURO SUPERV. POS

Errore di posizionamento azionamento principale, errore sorveglianza posizione (interruttore di prossimità induttivo difettoso o spostato, gioco tamburo), fusibile difettoso, hardware difettoso.

L'asse Z potrebbe essere scivolato dalla dentatura con macchina disattivata.

Un programma CNC in esecuzione viene interrotto.

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6047: TORR. CAMBIAUT.TAMBURO NON BLOCCATO

Tamburo utensile spostato dalla posizione di bloccaggio, interruttore di prossimità induttivo difettoso o spostato, hardware difettoso.

Un programma CNC in esecuzione viene interrotto.

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

Se il tamburo di torretta cambiautensili è spostato (nessun difetto), procedere come segue:

Portare tamburo manualmente in posizione di bloccaggio.

Cambiare il modo operativo MANUAL (JOG).

Cambiare l'interruttore a chiave.

Traslare la slitta Z in alto, fino a che l'allarme non viene più visualizzato.

6048: SUPERATO TEMPO DIVISIONE

Apparecchio divisore s'inceppa (collisione), alimentazione d'aria compressa insufficiente, hardware difettoso.

Controllare per collisione, controllare alimentazione d'aria compressa o Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6049: SUPERATO TEMPO DI BLOCCAGGIO

vedasi 6048

6050: M25 CON ALBERO PRINC. IN MARCIA

Causa: errore di programmazione nel programma NC.

Programma in esecuzione viene interrotto.

Azionamenti ausiliari vengono disinseriti.

Rimedio: correggere programma NC.

6064: AUTOMATICA DELLO SPORTELLLO NON PRON.

Causa: mancanza pressione porta automatica.

Porta automatica s'inceppa meccanicamente.

Finecorsa per posizione finale aperta difettoso.

Schede di sicurezza difettose.

Cablaggio difettoso.

Fusibili difettosi.

Programma in esecuzione viene interrotto.

Azionamenti ausiliari vengono disattivati.

Rimedio: servizio porta automatica.

6069: BLOCCAGGIO TANI NON APERTO

Durante l'apertura del bloccaggio l'interruttore a pressione non cade entro i 400ms. Interruttore a pressione difettoso o problema meccanico. E22.3

6070: BLOCCAGGIO PRESSOSTATO TANI MANCANTE

Durante la chiusura del bloccaggio l'interruttore a pressione non risponde. Nessuna aria compressa o problema meccanico E22.3

6071: DIVISORE NON PRONTO

Manca segnale Servo Ready dal convertitore di frequenza. Sovratemperatura azionamento TANI o convertitore di frequenza non pronto per operazione.

6072: MORSA NON PRONTA

Si è provato ad avviare il mandrino con morsa aperta o senza pezzo serrato.

Morsa blocca meccanicamente, alimentazione aria compressa non sufficiente, interruttore aria compressa difettoso, fusibile difettoso, hardware difettoso.

Controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6073: DIVISORE NON PRONTO

Causa: interruttore di prossimità di blocco difettoso.
cablaggio difettoso.
fusibile difettoso.

mandrino start con apparecchio divisore non bloccato.

Programma in esecuzione viene interrotto.

Azionamenti ausiliari vengono disattivati.

Rimedio: servizio apparecchio divisore automatico.
Sbloccare apparecchio divisore.

6074: SUPERATO TEMPO DIVISORE

Causa: apparecchio divisore s'incepisce meccanicamente.

interruttore di prossimità di blocco difettoso.
cablaggio difettoso.

fusibile difettoso.

alimentazione aria compressa insufficiente.

Programma in esecuzione viene interrotto.

Azionamenti ausiliari vengono disattivati.

Rimedio: verificare il pericolo di collisione, controllare

l'alimentazione di aria compressa o mettersi in contatto con il servizio assistenza clienti EMCO.

6075: M27CON ALBERO PRINC. IN MARCIA

Causa: errore di programmazione nel programma NC.

Programma in esecuzione viene interrotto.

Azionamenti ausiliari vengono disattivati.

Rimedio: correggere programma NC.

7000: PROGRAMMATA PAROLA T SBAGL. !

Posizione utensile programmata più grande di 10. Un programma CNC in esecuzione viene arrestato.

Interrompere programma con RESET, correggere programma.

7001: M6 NON PROGRAMMATA !

Per una sostituzione automatica dell'utensile, dopo una parola T deve essere programmato anche un comando M6.

7007: ARRESTO AVANZAMENTO!

Gli assi vengono arrestati dall'interfaccia robotica (ingresso robotica FEEDHOLD).

7016: INSERIRE AZIONAMENTI AUS. !

Gli azionamenti ausiliari sono disattivati. Premete il tasto AUX ON almeno per 0,5 s (con ciò si evita un'attivazione non intenzionale), per attivare gli azionamenti ausiliari.

7017: AVVICINARE PUNTO DI RIF. !

Raggiungere il punto di riferimento (Z prima di X prima di Y).

Se il punto di riferimento non è attivo, movimenti manuali sono possibili soltanto con posizione d'interruttore a chiave "operazione manuale".

7018: COMMUTARE INTERR. CHIAVE !

Durante l'attivazione di NC-Start l'interruttore a chiave è stato su posizione "operazione manuale".

NC-Start non può essere attivato.

Commutare l'interruttore a chiave per eseguire un programma CNC.

7020: OPERAZIONE SPECIALE ATTIVA !

Operazione speciale: la porta di macchina è aperta, gli azionamenti ausiliari sono attivati, l'interruttore a chiave è nella posizione "operazione manuale" e il tasto di consenso è premuto.

Gli assi possono essere traslati manualmente con porta aperta. La torretta cambiautensile non può essere girata con porta aperta. Un programma CNC può svolgersi soltanto con mandrino fer-

mo (DRYRUN) e nell'operazione blocco singolo (SINGLE).

Per ragioni di sicurezza: la funzione del tasto di consenso viene interrotta automaticamente dopo 40 s, poi il tasto di consenso deve essere lasciato e premuto di nuovo.

7021: LIBERARE TORR. CAMBIAUT. !

Il cambio utensile è stato interrotto.

Movimenti di traslazione non sono possibili.

Premere il tasto torretta cambiautensili nell'operazione JOG. Messaggio appare dopo l'allarme 6040.

7022: INIZ.TORR. CAMBIAUT. !

vedere 7021

7023: TEMPO DI ATTESA MOTORE PRINCIPALE!

Il convertitore di frequenza LENZE deve essere staccato per almeno 20 secondi dalla rete di alimentazione prima che possa essere effettuata una nuova accensione. Tale allarme compare per una veloce apertura/chiusura della porta (sotto i 20 secondi).

6027: INTERRUPTORE PORTA DIFETTOSO

L'interruttore di fine corsa della porta automatica della macchina è spostato, difettoso oppure cablato in modo errato.

Rivolgersi al servizio di assistenza clienti della EMCO.

6028: TEMPO SUPERATO SPORTELLO

Porta automatica bloccata, pressione aria insufficiente, fine corsa difettoso.

Controllare porte automatiche, pressione aria e fine corsa oppure rivolgersi al servizio di assistenza clienti dalla EMCO.

6030: NESSUN PEZZO TENSIONATO

Nessun pezzo da lavorare disponibile, contro-supporto della morsa a vite spostato, camma di commutazione spostata, hardware difettoso.

Regolare o rivolgersi al servizio di assistenza clienti dalla EMCO.

6040: TORRETTA CONTR. DI BLOCCO STATICO

Dopo la procedura della TP, il tamburo è spinto in basso dall'asse Z. Posizione errata del mandrino o guasto meccanico. E4.3=0 in basso

6041: TORRETTA SUPERO TEMPO GIRO AVANTI

Tamburo per utensili inceppato (collisione?), azionamento principale non pronto, fusibile difettoso,

guasto hardware.

L'esecuzione del programma CNC in corso viene interrotta.

Verificare presenza di una collisione, verificare fusibili o contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

6043-6046: TORR. SUPERO TEMPO GIRO INDIETRO

Errore di posizionamento azionamento principale, errore monitoraggio della posizione (interruttore di prossimità induttivo difettoso o spostato, gioco del tamburo), fusibile difettoso, hardware difettoso.

A macchina spenta, l'asse Z potrebbe essere fuoriuscito dagli ingranaggi.

L'esecuzione del programma CNC in corso viene interrotta.

Rivolgersi al servizio di assistenza clienti della EMCO.

6047: TORR. CAMBIAUT.TAMBURO NON BLOCCATO

Tamburo per utensili fuoriuscito dalla posizione di bloccaggio, interruttore di prossimità induttivo difettoso o spostato, fusibile difettoso, hardware difettoso.

L'esecuzione del programma CNC in corso viene interrotta.

Rivolgersi al servizio di assistenza clienti della EMCO.

Se il tamburo per utensili è fuoriuscito dalla posizione di bloccaggio (senza difetti), procedere come segue:

Riportare il tamburo manualmente nella posizione di bloccaggio

Passare alla modalità Funzionamento MANU (JOG).

Girare l'interruttore a chiave.

Spostare la slitta Z verso l'alto, fino alla scomparsa dell'allarme.

6048: SUPERATO TEMPO DIVISIONE

Dispositivo divisore bloccato (collisione?), pressione aria insufficiente, hardware difettoso.

Verificare la presenza di collisioni, pressione aria oppure rivolgersi al servizio di assistenza clienti dalla EMCO.

6049: SUPERATO TEMPO DI BLOCCAGGIO

vedere 6048

6050: M25 CON ALBERO PRINC. IN MARCIA

Causa: Errore di programmazione nel programma NC.

Il programma in corso d'esecuzione verrà interrotto.

Gli azionamenti ausiliari verranno spenti.
Rimedio: Correggere il programma NC.

**6064: AUTOMATICA DELLO SPORTELLINO
NON PRON**

Causa: Perdita di pressione automazione porta.
Inceppamento meccanico automazione porta.
Interruttore di fine corsa per la posizione aperta, difettoso.
Schede elettroniche di sicurezza difettose.
Guasto del cablaggio.
Fusibile difettoso.

Il programma in corso d'esecuzione verrà interrotto.
Gli azionamenti ausiliari verranno spenti.
Rimedio: Servizio porte automatiche.

6069: BLOCCAGGIO TANI NON APERTO

Nell'apertura del serraggio il pressostato non scende entro i 400ms. Pressostato difettoso o problema meccanico. E22.3

**6070: BLOCCAGGIO PRESSOSTATO TANI
MANCANTE**

Chiudendo il bloccaggio non agisce sull'interruttore a pressione. Mancanza di aria compressa o problema meccanico. E22.3

6071: DIVISORE NON PRONTO

Manca Servo Ready Signal da convertitore di frequenza. Sovratemperatura azionamento TANI o convertitore di frequenza non pronto operativo.

6072: MORSA NON PRONTA

Si è tentato di attivare il mandrino con morsa a vite aperta o senza pezzo serrato.
Blocco meccanico morsa a vite, pressione aria insufficiente, pressostato difettoso, fusibile difettoso, guasto hardware.
Verificare fusibili o contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

6073: DIVISORE NON PRONTO

Causa: Interruttore di blocco difettoso.
Guasto del cablaggio.
Fusibile difettoso.
Avvio del mandrino con dispositivo divisore non bloccato.

Il programma in corso d'esecuzione verrà interrotto.
Gli azionamenti ausiliari verranno spenti.
Rimedio: Servizio dispositivo divisore automatico.
Bloccare il dispositivo divisore.

6074: SUPERATO TEMPO DIVISORE

Causa: Bloccaggio meccanico dispositivo divisore.
Interruttore di blocco difettoso.

Guasto del cablaggio.
Fusibile difettoso.
pressione aria insufficiente.

Il programma in corso d'esecuzione verrà interrotto.
Gli azionamenti ausiliari verranno spenti.
Rimedio: Verificare la presenza di collisioni, pressione aria oppure rivolgersi al servizio di assistenza clienti dalla EMCO.

6075: M27CON ALBERO PRINC. IN MARCIA

Causa: Errore di programmazione nel programma NC.

Il programma in corso d'esecuzione verrà interrotto.
Gli azionamenti ausiliari verranno spenti.
Rimedio: Correggere il programma NC.

7000: PROGRAMMATA PAROLA T SBAGL. I

È stata programmata una posizione utensile maggiore di 10.
L'esecuzione del programma CNC in corso viene fermata.
Interrompere il programma con il RESET, correggere il programma.

7001: M6 NON PROGRAMMATA

Per un cambio utensile automatico dopo la parola T va programmato anche M6.

7007: STOP AVANZAMENTO

Gli assi sono stati fermati dall'interfaccia robotica (immissione robotica FEEDHOLD).

7016: INSERIRE AZIONAMENTI AUS.

Gli azionamenti ausiliari sono disattivati. Per attivare gli azionamenti ausiliari, premere e tenere premuto il tasto AUX ON per almeno 0,5 s (in modo da prevenire l'accensione involontaria).

7017: AVVICINARE PUNTO DI RIF.

Posizionarsi sul punto di riferimento (Z prima di X prima di Y).
Con il punto di riferimento non attivo, gli spostamenti manuali saranno possibili solo con l'interruttore a chiave portato su "Funzionamento manuale".

7018: COMMUTARE INTERR. CHIAVE

Durante l'esecuzione di avvio NC, l'interruttore a chiave era girato su "Funzionamento manuale".
Impossibile eseguire l'avvio NC.
Per eseguire un programma CNC, girare l'interruttore a chiave.

7020: OPERAZIONE SPECIALE ATTIVA

Operazione speciale: La porta della macchina è aperta, gli azionamenti ausiliari sono attivati,

l'interruttore a chiave è girato su "Funzionamento manuale" ed è stato premuto il tasto di conferma. A porta aperta, gli assi lineari possono essere spostati in manuale. La torretta portautensili non può essere orientata con la porta aperta. Un programma CNC può essere eseguito solo a mandrino fermo (DRYRUN) e in modalità Esecuzione singola (SINGLE).

Per garantire la sicurezza: Se il tasto di conferma viene premuto per oltre 40 s, la sua funzione verrà interrotta e sarà necessario rilasciarlo e ripremere lo nuovamente.

7021: LIBERARE TORR. CAMBIAUT.

Il cambio utensile è stato interrotto.

Gli spostamenti non sono possibili.

Portare con il tasto torretta utensili in modalità JOG. Il messaggio appare dopo l'allarme 6040.

7022: INIZ.TORR. CAMBIAUT.

vedere 7021

7023: TEMPO DI ATTESA MOTORE PRINCIPALE

Prima di riaccenderlo, isolare il convertitore di frequenza LENZE dalla rete di alimentazione per almeno 20 secondi. Questo messaggio appare, quando la porta viene rapidamente aperta/chiusa (entro 20 secondi).

7038: LUBRIFICAZIONE DIFETTOSA !

L'interruttore a pressione è difettoso o intasato. NC-Start non può essere attivato. Questo allarme può essere resettato soltanto attraverso innesto e disinnesto della macchina.

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

7039: LUBRIFICAZIONE DIFETTOSA !

Troppo poco lubrificante, l'interruttore a pressione è difettoso. NC-Start non può essere attivato.

Controllate il lubrificante ed effettuate un ciclo di lubrificazione regolare o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

7040: SPORTELLO DI MACCHINA APERTO !

L'azionamento principale non può essere inserito e NC-Start non può essere attivato (salvo operazione speciale).

Chiudere lo sportello per eseguire un programma CNC.

7042: INIZ. SPORTELLO DI MACCHINA !

Ogni movimento e/o NC-Start è bloccato.

Aprire e chiudere lo sportello per attivare i circuiti di sicurezza.

7043: RAGGIUNTO NO. NOM. DI PEZZI !

Un numero preimpostato di giri di programma è stato raggiunto. NC-Start non può essere attivato. Resettare il contatore pezzi per continuare.

7050: NESSUN PEZZO TENSIONATO

Dopo l'innesto o un allarme la morsa non è né nella posizione finale anteriore né posteriore. NC-Start non può essere attivato.

Traslare manualmente la morsa in una posizione finale valida.

7051: DIVISORE NON BLOCCATO !

O il divisore si trova in una posizione indefinita a seguito dell'accensione della macchina, oppure manca il segnale di bloccaggio dopo un processo di divisione.

Disinserire il processo di divisione, controllare o regolare i bersi di bloccaggio.

7054: MORSA APERTA !

Causa: morsa non serrata.

Attivando il mandrino principale con M3/M4 appare allarme 6072 (morsa non pronta).

Rimedio: serrare morsa.

7055: SISTEMA DI BLOCCAGGIO UTENSILI APERTO

Se un utensile è bloccato sul mandrino principale e il sistema di controllo non riconosce il corrispondente numero T.

Estrarre l'utensile dal mandrino principale, con la porta della macchina aperta, premendo i tasti del PC "Ctrl" e " 1 ".

7056: DATI DI SETTAGGIO ERRATI

Un numero utensile errato è salvato nei dati di settaggio.

Cancellare i dati di settaggio nella directory della macchina xxxxx.pls.

7057: PORTAUTENSILI OCCUPATO

L'utensile bloccato non può essere collocato nella torretta portautensili dato che la relativa posizione risulta essere occupata.

Estrarre l'utensile dal mandrino principale, con la porta della macchina aperta, premendo i tasti del PC "Ctrl" e " 1 ".

7058: DISIMPEGNO ASSI

La posizione del braccio della torretta portautensili, durante la sostituzione dell'utensile, non può essere definita inequivocabilmente.

Aprire le porte della macchina, spingere indietro il caricatore della torretta portautensili fino alla battuta. In modalità JOG muovere la testa

portafresa verso l'alto fino all'interruttore di referenziazione Z e, in seguito, individuare il punto di referenziazione.

**7087: MOTOR PROTECTION HYDRAULIC
CLAMPING RELEASED!**

Motore idraulico difettoso, duro, errato settaggio interruttore di protezione.

Sostituire il motore o controllare l'interruttore di protezione e sostituirlo, se necessario

**7090: ELECTRICAL CABINET OVERRIDE
SWITCH ACTIVE**

La porta del quadro elettrico può essere aperta solo con l'interruttore a chiave acceso, senza far scattare l'allarme.

Spegnere l'interruttore a chiave.

7270: OFFSET COMPENSATION ACTIVE !

Solo con PC-MILL 105

Compensazione offset viene causata dalla sequenza di operazione seguente:

- punto di riferimento non attivo
- macchina nel modo di riferimento
- interruttore a chiave su operazione manuale
- premere simultaneamente i tasti STRG (o CTRL) e 4

Questo deve essere effettuato se il posizionamento del mandrino non è terminato prima del procedimento di cambio utensile (finestra di tolleranza troppo grande)

**7271: COMPENSATION FINISHED,DATA
SAVED !**

vedere 7270

PC TURN 50 / 55 / 105 / 120 / 125 / 155
Concept TURN 55 / 60 / 105 / 155 /
250 / 460
Concept MILL 250
EMCOMAT E160
EMCOMAT E200
EMCOMILL C40
EMCOMAT FB-450 / FB-600

6000: ARRESTO DI EMERGENZA

Il tasto Arresto di Emergenza è stato premuto. Il punto di riferimento va perso, gli azionamenti ausiliari vengono disattivati. Eliminare la situazione di pericolo e sbloccare il tasto Arresto di Emergenza.

6001: PLC SUPERATO TEMPO CICLO

Gli azionamenti ausiliari vengono disinseriti. Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6002: PLC NESSUN PROGRAMMA INSERITO

Gli azionamenti ausiliari vengono disinseriti. Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6003: PLC NESSUN MODULO DI DATI

Gli azionamenti ausiliari vengono disinseriti. Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6004: PLC ERRORE MEMORIA RAM

Gli azionamenti ausiliari vengono disinseriti. Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6005: K2 O K3 NON STACCATI

Accendere e spegnere la macchina, piastrina di sicurezza difettosa.

6006 ARRESTO DI EMERGENZA RELÈ K1 NON STACCATO

Accendere e spegnere la macchina, piastrina di sicurezza difettosa.

6007 CIRCUITO DI SICUREZZA DIFETTOSO**6008: PARTECIPANTE CAN MANCANTE**

La scheda bus SPS-CAN non è rilevata dal sistema di controllo. Controllare il cavo di interfaccia e la tensione di alimentazione della scheda CAN.

6009: circuito di sicurezza difettoso**6010: AZIONAMENTO ASSE X NON PRONTO**

La scheda motore a passo è difettosa o troppo calda, un fusibile è difettoso, alimentazione dalla rete sovratensione o bassa tensione.

Un programma CNC in esecuzione viene interrotto, gli azionamenti ausiliari vengono disattivati. Controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6011: AZIONAMENTO ASSE C NON PRONTO
vedere 6010.

6012: AZIONAMENTO ASSE Z NON PRONTO
vedere 6010.

6013: AZIONAMENTO PRINCIPALE NON PRONTO

L'alimentazione d'azionamento principale è difettosa o l'azionamento principale è troppo caldo, un fusibile è difettoso, alimentazione dalla rete sovratensione o bassa tensione.

Un programma CNC in esecuzione viene interrotto, gli azionamenti ausiliari vengono disattivati. Controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6014: MANCA VELOCITÀ MANDRINO PRINC.

Questo allarme viene provocato, se il numero di giri mandrino si abbassa al di sotto di 20 giri/min. La causa è il sovraccarico. Modificate i dati taglio (avanzamento, numero di giri, incremento).

Il programma CNC viene interrotto, gli azionamenti ausiliari vengono disattivati.

6015: MANCA VELOCITÀ MANDRINO PRINC.
vedere 6014

6016: SEGNALE AWZ DI AGGANCIAMENTO MANCANTE**6017: SEGNALE AWZ DI SGANCIAMENTO MANCANTE**

Per torrette portautensili agganciabili la posizione del magnete di gancio/sgancio viene controllata tramite due bersagli. Affinché la torretta portautensili possa ruotare ulteriormente bisogna assicurarsi che l'accoppiamento si trovi nel fine corsa posteriore. Analogamente per azionamento con utensili motorizzati bisogna assicurarsi che l'accoppiamento si trovi nel fine corsa anteriore.

Controllare il cablaggio, il magnete ed i beryli di fine corsa ed eventualmente procedere ad una corretta regolazione.

6018: SEGNALI AS, K4 O K5 NONO STACCATI
Accendere e spegnere la macchina, piastrina di sicurezza difettosa.

6019: MODULO DI ALIMENTAZIONE RETE NON PRONTO

Accendere e spegnere la macchina, modulo di rete, posizionatore dell'asse difettoso 6020 guasto nell'azionamento AWZ accendere spegnere la macchina, posizionatore dell'asse difettoso.

6021: CONTROLLO DURATA PINZA

Se durante la chiusura del mezzo di serraggio il pressostato non interviene entro un secondo.

6022: SCHEDA DEL MEZZO DI SERRAGGIO DIFETTOSA

Se appare in continuazione il segnale "Mezzo di serraggio bloccato" nonostante non sia stato dato alcun comando di controllo. Sostituire la scheda.

6023: CONTROLLO PRESSIONE PINZA

Se in condizione di mezzo di serraggio bloccato il pressostato si disinnescia (mancanza di aria compressa per oltre 500ms).

6024: SPORTELLO DI MACCHINA APERTO

Lo sportello è stato aperto durante un movimento della macchina. Un programma CNC in esecuzione viene interrotto.

6025: COPERCHIO INGRANAGGI APERTO

Il coperchio ingranaggi è stato aperto durante un movimento della macchina. Un programma CNC in esecuzione viene interrotto. Chiudere il coperchio per continuare.

6026: SALVAMOTORE POMPA REFRIGERANTE SCATTATO

6027: INTERRUPTORE PORTA DIFETTOSO

Il finecorsa porta della porta automatica di macchina è spostato, difettoso o cablato in modo errato.

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6028: TEMPO SUPERATO SPORTELLO

La porta automatica s'incassa, alimentazione aria compressa insufficiente, interruttore finecorsa difettoso.

Controllare porte, alimentazione aria compressa e interruttori finecorsa o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6029: CONTROLLO DURATA CANNOTTO

Se il cannotto non raggiunge entro 10 secondi una posizione di fine corsa.

Regolare l'unità di comando e gli interruttori di fine corsa beryli, oppure il cannotto è inceppato.

6030: NESSUN PEZZO TENSIONATO

Nessun pezzo disponibile, controsupporto morsa spostato, camma di contattore spostato, hardware difettoso.

Regolazione o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6031: PINOLA FUORI USO

6032: TORRETTA SUPERO TEMPO GIRO AVANTI

vedere 6041.

6033: IMPULSO-SYNC-Š ERRATO DEL CAMBIO

Hardware difettoso.

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6037: SUPERATO TEMPO MANDRINO

Se durante la chiusura del mezzo di serraggio il pressostato non interviene entro un secondo.

6039: CONTROLLO PRESSIONE MANDRINO

Se in condizione di mezzo di serraggio bloccato il pressostato si disinnescia (mancanza di aria compressa per oltre 500ms).

6040: TORRETTA CONTR. DI BLOCCO STATICO

La torretta cambiautensili non è in una posizione bloccata, scheda d'encoder torretta cambiautensili difettosa, cablaggio difettoso, fusibile difettoso. Girare la torretta cambiautensili con il tasto torretta cambiautensili, controllare i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6041: TORRETTA SUPERO TEMPO GIRO AVANTI

Disco torretta cambiautensili si inceppa (collisione?), fusibile difettoso, hardware difettoso.

Un programma CNC in esecuzione viene interrotto.

Controllate per collisioni, controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6042: DISTURBO TERMICO TORRETTA

Motore torretta cambiautensili troppo caldo.

Con la torretta cambiautensili si devono effettuare al massimo 14 procedimenti di giro al minuto.

6043: TORR. SUPERO TEMPO GIRO INDIETRO

Disco torretta cambiautensili si inceppa (collisione?), fusibile difettoso, hardware difettoso.

Un programma CNC in esecuzione viene interrotto.

Controllate per collisioni, controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6044: SOVRACCARICO RESIST.FRENANTE

Ridurre variazioni di velocità nel programma.

6045: MANCA IMPULSO-SYNC-CAMBIO UTENSILE

Hardware difettoso.

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6046: ENCODER TORRETTA DIFETTOSO

Fusibile difettoso, hardware difettoso..

Controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6048: PIATTAFORMA NON PRONTA

Si è provato ad avviare il mandrino con piattaforma aperta o senza pezzo serrato.

Piattaforma blocca meccanicamente, alimentazione aria compressa non sufficiente, fusibile difettoso, hardware difettoso.

Controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6049: PINZA NON PRONTA

vedere 6048.

6050: M25 CON ALBERO PRINC. IN MARCIA

Con M25 il mandrino principale deve essere fermo (osservare fase di terminazione, programmare eventualmente tempo di sosta).

6055: NESSUN PEZZO TENSIONATO

Questo allarme avviene se il dispositivo di serraggio o il canotto hanno già raggiunto una posizione finale con mandrino principale già rotante. Il pezzo è stato espulso dal dispositivo di serraggio o premuto nel dispositivo di serraggio dal canotto. Controllare impostazioni del dispositivo di serraggio, forze di serraggio, modificare valori di taglio.

6056: CANNOTTO NON PRONTO

Si è provato con posizione di canotto non definita ad avviare il mandrino, a muovere un asse o la torretta cambiautensili.

Canotto blocca automaticamente (collisione?), alimentazione aria compressa non sufficiente, fusibile difettoso, interruttore magnetico difettoso. Controllate per collisioni, controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6057: M20/M21 CON MAND. PRINC. IN MARCIA

Con M20/M21 il mandrino principale deve essere fermo (osservare fase di terminazione, programmare eventualmente tempo di sosta).

6058: M25/M26 CON MANDRINO USCITO

Per attuare il dispositivo di serraggio in un programma NC con M25 o M26, il canotto deve trovarsi nella posizione finale posteriore.

6059: SUPERAM.TEMPO ORIENTABILE ASSE C

Asse C non gira verso l'interno entro i 4 secondi. Causa: troppa poca pressione dell'aria e/o gruppo meccanico incastrato.

6060: CONTROLLO CHIUSURA ASSE C

Durante il giro verso l'interno dell'asse il finecorsa non risponde.

Controllare gruppo pneumatico, meccanico e finecorsa.

6064: AUTOMATICA DELLO SPORTELLINO NON PRONTA

Lo sportello s'inceppa meccanicamente (collisione?), alimentazione aria compressa non sufficiente, finecorsa difettoso, fusibile difettoso.

Controllate per collisioni, controllate i fusibili o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

6065: MAGAZZINO CARICATORE GUASTO

Caricatore non pronto.

Controllare se caricatore è inserito, collegato correttamente e pronto per operazione, e/o disattivare caricatore (WinConfig).

6066: DISPOSITIVO DI SERRAGGIO GUASTO

Nessuna aria compressa nel dispositivo di serraggio

Controllare gruppo pneumatico e posizione degli interruttori di prossimità.

6067: ARIA COMPRESSA MANCANTE

Azionare l'alimentazione dell'aria compressa, controllare le regolazioni del pressostato.

6068: SOVRATEMPERATURA MOTORE PRINCIPALE**6070: FINECORSO CANNOTTO TOCCATO**

Causa: L'asse ha raggiunto la contropunta.

Rimedio: Spostare di nuovo il carrello dalla contropunta.

6071: RAGGIUNTO IL FINECORSA DELL'ASSE X

Causa: L'asse ha raggiunto il fine corsa.
 Rimedio: Allontanare l'asse dal fine corsa.

6072: RAGGIUNTO IL FINECORSA DELL'ASSE X

si veda 6071

6073: PROTEZIONE PORTAUTENSILE APERTA

Causa: La protezione del mandrino è aperta
 Rimedio: Chiudere la protezione del mandrino.

6074: IL DISPOSITIVO USB-PLC NON RISPONDE

Accendere spegnere la macchina, controllare il cablaggio, piastrina USB difettosa.

6075: IL FINECORSA DELL'ASSE È ATTIVO

si veda 6071

6077 LA MORSA NON È PRONTA

Causa: Perdita di pressione nel sistema di serraggio.
 Rimedio: Verificare l'aria compressa e l'erogatore dell'aria.

6078 IL SALVAVITA DEL MAGAZZINO ATTREZZI SCATTA

Causa: Intervallo di sicurezza troppo corto.
 Rimedio: Aumentare l'intervallo di sicurezza.

6079 IL SALVAVITA DEL CAMBIO ATTREZZO SCATTA

si veda 6068

6080 BLOCCAGGIO INTERRUOTORE A PRESSIONE TANI DIFETTOSO

Causa: Chiudendo il bloccaggio non agisce sull'interruttore a pressione. Mancanza di aria compressa o problema meccanico.
 Rimedio: Verificare l'aria compressa.

6081 IL BLOCCAGGIO TANI NON SI APRE

si veda 6080

6082 DISTURBO AS/SIGNALE

Causa: Segnale Active Safety posizione X/Y errato.
 Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET o spegnere e riaccendere la macchina. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6083 DISTURBO AS/SIGNALE

Causa: Segnale Active Safety posizione mandrino principale/Z errato.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET o spegnere e riaccendere la macchina. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6084 DISTURBO AS/SEGNALE MODULO UE

Causa: Segnale Active Safety modulo di alimentazione errato.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET o spegnere e riaccendere la macchina. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6085 IL RELÈ N=0 NON SI ATTIVA

Causa: Il relè rotazione-zero non si attiva.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET o spegnere e riaccendere la macchina. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO (cambiare il relè).

6086 SEGNALE PORTA PIC E SPS DIVERSO

Causa: Gli ACC-PLC e USBSPS ricevono un diverso stato delle porte.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6087 MOTORE ASSE A NON PRONTO

vedere 6010

6088 INTERRUOT. SICUREZZA QUADRO PORTA AZIONATO

Causa: Sovraccarico azionamento porta.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET o spegnere e riaccendere la macchina. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO (sostituire il motore, l'azionamento).

6089 MOTORE ASSE B NON PRONTO

vedere 6010

6090 PROT TRASPORTATORE TRUCIOLI NON ABBASSATA

Causa: La protezione del trasportatore trucioli non è abbassata.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET o spegnere e riaccendere la macchina. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO (sostituire la protezione).

6091 PROT. PORTA AUTOMATICA NON ABBASSATA

Causa: La protezione della porta automatica non è abbassata.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET o spegnere e riaccendere la macchina. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO (sostituire la protezione).

6092 ARRESTO DI EMERGENZA ESTERNO**6093 FAULT AS/SIGNAL A-AXIS**

Causa: Segnale Active Safety elemento di controllo A errato.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET o spegnere e riaccendere la macchina. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6095 EMERGENCY-OFF ELECTRICAL CABINET OVERHEAT

Causa: È intervenuto il monitoraggio della temperatura.

Rimedio: Controllare il filtro e la ventola dell'armadio elettrico, alzare la temperatura di attivazione, spegnere e riaccendere la macchina.

6096 EMERGENCY-OFF ELECTRICAL CABINET DOOR OPEN

Causa: La porta del quadro elettrico è stata aperta senza l'attivazione dell'interruttore a chiave.

Rimedio: Chiudere la porta del quadro elettrico, spegnere e riaccendere la macchina.

6097 EMERGENCY-OFF TEST REQUIRED

Causa: Verifica del funzionamento dell'arresto di emergenza.

Rimedio: Premere il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA sul pannello di controllo e riarmarlo. Premere il tasto Reset, per resettare lo stato di ARRESTO DI EMERGENZA.

6098 SBD: TEST STOP ERRORE EMERGENZA

Conseguenza: Azionamenti ausiliari Off

Significato: È intervenuto l'interruttore idr. a galleggiante.

Rimedio: Rabboccare con olio idraulico.

6099 RELAY STOP EMERGENZA DANNEGGIATO

Conseguenza: Arresto avanzamento, blocco lettura

Significato: M10 Freno mandrino ON → Sensore Bero su 0. M11 Freno mandrino OFF → Sensore Bero su 1.

Rimedio: Controllare il sensore Bero, controllare l'elettrovalvola freno mandrino

6100 TIMEOUT SISTEMA CONTROLLO

Conseguenza: Disattivazione dei gruppi ausiliari.

Significato: Pressione della contropunta assente all'avvio del mandrino oppure abbassamento della pressione durante la corsa del mandrino.

Rimedio: Controllare la regolazione della pressione del dispositivo di serraggio e del pressostato corrispondente (ca. 10% al di sotto della pressione di serraggio).

Controllare il programma

6101 CONDUTTORE NON RILASCIATO

Conseguenza: Arresto avanzamento, blocco lettura

Significato: È stata attivata l'elettrovalvola per il movimento della contropunta, ma lo stato degli interruttori B3 e B4 resta immutato.

Rimedio: Controllare l'interruttore e le elettrovalvole.

6102 DISFUNZIONE CONTROLLO VELOCITÀ

Conseguenza: Arresto avanzamento, blocco lettura

Significato: In modalità automatica è stata superata la posizione prevista della contropunta.

Rimedio: Controllare la posizione prevista della contropunta e tecn. (pressione maggiore del dispositivo di serraggio, pressione minore della contropunta)

6103 AUTOMATIC DOOR CONTACTOR NOT DE-ENERGIZED

Conseguenza: Arresto avanzamento, blocco lettura

Significato: È stata attivata l'elettrovalvola della contropunta indietro, ma l'interruttore della contropunta indietro rimane su 0.

Rimedio: Controllare l'elettrovalvola e l'interruttore

6104 PNEUMATIC FAULT

Conseguenza: Disattivazione dei gruppi ausiliari.

Significato: Pressione di serraggio assente all'avvio del mandrino oppure abbassamento della pressione di serraggio durante la corsa del mandrino.

Rimedio: Controllare la pressione del dispositivo di serraggio e l'interruttore di pressione corrispondente.
Controllare il programma.

6105 FAULT B-AXIS

Conseguenza: Arresto avanzamento, blocco lettura

Significato: Il sensore BERO di apertura del dispositivo di serraggio 1 non risponde.

Rimedio: Reimpostare il monitoraggio del dispositivo di serraggio (consultare le indicazioni riportate di seguito nel presente capitolo)

6106 DIRCETION CHANGE MORE THAN 3SEC

Conseguenza: Arresto avanzamento, blocco lettura

Significato: Anomalia interruttore di pressione chiusura del dispositivo di serraggio.

Rimedio: Controllare l'interruttore di pressione

6107 ROTARY-AXIS CLAMPING FAULT

Conseguenza: Disattivazione dei gruppi ausiliari.

Rimedio: Impostare correttamente il dispositivo di serraggio - non bloccare il sistema di serraggio in posizione di fine corsa (consultare le indicazioni riportate di seguito nel presente capitolo)

6108 TILTING-AXIS CLAMPING FAULT

Conseguenza: Arresto avanzamento, blocco lettura

Significato: È stata attivata l'elettrovalvola della vaschetta di raccolta avanti/indietro, ma lo stato dell'interruttore della vaschetta di raccolta avanti/indietro resta immutato.

Rimedio: Controllare l'interruttore e le elettrovalvole.

6109 ERRORE VASCHETTA DI RACCOLTA ALLONTANATA

Conseguenza: Arresto avanzamento, blocco lettura

Significato: È stata attivata l'elettrovalvola della vaschetta di raccolta allontanata/accostata, ma lo stato dell'interruttore della vaschetta di raccolta allontanata/accostata resta immutato.

Rimedio: Controllare l'interruttore e le elettrovalvole.

6900 USB PLC non disponibile

Causa: impossibile creare la comunicazione USB con la scheda di sicurezza.

Rimedio: spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6901 Errore relè arresto d'emergenza USB PLC

Causa: relè di ARRESTO DI EMERGENZA USB PLC guasto.

Rimedio: spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6902 Errore sorveglianza di fermo X

Causa: movimento dell'asse X non consentito nello stato d'esercizio attuale.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6903 Errore sorveglianza di fermo Z

Causa: movimento dell'asse Z non consentito nello stato d'esercizio attuale.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6904 Errore collegamento Alive PLC

Causa: errore in correlazione a (Watchdog) della scheda di sicurezza con PLC.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6906 Errore numero di giri eccessivo del mandrino

Causa: il numero di giri del mandrino principale supera il valore massimo consentito per lo stato d'esercizio attuale.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6907 Errore mancato impulso di consenso dal modulo ER

Causa: il PLC ACC non ha disattivato il modulo di alimentazione-recupero.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6908 Errore sorveglianza di fermo mandrino principale

Causa: avviamento inatteso del mandrino principale nello stato d'esercizio.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6909 Errore consenso regolatore senza avvio mandrino

Causa: lo sblocco regolatore del mandrino principale è stato dato dal PLC ACC senza che il tasto di avvio mandrino sia stato premuto.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6910 Errore sorveglianza di fermo Y

Causa: movimento dell'asse Y non consentito nello stato d'esercizio attuale.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6911 Errore sorveglianza di fermo asse

Causa: movimento dell'asse non consentito nello stato d'esercizio attuale.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6912 Errore velocità asse eccessiva

Causa: l'avanzamento degli assi supera il valore massimo consentito per lo stato d'esercizio attuale.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6913 Errore velocità X eccessiva

Causa: l'avanzamento dell'asse X supera il valore massimo consentito per lo stato d'esercizio attuale.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6914 Errore velocità Y eccessiva

Causa: l'avanzamento dell'asse Y supera il valore massimo consentito per lo stato d'esercizio attuale.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6915 Errore velocità Z eccessiva

Causa: l'avanzamento dell'asse Z supera il valore massimo consentito per lo stato d'esercizio attuale.

Rimedio: cancellare l'allarme con il tasto RESET; spegnere e riaccendere la macchina. Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO qualora un'anomalia si verifichi più volte.

6916 ERRORE X-BERO DIFETTOSO

Causa: Bero dell'asse X non trasmette alcun segnale.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6917 ERRORE Y-BERO DIFETTOSO

Causa: Bero dell'asse Y non trasmette alcun segnale.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6918 ERRORE Z-BERO DIFETTOSO

Causa: Bero dell'asse Z non trasmette alcun segnale.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6919 MANDRINO BERO DIFETTOSO

Causa: Bero del mandrino principale non trasmette alcun segnale.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6920 INVERSIONE DIREZIONE X TROPPO LUNGA "1"

Causa: L'inversione di direzione dell'asse X è stata inviata per più di tre secondi all'USBSPS.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET. Evitare lunghi tempi di avanti e indietro con la manopola. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6921 INVERSIONE DIREZIONE Y TROPPO LUNGA "1"

Causa: L'inversione di direzione dell'asse Y è stata inviata per più di tre secondi all'USBSPS.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET. Evitare lunghi tempi di avanti e indietro con la manopola. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6922 INVERSIONE DIREZIONE Z TROPPO LUNGA "1"

Causa: L'inversione di direzione dell'asse Z è stata inviata per più di tre secondi all'USBSPS.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET. Evitare lunghi tempi di avanti e indietro con la manopola. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6923 SEGNALE PORTA PIC E SPS DIVERSO

Causa: Gli ACC-PLC e USBSPS ricevono un diverso stato delle porte.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6924 ERRORE ABILITAZIONE IMPULSI MANDRINO PRINCIPALE

Causa: L'attivazione impulsi sull'elemento di controllo del mandrino principale è stata interrotta da USBSPS, in quanto quest'ultimo non è stato tempestivamente disattivato dal PLC.

Rimedio: Resettare l'allarme con il tasto RESET. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

6925 ERRORE: CONTATTORE DI RETE!

Causa: Il contattore di rete non risponde allo stato attuale di esercizio oppure non scatta.

Rimedio: Resettare l'allarme con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA e riavviare la macchina. Se l'errore viene riscontrato ripetutamente, contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

6926 ERRORE: CONTATTORE MOTORE!

Causa: La protezione del motore non risponde allo stato attuale di esercizio.

Rimedio: Resettare l'allarme con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA e riavviare la macchina. Se l'errore viene riscontrato ripetutamente, contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

6927 ERRORE: ARRESTO DI EMERGENZA ATTIVATO!

Causa: È stato premuto il pulsante di arresto di emergenza.

Rimedio: Riavviare la macchina.

6928 ERRORE MONITORAGGIO DELL'ARRESTO TORRETTA PORTAUTENSILI

Causa: Movimento della torretta portautensili non consentito nello stato attuale di esercizio.

Rimedio: Resettare l'allarme con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA e riavviare la macchina. Se l'errore viene riscontrato ripetutamente, contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

6929 ERROR MACHINE-DOOR LOCK

Causa: Stato blocco porta non plausibile oppure chiusura porta inefficace.

Rimedio: Resettare l'allarme con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA e riavviare la macchina. Se l'errore viene riscontrato ripetutamente, contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

6930 ERROR PLAUSIBILITY OF MAIN SPINDLE BROS

Causa: Segnale del sensore del mandrino principale differente.

Rimedio: Resettare l'allarme con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA e riavviare la macchina. Se l'errore viene riscontrato ripetutamente, contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

6931 ERROR PLAUSIBILITY QUICKSTOP-FUNCTION MAIN DRIVE

Causa: L'attuatore dell'azionamento principale nello stato attuale di esercizio non conferma la funzione di arresto rapido.

Rimedio: Resettare l'allarme con il pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA e riavviare la macchina. Se l'errore viene riscontrato ripetutamente, contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

6988 ESTENSIONE USB PER ROBOTIK NON DISPONIBILE

Causa: L'estensione USB per Robotik non può essere gestita dall'ACC.

Rimedio: Contattare la EMCO.

6999 ESTENSIONE USB PER ROBOTIK NON DISPONIBILE

Causa: L'estensione USB per Robotik non può essere gestita dall'ACC.

Rimedio: Contattare la EMCO.

7000: PROGRAMMATA PAROLA T SBAGL. !

Posizione utensile programmata più grande di 8. Un programma CNC in esecuzione viene arrestato.

Interrompere programma con RESET, correggere programma

7007: STOP AVANZAMENTO

Nell'operazione robotica un segnale HIGH si trova all'entrata E3.7. Arresto avanzamento è attivo fino a che un segnale LOW s'accumuli all'entrata E3.7.

7016: INSERIRE AZIONAMENTI AUS. !

Gli azionamenti ausiliari sono disattivati. Premete il tasto AUX ON per almeno 0,5 s (così viene evitato l'inserimento non intenzionale), per attivare gli azionamenti ausiliari (viene provocato un impulso di lubrificazione).

7017: AVVICINARE PUNTO DI RIF. !

Avvicinate il punto di riferimento:

Se il punto di riferimento non è attivo, movimenti manuali degli assi d'avanzamento sono possibili soltanto con posizione d'interruttore a chiave "operazione manuale".

7018: COMMUTARE INTERR. CHIAVE !

Attivando NC-Start l'interruttore a chiave è stato su posizione „operazione manuale“.

NC-Start non può essere attivato.

Commutate l'interruttore a chiave per eseguire un programma CNC.

7019: CONTROLLO PNEUMATICO !

Riempire d'olio pneumatico

7020: OPERAZIONE SPECIALE ATTIVA !

Operazione speciale: la porta di macchina è aperta, gli azionamenti ausiliari sono attivati, l'interruttore a chiave è nella posizione "operazione manuale" e il tasto di consenso è premuto.

Gli assi possono essere traslati manualmente con porta aperta. La torretta cambiautensile non può essere girata con porta aperta. Un programma CNC può svolgersi soltanto con mandrino fermo (DRYRUN) e nell'operazione blocco singolo (SINGLE).

Per ragioni di sicurezza: la funzione del tasto di consenso viene interrotto automaticamente dopo 40 s, poi il tasto di consenso deve essere lasciato e premuto di nuovo.

7021: LIBERARE TORR. CAMBIAUT. !

Il cambio utensile è stato interrotto.

Avvio mandrino e NC Start non sono possibili.

Premete il tasto torretta cambiautensile nello stato RESET del controllo.

7022: CONTR. DISPOSITIVO RACCOGLIPEZZO

Superamento limite tempo del movimento di giro
Controllare gruppo pneumatico, e/o se gruppo meccanico si è bloccato.

7023: REGOLAZIONE PRESSOSTATO !

Durante l'apertura e la chiusura del mezzo di serraggio il pressostato deve essere attivato/disattivato una volta.

Regolare il pressostato. Dalla versione PLC 3.10 tale allarme non è più presente.

7024: REGOLAZIONE BERO MEZZO DI SERRAGGIO !

Per mezzo di serraggio aperto e controllo di fine corsa attivato il corrispondente bero deve comunicare la configurazione aperta.

Controllare e regolare il bero del mezzo di serraggio, controllare i cablaggi.

7025 TEMPO DI ATTESA MOTORE PRINCIPALE!

Il convertitore di frequenza LENZE deve essere staccato per almeno 20 secondi dalla rete di alimentazione prima che possa essere effettuata una nuova accensione. Tale allarme compare per una veloce apertura/chiusura della porta (inferiore ai 20 secondi).

7026 SALVAMOTORE VENTOLA MOTORE PRIN.SCATTATO!**7038: LUBRIFICAZIONE DIFETTOSA !**

L'interruttore a pressione è difettoso o intasato. NC-Start non può essere attivato. Questo allarme può essere resettato soltanto attraverso innesto e disinnesto della macchina.

Contattare il reparto di assistenza della EMCO.

7039: LUBRIFICAZIONE DIFETTOSA !

Troppo poco lubrificante, l'interruttore a pressione è difettoso. NC-Start non può essere attivato.

Controllate il lubrificante ed effettuate un ciclo di lubrificazione regolare o contattare il reparto di assistenza della EMCO.

7040: SPORTELLO DI MACCHINA APERTO !

L'azionamento principale non può essere inserito e NC-Start non può essere attivato (salvo operazione speciale).

Chiudere lo sportello per eseguire un programma CNC.

7041: COPERCHIO INGRANAGGI APERTO

Il mandrino principale non può essere azionato e la modalità NC-Start non può essere attivata.

Chiudere il coperchio ingranaggi per far partire un programma CNC.

7042: INIZ. SPORTELLO DI MACCHINA !

Ogni movimento nell'area di lavoro è bloccato.

Aprire e chiudere lo sportello per attivare i circuiti di sicurezza.

7043: RAGGIUNTO NO. NOM. DI PEZZI !

Un numero preimpostato di giri di programma è stato raggiunto. NC-Start non può essere attivato. Resettare il contatore pezzi per continuare.

7048: PIATTAFORMA APERTA !

Questo messaggio indica che la piattaforma non è serrata. Sparisce appena un pezzo viene serrato.

7049: PIATTAFORMA-NESSUN PEZZO TENS. !

Nessun pezzo tensionato, l'inserimento del mandrino è bloccato.

7050: PINZA APERTA !

Questo messaggio indica che la pinza non è serrata. Sparisce appena un pezzo viene serrato.

7051: PINZA-NESSUN PEZZO TENSIONATO!

Nessun pezzo tensionato, l'inserimento del mandrino è bloccato.

7052: CANNOTTO IN POS. INTERMEDIA !

Il cannotto non è in una posizione definita.

Tutti i movimenti d'asse, il mandrino e la torretta cambiautensili sono bloccati.

Traslate il cannotto nella posizione finale posteriore o tensionate un pezzo con il cannotto.

7053: CANNOTTO-NESSUN PEZZO TENSION. !

Il cannotto è traslato fino alla posizione finale anteriore.

Per continuare a lavorare dovete traslare prima il cannotto completamente indietro alla posizione finale posteriore.

7054: NESSUN PEZZO NEL DISPOSITIVO DI!

Non è serrato nessun pezzo, l'inserimento del mandrino è bloccato.

7055: DISPOSITIVO DI SERRAGGIO APERTO!

Questo messaggio indica che il dispositivo non è nello stato di serraggio. Esso sparisce, non appena che viene serrato un pezzo.

7060 LIBERARE FINECORSA CANNOTTO !

L'asse ha raggiunto la contropunta. Spostare di nuovo il carrello dalla contropunta.

7061 LIBERARE FINECORSA ASSE X !

L'asse ha raggiunto il fine corsa. Allontanare l'asse dal fine corsa.

7062 LIBERARE FINECORSA ASSE Z !

vedere 7061

7063 LIVELLO OLIO LUBRIFICAZ. CENTRALIZZATA !

Livello dell'olio troppo basso nella lubrificaz. centralizzata. Riempire di olio secondo le istruzioni per la manutenzione della macchina.

7064 PROTEZIONE PORTAUTENSILE APERTA !

La protezione del mandrino è aperta Chiudere la protezione del mandrino.

7065 SALVAMOTORE POMPA REFRIGERANTE SCATTATO !

La pompa refrigerante è surriscaldata. Controllare la pompa refrigerante per eventuali perdite o sporco. Assicurarvi che vi sia refrigerante sufficiente nell'impianto refrigerante.

7066 CONFERMA UTENSILE !

Dopo un cambio di utensile premere il tasto T per confermare il cambio dell'utensile.

7067 MODO OPERATIVO MANUALE

L'interruttore a chiave per uso speciale si trova nella posizione Allestimento (manuale).

7068 VOLANTINO ELETTRONICO PRONTO PER ASSE X

Il volantino di sicurezza è attivato per un movimento manuale. L'attivazione del volantino di sicurezza è controllata da un interruttore senza contatto. Con il volantino attivato l'avanzamento dell'asse può non essere attivo. Per il completamento automatico di un programma la presa del volantino deve essere rilasciata.

7069 VOLANTINO ELETTRONICO PRONTO PER ASSE Y

si veda 7068

7070 VOLANTINO ELETTRONICO PRONTO PER ASSE Z

si veda 7068

7071 CAMBIO UTENSILE VERTICALE

La copertura per la tensione manuale del supporto utensile è controllata da un interruttore. L'interruttore indica una chiave non idonea o una copertura lasciata aperta. Dopo la messa in tensione dell'utensile rimuovere la chiave e chiudere la copertura.

7072 CAMBIO UTENSILE ORIZZONTALE

La manopola per la tensione manuale dell'utensile sul mandrino orizzontale è controllata da un interruttore. L'interruttore indica una manopola stretta. Il mandrino è bloccato. Dopo la messa in tensione dell'utensile allentare la manopola.

7073 TIRARE INDIETRO IL FINECORSO PER L'ASSE Y

vedere 7061

7074 CAMBIARE UTENSILE

vedere 7061

7074: CAMBIARE UTENSILE!

Bloccare l'utensile programmato.

7076: BLOCCARE IL SISTEMA LEVIGANTE DELLA TESTA DELLA FRESATRICE !

La testa della fresatrice non ruota abbastanza. Fissare meccanicamente la testa della fresatrice (il finecorsa deve essere attivato).

7077: IMPOSTARE LA TORRETTA PORTAUTENSILI !

Nessun dato macchina valido per il cambio utensile disponibile. Contattare la EMCO.

7078: L'UTENSILE FARETRA NON SI RIBALTA !

Annullamento durante il cambio utensile. Ribaltare l'utensile faretra in modalità allestimento.

7079: BRACCIO DI SCAMBIO NON IN POSIZIONE !

vedere 7079

7080: UTENSILE NON COLLEGATO CORRETTAMENTE !

Il cono dell'utensile si trova oltre la tolleranza. L'utensile è montato ruotato di 180°. Il tensionatore Bero è spostato. Controllare l'utensile e collegare di nuovo. Se il problema dovesse verificarsi anche con altri utensili, contattare la EMCO.

7082: IL SALVAVITA DEL TRASPORTATORE TRUCIOLI SCATTA !

Il trasportatore trucioli è sovraccarico. Controllare il nastro di trasporto per eventuali perdite e rimuovere i trucioli rimasti bloccati.

7083: IMMAGAZZINAMENTO ATTIVO !

Per una gestione non caotica degli utensili è prelevato un utensile dal mandrino principale. Immagazzinare il tamburo.

7084: APRIRE MORSA !

La morsa non è in tensione. Mettere la morsa in tensione.

7085 PORTARE L'ASSE DI ROTAZIONE A 0°!

Causa: Disattivazione MOC solo con asse rotante A su 0°.

Se 4.5. è presente, l'asse rotante deve essere eseguito prima di ogni spegnimento della macchina.

Rimedio: Portare l'asse rotante a 0°.

7088 ELECTRICAL CABINET OVERHEAT

Causa: È intervenuto il monitoraggio della temperatura.

Rimedio: Controllare il filtro e la ventola dell'armadio elettrico, alzare la temperatura di attivazione.

7089 ELECTRICAL CABINET DOOR OPEN

Causa: Porta del quadro elettrico aperta.

Rimedio: Chiudere la porta del quadro elettrico.

7091 WAIT FOR USB-I2C SPS

Causa: Impossibile stabilire la comunicazione con USB-I2C SPS.

Rimedio: Se il messaggio non scompare da solo, spegnere e riaccendere la macchina. Se il messaggio permane anche dopo lo spegnimento, contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

7092 TEST STOP ACTIVE

Causa: È attivo il test per il controllo delle funzioni di sicurezza.

Rimedio: Attendere il termine del test di sicurezza.

7093 SET REFERENCE POINT

Causa: Da parte dell'utente è stata attivata la modalità di acquisizione del punto di riferimento.

7094 27 7094 SET X-REFERENCE POINT

Causa: Il valore di riferimento dell'asse X è stato applicato al file acc.msds.

7095 SET Y-REFERENCE POINT

Causa: Il valore di riferimento dell'asse Y è stato applicato al file acc.msds.

7096 SET Z-REFERENCE POINT

Causa: Il valore di riferimento dell'asse Z è stato applicato al file acc.msds.

7097 FEED OVERRIDE 0

Causa: La manopola del potenziometro di regolazione - Override (variazione di avanzamento) è stata, da parte dell'utente, impostata su 0%.

7098 FRENO MANDRINO 1 ATTIVO

Conseguenza: Arresto del mandrino.

7099 CONTROPUNTA SI PORTA IN AVANTI

Conseguenza: Blocco lettura

Significato: M21 programmato → Interr. di pressione contropunta avanti non ancora 1

Rimedio: viene resettato in automatico con l'interr. di pressione avanti

7100 CONTROPUNTA SI PORTA INDIETRO

Conseguenza: Blocco lettura

Significato: M20 programmato → Interr. di fine corsa contropunta indietro non ancora 1

Rimedio: viene resettato in automatico con l'interr. di fine corsa indietro

7101 MANCA PUNTO DI RIFERIMENTO TORRETTA

Conseguenza: Arresto avanzamento, blocco lettura

Significato: All'avvio NC, la torretta portautensili non è ancora registrata.

Rimedio: Registrare la torretta portautensili con il rispettivo tasto in modalità JOG.

7102 TORRETTA PORTAUTENSILI ATTIVA

Conseguenza:

7103 DISPOSITIVO DI SERRAGGIO 1 NELLA POSIZIONE DI FINECORSA

Conseguenza: Inibizione avvio NC ed azionamento principale - avvio, arresto mandrino S1

Significato: Il trasduttore analogico identifica nella posizione di bloccaggio quella di finecorsa

Rimedio: Modificare il campo di serraggio del dispositivo di serraggio (consultare le indicazioni riportate di seguito nel presente capitolo)

7104 CONTROPUNTA IN POSIZIONE INTER-MEDIA

Conseguenza: Arresto avanzamento/blocco lettura

7105 ACQUISITO IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELL'UTENSILE MOTORIZZATO

Conseguenza:

7900 INIZIALIZZARE ARRESTO DI EMERGENZA!

Causa: Necessario inizializzare il pulsante di arresto di emergenza.

Rimedio: Premere e riarmare il pulsante di arresto di emergenza.

7901 INIZIALIZZARE SPORTELLI MACCHINA!

Causa: Necessario inizializzare le porte della macchina.

Rimedio: Aprire e chiudere le porte della macchina.

7106 ACQUISITO IL PUNTO DI RIFERIMENTO A

Causa: Il valore di riferimento dell'asse A è stato applicato al file acc.msđ.

Allarmi dai dispositivi di input

1700 - 1899

Questi allarmi e messaggi verranno emessi dal sistema di controllo.

1701 Errore in RS232

Causa: Impostazione porta seriale non valida o collegamento con la tastiera seriale interrotto.

Rimedio: Controllare l'impostazione della porta seriale e/o spegnere/riaccendere la tastiera e verificare il cablaggio.

1703 Tastiera esterna non disponibile

Causa: Impossibile stabilire collegamento con la tastiera esterna.

Rimedio: Controllare l'impostazione della tastiera esterna e/o verificare il cablaggio.

1704 Tastiera est: errore somma di controllo

Causa: Errore nella trasmissione

Rimedio: Il collegamento con la tastiera verrà ripristinato in automatico. Qualora dovesse fallire, spegnere/riaccendere la tastiera.

1705 Tastiera est: errore generico

Causa: La tastiera collegata segnala un errore.

Rimedio: Staccare e riattaccare la tastiera. In caso di ricomparsa, contattare l'assistenza della EMCO.

1706 Errore USB generico

Causa: Errore nella comunicazione USB

Rimedio: Staccare e riattaccare la tastiera. In caso di ricomparsa, contattare l'assistenza della EMCO.

1707 Tastiera est: assenza LED

Causa: Alla tastiera è stato inviato un comando LED errato.

Rimedio: Contattare l'assistenza EMCO.

1708 Tastiera est: comando ignoto

Causa: Alla tastiera è stato inviato un comando sconosciuto.

Rimedio: Contattare l'assistenza EMCO.

1710 Installation of Easy2control is damaged!

Causa: Errata installazione di Easy2control

Rimedio: Reinstallare il software e/o contattare l'assistenza della EMCO

1711 Initialization of Easy2Control failed!

Causa: Manca il file di configurazione onscreen.ini per Easy-2control.

Rimedio: Reinstallare il software e/o contattare l'assistenza della EMCO

1712 USB-Dongle for Easy2control could not be found!!

Causa: Dongle USB per Easy2control non collegato. Easy2control è visualizzato, ma non può essere controllato.

Rimedio: Collegare Dongle USB per Easy2control

1801 Assenza tabella asseg. tastiera

Causa: Impossibile trovare il file con l'assegnazione delle funzioni ai tasti.

Rimedio: Reinstallare il software e/o contattare l'assistenza della EMCO

1802 Collegamento alla tastiera perso

Causa: Collegamento alla tastiera seriale interrotto.

Rimedio: Spegnere/riaccendere la tastiera e verificare il cablaggio.

Allarmi controller assi 8000 - 9000, 22000 - 23000, 200000 - 300000

8000 Errore fatale AC

8100 Errore fatale AC

Causa: errore interno

Rimedio: installare il software nuovamente o se necessario, installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8101 Errore di inizializzazione AC

vedere 8101.

8102 Errore di inizializzazione AC

vedere 8101.

8103 Errore di inizializzazione AC

vedere 8101.

8104 Errore di sistema AC

vedere 8101.

8105 Errore di inizializzazione AC

vedere 8101.

8106 Non trovata scheda PC-COM

Causa: scheda PC-COM non può essere comandata (eventualmente non installata).

Rimedio: installare scheda, impostare altri indirizzi con jumper

8107 La scheda PC-COM non funziona

vedere 8106.

8108 Errore fatale sulla scheda PC-COM

vedere 8106.

8109 Errore fatale sulla scheda PC-COM

vedere 8106.

8110 PC-COM: omesso il messaggio di init

Causa: errore interno

Rimedio: installare nuovamente il software o se necessario, installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8111 PC-COM: configurazione errata

vedere 8110.

8113 Dati non validi (pccom.hex)

vedere 8110.

8114 Errore di programma su PC-COM

vedere 8110.

8115 PC-COM:omesso packet acknowledge

vedere 8110.

8116 PC-COM: errore di startup

vedere 8110.

8117 Errore fatale nei dati (pccom.hex)

vedere 8110.

8118 Errore di inizializzazione AC

vedere 8110, eventualm. troppo poca memoria RAM

8119 PC interrupt no. non valido

Causa: il numero PC interrupt non può essere utilizzato.

Rimedio: rilevare numeri interrupt liberi (permessi: 5,7,10, 11, 12, 3, 4 e 5) con programma sistema nel controllo di sistema Windows 95 ed entrare questo numero in WinConfig.

8120 PC interrupt no. non mascherabile

vedere 8119

8121 Comando invalido per PC-COM

Causa: errore interno o cavo difettoso

Rimedio: controllare cavo (avvitare); avviare nuovamente software o se necessario installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8122 Overrun sulla mailbox AC Interna

Causa: errore interno

Rimedio: avviare nuovamente software o se necessario installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8123 Errore di apertura sul file di registrazione

Causa: errore interno

Rimedio: avviare nuovamente software o se necessario installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8124 Errore di scrittura sul file di registrazione

Causa: errore interno

Rimedio: avviare nuovamente software o se necessario installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8125 Memoria non valida per il buffer di registrazione

Causa: troppo poca memoria RAM, tempo di registrazione troppo grande.

Rimedio: avviare nuovamente software, se necessario eliminare driver ecc. per far disponibile memoria, diminuire tempo di registrazione.

8126 Overrun nella Interpolazione AC

Causa: eventualmente capacità di calcolo non sufficiente .

Rimedio: impostare tempo interrupt più lungo con WinConfig. Così può risultare tuttavia una precisione di via peggiore.

8127 Memoria insufficiente

Causa: troppo poca memoria RAM

Rimedio: terminare altri programmi in esecuzione, avviare nuovamente software, se necessario eliminare driver ecc. per rendere disponibile memoria.

8128 Messaggio invalido su AC

Causa: errore interno

Rimedio: avviare nuovamente software o se necessario installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8129 Dati MSD invalidi - axisconfig.

vedere 8128.

8130 Errore di init interno AC

vedere 8128.

8131 Errore di init interno AC

vedere 8128.

8132 Asse richiesto da più canali

vedere 8128.

8133 Blocco di memoria NC Insufficiente

vedere 8128.

8134 Più punti di centro programmati

vedere 8128.

8135 Nessun punto di centro programmato

vedere 8128.

8136 Raggio di cerchio troppo piccolo

vedere 8128.

8137 Specifica invalida per Helix

Causa: asse errato per elica. La combinazione assiale degli assi circolari e lineari non è giusta.

Rimedio: correggere programma.

8140 La Macchina (ACIF) non risponde

Causa: macchina non inserita o collegata.

Rimedio: inserire e/o collegare macchina.

8141 PC-COM: errore interno

Causa: errore interno

Rimedio: avviare nuovamente software o se necessario installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8142 ACIF: Errore di programma

Causa: errore interno

Rimedio: avviare nuovamente software o se necessario installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8143 ACIF: omesso packet acknowledge

vedere 8142.

8144 ACIF: errore di startup

vedere 8142.

8145 Errore fatale nei dati (acif.hex)

vedere 8142.

8146 Richiesta multipla per un asse

vedere 8142.

8147 Stato invalido per PC-COM (DPRAM)

vedere 8142.

8148 PC-COM: comando non valido

vedere 8142.

8149 PC-COM: comando non valido (Len)

vedere 8142.

8150 ACIF: errore fatale

vedere 8142.

8151 AC: errore di inizializzazione (RPG file mancante)

vedere 8142.

8152 AC: errore di inizializzazione (formato file RPG)

vedere 8142.

8153 Timeout del programma FPGA su ACIF

vedere 8142.

8154 Comando non valido al PC-COM

vedere 8142.

8155 FPGA packet acknowledge invalido

vedere 8142 e/o errore hardware su scheda ACIF (contattare il servizio della EMCO).

8156 Sync entro 1.5 revol. non trovato

vedere 8142 e/o errore hardware dell'interruttore di prossimità (contattare il servizio della EMCO).

8157 Dati registrati

vedere 8142.

8158 Larghezza Bero troppo ampia (riferimento)

vedere 8142 e/o errore hardware dell'interruttore di prossimità (contattare il servizio della EMCO).

8159 Funzione non implementata

Significato: questa funzione non può essere effettuata nell'operazione normale.

8160 Perdita sincronizzazione assi 3..7

Causa: asse gira a vuoto, slitta blocca, la sincronizzazione assiale è stata persa.

Rimedio: raggiungere punto di riferimento.

8161 Asse X: errore fatale di sistema

Perdita di passo del motore a passo. Cause:

- asse bloccato meccanicamente
- cinghia asse difettosa
- distanza interruttore di prossimità troppo grande (>0,3mm) o interr. di prossimità difettoso
- Guasto motore a passo

8162 Asse Y: perdita sincronizzazione

vedere 8161

8163 Asse Z: perdita sincronizzazione

vedere 8161

8164 Superamento limiti software asse 3..7

Causa: asse alla fine dell'area di traslazione

Rimedio: muovere asse indietro

8168 Superamento limiti software asse 3..7

Causa: asse alla fine dell'area di traslazione

Rimedio: muovere asse indietro

8172 Errore di comunicazione con la macchina

Causa: errore interno

Rimedio: avviare nuovamente software o se necessario installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

Controllare collegamento macchina PC, eliminare eventualmente sorgenti di disturbo.

8173 INC mentre il programma NC è attivo

Rimedio: Interrompere il programma tramite NC-Stop o Reset. Spostare gli assi.

8174 INC non permesso

Causa: L'asse è attualmente in movimento

Rimedio: Attendere che gli assi siano fermi e poi spostare gli assi stessi.

8175 MSD file non può essere aperto

Causa: errore interno

Rimedio: avviare nuovamente software o se necessario installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8176 PLS file non può essere aperto

vedere 8175.

8177 PLS file non può essere aperto

vedere 8175.

8178 PLS file non può essere aperto scritto

vedere 8175.

8179 ACS file non può essere aperto

vedere 8175.

8180 ACS file non può essere aperto

vedere 8175.

8181 ACS file non può essere scritto

vedere 8175.

8183 Rapporto troppo elevato

Causa: Il rapporto di riduzione scelto per la macchina non è permesso.

8184 Comando di interpolazione non valido**8185 Cambio di dati MSD proibito**

vedere 8175.

8186 Il file MSD non può essere aperto

vedere 8175.

8187 Errore nel programma PLC

vedere 8175.

8188 Comando invalido di rapporto

vedere 8175.

8189 Assegnamento di canale non valido

vedere 8175.

8190 Canale invalido all'interno del messaggio

vedere 8175.

8191 Unità di jog feed invalida

Causa: La macchina non permette l'avanzamento della rotazione in modalità JOG

Rimedio: Richiedere l'aggiornamento software dalla EMCO

8192 Asse non valido nel comando

vedere 8175.

8193 Errore fatale nel PLC

vedere 8175.

8194 Filettatura senza lunghezza

Causa: Le coordinate obbiettivo programmate sono identiche alle coordinate iniziali

Rimedio: Correggere le coordinate obbiettivo

8195 Nessun angolo di filetto specificato

Rimedio: programmare passo della filettatura

8196 Troppi assi per filettare

Rimedio: programmare al mass. 2 assi per filettatura.

8197 Filettatura non abbastanza lunga

Causa: lunghezza filettatura troppo corta.

Nel passaggio da una filettatura a un'altra la lunghezza della seconda filettature deve bastare per filettare una filettatura corretta.

Rimedio: allungare seconda filettatura o sostituire con un pezzo lineare (G1) .

8198 Errore interno (troppi filetti)

vedere 8175.

8199 Errore interno (stato del filetto)

Causa: errore interno

Rimedio: avviare software nuovamente o se necessario installare nuovamente, comunicare errore all'EMCO.

8200 Filettatura senza mandrino acceso

Rimedio: inserire mandrino

8201 Errore interno di filettatura (IPO)

vedere 8199.

8202 Errore interno di filettatura (IPO)

vedere 8199.

8203 Errore AC fatale (0-ptr IPO)

vedere 8199.

8204 Errore di inizializzazione: PLC/IPO attivo

vedere 8199.

8205 Tempo di run del PLC superato

Causa: capacità di calcolo troppo bassa.

8206 Inizializzazione invalida del gruppo M del PLC

vedere 8199.

8207 Dati macchina del PLC invalidi

vedere 8199.

8208 Messaggio di applicazione invalido

vedere 8199.

8212 Rotazione asse non permessa

vedere 8199.

8213 La rotazione dell'asse non può essere interpolata

8214 La rotazione dell'asse non può essere interpolata

8215 Stato non valido

vedere 8199.

8216 Nessun asse in rotazione per cambio asse

vedere 8199.

8217 Tipo di asse non valido

Causa: Commutazione in modalità asse rotondo per mandrino in movimento

Rimedio: Arrestare il mandrino e procedere alla commutazione in modalità asse rotondo.

8218 Riferimento ad un asse non selezionato!

vedere 8199.

8219 Filettatura non permessa senza encoder di mandrino!

Causa: Filettatura e maschiatura possibile solo per mandrini con encoder

8220 Lunghezza del buffer superata nel messaggio PC!

vedere 8199.

8221 Rilascio di mandrino non attivo!

vedere 8199.

8222 Nuovo mandrino principale non valido

Causa: Il mandrino master stabilito durante la commutazione del mandrino master non è valido.

Rimedio: Correggere il numero del mandrino.

8224 Stop non valido

vedere 8199.

8225 Parametri errati in BC_MOVE_TO_IO!

Causa: La macchina non è configurata per un tastatore di misura. Traslazione con asse rotondo in modalità tastatore di misura non permessa.

Rimedio: Allontanare il movimento dell'asse rotondo dalla traslazione.

8226 Commutazione asse rotondo non permessa (impostazione MSD)!

Causa: Il mandrino fissato non ha un asse rotondo

8228 Commutazione asse rotondo non permessa con assi mossi!

Causa: L'asse rotondo si sposta durante la commutazione nel campo di esercizio del mandrino.

Rimedio: Arrestare l'asse rotondo prima della commutazione.

8229 Innesto mandrino non permesso con asse rotondo attivo!

8230 Start programma non permesso, poiché asse rotondo non è commutato su mandrino!

8231 Configurazione assi (MSD) non valida per TRANSMIT!

Causa: Transmit non possibile per questa macchina.

8232 Configurazione assi (MSD) non valida per TRACYL!

Causa: Tracyl non possibile per questa macchina.

8233 Asse non disponibile durante TRANSMIT/TRACYL!

Causa: Programmazione dell'asse rotondo durante Transmit/Tracyl non permessa.

8234 Abilitazione regolatore tolta da SPS durante interpolazione assi!

Causa: errore interno

Rimedio: cancellare l'errore con Reset e comunicarlo alla EMCO.

8235 Interpolazione senza abilitazione di regolatore da PLC!

vedere 8234.

8236 Attivazione TRANSMIT/TRACYL non permessa con asse/mandrino mosso!

vedere 8234.

8237 Passaggio polo in TRANSMIT!

Causa: Il passaggio per le coordinate X0 Y0 durante Transmit non permesso.

Rimedio: Modificare il movimento di traslazione.

8238 Limite avance TRANSMIT superato!

Causa: Il movimento di traslazione è troppo vicino alle coordinate X0 Y0. Per mantenere l'avanzamento programmato, dovrebbe essere superata la massima velocità dell'asse rotondo.

Rimedio: Ridurre l'avanzamento. In WinConfig nelle regolazioni MSD presso Dati MSD generali / Limitazione avanzamento asse C impostare il valore corrispondente a 0.2 . In tal modo l'avanzamento verrà automaticamente ridotto in vicinanza delle coordinate X0 Y0.

8239 DAU ha superato limite 10V!

Causa: errore interno

Rimedio: cancellare l'errore con Reset e comunicarlo alla EMCO.

8240 Funzione non permessa con trasformazione attiva (TRANSMIT/TRACYL)!

Causa: Le modalità Jog e INC durante Transmit in X/C e per Tracyl nell'asse rotondo non permesse.

8241 TRANSMIT non è abilitato (MSD)!

Causa: Transmit non possibile per questa macchina.

8242 TRACYL non è abilitato (MSD)!

Causa: Tracyl non possibile per questa macchina.

8243 Asse rotondo non permesso con trasformazione attiva!

Causa: Programmazione dell'asse rotondo durante Transmit/Tracyl non permessa.

8245 Raggio TRACYL = 0!

Causa: Durante la selezione di Tracyl è stato impiegato un raggio pari a 0.

Rimedio: Correggere il raggio

8246 Compensazione offset non permessa in questo stato!

vedere 8239.

8247 Compensazione offset: File MSD non può essere scritto!**8248 Allarme ciclico di supervisione!**

Causa: La comunicazione con la tastiera della macchina è interrotta

Rimedio: Riavviare il software o reinstallarlo, comunicare l'errore alla EMCO.

8249 Supervisione fermo asse - allarme!

vedere 8239.

8250 Asse mandrino non è nell'operazione asse rotondo!

vedere 8239.

8251 Manca passo presso G331/G332!

Causa: Passo della filettatura mancante o coordinate di partenza ed obiettivo identiche

Rimedio: Programmare il passo della filettatura. Correggere le coordinate obiettivo.

8252 Vari o nessun asse lineare programmato presso G331/G332!

Rimedio: Programmare un solo distinto asse lineare.

8253 Manca valore numero giri presso G331/G332 e G96!

Causa: Nessuna velocità di taglio programmata.

Rimedio: Programmare la velocità di taglio.

8254 Valore per lo spostamento del punto di start della filettatura invalido!

Causa: Punto di start della filettature oltre il range compreso tra 0 e 360°.

Rimedio: Correggere il punto di start della filettatura.

8255 Punto di riferimento è fuori dell'area valida (finecorsa SW)!

Causa: Punto di riferimento definito al di fuori dell'area del fine corsa SW.

Rimedio: Correggere il punto di riferimento in Win-Config.

8256 Numero di giri troppo basso per G331!

Causa: Durante la maschiatura è diminuito il numero di giri del mandrino. Eventualmente è stato impiegato un passo sbagliato o il carotaggio non è corretto.

Rimedio: Correggere il passo della filettatura. Adattare il diametro del carotaggio.

8257 Modulo tempo reale non attivo o scheda PCI non trovata!

Causa: ACC non può essere attivato correttamente o la carta PCI in ACC non è stata riconosciuta.

Rimedio: Comunicare l'errore alla EMCO.

8258 Errore durante l'assegnazione dei dati Linux!

vedere 8239.

8259 Filettatura successiva difettosa!

Causa: Per una catena di filettatura, un set è stato programmato senza la filettatura G33.

Rimedio: Correggere il programma.

8261 Filettatura successiva invalida all'interno della catena del filetto !

Causa: La filettatura successiva, in una catena di filettatura, non è stata programmata. Il numero deve concordare con il valore definito precedentemente in SETTHRE-ADDCOUNT().

Rimedio: Correggere il numero di filettatura nella catena di filettatura. Aggiungere la filettatura.

8262 Segni di riferimento troppo distanti !

Causa: Le regolazioni del righello millimetrato sono state modificate o il righello millimetrato è difettoso.

Rimedio: Correggere le regolazione. Contattare la EMCO

8263 Segni di riferimento troppo vicini !

vedere 8262.

8265 Asse sbagliato o non selezionato durante il cambio!

Causa: errore interno.

Rimedio: Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO.

8266 Aggiunto utensile non idoneo

Causa: L'utensile programmato non è presente in magazzino.

Rimedio: Correggere il numero dell'utensile o caricare l'utensile in magazzino.

8267 Variazione velocità troppo elevata

Causa: La velocità ideale e la velocità effettiva dell'asse si discostano troppo l'una dell'altra.

Rimedio: Avviare nuovamente il programma con un avanzamento ridotto. Se il problema non si risolve, contattare la EMCO.

8269 La rotazione dell'USBSPS non corrisponde a quella dell'ACC

Causa: USBSPS e ACC hanno memorizzate ro-

tazioni diverse.

Rimedio: Resetare l'allarme con il tasto RESET. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

8270 Interruttore di riferimento difettoso

Causa: L'interruttore di riferimento ha agito al di fuori dello range specificato..

Rimedio: Resetare l'allarme con il tasto RESET. Nel caso in cui il problema dovesse persistere, contattare la EMCO.

8271 Carico utensile in posizione bloccata non consentito

Causa: Si è tentato di accostare l'utensile ad una posizione bloccata del magazzino..

Rimedio: Scegliere un posto libero, non bloccato nel magazzino e portare l'utensile nel magazzino..

8272 Vecchia versione PLC, necessario eseguire Update

Causa: Versione PLC troppo vecchia per supportare pienamente la gestione randomizzata degli utensili..

Rimedio: Eseguire l'aggiornamento del PLC..

8273 Sovraccarico mandrino

Causa: Sovraccarico del mandrino con successivo calo di velocità durante la lavorazione (velocità prevista dimezzata per oltre 500ms)..

Rimedio: Resetare l'allarme con il tasto RESET. Modificare i dati di taglio (avanzamento, velocità, profondità di taglio).

8274 Definire l'utensile prima di caricare

Causa: L'utensile deve essere definito nella lista utensili per poterlo trasferire nel mandrino.

Rimedio: Creare l'utensile nella lista utensili, poi procedere al caricamento.

8275 Could not read position from absolute encoder

Causa: Impossibile leggere la posizione dell'encoder dei valori assoluti.

Rimedio: Spegner e riaccendere la macchina. Se l'errore viene riscontrato ripetutamente, contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

8276 Physical axis left the valid travel range

Causa: Un asse con l'encoder assoluto è al di fuori del campo di spostamento valido.

Rimedio: Spegner e riaccendere la macchina. Se l'errore viene riscontrato ripetutamente, contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

8277 Physical axis left the valid travel range

Causa: Errore nei comandi Sinamics.

Rimedio: Spegner e riaccendere nuovamente la macchina. Se l'errore persiste, rivolgersi alla EMCO.

8278 Control not compatible with ACpn

Causa: Il sistema di controllo WinNC utilizzato è incompatibile con macchina ACpn.

Rimedio: Installare un sistema di controllo WinNC compatibile con ACpn.

8279 Connection to drive got lost

Causa: Collegamento tra ACpn e CU320 interrotto.

Rimedio: Spegner e riaccendere la macchina. Se l'errore viene riscontrato ripetutamente, contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

8704 Manca override di avanzamento, RE-POS non viene eseguito

Causa: Il comando REPOS non viene eseguito, in quanto l'override dell'avanzamento è impostato su 0%..

Rimedio: Modificare l'override dell'avanzamento e riattivare REPOS..

8705 Manca override di avanzamento, RE-POS non viene eseguito

Causa: Gli utensili verranno riorganizzati con la gestione randomizzata degli utensili, in modo da consentire la modalità non randomizzata (utensile 1 sul posto 1, utensile 2 sul posto 2, etc.).

Rimedio: Attendere il termine della riorganizzazione. Il report verrà cancellato dal sistema di controllo..

8706 Riorganizzazione utensili attivata

Causa: Il sistema di controllo è stato cambiato con la gestione randomizzata degli utensili attiva.

Rimedio: Per resettare l'allarme, controllare la tabella degli utensili e di posti.

8707 Nuovo controllo - controllare la tabella utensili

Causa: Si è tentato di chiudere il sistema di controllo, nonostante gli azionamenti ausiliari siano ancora attivi.

Rimedio: Disattivare gli azionamenti ausiliari e chiudere il sistema di controllo.

8710 Initiating communication with drives

Causa: ACpn stabilisce il collegamento con i comandi Sinamics.

Rimedio: Attendere il termine dell'operazione.

8712 JOGGING IN X E C DURANTE TRANSMIT DISATTIVATO

Causa: Con la trasformazione della parte anteriore attiva, non è possibile effettuare il jogging negli assi X e C.

22000 Cambio di rapporto non permesso

Causa: Cambio di rapporto durante il movimento del mandrino.

Rimedio: Arrestare il mandrino e compiere il cambio di rapporto.

22270 Avanzamento troppo elevato (filettatura)

Causa: Passo di filettatura troppo grosso/mancante, l'avanzamento per la filettatura raggiunge l'80% della corsa rapida

Rimedio: Correggere il programma, minor passo o minor numero di giri per la filettatura

200.000 fino a 300.000 sono allarmi specifici degli azionamenti che vengono emessi solo in abbinamento all'allarme # "8277 Errore Sinamics".

Per tutti gli allarmi non elencati, rivolgersi al servizio di assistenza clienti della EMCO

201699 - "SI P1 (CU): Test dei tracciati di arresto necessario"

Causa: È necessario un test dei percorsi di spegnimento. La macchina resta pronta per l'uso.

Rimedio: Il test verrà eseguito in automatico al riavvio del sistema di controllo WinNC.

2035014 TM54F: Arresto di prova necessario

Causa: È necessario effettuare un arresto di prova.

Rimedio: Chiudere WinNC e riavviare. La prova verrà effettuata in automatico al riavvio di WinNC.

Messaggi controller assi

8700 Prima dell'avvio programma eseguire REPOS in tutti gli assi

Causa: Dopo l'arresto del programma si è fatto procedere gli assi con il volante oppure con i tasti Jog e si è cercato di far proseguire il programma.

Rimedio: Prima di un nuovo avvio del programma eseguire con "REPOS" un riavviamento degli assi sul contorno.

8701 Nessun arrestoCN durante taratura di offset

Causa: La macchina esegue una taratura Offset automatica. In questo momento un arresto CN non è possibile.

Rimedio: Attendete fino a che la taratura Offset viene terminata ed in seguito arrestate il programma con l'arresto CN.

8702 Nessun arrestoCN durante rettilineo d'avviamento dopo ciclo blocco

Causa: Al momento la macchina completa l'avanzamento e con ciò mette in funzione l'ultima posizione programmata. Nel frattempo un arresto CN non è possibile.

Rimedio: Attendete fino a che la posizione è stata messa in funzione e in seguito arrestate il programma con l'arresto CN.

8703 Fine registrazione dati

La registrazione dei dati è stata completata e il file record.acp è stato copiato nell'indice delle installazioni.

8705 Manca override di avanzamento, REPOS non viene eseguito

Causa: Il comando REPOS non viene eseguito, in quanto l'override dell'avanzamento è impostato su 0%..

Rimedio: Modificare l'override dell'avanzamento e riattivare REPOS..

8706 Riorganizzazione utensili attivata

Causa: Gli utensili verranno riorganizzati con la gestione randomizzata degli utensili, in modo da consentire la modalità non randomizzata (utensile 1 sul posto 1, utensile 2 sul posto 2, etc.).

Rimedio: Attendere il termine della riorganizzazione. Il report verrà cancellato dal sistema di controllo..

8707 Nuovo controllo - controllare la tabella utensili

Causa: Il sistema di controllo è stato cambiato con la gestione randomizzata degli utensili attiva.

Rimedio: Per resettare l'allarme, controllare la tabella degli utensili e di posti.

8708 Completamento con motore ausiliario attivo non possibile

Causa: Si è tentato di chiudere il sistema di controllo, nonostante gli azionamenti ausiliari siano ancora attivi.

Rimedio: Disattivare gli azionamenti ausiliari e chiudere il sistema di controllo.

8709 Per caricare inserire l'utensile nel mandrino

Causa: Durante il caricamento l'utensile deve essere fisicamente presente nel mandrino.

Rimedio: Serrare l'utensile nel mandrino. Il messaggio scompare.

Allarmi controllo

Gli allarmi vengono fatti scattare dal software.

Fagor 8055 TC/MC
Heidenhain TNC 426
CAMConcept
EASY CYCLE
Sinumerik for OPERATE
Fanuc 31i

2000 assenza movimento d'uscita

Causa: nessun movimento dopo la disattivazione della compensazione del raggio di taglio sul piano attuale.

Rimedio: inserire movimento di spostamento sul piano attuale dopo la disattivazione della compensazione del raggio di taglio.

2001 assenza di selezione SRK

Causa: la compensazione del raggio di taglio non è stata disattivata.

Rimedio: disattivare la compensazione del raggio di taglio.

2002 meno di 3 movimenti per lo SRK

Causa: la compensazione del raggio di taglio richiede min. 3 movimenti sul piano attuale per calcolare la compensazione del raggio di taglio (movimento per avvicinamento, movimento compensato, allontanamento).

2010 Errore punto finale cerchio

Causa: Punto iniziale-punto medio e punto finale-punto medio regolabili si differenziano per più di 3 µm.

Rimedio: Correggere i punti dell'arco del cerchio.

2200 Errore di sintassi nella riga %s, colonna %s

Causa: errore di sintassi nel codice programma.

2300 Tracyl non possibile senza asse circolare appartenente

Causa: la macchina può non avere un asse circolare.

3000 traslare l'asse di avanzamento manualmente sulla posizione %s

Rimedio: assegnare manualmente l'asse alla posizione richiesta.

4001 Larghezza gola troppo piccola

Causa: il raggio utensile è eccessivo per la gola da fresare.

4002 Lunghezza gola troppo corta

Causa: la lunghezza della gola è insufficiente per la gola da fresare.

4003 Lunghezza uguale zero

Causa: lunghezza tasca, larghezza tasca, lunghezze perni, larghezza perni è uguale a zero.

4004 Gola troppo larga

Causa: la larghezza gola programmata è superiore alla lunghezza gola.

4005 Profondità uguale zero

Causa: non viene svolta alcuna lavorazione in quanto non è stata definita alcuna assegnazione attiva.

4006 Raggio angolo troppo grande

Causa: il raggio agli spigoli è eccessivo per la dimensione della tasca.

4007 Diametro richiesto troppo grande

Causa: materiale residuo (diametro nominale – diametro del preforo)/2 è superiore al diametro utensile.

4008 Diametro richiesto troppo piccolo

Causa: il diametro utensile per il foro desiderato è troppo grande.

Rimedio: aumentare il diametro nominale, utilizzare frese più piccole.

4009 Lunghezza troppo corta

Causa: larghezza e lunghezza devono essere superiori al doppio del raggio utensile.

4010 Diametro minore uguale zero

Causa: diametro tasca, diametro perni, ecc. non devono essere pari a zero.

4011 Diametro pz.grezzo troppo grande

Causa: il diametro della tasca lavorata finita deve essere maggiore del diametro della tasca sgrossata.

4012 Diametro pz.grezzo troppo picc.

Causa: il diametro del perno finito da lavorare deve essere inferiore al diametro del perno sgrossato.

4013 Angolo avvio = angolo finale

Causa: angolo di partenza e di arrivo dello schema di foratura sono identici.

4014 Raggio utensile 0 non permesso

Causa: non è ammesso un utensile con raggio zero.

Rimedio: selezionare un utensile valido.

4015 profilo esterno non definito

Causa: il file di contorno specificato nel ciclo non è stato trovato.

4017 raggio utensile troppo grande

Causa: per la lavorazione programma è stato scelto un utensile troppo grande. Pertanto, la lavorazione non è possibile.

4018 sovrmetallico di finitura non 0

Causa: sono state programmate lavorazioni di finitura senza sovrmetallico di finitura.

4019 troppe iterazioni

Causa: le definizioni contorni sono troppo complesse per il ciclo di brocciatura.

Rimedio: semplificare i contorni.

4020 correzione raggio non valida

Causa: nella programmazione della correzione raggio si è verificato un errore.

Rimedio: verificare i parametri ciclo.

4021 No profilo parallelo calcolabile

Causa: la compensazione del raggio di taglio non ha potuto essere calcolata dal comando.

Rimedio: verificare la plausibilità del contorno programmato. Eventualmente contattare EMCO.

4022 definizione profilo non valida

Causa: il contorno programmato non è adatto alla lavorazione selezionata.

Rimedio: verificare il contorno programmato.

4024 assenza definizione profilo

Causa: il file di contorno specificato nel ciclo non è stato trovato.

4025 Errore interno di calcolo

Causa: nel calcolo dei movimenti ciclo è subentrato un errore inatteso.

Rimedio: si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO.

4026 sovramet.finitura troppo grande

Causa: il sovrmetallico di finitura parte (per più passaggi di finitura) è più grande del sovrmetallico di finitura totale.

Rimedio: correggere i sovrmetalli di finitura.

4028 Pendenza 0 non permesso

Causa: il filetto è stato programmato con passo zero.

4029 modo di lavorazione non valido

Causa: errore interno (tipo di lavorazione non valida per il filetto).

4030 funzione non ancora supportata

Causa: prebrocciatura con isole non ancora implementata.

Rimedio: si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO.

4031 valore non permesso

Causa: per la tornitura interna è stata programmata una direzione di movimentazione libera non valida.

4032 Definire la penetrazione

Causa: per il ciclo programma non è stata definita alcuna attribuzione.

4033 raggio/smusso troppo grande

Causa: raggio o smusso non possono essere inseriti nel contorno programmato.

Rimedio: ridurre raggio o smusso.

4034 Diametro troppo grande

Causa: il punto di partenza programmato e il diametro di lavorazione si trovano in contrasto.

4035 diametro troppo piccolo

Causa: il punto di partenza programmato e il diametro di lavorazione si trovano in contrasto.

4036 Senso di lavorazione non valido

Causa: Errore interno.

Rimedio: Si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO.

4037 tipo di lavorazione non valido

Causa: errore interno.

Rimedio: si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO.

4038 Sottociclo non valido

Causa: errore interno.

Rimedio: si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO.

4039 arrotondamento non possibile

Causa: il raggio programmato contraddice gli altri parametri di ciclo.

4042 larghezza utensile non valida

Causa: la larghezza utensile per il ciclo di troncatura deve essere definita.

4043 Larghezza di entrata troppo fine

Causa: errore interno.

Rimedio: si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO.

4044 Distanza non definita

Causa: la distanza per l'intaglio multiplo non deve essere uguale a zero.

4045 Tipo di sovrametallo non valido

Causa: errore interno.

Rimedio: si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO.

4046 Numero di giri non valido

Causa: il numero di giri deve essere diverso da zero.

4047 Punto finale non valido

Causa: il punto finale programmato contraddice il resto della definizione ciclo.

4048 Tagliente utensile troppo sott.

Causa: il tagliente utensile è troppo sottile per l'attribuzione programmata.

4050 distanza non valida

Causa: lo schema di foratura non coincide con la distanza selezionata.

4052 modello di lavor. non possibile

Causa: errore nella definizione dello schema di foratura. Numero dei fori contraddittorio.

4053 punto d'avvio non valido

Causa: errore interno.

Rimedio: si prega di informare il servizio di assistenza clienti EMCO.

4055 Senso di lavorazione non valido

Causa: il senso di lavorazione contraddice il resto della definizione ciclo.

4057 angolo d'immersione ≤ 0

Causa: l'angolo di entrata deve oscillare tra 0 e 90 gradi.

4058 smusso troppo grande

Causa: lo smusso programmato è troppo grande per il ciclo tasca.

4062 raggio/smusso troppo piccolo

Causa: il raggio o lo smusso non può essere lavorato con il raggio utensile attuale.

4066 spostamento fresatura non valido

Causa: l'ampiezza passo deve essere superiore a zero.

4069 valore angolo non valido

Causa: angolo con grado zero non consentito.

4072 penetrazione troppo piccola

Causa: per il ciclo è stata selezionata un'attribuzione che porta a una durata eccessiva della lavorazione.

4073 angolo di spoglia non valido

Causa: l'angolo di spoglia inferiore indicato per l'utensile non può essere lavorato.

Rimedio: correggere l'angolo di spoglia inferiore per l'utensile.

4074 file profilo non trovato

Causa: il file di contorno specificato nel ciclo non è stato trovato.

Rimedio: si prega di selezionare il file contorno per il ciclo.

4075 Non lavorabile con l'utensile selezionato

Causa: l'utensile è troppo largo per la cava programmata.

4076 Movimento pendolare non possibile

Causa: Il primo movimento del contorno è più corto del doppio del raggio dell'utensile e quindi non può essere usato per l'impostazione pendolare.

Rimedio: Prolungare il movimento del primo contorno.

4077 Inserito tipo di utensile errato per ciclo di incisione e taglio

Causa: Nel ciclo di incisione e taglio è stata usata una tipologia errata di utensile.

Rimedio: Nei cicli di incisione e di taglio usare solo utensili per troncatura e scanalatura.

4078 Raggio elica troppo basso

Causa: Il passo dell'elica è ≤ 0 .

Rimedio: Programmare un raggio > 0 .

4079 Passo elica troppo basso

Causa: Il raggio dell'elica è ≤ 0 .

Rimedio: Programmare un passo > 0 .

4080 Raggio elica oppure utensile troppo alto

Causa: L'accostamento elicoidale non può essere eseguito con i dati selezionati per l'elica e con il raggio dell'utensile corrente, senza compromettere il profilo.

Rimedio: Usare l'utensile con il raggio inferiore oppure ridurre il raggio dell'elica.

4200 assenza movimento d'uscita

Causa: nessun movimento dopo la disattivazione della compensazione del raggio di taglio sul piano attuale.

Rimedio: inserire movimento di allontanamento sul piano attuale dopo la disattivazione della compensazione del raggio di taglio.

4201 assenza G40

Causa: la compensazione del raggio di taglio non è stata disattivata.

Rimedio: disattivare la compensazione del raggio di taglio

4202 SRK necessita almeno di tre movimenti

Causa: la compensazione del raggio di taglio richiede min. 3 movimenti sul piano attuale per calcolare la compensazione del raggio di taglio.

4203 movimento d'avvio non possibile

Causa: non si è potuto calcolare alcun movimento di avvicinamento.

4205 movimento d'uscita non possibile

Causa: non si è potuto calcolare alcun movimento di allontanamento.

4209 impossibile calcolare la curva SRK

Causa: la compensazione del raggio di taglio non ha potuto essere calcolata per il contorno programmato.

4210 cambio dei piani durante SRK inserito non permesso

Causa: il livello programma non deve essere modificato durante la compensazione del raggio di taglio.

Rimedio: rimuovere il cambio piano durante la compensazione del raggio di taglio.

4211 collo di bottiglia conosciuto

Causa: Alcune parti del profilo sono state omesse nel calcolo della correzione del raggio, in quanto è stata usata una fresa troppo grande.

Rimedio: Per l'esecuzione completa del profilo, usare una fresa più piccola.

4212 Programmazione doppia di alimentazione durante l'avanzamento

Causa: Dopo il movimento di accostamento è stato programmato un secondo accostamento, senza il previo spostamento nel piano di lavoro.

Rimedio: Programmare un movimento nel piano di lavoro, prima di procedere alla programmazione del secondo accostamento.

5000 eseguire adesso il foro manuale**5001 profilo corretto in corrispondenza dell'angolo di spoglia**

Causa: il contorno programmato è stato adattato all'angolo di spoglia inferiore programmato. Può rimanere del materiale residuo che non può essere lavorato con questo utensile.

5500 3D Simulazione 3D: errore interno

Causa: Errore interno nella simulazione 3D.
Rimedio: Riavviare il software o, se necessario, informare il servizio di assistenza clienti della EMCO sull'errore riscontrato.

5502 3D Simulazione 3D: posto utensile invalido

Causa: Posto utensile non disponibile sulla macchina usata.
Rimedio: Correggere il richiamo dell'utensile.

5503 Simulazione 3D: disp. di serraggio invalido a causa della definizione di pezzo grezzo

Causa: La distanza tra la parte anteriore del pezzo grezzo e le griffe di serraggio > rispetto alla lunghezza del pezzo grezzo.
Rimedio: Adattare la distanza.

5505 Simulazione 3D: definizione grezzo non valida

Causa: Implausibilità nella geometria del pezzo grezzo (ad es. espansione in un asse ≤ 0 , diametro interno > diametro esterno, profilo del pezzo grezzo non chiuso, etc.).
Rimedio: Correggere la geometria del pezzo grezzo.

5506 Simulazione 3D: il file STL che definisce il dispositivo di presa è errato

Causa: Errore nella descrizione del dispositivo di serraggio.
Rimedio: Correggere il file.

5507 Simulazione 3D: Passaggio polo in TRANSMIT!

Causa: Traslazione troppo vicina alle coordinate X0 Y0.
Rimedio: Modificare traslazione.

I: Allarmi del sistema di controllo Sinumerik Operate

Allarmi del sistema di controllo 10000 - 66000

Questi allarmi verranno emessi dal sistema di controllo. Si tratta degli stessi allarmi generati per il sistema di controllo Original Sinumerik Operate.

10001 illegal rotation or different scaling in planes

Spiegazione: Coordinate: X0 Y0.

10002 Tool in magazine place %1 not defined, please check automatically generated tool!

Spiegazione: Nell'assegnazione del posto magazzino utensili è presente un utensile che non è stato definito nel sistema di controllo, in quanto è stato precedentemente elaborato da un altro sistema di controllo. Viene creato un nuovo utensile con il nome CHECK_TOOL%1.

Rimedio: Verificare il magazzino e cambiare il nome ed i dati dell'utensile.

10003 Active tool %1 can't be unloaded or deleted

Spiegazione: L'utensile selezionato da cancellare da scaricare è attivo.

Rimedio: Selezionare un utensile diverso.

10795 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 definizione errata del punto finale con programmazione dell'angolo

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nella programmazione di una retta sono state specificate entrambe le posizioni del piano attivo, nonché un angolo (la posizione del punto finale è ridondante) oppure la posizione della coordinata programmata non può essere raggiunta con l'angolo specificato. Se il profilo costituito da due rette è da programmare con angoli, è possibile specificare due posizioni assiali del piano e di un angolo nel secondo blocco. Potrebbe essere emesso un errore se, a causa di una programmazione errata, il blocco precedente non può essere interpretato come il primo sottoblocco di tale profilo. Un blocco viene interpretato come primo blocco di un profilo a due blocchi, se è stato

programmato un angolo, ma non l'asse del piano attivo e il blocco a sua volta non costituisce già il secondo blocco di un profilo.

Rimedio: Modificare il programma pezzo.

10800 %?C{Canale %1: %}Blocco %3: l'asse %2 non è un asse geometrico

Parametro: %1 = numero canale

%2 = nome asse, numero mandrino

%3 = numero blocco, label

Spiegazione: Con una trasformazione attiva o un frame con un componente rotante, alla predisposizione del blocco saranno necessari gli assi geometrici. Se un asse geometrico è già stato precedentemente usato come un asse di posizionamento, manterrà il suo stato di "asse di posizionamento", finché non verrà di nuovo programmato come un asse geometrico. A causa del movimento POSA oltre i limiti del blocco, non è possibile identificare nell'esecuzione, se l'asse ha già raggiunto la rispettiva posizione di destinazione durante l'esecuzione del blocco. Questo presenta tuttavia un presupposto incondizionato per il calcolo del componente ROT di un frame o della trasformazione.

Se gli assi geometrici vengono usati come assi di posizionamento, poi:

1. Nessuna rotazione può essere specificata nel frame corrente complessivo,
2. Nessuna trasformazione può essere selezionata.

Rimedio: Una volta selezionata una trasformazione o un frame, riprogrammare l'asse geometrico attualmente usato come asse di posizionamento (ad es. con WAITP), in modo da ripristinare lo stato di "asse geometrico".

10865 %?C{Canale %1 %}Blocco %2 FZ attivo, tuttavia non è attiva nessuna correzione utensile, utensile %3

Parametro: %1 = numero canale %2 = nome asse, numero mandrino %3 = utensile

Spiegazione: Per il blocco di spostamento visualizzato è attivo l'avanzamento dente, ma nessuna correzione utensile. Il movimento di spostamento potrà essere ripreso una volta resettato l'errore. Nel calcolo dell'avanzamento effettivo verrà poi applicato un dente al giro.

Rimedio: Controllare il programma NC per quanto riguarda la scelta corretta dell'utensile e correggerla, se necessario; poi riprendere il programma con avvio NC oppure: Proseguire con il programma NC con avvio NC. Nel il calcolo dell'avanzamento effettivo verrà applicato un dente al giro.

10866 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 FZ è attivo, tuttavia il numero dei denti del Nr.D attivo %4 dell'utensile %3 è zero.

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = identificatore %4 = numero D
Spiegazione: L'avanzamento dente è attivo per il blocco di spostamento visualizzato, tuttavia con \$TC_DPNT (numero di denti) è selezionato il numero D pari a zero. Il movimento di spostamento potrà essere ripreso una volta resettato l'errore. Nel calcolo dell'avanzamento effettivo verrà poi applicato un dente al giro.

Rimedio: Controllare il programma NC per quanto riguarda la scelta corretta dell'utensile e correggerla, se necessario; poi riprendere il programma con avvio NC oppure: Proseguire con il programma NC con avvio NC. L'avanzamento verrà poi calcolato applicando 1 dente quale numero di denti.

10931 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: profilo di sgrossatura errato

Parametro: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nel sottoprogramma per il profilo durante la sgrossatura sono stati riscontrati i seguenti errori:

- Cerchio pieno
- Elementi di profilo sovrapposti
- Errata posizione di partenza

Rimedio: Gli errori sopra riportati devono essere corretti nel sottoprogramma per il profilo di sgrossatura.

10932 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: è stata riavviata la preparazione del profilot

Parametro: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La prima predisposizione profilo/decodifica profilo deve essere terminata con EXECUTE.

Rimedio: Programmare la parola chiave EXECUTE per terminare la predisposizione precedente nel programma pezzo prima di richiamare nuovamente la predisposizione profilo (parola chiave CONTPRON).

10933 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il programma del profilo non contiene sufficienti blocchi di profilo

Parametro: %1 = Numero canale
 %2 = Numero blocco, label

Spiegazione: Il programma del profilo contiene
 - Meno di 3 blocchi di profilo con CONTPRON
 - Nessun blocco di profilo con CONTDCON

Rimedio: Ingrandire il programma con profilo di sgrossatura in modo da includere almeno 3 blocchi NC con movimenti in entrambi gli assi del piano di lavorazione corrente.

12150 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: operazione %3 non compatibile con il tipo del dato

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = stringa (operatore compromettente)

Spiegazione: I tipi di dati non sono compatibili con l'operazione richiesta (all'interno di una espressione aritmetica o nell'assegnazione valori). Esempio 1: Operazione aritmetica

```
N10 DEF INT OTTO
N11 DEF STRING[17] ANNA
N12 DEF INT MAX
```

```
:
N50 MAX = OTTO + ANNA
```

Esempio 2: Assegnazione valori

```
N10 DEF AXIS FORA
N11 DEF INT OTTO
```

```
:
N50 OTTO = FORA
```

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey CORREZIONE PROGRAMMA. Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato. Modificare la definizione delle variabili usate in modo da consentire l'esecuzione delle operazioni richieste.

12190 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: troppe dimensioni con variabili del tipo FELD

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Gli array con variabili del tipo STRING possono essere al massimo monodimensionali e con tutte le altre variabili al massimo bidimensionali.

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey CORREZ. PROGRAMMA. Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato. Correggere la definizione dell'array, in caso di array multidimensionali definire, se necessario, il 2° array bidimensionale e gestirlo con lo stesso indice di array.

12300 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: manca il parametro Call-by-Reference nel richiamo del sottoprogramma %3

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = stringa sorgente

Spiegazione: Nella definizione di sottoprogramma, è stato specificato un parametro formale REF (parametro call-by-reference), al quale non è stato assegnato nessun parametro attuale. L'assegnazione avviene nel richiamo di un sottoprogramma, in base alla posizione del nome della variabile e non in funzione del nome!

Esempio:

Sottoprogramma: (2 parametri call-by-value X e Y,

1 parametro call-by-reference Z)

PROC XYZ (INT X, INT Y, VAR INT Z)

:

M17

ENDPROC

Programma principale:

N10 DEF INT X

N11 DEF INT Y

N11 DEF INT Z

:

N50 XYZ (X, Y) ; manca il parametro REF Z
oppure

N50 XYZ (X, Z) ; manca il parametro REF Y!

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey CORREZ. PROGRAMMA. Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato. Assegnare una variabile a tutti i parametri REF (parametri call-by-reference) del sottoprogramma durante il richiamo. Nessuna variabile deve essere assegnata ai parametri "standard" formali (parametri call-by-value), in quanto essi vengono preimpostati su 0.

12320 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il parametro %3 non è una variabile

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = stringa sorgente

Spiegazione: La costante del risultato dell'espressione matematica è stata assegnata al parametro REF invece della variabile al momento del richiamo del sottoprogramma, nonostante siano consentiti solo identificatori variabili. Esempi: N10 XYZ (NAME_1, 10, OTTO) o N10 XYZ (NAME_1, 5 + ANNA, OTTO)

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey CORREZ. PROGRAMMA. Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato. Rimuovere la costante o l'espressione matematica dal blocco NC.

12330 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: tipo del parametro %3 errato

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = stringa sorgente

Spiegazione: Richiamando una procedura (un sottoprogramma) viene riscontrato che il tipo del parametro attuale non può essere convertito al tipo del parametro formale. Sono possibili le seguenti 2 casistiche:

- Parametro Call-by-reference

Parametro: Il parametro attuale e quello formale devono essere esattamente dello stesso tipo, ad es. STRING, STRING.

- Call-by-value

Parametro: Il parametro attuale e quello formale potrebbero in linea di massima differire, a patto che consentano di norma una conversione. In tal caso tuttavia le tipologie non sono in genere compatibili, ad es. STRING -> REAL.

Panoramica delle conversioni:

- da REAL a: REAL: sì, INT: sì*, BOOL: sì),

CHAR: sì*, STRING: -, AXIS: -,

FRAME:

- da INT a: REAL: sì, INT: sì, BOOL: sì), CHAR:

se il valore 0 ...255, STRING: -, AXIS: -,

FRAME: - da BOOL a: REAL: sì, INT: sì, BOOL: sì, CHAR: sì, STRING: -, AXIS: -, FRAME: - da

CHAR a: REAL: sì, INT: sì, BOOL: sì), CHAR: sì, STRING: -,

FRAME:

- da STRING a: REAL: -, INT: -, BOOL: sì),

CHAR: solo se 1 carattere, STRING: sì, AXIS: -,

FRAME: - da AXIS a: REAL: -, INT: -, BOOL: -,

CHAR: -, STRING: -, AXIS: sì,

FRAME:

- da FRAME a: REAL: -, INT: -, BOOL: -, CHAR: -, STRING: -, AXIS: -, FRAME: sì

1) Valore <> 0 corrispondente a TRUE, valore ==0 corrispondente a FALSE.

2) Lunghezza stringa 0 => FALSE, altrimenti TRUE.

*) Nella conversione da REAL a INT, i valori frazionari che sono >=0,5 vengono arrotondati in alto, mentre gli altri in basso.

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey CORREZIONE PROGRAMMA. Il puntatore di correzione viene posizionato sul blocco errato. Controllare i parametri di trasferimento del richiamo del sottoprogramma e definirli, in base all'applicazione, come un parametro call-byvalue o call-byreference.

12340 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: troppi parametri di richiamo %3

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = stringa sorgente

Spiegazione: Nel richiamo di una funzione o di una procedura (predefinita o definita dall'utente) sono stati trasferiti più parametri rispetto a quelli definiti. Funzioni e procedure predefinite: Il numero di parametri è stato impostato in modo permanente in NCK. Funzioni e procedure definite dall'utente: Il numero di parametri viene stabilito, mediante la tipologia ed il nome, durante la definizione.

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey CORREZ. PROGRAMMA. Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato. Controllare se è stata richiamata la procedura/funzione corretta. Programmare il numero di parametri in funzione della procedura/funzione.

12360 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: dimensione errata del parametro %3

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = stringa sorgente

Spiegazione: Sono da verificare le seguenti possibilità di errori:

- Il parametro corrente è un array, ma il parametro formale è una variabile
- Il parametro corrente è una variabile, ma il parametro formale è un array
- I parametri correnti e formali sono degli array, tuttavia non di dimensioni compatibili.

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey CORREZ. PROGRAMMA. Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato. Correggere il programma pezzi NC, in base alla causa dell'errore sopra riportata.

12400 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 campo %3: elemento non esistente

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = stringa sorgente

Spiegazione: Sono possibili le seguenti cause:

- Lista indice non consentita; manda l'indice assiale
- L'indice di array con corrisponde con la definizione delle variabili
- Si è tentato di accedere alla variabile all'inizializzazione di array mediante SET o REP; tale tentativo non corrisponde all'accesso standard. Accesso carattere singolo, accesso parte frame, non è possibile omettere gli indicatori.

Durante la inizializzazione di questo array è stato indirizzato un elemento inesistente.

Rimedio: Premere il tasto di arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey CORREZ. PROGRAMMA. Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato. Inizializzazione array: Controllare l'indice di array dell'elemento indirizzato. Il 1° elemento di array contiene l'indice [0,0], il 2° elemento di array [0,1], etc. L'indice di array destro (indice colonna) viene incrementato per primo. Nella 2ª riga, il 4° elemento viene quindi indirizzato con l'indice [1,3] (l'indice inizia con zero). Definizione degli array: Controllare la dimensione dell'array. Il 1° numero indica il numero di elementi nella 1ª dimensione (numero di righe), il 2° numero indica il numero di elementi nella 2ª dimensione (numero di colonne). Un array con 2 righe e 3 colonne deve essere definito specificando [2,3].

12430 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: l'indice indicato non è valido

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Specificando un indice di array (nella definizione degli array), uno degli indici è stato usato al di fuori del campo consentito.

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey CORREZ. PROGRAMMA. Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato. Specificare l'indice di array entro il campo consentito. Range di valori per la dimensione di array: 1 - 32 767.

12470 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: funzione G %3 sconosciuta

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

%3 = stringa sorgente

Spiegazione: Con le funzioni G programmate indirettamente è stato programmato un numero gruppo non valido o non consentito.

Numero gruppo consentito = 1. e 5 numero max. di gruppi G. Nel blocco visualizzato è stata programmata una funzione G indefinita. Vengono controllate solo le funzioni G "reali", le quali iniziano con l'indirizzo G, ad es. G555. Le funzioni G "denominate", quali ad es. CSPLINE, BRISK, etc. vengono interpretate come nomi dei sotto-programmi.

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey "CORREZ. PROGRAMMA". Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato. In base alle Istruzioni per la programmazione del

costruttore della macchina è da stabilire, se la funzione G visualizzata esiste e se è disponibile o meno oppure se una funzione G standard è stata riconfigurata (o introdotta da OEM). Rimuovere la funzione G dal programma pezzo oppure programmare il richiamo della funzione, come dalle Istruzioni per la programmazione del costruttore della macchina.

12475 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 numero di funzione G %3 non valida

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
%3 = numero codice G

Spiegazione: Per il gruppo G, con la programmazione dei codici G indiretta, è stato programmato un numero di funzione G non consentito (parametro 3). Sono consentiti solo i numeri di funzione G indicati nelle Istruzioni per la programmazione, nella sezione "Generalità", Cap. 12.3 "Elenco delle funzioni G/condizioni percorso".

Rimedio: Correggere il programma pezzo.

12550 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: nome %3 non definito oppure opzione/funzione non attivata

Parametro: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = simbolo sorgente

Spiegazione: L'identificatore visualizzato non è stato definito prima di essere utilizzato. Macro: Parola chiave, definire con DEFINE ... Istruzione AS ..., manca in uno dei file: _N_SMAC_DEF _N_MMAC_DEF _N_UMAC_DEF _N_SGUD_DEF _N_MGUD_DEF _N_UGUD_DEF Variabile: Manca istruzione DEF programma: Manca dichiarazione PROC. La parola T non può essere interpretata in modalità ISO 2, \$MN_EXTERN_DIGITS_TOOL_NO e \$MN_EXTERN_DIGITS_OFFSET_NO sono 0.

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey "CORREZ. PROGRAMMA". Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato.

- Correggere il nome usato (errore scrittura)
- Controllare le definizioni delle variabili, dei sottoprogrammi e delle macro
- Dichiarare il sottoprogramma con EXTERN, caricare il sottoprogramma in SPF-Dir
- Controllare la definizione dell'interfaccia del sottoprogramma
- Controllare le opzioni. Consultare anche MD10711 \$MN_NC_LANGUAGE_CONFIGURATION.

12555 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 Funzione non esistente (codice %3)

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
%3 = ID fine

Spiegazione: Per questo sistema non è stato definito l'identificatore.

Rimedio: Premere il tasto arresto NC e selezionare la funzione "Blocco di correzione" con il softkey "CORREZ. PROGRAMMA". Il puntatore di correzione sarà posizionato sul blocco errato.

- Correggere il nome usato (errore scrittura)
- In caso di malfunzionamento, usare un sistema software migliore
- Controllare le definizioni delle variabili, dei sottoprogrammi e delle macro
- Dichiarare il sottoprogramma con EXTERN, caricare il sottoprogramma in SPF-Dir
- Controllare la definizione dell'interfaccia del sottoprogramma

12640 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: conflitto di annidamento nelle strutture di controllo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco

Spiegazione: Errore nell'esecuzione programma: Le strutture di controllo aperte (IF-ELSE-ENDIF, LOOPENDLOOP, etc.) non sono terminate oppure manca l'inizio del loop per la fine programmata del loop. Esempio: LOOP ENDIF ENDLOOP

Rimedio: Correggere il programma pezzo, cosicché tutte le strutture di controllo aperte siano anche terminate.

14009 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 percorso programma non valido %3

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
%3 = percorso programma

Spiegazione: Il comando del programma pezzo CALLPATH è stato richiamato con un parametro (percorso programma) riferito ad una directory inesistente nel file system di NCK.

Rimedio: - Modificare l'istruzione CALLPATH, cosicché il parametro contenga un nome percorso completo della directory caricata.

- Caricare la directory programmata nel file system di NCK.

14011 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 programma %3 inesistente o in editazione

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = nome programma

Spiegazione: Il richiamo del sottoprogramma è stato annullato, in quanto il sottoprogramma richiamato non poteva essere aperto. Il richiamo del sottoprogramma può essere eseguito mediante

- Identificatore sottoprogramma
- Comando CALL / PCALL / MCALL
- Comando SETINT
- Sostituzione funzione M/T
- Richiami dei programmi mediante eventi (PROG_EVENT)
- Selezione di un PLC ASUB mediante PI "_N_ASUP__" e/o FB-4
- Richiamo di PLC ASUB mediante l'interfaccia di interrupt (FC-9)

Possono esserci svariate ragioni per gli allarmi:

- Il sottoprogramma non è nella memoria del programma pezzo
- Il sottoprogramma non è nel percorso di ricerca (directory selezionata, _N_SPF_DIR o directory ciclo_N_CUS_DIR, _N_CMA_DIR, _N_CST_DIR
- Il sottoprogramma non è stato attivato oppure è in editazione
- Errato nome del percorso assoluto nel richiamo del sottoprogramma:

Esempi di nomi completi dei percorsi: /_N_directoryName_DIR/_N_programmName_SPF o /_N_WKS_DIR/_N_wpdName_WPD/_N_programmName_SPF. directoryName: MPF, SPF, CUS, CMA, CST (directory predefinite). wpdName: identificatore specifico per l'applicazione per le directory pezzo (max. 24 caratteri). nome programma: Nome del sottoprogramma (max. 24 caratteri)

- È stato richiamato come sottoprogramma un buffer di ricarica per l'esecuzione dall'esterno.
Nota: gli identificatori sconosciuti (stringa) individuati da soli in una riga del programma pezzo vengono interpretati come richiami di sottoprogramma.

Rimedio: Assicurarsi che il sottoprogramma (parametro allarmi %3)

- Sia disponibile nella memoria del programma pezzo
- È stato attivato e non è in editazione
- Sia disponibile nel percorso di ricerca, se non richiamato mediante un nome percorso assoluto

14012 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 superamento del livello massimo di sottoprogrammi

Parametri: %1 = Numero canale
%2 = Numero blocco, label

Spiegazione: È stata superata la profondità massima di nesting di 8 livelli programma. I sottoprogrammi possono essere richiamati dal programma principale che a sua volta può avere la profondità di nesting di 7. Il numero massimo di livelli nelle routine di interrupt è 4!

Rimedio: Modificare il programma di lavorazione, in modo da ridurre la profondità di nesting, ad es. usando l'editor, copiare il sottoprogramma del livello di nesting successivo nel programma richiamante e rimuovere il richiamo per tale sottoprogramma. In questo modo la profondità di nesting viene ridotta di un livello.

14013 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 numero di ripetizioni del sottoprogramma non consentito

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nel richiamo del sottoprogramma, il numero programmato di esecuzioni P è pari a zero o negativo.

Rimedio: Programmare un numero di esecuzioni compreso tra 1 e 9.999.

14020 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 valore errato oppure numero dei parametri errato al richiamo di una funzione o di una procedura

Parametri: %1 = Numero canale
%2 = Numero blocco, label

Spiegazione: - In un richiamo funzione o procedura è stato specificato un valore di parametro non consentito. - In un richiamo funzione o procedura è stato specificato un numero non consentito di parametri attuali.

Rimedio: Modificare il programma pezzo.

Per proseguire con il programma: Con tasto di AVVIO NC o con il tasto RESET cancellare l'allarme e riprendere il programma.

14021 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 valore errato oppure numero dei parametri errato al richiamo di una funzione o di una procedura

Parametri: %1 = Numero canale
%2 = Numero blocco, label

Spiegazione: - In un richiamo funzione o procedura è stato specificato un valore di parametro non consentito. - In un richiamo funzione o procedura è stato specificato un numero non consentito di parametri attuali.

Rimedio: Modificare il programma pezzo.

14080 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: destinazione del salto %3 non trovata

Parametri: %1 = numero canale %2 = blocco numero, label %3 = destinazione di salto

Spiegazione: Nei salti condizionati ed incondizionati, la destinazione di salto deve essere un blocco con label (nome simbolico invece del numero blocco) all'interno del programma. Se

con la ricerca nella direzione programmata non è stata trovata nessuna destinazione di salto con il label indicato, verrà emesso un allarme. Per i ritorni parametrizzabili con RET al numero blocco o al label, la destinazione di salto deve essere un blocco con numero blocco o con label (nome simbolico invece del numero blocco) all'interno del programma. Per i ritorni a più livelli (parametro 2), la destinazione di salto deve essere un blocco all'interno del livello programma in cui viene effettuato il salto. Per i ritorni con la stringa quale destinazione di ritorno, la stringa di ricerca deve essere un nome noto al sistema di controllo e deve essere preceduta nel blocco da un solo numero blocco e/o label.

Rimedio: Verificare il programma pezzo NC per assenza di seguenti errori:

1. Verificare se la denominazione di destinazione è identica a quella del label.
2. La direzione del salto è corretta?
3. Il label è chiuso con un doppio punto?

14082 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 label %3 sezione del programma non trovata

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = label iniziale o finale

Spiegazione: Non è stato trovato il punto iniziale per la ripetizione del programma pezzo con CALL <nome programma> BLOCK <label iniziale> TO <label finale> oppure è stata ricorsivamente richiamata la stessa ripetizione del programma pezzo.

Rimedio: Controllare nel programma utente il label iniziale e finale per la ripetizione del programma pezzo.

14092 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 asse %3: è un tipo di asse errato

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

%3 = nome asse, numero mandrino

Spiegazione: È stato riscontrato uno dei seguenti errori di programmazione:

1. La parola chiave WAITP(x) "Attendere con il cambio blocco, finché l'asse di posizionamento specificato non raggiunge il rispettivo punto finale" è stata usata per un asse il quale non è un asse di posizionamento.
2. G74 "Accostamento del punto di riferimento dal programma" è stato programmato per un mandrino. (Sono consentiti solo indirizzi degli assi.)
3. La parola chiave POS/POSA è stata usata per un mandrino. (Le parole chiave SPOS e SPOSA devono essere programmate per il posizionamento del mandrino.)

4. Se l'allarme viene attivato con la funzione "Masciatura senza compensatore utensile" (G331), può essere riconducibile alle seguenti cause:

- Il mandrino master non è in modalità a posizionamento controllato.

- Errato mandrino master

- Mandrino master senza encoder

5. È stato programmato un nome asse che non è più esistente (ad es. utilizzando le variabili assiali come indice). Oppure NO_AXIS è stato programmato come indice.

6. Se 14092 viene emesso come avviso con allarme 20140 Sincronizzazione dei movimenti: Spostamento dell'asse di comando, può essere riconducibile alle seguenti cause:

- Movimentazione asse già in corso con il programma NC.

- Per l'asse è attivo un movimento sovrapposto.

- L'asse è attivo come un asse che segue l'accoppiamento.

- Per l'asse è attiva la compensazione interpolatoria, quale ad es. la compensazione della temperatura.

Rimedio: - Correggere il programma pezzo, in base all'errore riscontrato.

- Programmare SPOS.

- Selezionare con SETMS il mandrino master corretto.

14095 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: è stato programmato un cerchio con raggio troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il raggio inserito per la programmazione del raggio è troppo piccolo, vale a dire il raggio programmato è inferiore alla metà della distanza tra il punto di partenza e quello finale.

Rimedio: Modificare il programma pezzo.

14096 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 trasformazione di tipo non consentita

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Durante l'esecuzione del programma, un'assegnazione di valore della variabile o una operazione aritmetica ha causato una elaborazione dei dati tale da richiedere la loro conversione ad un altro tipo. Ciò comporterebbe il superamento del range di valori. Range di valori di varie tipologie di variabili:

- REAL: Proprietà: numero frazionale con pt. dec., range di valori: +/- (2-1022-2+1023)

- INT: Proprietà: integer con segni, range di valori: +/- (231-1)

- BOOL: Proprietà: valore logico TRUE, FALSE, range di valori: 0,1

- CHAR: Proprietà: 1 carattere ASCII, range di valori: 0-255
 - STRING: Proprietà: Stringa di caratteri (max. 100 valori), range di valori: 0-255
 - AXIS: Proprietà: Indirizzi degli assi, range di valori: Solo nomi degli assi
 - FRAME: Proprietà: informazione geometrica, range di valori: come per percorsi assiali
- Panoramica delle conversioni:
- da REAL a: REAL: sì, INT: sì*, BOOL: sì1), CHAR: sì*, STRING: -, AXIS: -, FRAME: -
 - da INT a: REAL: sì, INT: sì, BOOL: sì1), CHAR: se il valore 0 ...255, STRING: -, AXIS: -, FRAME: -
 - da BOOL a: REAL: sì, INT: sì, BOOL: sì, CHAR: sì, STRING: -, AXIS: -, FRAME: -
 - da CHAR a: REAL: sì, INT: sì, BOOL: sì1), CHAR: sì, STRING: -, FRAME: -
 - da STRING a: REAL: -, INT: -, BOOL: sì2), CHAR: solo se 1 carattere, STRING: sì, AXIS: -, FRAME: -
 - da AXIS a: REAL: -, INT: -, BOOL: -, CHAR: -, STRING: -, AXIS: sì, FRAME: -
 - da FRAME a: REAL: -, INT: -, BOOL: -, CHAR: -, STRING: -, AXIS: -, FRAME: sì
- 1) Valore <> 0 corrispondente a TRUE, valore ==0 corrispondente a FALSE.
 - 2) Lunghezza stringa 0 => FALSE, altrimenti TRUE.
 - 3) Se solo 1 carattere.

Non è possibile la conversione dal tipo AXIS e FRAME, né al tipo AXIS e FRAME.

Rimedio: Modificare la sezione del programma, in modo da non superare il campo consentito, ad es con la definizione di una variabile modificata.

14270 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il polo è stato programmato in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Definendo il polo, è stato programmato un asse non appartenente al livello di lavorazione selezionato. La programmazione in coordinate polari è sempre riferita al piano attivato con

G17 - G19. Ciò vale anche per la definizione di un polo nuovo con G110, G111 o G112.

Rimedio: Correggere il programma pezzo NC. Possono essere programmati solo due assi geometrici che stabiliscono il piano di lavorazione corrente.

14280 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: coordinate polari programmate in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il punto finale del blocco visualizzato è stato programmato sia nel sistema di coordinate polari (con AP=..., RP=...) che in quello di coordinate cartesiane (indirizzi degli assi X, Y,...).
Rimedio: Correggere il programma pezzo NC - il movimento assiale può essere indicato solo in un sistema di coordinate.

14404 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 parametrizzazione della trasformazione non ammessa

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: Durante la selezione della trasformazione è stato riscontrato un errore.

Cause possibili dell'errore:

- Un asse movimentato dalla trasformazione non è stato abilitato:
- Al momento è utilizzato da un altro canale (-> abilita)
- È in modalità mandrino (-> abilita con SPOS)
- È in modalità POSA (-> abilita con WAITP)
- È un asse di pos in concorrenza (-> abilita WAITP) - Errore nella parametrizzazione con dati macchina - Errore nell'assegnazione dell'asse o dell'asse geometrico alla trasformazione,
- Errore nei dati macchina (-> modificare dati macchina, riavviare) Osservare quanto segue: Gli assi non abilitati possono essere segnalati con l'allarme 14092 o l'allarme 1011 invece dell'allarme 14404. Le cause possibile dipendenti dalla trasformazione: TRAORI: - TRANSMIT:
- La posizione corrente dell'asse della macchina non è idonea per la selezione (ad es. selezione del polo) (-> modificare leggermente la posizione).
- Errore nella parametrizzazione mediante dati macchina. - Requisito specifico relativamente all'asse macchina non soddisfatto (ad es. asse rotante non è asse modulo) (-> modificare dati macchina, riavviare).
- TRACYL: Il parametro programmato nella selezione della trasformazione non è consentito.
- TRAANG: - Il parametro programmato nella selezione della trasformazione non è consentito.
- Errore nella parametrizzazione mediante dati macchina. - Parametro errato (ad es. TRAANG: valore dell'angolo non idoneo (-> modificare dati macchina, riavviare). Trasformazione persistente:
- I dati macchina per la trasformazione persistente sono errati. (-> tener conto delle correlazioni, cambiare dati macchina, riavviare) Solo con il ciclo Compile "Trasformazione OEM" attivo: Gli assi interessati nella trasformazione devono essere referenziati!

Rimedio: Informarne il personale autorizzato/l'assistenza. Modificare il programma pezzo o dati macchina. Solo con il ciclo Compile "Tra-

sformazione OEM" attivo: Prima di selezionare la trasformazione, referenziare gli assi interessati nella trasformazione.

14861 %?C{Canale %1 %}Blocco %2 SVC programmata, tuttavia non è attiva nessuna correzione utensile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La velocità di taglio SVC è programmata nel blocco, ma nessuna correzione utensile è attiva.

Rimedio: Prima della istruzione SVC, selezionare un utensile idoneo.

14862 %?C{Canale %1 %}Blocco %2 SVC è stata programmata, tuttavia il raggio della correzione utensile attiva è uguale a zero.

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La velocità di taglio SVC è programmata nel blocco, tuttavia il raggio della correzione dell'utensile attiva è zero. Il raggio della correzione dell'utensile attiva è dato dai parametri di correzione \$TC_DP6, \$TC_DP12, \$TC_SCPx6 a \$TC_ECPx6.

Rimedio: Prima della istruzione SVC, selezionare una correzione utensile idonea, con un raggio utensile positivo.

14863 %?C{Canale %1 %}Blocco %2 il valore programmato di SVC è zero o negativo

Parametri: %1 = Numero canale
%2 = Numero blocco, label

Spiegazione: Il valore programmato della velocità di taglio SVC è pari a zero o negativo.

Rimedio: Programmare il valore SVC superiore a zero.

14910 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 angolo di estensione del cerchio non valido

Parametri %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Programmando un cerchio mediante un angolo di apertura, è stato programmato un angolo di apertura negativo o ≥ 360 gradi.

Rimedio: Programmare l'angolo di apertura entro la gamma consentita, compresa tra 0,0001 e 359,9999 [gradi].

16100 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: mandrino %3 non esistente nel canale

Parametri: %1 = Numero canale
%2 = Numero blocco, label
%3 = Stringa

Spiegazione: Programmazione errata:

Numero di mandrino sconosciuto in questo canale. L'allarme può verificarsi in relazione al tempo di sosta o alla funzione del mandrino.

Rimedio: Informarne il personale autorizzato/l'assistenza. Controllare il programma pezzo per stabilire, se il numero del mandrino programmato è corretto e se il programma è eseguito nel canale giusto. Controllare MD35000 \$MA_SPIND_AS-SIGN_TO_MACHAX per tutti gli assi macchina, in modo da stabilire se il numero mandrino programmato è presente in uno di tali assi. Il numero dell'asse della macchina deve essere inserito in un asse canale di MD20070 \$MC_AXCONF_MACHAX_USED.

17020 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: indice 1 Array non consentito

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Generalità: L'accesso lettura o scrittura è stato programmato su una variabile di array con il 1° indice di array non valido. Gli indici di array validi devono osservare la misura di array definita, nonché i limiti assoluti (0 - 32.766). PROFIBUS I/O: Per la lettura/scrittura dei dati è stato usato un indice dell'area slot/I/O non valido. Causa: 1.: Indice dell'area slot/I/O \geq numero max. disponibile di slot/aree I/O. 2.: Indice dell'area slot/I/O referencia un'area slot/I/O che non è stata configurata. 3.: Indice dell'area slot/I/O referencia un'area slot/I/O che non è stata abilitata per le variabili di sistema. In particolare: In caso di allarme durante la scrittura di uno dei parametri \$TC_MDP1/\$TC_MDP2/\$TC_MLSR, controllare se è stato correttamente impostato MD18077 \$MN_MM_NUM_DIST_REL_PER_MAGLOC. MD18077 \$MN_MM_NUM_DIST_REL_PER_MAGLOC definisce il numero di varie indicazioni Index1 che possono essere fatte per il valore Index2. Se è programmato un numero MT, il suo valore può essere in conflitto con il numero T precedentemente programmato o con il numero magazzino precedentemente definito.

Rimedio: Correggere l'indicazione degli elementi di array nell'istruzione di accesso, in base alla dimensione definita. Usando SPL in Safety Integrated, l'indice di campo può essere soggetto ad ulteriori restrizioni mediante data optional.

17181 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 T-nr.=%3, D-nr.=%4 non esiste

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label %3 = numero T
%4 = numero D

Spiegazione: Il numero D programmato non è stato riconosciuto da NCK. Di default, il numero D è riferito al numero T specificato. Con la funzione numero flat D attiva, si avrà T= 1.

Rimedio: Se il programma è errato, rimuovere l'errore con il blocco di correzione e proseguire con il programma. Se manca un blocco dati, scaricare il blocco dati per i valori T/D specificati su NCK (mediante HMI con sovrascrittura) e proseguire con il programma.

17190 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: numero T non consentito %3

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = numero T

Spiegazione: Nel blocco visualizzato si accede all'utensile che non è definito e pertanto non è disponibile. L'utensile è denominato con il rispettivo numero T, il suo nome o il suo nome ed il numero duplo.

Rimedio: Controllare il richiamo dell'utensile nel programma pezzo NC:

- È stato programmato il numero utensile T.. corretto?

- I parametri P1 - P25 sono definiti? Le dimensioni del tagliente utensile devono essere state immesse dal pannello operatore o mediante l'interfaccia V.24. Descrizione delle variabili di sistema \$P_DP x [n, m] n ... Rispettivo numero utensile T m ... Numero tagliente D x ... Numero parametro P

17210 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 non è consentito l'accesso ad una variabile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La variabile non deve essere scritta/letta direttamente dal programma pezzo. È consentita solo nelle azioni di sincronizzazione dei movimenti. Esempio di variabile: \$P_ACTID (quali piani sono attivi) \$AA_DTEPB (distanza assiale per movimenti di pendolamento) \$A_IN (testare ingresso) Safety Integrated: Le variabili di sistema Safety PLC possono essere lette solo durante la fase di setup SPL.

Rimedio: Modificare il programma pezzo.

18310 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 frame: rotazione inammissibile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Le rotazioni non sono possibili con frame globali NCU.

Rimedio: Modificare il programma pezzo.

22069 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 correzione del raggio utensile: non c'è alcun utensile disponibile nel gruppo utensili %3, programma %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %3 = stringa (identificatore) %4 = nome programma

Spiegazione: Il gruppo di utensili specificato non contiene l'utensile pronto per essere utilizzato e sostituito. Tutti gli eventuali utensili interessati potrebbero essere nello stato 'Bloccato' dalla funzione di monitoraggio degli utensili. Il parametro %4 = il nome programma facilita l'identificazione del programma contenente il comando di programmazione (selezione utensile) che ha causato l'errore. Può essere un sottoprogramma o ciclo, etc., il quale non è più identificabile dalla visualizzazione. Se il parametro non è specificato, si tratta del programma attualmente visualizzato.

Rimedio: - Assicurarsi che il gruppo di utensili specificato contenga l'utensile che sia pronto per essere utilizzato, quando sarà richiesto il cambio utensile.

- Questo si può ottenere ad es. sostituendo gli utensili bloccati o

- Sbloccando manualmente un utensile bloccato.

- Verificare se i dati utensile sono correttamente definiti. Tutti gli utensili previsti del gruppo sono stati definiti con l'identificatore specificato e caricati?

61000 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Non è attiva nessuna correzione utensile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: LONGHOLE, SLOT1, SLOT2, POCKET1 fino a POCKET4, CYCLE63, CYCLE64, CYCLE71, CYCLE72, CYCLE90, CYCLE93 fino a CYCLE96, CYCLE952.

Rimedio: La correzione D deve essere programmata prima del richiamo di ciclo.

61001 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Passo del filetto definito in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE84, CYCLE840, CYCLE96, CYCLE97.

Rimedio: Controllare il parametro per la dimensione del filetto o il settaggio del passo (contraddittorio)

61002 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Il tipo di lavorazione è definito in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il valore del parametro VARI per la lavorazione è stato definito in modo errato. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: SLOT1, SLOT2, POCKET1 fino a POCKET4, CYCLE63, CYCLE64, CYCLE71, CYCLE72, CYCLE76, CYCLE77, CYCLE93, CYCLE95, CYCLE97, CYCLE98.

Rimedio: Modificare il parametro VARI.

61003 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Non è stato programmato l'avanzamento nel ciclo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il parametro dell'avanzamento è stato definito in modo errato. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE71, CYCLE72.

Rimedio: Modificare il parametro dell'avanzamento.

61005 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: 3° asse di geometria non esistente

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nell'applicazione su un tornio senza asse Y nel piano G18. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE86.

Rimedio: Controllare il parametro al richiamo del ciclo.

61006 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Raggio utensile troppo grande

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il raggio dell'utensile è troppo grande per la lavorazione. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64, CYCLE930, CYCLE951, E_CP_CE, E_CP_CO, E_CP_DR, E_PO_CIR, E_PO_REC, F_CP_CE, F_CP_CO, F_CP_DR, F_PO_CIR, F_PO_REC.

Rimedio: Selezionare un utensile più piccolo.

61007 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Raggio utensile troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il raggio dell'utensile è troppo piccolo per la lavorazione. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE92, E_CP_CO, E_SL_CIR, F_CP_CO, F_PARTOF, F_SL_CIR.

Rimedio: Selezione un utensile più grande.

61009 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Numero utensile attivo = 0

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nessun utensile (T) è stato programmato prima del richiamo di ciclo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE71, CYCLE72.

Rimedio: Programmare l'utensile (T).

61010 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Sovrametallo di finitura troppo grande

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il sovrametallo di finitura sul fondo è superiore alla profondità complessiva. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE72.

Rimedio: Ridurre il sovrametallo di finitura.

61011 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Scala non ammessa

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: È attivo un fattore di scala il quale non è consentito per questo ciclo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE71, CYCLE72.

Rimedio: Modificare il fattore di scala.

61012 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Scale differenti nel piano

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64, CYCLE76, CYCLE77.

61014 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Superamento del piano di svincolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE72.

Rimedio: Controllare il parametro RTP.

61016 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Manca frame di sistema per cicli

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: Questo allarme può essere emesso da tutti i cicli di misurazione.

Rimedio: MD 28082: Impostare MM_SYSTEM_FRAME_MASK, Bit 5=1.

61017 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: funzione %4 non presente nell'NCK

Parametri %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

61018 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: funzione non eseguibile con NCK %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

61019 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Parametro %4 definito erroneamente

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE60, CYCLE63, CYCLE64, CYCLE83, CYCLE952.

Rimedio: Controllare il valore del parametro.

61020 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: lavorazione con TRANSMIT/TRACYL attivi non possibile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

61021 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: parametro %4, valore troppo grande

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

61022 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: parametro %4, valore troppo piccolo**61023 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: parametro %4, il valore deve essere diverso da zero**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

61024 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: parametro %4, verificare il valore

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

61025 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: verificare la posizione del portautensile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

61027 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 Sotto-programma %4 non esistente

Parametri %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE62

Rimedio: - Controlla richiamo CYCLE62 - Verificare se il sottoprogramma specificato nel richiamo CYCLE62 esiste nel programma memorizzato

61099 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore interno del ciclo (%4)

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

61101 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 Punto di riferimento definito in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64, CYCLE71, CYCLE72, CYCLE81 fino a CYCLE90, CYCLE840, SLOT1, SLOT2, POCKET1 fino a POCKET4, LONGHOLE.

Rimedio: Con una specifica incrementale della profondità, vanno selezionati valori differenti per il punto di riferimento (piano di riferimento) e per il livello di ritorno oppure va specificato un valore assoluto per la profondità.

61102 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Non è programmata nessuna direzione mandrino

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64, CYCLE86, CYCLE87, CYCLE88, CYCLE840, POCKET3, POCKET4.

Rimedio: I parametri SDIR (o SDR in CYCLE840) devono essere programmati.

61103 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Numero di fori uguale a zero

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Non è stato programmato nessun valore per il numero di fori. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: HOLES1, HOLES2.

Rimedio: Controllare il parametro NUM

61104 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Danneggiamento del profilo delle cave

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Errata parametrizzazione dello schema di fresatura nei parametri che definiscono la posizione delle cave/cave longitudinali su una traiettoria circolare e la loro forma. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: SLOT1, SLOT2, LONGHOLE.

61105 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Raggio fresa troppo grande

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il diametro della fresa utilizzata è troppo grande per la figura la lavorare. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: SLOT1, SLOT2, POCKET1 fino a POCKET4, LONGHOLE, CYCLE90.

Rimedio: Usare un utensile del diametro minore oppure il profilo va modificato.

61106 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Numero distanza degli elementi circolari

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Errata parametrizzazione di NUM o INDA. Il layout degli elementi circolari all'interno del cerchio pieno non è possibile. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: HOLES2, LONGHOLE, SLOT1, SLOT2.

Rimedio: Correggere la parametrizzazione.

61107 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: La prima profondità di foratura è definita in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La prima profondità di foratura è nella direzione opposta rispetto alla profondità di foratura complessiva. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE83.

Rimedio: Modificare la profondità di foratura.

61108 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Valori non ammessi per i parametri raggio e profondità di tuffo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: I parametri del raggio (_RAD1) e della profondità di tuffo (_DP1) per definire la traiettoria elicoidale per l'accostamento in profondità sono stati definiti in modo errato. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: POCKET3, POCKET4.

Rimedio: Modificare i parametri.

61109 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Parametro per la direzione di fresatura definito in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il valore del parametro per la direzione di fresatura _CDIR è stato definito in modo errato. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64, POCKET3, POCKET4.

Rimedio: - Cambiare la direzione di fresatura.
- Durante la lavorazione di tasche (CYCLE63), il senso di fresatura selezionato deve corrispondere con quello per la centratura/preforatura.

61110 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Sovrametallo di finitura sulla base > incremento in profondità

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il sovrmetalto di finitura sul fondo è definito superiore all'accostamento massimo in profondità. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: POCKET3, POCKET4.

Rimedio: Ridurre il sovrmetalto di finitura o incrementare l'accostamento in profondità.

61111 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Larghezza di incremento > diametro utensile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La larghezza di incremento programmata è superiore al diametro dell'utensile attivo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE71, POCKET3, POCKET4.

Rimedio: È necessario ridurre la larghezza di accostamento.

61112 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Raggio utensile negativo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il raggio dell'utensile attivo è negativo. Tale valore non è consentito. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE72, CYCLE76, CYCLE77, CYCLE90.

Rimedio: Modificare il raggio dell'utensile

61113 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Parametro per raggio angolare troppo grande

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il parametro per il raggio angolare (_CRAD) è stato impostato su un valore troppo grande. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: POCKET3.

Rimedio: Ridurre il raggio dell'angolo

61114 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Direzione di lavorazione G41/G42 definita in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La direzione di lavorazione della correzione del raggio della fresa G41/G42 è stata definita in modo errato. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE72.

Rimedio: Cambiare il senso di lavorazione.

61115 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Modo di acc./distacco (retta/cerchio/piano/spazio) definito errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La modalità di accostamento al e di distacco dal profilo è stata definita in modo errato. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE72.

Rimedio: Controllare il parametro _AS1 o _AS2.

61116 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Percorso di accostamento o distacco = 0

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il percorso di accostamento o di distacco è stato impostato su zero. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE72.

Rimedio: Controllare il parametro _LP1 o _LP2.

61117 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Raggio utensile attivo <= 0

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il raggio dell'utensile attivo è negativo o pari a zero. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE71, POCKET3, POCKET4.

Rimedio: Modificare il raggio.

61118 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Lunghezza o larghezza = 0

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La lunghezza o la larghezza della superficie di fresatura non è consentita. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE71.

Rimedio: Controllare i parametri _LENG e _WID.

61119 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Errore nella programmazione del diametro nominale o del nocciolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il diametro nominale o quello del nocciolo è stato programmato in modo errato. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE70, E_MI_TR, F_MI_TR.

Rimedio: Controllare la geometria della filettatura.

61120 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Tipo di filetto interno/esterno non definito

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Non è stato definito il tipo di filetto (interno/esterno). L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE70.

Rimedio: È necessario definire il tipo di filetto interno/esterno.

61121 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Manca il numero di denti per inserto

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Non è stato impostato il valore del numero di denti per inserto. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE70.

Rimedio: Inserire nella lista utensili il numero di denti/inserto per l'utensile attivo.

61124 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: La larghezza di incremento non è stata programmata

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE71.

Rimedio: Con la simulazione attiva senza utensile, deve essere sempre programmato il valore della larghezza di incremento _MIDA.

61125 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Parametro per la selezione della tecnologia definito erroneamente

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE84, CYCLE840.

Rimedio: Controllare il parametro scelta tecnologica (_TECHNO).

61126 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Lunghezza filetto troppo corta

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE840.

Rimedio: Programmare una velocità mandrino inferiore oppure sollevare il punto di riferimento (piano di riferimento).

61127 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Rapporto di trasmissione dell'asse di maschiatura definito errato (dati macchina)

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE84, CYCLE840.

Rimedio: Controllare i dati macchina 31050 e 31060 sul rispettivo rapporto di trasmissione dell'asse di maschiatura.

61128 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Angolo di tuffo = 0 durante tuffo con pendolamento o elicoide

Parametro: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: SLOT1.

Rimedio: Controllare il parametro _STA2.

61129 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: accostam.e svincolo perpend.durante fresatura profilo, consentiti solo con G40

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE72.

61150 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: allineamento utensile non possibile --> codice di errore: %4

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE800.

Rimedio: Cause dell'errore:

1. Codice di errore = A -> è consentito solo il nuovo piano di orientamento, vedere il parametro _ST

61151 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: accostamento utensile non possibile --> codice di errore: %4

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE800.

Rimedio: Cause dell'errore:

1. error code = A -> only additive swivel plane permitted, see parameter _ST

61152 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: cinematica asse B (tecnologia tornitura) non definita o errata nella MIS dell'orientamento --> codice di errore: %4

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE800.

Rimedio: Cause dell'errore:

1. Codice di errore = A123 -> Asse B axis non un asse rotante automatico sotto ShopTurn (123 corrispondente al parametro _TCBA)

2. Codice di errore = B123 -> Asse B non attivato nella MIS dell'orientamento (cinematica) (123 corrispondente a \$TC_CARR37[n], n ... Numero serie di dati orientamento)

61153 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: modo orientamento "Asse rotante diretto" non possibile --> codice di errore: %4

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE800.

Rimedio: Cause dell'errore:

1. Codice di errore = A -> nessun utensile o tagliente (D1..) attivo

61154 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore di programmazione della profondità finale

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE63, CYCLE64, CYCLE899

Rimedio: L'inserimento della profondità finale è possibile solo in modo assoluto o incrementale

61155 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore nella programmazione dell'unità per l'incremento nel piano

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE899

Rimedio: L'unità consentita per l'incremento nel piano sono i mm o % del diametro dell'utensile

61156 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore di programmazione del calcolo della profondità

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE899

Rimedio: Calcolo di profondità possibile sono con o senza SDIS

61157 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore di programmazione del punto di riferimento

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE63, CYCLE64, CYCLE899

Rimedio: Controllare il punto di riferimento nella schermata, immissione consentita solo -X, centrale o +X

61158 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore di programmazione del piano di lavorazione

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE63, CYCLE64, CYCLE899, CYCLE952

Rimedio: Controllare il piano di lavorazione (G17, G18 o G19)

61159 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il piano di lavorazione al richiamo del ciclo è diverso da quello nella matrice di posizioni

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE899

Rimedio: Adattare il piano di lavorazione al richiamo del ciclo a quello nella matrice di posizioni.

61160 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: rimane del materiale residuo, ridurre l'incremento nel piano

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE899

Rimedio: Ridurre l'incremento nel piano o larghezza della cava oppure usare una fresa del diametro maggiore

61161 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il diametro del centraggio oppure i parametri utensile (diametro e angolo della punta) sono errati

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE81

Rimedio: Il diametro del centraggio con l'angolo della punta dell'utensile attivo non è consentito
- Errata impostazione del diametro del pezzo, del diametro dell'utensile o dell'angolo della punta
- Il diametro dell'utensile deve essere inserito solo se è previsto il centraggio sul diametro del pezzo.

61162 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: i parametri utensili diametro oppure angolo della punta sono errati

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE81

Rimedio: - I parametri utensili diametro oppure angolo della punta devono essere superiori a zero
- L'angolo di punta deve essere inferiore ai 180°

61175 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: angolo di apertura programmato troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'angolo di apertura del testo (_DF) nel ciclo di incisione è troppo piccolo. Ciò significa che il testo da incidere non è idoneo per l'angolo specificato.

Rimedio: Inserire un angolo di apertura più grande.

61176 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Lunghezza del testo programmata troppo corta

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La lunghezza del testo (_DF) nel ciclo di incisione è troppo corta. Ciò significa che il testo da incidere è più lungo della lunghezza testo specificata.

Rimedio: Inserire una lunghezza testo maggiore.

61177 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: lunghezza polare del testo maggiore di 360 gradi

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nel ciclo di incisione, la lunghezza polare del testo non deve essere maggiore di 360 gradi.

Rimedio: Inserire una lunghezza testo minore.

61178 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: pagina codice non presente

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: La pagina codice specificata non è supportata dal ciclo.

Rimedio: Consultare code page 1252.

61179 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il carattere non esiste, nr.: %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

%4 = caratteri alfanumerici

Spiegazione: Impossibile fresare il carattere inserito come testo da incidere.

Rimedio: Inserire un carattere diverso.

61180 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Nessun nome assegnato al blocco dati di orientamento

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nonostante siano disponibili diversi blocchi dati di orientamento, non li è stato assegnato nessun nome univoco. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Assegnare un nome univoco al blocco dati di orientamento (\$TC_CARR34[n]), se data macchina 18088 \$MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER è >1.

61181 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: versione software NCK insufficiente per la funzione di orientamento

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Funzione di orientamento impossibile con la versione corrente software NCK. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Aggiornare il software NCK alla versione NCK 75.00 o superiore.

61182 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: nome del blocco dati di orientamento sconosciuto: %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il nome del blocco dati di orientamento inserito è sconosciuto. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Controllare il nome del blocco dati di orientamento \$TC_CARR34[n].

61183 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Ciclo di orientamento CYCLE800: Parametro modo di svincolo al di fuori del campo dei valori: %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il valore del parametro modalità di svincolo (_FR) è al di fuori del campo consentito. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Orientamento CYCLE800: Controllare il parametro di trasferimento _FR. Range di valori compreso tra 0 e 8

61184 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: nessuna soluzione possibile con gli attuali valori angolari immessi

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La superficie definita mediante i valori angolari immessi non può essere lavorata

dalla macchina. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: -Controllare i valori angolari immessi per l'orientamento nel piano di lavorazione: %4
-Parametro _MODE codifica errata, ad es. rotazione assialmente YXY

61185 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Definizione errata del campo angolare degli assi rotanti nel blocco dati di orientamento: %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il campo angolare degli assi rotanti non è valido. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800. Controllare il setup dell'orientamento CYCLE800. Parametro \$TC_CARR30[n] fino a \$TC_CARR33[n] n Numero del blocco dati di orientamento esempio: Asse rotante 1 modulo 360 gradi: -> \$TC_CARR30[n]=0 \$TC_CARR32[n]=360

Rimedio: Controllare il setup del ciclo di orientamento CYCLE800.

61186 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Vettori asse rotante non validi --> verificare la messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nessun settaggio o inserimento errato per il vettore asse rotante V1 o V2. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Controllare il setup dell'orientamento CYCLE800 Controllare il vettore asse rotante V1: \$TC_CARR7[n], \$TC_CARR8[n], \$TC_CARR9[n] Controllare il vettore asse rotante V2: \$TC_CARR10[n], \$TC_CARR11[n], \$TC_CARR12[n] Controllare n numero del blocco dati di orientamento

61187 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Verificare la messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800 --> Codice di errore: %4

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Codice di errore: vedere le indicazioni correnti sulla versione software cicli

61188 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: non è stato definito il nome dell'asse rotante 1 -> verificare la messa in servizio del ciclo di orientamento CYCLE800

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nessun nome assegnato all'asse rotante 1. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Controllare il setup dell'orientamento CYCLE800. Nome dell'asse rotante 1 vedere il parametro \$TC_CARR35[n] n numero del blocco dati di orientamento

61189 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: orientamento diretto: posizioni assi rotanti non valide: %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Orientamento diretto: Controllare i valori di immissione degli assi rotanti. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Modalità orientamento diretto: Controllare i valori di immissione degli assi rotanti o il setup dell'orientamento CYCLE800. Controllare il campo angolare degli assi rotanti nel blocco dati di orientamento n: Asse rotante 1: \$TC_CARR30[n], \$TC_CARR32[n] Asse rotante 2: \$TC_CARR31[n], \$TC_CARR33[n]

61190 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: svincolo non possibile prima dell'orientamento --> codice di errore: %4

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: Per le cause dell'errore vedere il rispettivo codice errore. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Controllare il setup dell'orientamento CYCLE800. Parametro \$TC_CARR37[n] 7° e 8° punto decimale
n Numero del blocco dati di orientamento
Codice di errore:

- A: Svincolo Z non impostato
- B: Svincolo Z XY non impostato
- C: Svincolo in direzione dell'utensile max. non impostato
- D: Svincolo in direzione dell'utensile incrementale non impostato
- E: Svincolo in direzione dell'utensile: Funzione NC CALCP0SI segnala errore
- F: Svincolo in direzione dell'utensile: nessun asse utensile disponibile
- G: Svincolo in direzione dell'utensile max.: percorso di svincolo negativo
- H: Svincolo in direzione dell'utensile incrementale: percorso di svincolo negativo
- I: Svincolo impossibile

61191 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: trasformazione multiasse non impostata. Codice di errore: %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Per la causa dell'errore vedere il rispettivo codice errore. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800, CYCLE832.

Rimedio: Codice di errore: Numero o nome di parametro della trasformazione multiasse

61192 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: ulteriori trasformazioni multiasse non impostate. Codice di errore: %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Per la causa dell'errore vedere il rispettivo codice errore. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800, CYCLE832.

Rimedio: Codice di errore: Numero o nome di parametro della trasformazione multiasse

61193 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: opzione compressore non impostata

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE832.

Rimedio:

61194 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: opzione interpolazione Spline non impostata

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE832.

61196 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: nessun orientamento in JOG -> trasformazioni multiasse e TCARR attivate contemporaneamente

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Trasformazioni multiasse (TRAORI) a Toolcarrier (TCARR) attivate contemporaneamente. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Deselezione della trasformazione multiasse con TRAF00F o deselezione di Toolcarrier (TCARR) con CYCLE800()

61199 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: orientamento utensile non consentito -> codice di errore %4

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: Per la causa dell'errore vedere il rispettivo codice errore. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

Rimedio: Codice di errore:

A: Orientamento utensile e cambio del blocco dati di orientamento non consentiti

61200 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Troppi elementi nel blocco da elaborare

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il blocco contiene troppi elementi da elaborare. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE76, CYCLE77, E_CALL, E_DR, E_DR_BGF, E_DR_BOR, E_DR_O1, E_DR_PEC, E_DR_REA, E_DR_SIN, E_DR_TAP, E_MI_TR, E_PI_CIR, E_PI_REC, E_PO_CIR, E_PO_REC, E_PS_CIR, E_PS_FRA, E_PS_HIN, E_PS_MRX, E_PS_POL, E_PS_ROW, E_PS_SEQ, E_PS_XYA, E_SL_LON, F_DR, F_DR_PEC, F_DR_REA, F_DR_SIN, F_DR_TAP, F_MI_TR, F_PI_CIR, F_PI_REC, F_PO_CIR, F_PO_REC, F_PS_CIR, F_PS_MRX, F_PS_ROW, F_PS_SEQ, F_SL_LON

Rimedio: Controllare il blocco da elaborare, cancellare alcuni elementi, se necessario.

61201 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Errore di successione della sequenza blocchi da elaborare

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La sequenza degli elementi nel blocco da elaborare non è valida. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_CP_CE, E_CP_DR, E_MANAGE, F_CP_CE, F_CP_DR, F_MANAGE

Rimedio: Riordinare la sequenza nel blocco da elaborare.

61202 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Non è un ciclo di tecnologia

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nel blocco da elaborare non è stato programmato nessun ciclo di tecnologia. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_MANAGE, F_MANAGE

Rimedio: Programmare il blocco tecnologico.

61203 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Non è un ciclo di posizionamento

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nel blocco da elaborare non è stato programmato nessun ciclo di posizionamento. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_MANAGE, F_MANAGE

Rimedio: Programmare il blocco di posizionamento.

61204 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Ciclo di tecnologia sconosciuto

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il ciclo di tecnologia nel blocco da elaborare è sconosciuto. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_MANAGE, F_MANAGE.

Rimedio: Cancellare e riprogrammare il blocco tecnologico.

61205 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Ciclo di posizionamento sconosciuto

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il ciclo di posizionamento nel blocco da elaborare è sconosciuto. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_MANAGE, F_MANAGE.

Rimedio: Cancellare e riprogrammare il blocco di posizionamento.

61210 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Elemento ricerca blocco non trovato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'elemento specificato per la ricerca blocco risulta inesistente. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_MANAGE, E_PS_CIR, E_PS_MRX, E_PS_POL, E_PS_SEQ, E_PS_XYA, F_MANAGE, F_PS_CIR, F_PS_MRX, F_PS_SEQ

Rimedio: Ripetere la ricerca del blocco.

61211 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Manca il riferimento assoluto

Parametri %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: È stata effettuata una immissione incrementale, tuttavia il riferimento assoluto risulta sconosciuto. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_MI_CON, E_MI_PL, E_PI_CIR, E_PI_REC, E_PO_CIR, E_PO_REC, E_PS_CIR, E_PS_HIN, E_PS_MRX, E_PS_POL, E_PS_SEQ, E_PS_XYA, E_SL_CIR, E_SL_LON, F_PS_CIR, F_PS_MRX, F_PS_SEQ

Rimedio: Programmare una posizione assoluta prima di usare le indicazioni incrementali.

61212 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Tipo di utensile errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Tipo di utensile inadatto alla lavorazione. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64, CYCLE92, CYCLE951, CYCLE952, E_DR, E_DR_O1, E_DR_PEC, E_DR_SIN, E_MI_TXT, F_DR, F_DR_PEC, F_DR_SIN, F_DRILL, F_DRILLC, F_DRILLD, F_DRM_DR, F_DRM_PE, F_DRM_SI, F_GROOV, F_MI_TXT, F_MT_LEN, F_PARTOF, F_ROU_Z, F_ROUGH, F_SP_EF, F_TAP, F_TR_CON, F_UCUT_T

Rimedio: Selezionare il nuovo tipo di utensile.

**61213 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Rag-
gio del cerchio troppo piccolo**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il raggio del cerchio programmato è troppo piccolo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE77, E_CR_HEL, E_PI_CIR, E_PO_CIR, E_PO_REC, F_PI_CIR, F_PO_CIR, F_PO_REC

Rimedio: Correggere il raggio del cerchio, il centro o il punto finale.

**61214 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Passo
del filetto non programmato**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Non è stato impostato il passo del filetto/elicoidale. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_CR_HEL, E_PO_CIR, E_PO_REC, F_PO_CIR, F_PO_REC

Rimedio: Programmare il passo.

**61215 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Errore
di programmazione della quota grezza**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Controllare la quota del perno grezzo. Il perno grezzo deve essere più grande rispetto a quello di finitura. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE76, CYCLE77, E_PI_CIR, E_PI_REC, E_PO_CIR, E_PO_REC, F_PI_CIR, F_PI_REC, F_PO_CIR, F_PO_REC

Rimedio: Controllare i parametri _AP1 e _AP2.

**61216 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Avan-
zamento /dente solo possibile per utensili di
fresatura**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'avanzamento al dente è possibile solo per utensili di fresatura. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_TFS, F_TFS.

Rimedio: In alternativa impostare un tipo di avanzamento diverso.

**61217 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: E'
stata programmata una velocità di taglio con
raggio utensile 0**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Per poter operare con la velocità di taglio, è necessario specificare il raggio dell'utensile. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_DR_SIN, E_DR_TAP, E_TFS, F_DR_SIN, F_DR_TAP, F_DRILLC, F_DRM_TA, F_TAP, F_TFS

Rimedio: Inserire il valore della velocità di taglio.

**61218 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Avan-
zamento/dente programmato, ma il nr. di
denti è zero**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Con l'avanzamento al dente, è necessario impostare il numero di denti. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_TFS, E_DR_BGF, F_TFS.

Rimedio: Immettere il numero di denti della fresa dal menu "Lista utensili".

**61220 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Rag-
gio utensile troppo piccolo**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il raggio dell'utensile è troppo piccolo per la lavorazione. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE78

Rimedio: Selezionare un utensile idoneo.

**61221 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Nes-
sun utensile attivo**

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nessun utensile attivo.

Rimedio: Selezionare un utensile idoneo.

**61222 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Incre-
mento piano maggiore del diametro utensile**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'incremento piano non deve essere maggiore del diametro dell'utensile. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE79, E_MI_PL, E_PO_CIR, E_PO_REC, F_PO_CIR, F_PO_REC

Rimedio: Ridurre accostamento piano.

**61223 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Per-
corso di accostamento troppo breve**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il percorso di accostamento non deve essere inferiore a zero. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_MI_CON, F_MI_CON
Rimedio: Inserire un valore più alto per il percorso di accostamento.

61224 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Percorso di distacco troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il percorso di distacco non deve essere inferiore a zero. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_MI_CON, F_MI_CON

Rimedio: Inserire un valore più alto per il percorso di distacco.

61225 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Blocco dati di orientamento sconosciuto

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Si è tentato di accedere al blocco dati di orientamento che non è stato definito. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_TCARR, F_TCARR

Rimedio: Selezionare un altro blocco dati di orientamento o un blocco dati di orientamento nuovo.

61226 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Testa orientabile non può essere sostituita

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il parametro "Cambio blocco dati di orientamento" è settato su "No". Tuttavia si è tentato di cambiare la testa orientabile. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_TCARR, F_TCARR

Rimedio: Impostare il parametro "Cambio blocco dati di orientamento" nella schermata di setup "Assi rotanti" su "Automatico" o "Manuale".

61231 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: programma ShopMill %4 non eseguibile perché non testato dallo ShopMill

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %4 = nome programma

Spiegazione: Per poter eseguire un programma ShopMill, esso deve essere testato dallo ShopMill. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: E_HEAD

Rimedio: Il programma dovrà essere prima simulato nello ShopMill o caricato in modalità operativa "Macchina auto" dallo ShopMill.

61232 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Cambio da magazzino utensili non ammesso

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Solo gli utensili manuali possono essere caricati nella testa orientabile che è predisposta solo per il caricamento manuale degli utensili. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_TD, E_TFS, F_TFS

Rimedio: Caricare l'utensile manuale nella testa orientabile oppure impostare il parametro "Cambio utensili" nella schermata di setup "Assi rotanti" su "Automatico".

61233 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: inclinazione filetto definita in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'angolo di inclinazione del filetto è stato impostato su un valore troppo grande o troppo piccolo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_TR_CON, F_TR_CON

Rimedio: Controllare la geometria della filettatura.

61234 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: sottoprogramma-ShopMill %4 non eseguibile, perché non testato da ShopMill

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %4 = nome sottoprogramma

Spiegazione: Per poter utilizzare un sottoprogramma ShopMill, esso deve essere testato dallo ShopMill. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: E_HEAD

Rimedio: Il sottoprogramma dovrà essere prima simulato nello ShopMill o caricato in modalità operativa "Macchina auto" dallo ShopMill.

61235 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: programma-ShopTurn %4 non eseguibile, perché non testato da ShopTurn.

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %4 = nome programma

Spiegazione: Per poter utilizzare un programma ShopTurn, esso deve essere testato dallo ShopTurn. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: F_HEAD

Rimedio: Simulare prima il programma nello ShopTurn o acquisirlo in modalità operativa "Macchina auto" nello ShopTurn.

61236 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: sottoprogramma-ShopTurn %4 non eseguibile, perché non testato da ShopTurn.

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label %4 = nome sottoprogramma

Spiegazione: Per poter utilizzare un sottoprogramma ShopTurn, esso deve essere testato dallo ShopTurn. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: F_HEAD

Rimedio: Simulare prima il sottoprogramma nello ShopTurn o acquisirlo in modalità operativa "Macchina auto" nello ShopTurn.

61237 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Direzione di svincolo sconosciuta. Ritrarre manualmente l'utensile!

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'utensile è in area di ritorno e la direzione di svincolo da tale area è sconosciuta. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: F_SP_RP

Rimedio: Ritrarre manualmente l'utensile dall'area di ritorno definita nell'header del programma e riavviare il programma.

61238 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: direzione di lavoro sconosciuta!

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La direzione della lavorazione successiva è sconosciuta. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: F_SP_RP

Rimedio: Contattare il servizio di assistenza clienti della EMCO.

61239 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Il punto di cambio utensile si trova nel settore di svincolo!

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il punto di cambio utensile deve essere sufficientemente lontano dal settore di svincolo, cosicché nell'orientamento del revolver nessun utensile possa interferire in tale area. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: F_SP_RP

Rimedio: Specificare un altro punto di cambio utensile.

61240 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: tipo di avanzamento errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il tipo di avanzamento non è consentito per questa lavorazione. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_DRM_DR, F_DRM_PE, F_DRM_RE, F_DRM_SI, F_GROOV, F_MIM_TR, F_ROUGH, F_SP_EF, F_UCUT_T, CYCLE952

Rimedio: Controllare il tipo di avanzamento.

61241 S %?C{Canale %1: %}Blocco %2: piano di svincolo per questa direzione di lavoro non definito.

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Per la direzione di lavoro selezionata non è stato definito nessun piano di svincolo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_SP_RP, F_SP_RPT

Rimedio: Definire il piano di svincolo mancante.

61242 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Direzione di lavorazione errata

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La direzione di lavorazione è stata impostata in modo errato. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_DR, F_DR_PEC, F_DR_REA, F_DR_SIN, F_DR_TAP, F_DRILL, F_DRILLC, F_DRILLD, F_DRM_DR, F_DRM_PE, F_DRM_RE, F_DRM_SI, F_DRM_TA, F_MI_CON, F_MI_EDG, F_MI_TR, F_MI_TXT, F_MIM_TR, F_PI_CIR, F_PI_REC, F_PO_CIR, F_PO_REC, F_SL_CIR, F_SL_LON, F_TAP

Rimedio: Controllare la direzione di lavorazione programmata.

61243 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Direzione di lavorazione errata

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il punto di cambio utensile deve essere sufficientemente lontano dal settore di svincolo, cosicché nell'orientamento del revolver nessun utensile possa interferire in tale area. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: F_SP_RP

Rimedio: Specificare un altro punto di cambio utensile.

61244 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: la modifica del passo porta ad un filetto indefinito

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La modifica del passo della filettatura specificata comporta l'inversione della direzione di filettatura. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE99

Rimedio: Controllare la modifica del passo e la geometria della filettatura.

61246 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: distanza di sicurezza troppo pic.

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La distanza di sicurezza è insufficiente per la lavorazione. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE79
Rimedio: Incrementare la distanza di sicurezza.

61247 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: raggio pezzo grezzo troppo pic.

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il raggio del pezzo grezzo è insufficiente per la lavorazione. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE79

Rimedio: Incrementare il raggio del pezzo grezzo.

61248 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: incremento troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'accostamento è insufficiente per la lavorazione. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE79

Rimedio: Incrementare l'accostamento.

61249 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: numero spigoli troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il numero di spigoli è insufficiente. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE79

Rimedio: Incrementare il numero di spigoli.

61250 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: dim. chiave/lung. spig. troppo pic.

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La larghezza del piano trasversale/la lunghezza dello spigolo è troppo piccola. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE79

Rimedio: Incrementare la larghezza del piano trasversale/la lunghezza dello spigolo.

61251 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: dim. chiave/lung. spig. troppo grande

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La larghezza del piano trasversale/la lunghezza dello spigolo è troppo grande. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE79

Rimedio: Ridurre la larghezza del piano trasversale/la lunghezza dello spigolo.

61252 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: smusso/raccordo troppo grande

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Lo smusso/il raggio è troppo grande. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE79

Rimedio: Ridurre lo smusso/il raggio.

61253 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Non è stato programmato il sovrametallo di finitura

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il sovrametallo di finitura non è stato impostato. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_PO_CIR, E_PO_REC, E_SL_CIR, E_SL_LON, F_PO_CIR, F_PO_REC, F_SL_CIR, F_SL_LON

Rimedio: Programmare il sovrametallo di finitura.

61254 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Errore nel posizionamento su riscontro fisso

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Errore nel posizionamento su riscontro fisso. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_SUB_SP

Rimedio: Specificare un'altra posizione Z1 per il serraggio del contromandrino.

61255 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Errore di troncatura: rottura utensile?

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Impossibile completare la troncatura. L'utensile potrebbe essersi rotto. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_PARTOF, F_SUB_SP

Rimedio: Controllare l'utensile.

61256 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Specularità non consentita allo start del progr. Disattivare lo spost. origine!

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Specularità non consentita all'avvio del programma. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_HEAD

Rimedio: Deselezionare lo spostamento dell'origine.

61257 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: messa in servizio del contromandrino incompleta

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il setup del contromandrino è incompleto. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_SUB_SP

Rimedio: Per il contromandrino è necessario impostare i seguenti dati macchina e di settaggio:

- MD52206 \$MCS_AXIS_USAGE
- SD55232 \$SCS_SUB_SPINDLE_REL_POS
- SD55550 \$SCS_TURN_FIXED_STOP_DIST
- SD55551 \$SCS_TURN_FIXED_STOP_FEED
- SD55552 \$SCS_TURN_FIXED_STOP_FORCE

61258 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: impostare i parametri per le griffe del contromandrino nella pagina mandrino

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: I parametri per le griffe del contromandrino non sono stati assegnati nei rispettivi dati. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_SUB_SP

Rimedio: Indicare i parametri ZCn, ZSn e ZEn nella schermata "Parametri" > "Dati di settaggio" > "Dati griffe mandrino".

Riprendere prog-Con il tasto RESET cancellare l'allarme. Riavviare il programma pezzo.

61261 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: offset del centro troppo grande

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'offset del centro nella foratura centrale è maggiore di quello consentito. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_DRILL, F_DRILLD

Rimedio: Impostare offset del centro minore (vedere la sezione visualizzazione dati macchina 9862).

61263 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Blocchi di progr. concat. ShopMill in sottoprogr. su model. pos. non consentiti

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Se un sottoprogramma è richiamato da una matrice di posizioni, il sottoprogramma stesso può non contenere una matrice di posizioni. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_MANAGE

Rimedio: Riprogrammare la lavorazione.

61265 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: troppe delimitazioni, utilizzare una tasca rettangolare

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nella fresatura a spianare può essere delimitato il massimo di 3 lati. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE61

Rimedio: Usare il ciclo tasca.

61266 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Direzione di lavorazione non consentita

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nella fresatura a spianare, non corrispondono le delimitazioni e la direzione di lavorazione. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE61

Rimedio: Selezionare un'altra direzione di lavorazione.

61267 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Incremento del piano troppo grande, restano creste residue

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nella fresatura a spianare, l'incremento del piano non deve superare l' 85%. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE61

Rimedio: Selezionare l'incremento del piano minore, altrimenti resteranno delle creste residue.

61268 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Incremento del piano troppo grande, restano creste residue

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nella fresatura a spianare, la direzione di lavorazione non corrisponde con le delimitazioni selezionate. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE61

Rimedio: Deve essere selezionata la direzione di lavorazione idonea per le delimitazioni.

61269 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Diametro esterno dell'utensile troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Errata definizione utensile. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE61

Rimedio: Controllare l'angolo ed il diametro dell'utensile usato.

61270 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: larghezza dello smusso troppo piccola

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: È stata impostata la larghezza dello smusso troppo piccola. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_SP_CHA, F_SP_CHA

Rimedio: Aumentare la larghezza dello smusso.

61271 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: larghezza smusso > raggio utensile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La larghezza dello smusso è superiore al raggio dell'utensile. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_SP_CHA, F_SP_CHA

Rimedio: Usare un utensile più grande.

61272 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: profondità di tuffo troppo piccola

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La profondità di tuffo nella smussatura è troppo piccola. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_SP_CHA, F_SP_CHA

Rimedio: Aumentare la profondità di tuffo.

61273 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: profondità di tuffo troppo grande

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La profondità di tuffo nella smussatura è troppo grande. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_SP_CHA, F_SP_CHA

Rimedio: Diminuire la profondità di tuffo.

61274 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: angolo utensile non valido

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'angolo utensile non è valido. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_SP_CHA, F_SP_CHA

Rimedio: Controllare l'angolo dell'utensile.

61275 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il punto di destinazione supera il fincorsa software!

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: A causa dell'orientamento, il punto di destinazione supera il fincorsa software. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_SP_RP

Rimedio: Selezionare un altro piano di svincolo o raggiungere un punto intermedio idoneo.

61276 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: per le delimitazioni è necessario il diametro esterno dell'utensile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Le delimitazioni richiedono il diametro esterno dell'utensile. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE61

Rimedio: Specificare il diametro esterno dell'utensile.

61277 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: diametro utensile più grande della delimitazione

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il diametro dell'utensile è più grande della delimitazione. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE61

Rimedio: Usare un utensile più piccolo.

61278 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: con angolo UT maggiore di 90° entrambi i diametri dell'UT devono essere uguali

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Con l'angolo utensile maggiore di 90°, entrambi i diametri dell'utensile devono essere uguali. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE61

Rimedio: Correggere l'angolo dell'utensile o il diametro dell'utensile.

61279 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: con angolo UT = 90° entrambi i diametri dell'utensile devono essere uguali

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Con l'angolo utensile pari ai 90°, entrambi i diametri dell'utensile devono essere uguali. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE61

Rimedio: Correggere l'angolo dell'utensile o il diametro dell'utensile.

61280 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Manca specularità in SO %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Lo spostamento dell'origine per la lavorazione del contromandrino è privo di specularità Z. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_SUB_SP, CYCLE209

Rimedio: Selezionare la specularità Z per lo spostamento dell'origine usato.

61281 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il punto iniziale della lavorazione si trova al di fuori del piano di svincolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il punto iniziale della lavorazione si trova al di fuori del piano di svincolo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_SP_RP

Rimedio: Adattare i piani di svincolo.

61282 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il punto finale della lavorazione si trova al di fuori del piano di svincolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il punto finale della lavorazione si trova al di fuori del piano di svincolo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_SP_RP

Rimedio: Adattare i piani di svincolo.

61283 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: accostamento diretto non possibile, è necessario un cambio utensile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Dopo la ricerca del blocco va effettuato l'accostamento diretto, è tuttavia necessario eseguire prima un cambio utensile. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_TFS

Rimedio: Effettuare prima il cambio utensile manuale, poi riavviare la ricerca del blocco.

61284 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il punto iniziale non può essere raggiunto senza collisioni. Preposizionare l'utensile manualmente

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il punto iniziale non può essere raggiunto senza collisioni. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_DRILL, F_DRILLC, F_DRILLD, F_DRM_DR, F_DRM_PE, F_DRM_RE, F_DRM_SI, F_DRM_TA, F_GROOV, F_MIM_TR, F_PARTOF, F_SP_EF, F_TAP, F_TR_CON, F_UCUT_T

Rimedio: Preposizionare l'utensile manualmente.

61285 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: la posizione di parcheggio si trova al di sotto del piano di svincolo XRA

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La posizione di parcheggio si trova al di sotto del piano di svincolo XRA. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_SP_RP

Rimedio: Spostare la posizione di parcheggio sopra il piano di svincolo XRA.

61286 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: lavorazione non possibile, verificare l'angolo dell'utensile!

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: La lavorazione è impossibile con l'utensile definito. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_UCUT_T

Rimedio: Usare un utensile idoneo.

61287 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: non è attivo nessun mandrino master

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nessun mandrino master attivo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64, F_TFS

Rimedio: Attivare il mandrino master (data macchina 20090).

61288 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Il mandrino principale non è impostato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE210

Rimedio: Inserire il numero asse canale del mandrino principale in MD52206 \$MCS_AXIS_USAGE.

61289 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Il contromandrino non è impostato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE210

Rimedio: Inserire il numero asse canale del contromandrino in MD52206 \$MCS_AXIS_USAGE.

61290 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Il mandrino utensile non è impostato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE210

Rimedio: Inserire il numero asse canale del mandrino dell'utensile in MD52206 \$MCS_AXIS_USAGE.

61291 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: L'asse lineare del contromandrino non è impostato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE210

Rimedio: Inserire il numero asse canale dell'asse lineare del contromandrino in MD52206 \$MCS_AXIS_USAGE.

61292 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: L'asse B non è impostato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE210

Rimedio: Inserire il numero asse canale dell'asse B in MD52206 \$MCS_AXIS_USAGE.

61293 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Utensile %4 senza senso di rotazione del mandrino

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_TFS, F_TFS

Rimedio: Selezionare dalla lista utensili il senso di rotazione del mandrino.

61320 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Verificare il numero utensile

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme può essere emesso dai seguenti cicli di misurazione: tutti i cicli di misurazione
Rimedio: Con 840D:

- Controllare il parametro _TNUM, _TNAME.

61328 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Verificare il numero utensile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il numero D nel parametro _KNUM è 0. L'allarme può essere emesso dai tutti i cicli di misurazione.

Rimedio: Controllare il parametro per la destinazione delle correzioni dell'utensile (_KNUM)

61329 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Verificare l'asse rotante

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme verrà emesso: CYCLE998

Rimedio: Nessun nome assegnato al numero assiale specificato nel parametro dell'asse rotante (_RA) oppure l'asse non è configurato come un asse rotante. Controllare MD 20080 e MD 30300.

61343 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Non esiste alcun utensile per questo nome utensile

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme può essere emesso dai seguenti cicli di misurazione: tutti i cicli di misurazione, CYCLE63, CYCLE64

Rimedio: Controllare il nome utensile.

61357 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Risorse insufficienti

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64, CYCLE106 Memoria NC insufficiente oppure troppi file/directory nel file system NC.

Rimedio: Cancellare o scaricare file MD18270: \$MN_MM_NUM_SUBDIR_PER_DIR, MD18280: \$MN_MM_NUM_FILES_PER_DIR o MD18320: Controllare \$MN_MM_NUM_FILES_IN_FILESYSTEM ed incrementare, se necessario.

61403 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Correzione dello spostamento origine non eseguita

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme può essere emesso dai seguenti cicli di misurazione: tutti i cicli di misurazione
Rimedio: Contattare la hotline della EMCO

61519 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: tipo di lavorazione errata

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme può essere emesso dai seguenti cicli di rettifica: CYCLE63, CYCLE64, CYCLE410, CYCLE411, CYCLE412, CYCLE413, CYCLE415, CYCLE952

Rimedio: Assegnare un valore compreso tra 1 e 3 al parametro B_ART

61532 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: valore errato per _LAGE

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme può essere emesso dai seguenti cicli di rettifica: CYCLE414
Rimedio: Correggere il contenuto parametro per _LAGE.

61564 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: avanzamento per tuffo <=0

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label numero canale

Spiegazione: L'allarme può essere emesso dai seguenti cicli di rettifica: CYCLE434, CYCLE444
Rimedio: Controllare i valori in nei dati della mola

61601 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: diametro del pezzo finito troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il diametro programmato del pezzo finito è troppo piccolo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE94, CYCLE96.

Rimedio: Controllare il parametro SPD o DIATH.

61602 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: La larghezza dell'utensile è definita in modo errato
Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'utensile è più largo della larghezza della gola programmata. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE93.

Rimedio: Controllare l'utensile o cambiare il programma.

61603 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: forma della gola definita in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: I raggi/gli smussi su fondo gola non corrispondono alla larghezza della gola. Le gole in piano su un elemento di profilo parallelo all'asse longitudinale non sono possibili. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE93.

Rimedio: Controllare il parametro VARI

61604 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: l'utensile attivo lede il profilo programmato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Un profilo compromesso negli elementi di taglio a rilievo è dovuto all'angolo di spoglia dell'utensile usato. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE95.

Rimedio: Usare un utensile diverso oppure controllare il sottoprogramma del profilo.

61605 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Il profilo è programmato in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: È stato rilevato un elemento di taglio a rilievo non consentito. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE76, CYCLE77, CYCLE95.

Rimedio: Controllare il programma del profilo.

61606 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore nella preparazione del profilo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nella predisposizione del profilo è stato riscontrato un errore. Questo allarme è sempre correlato con un allarme NCK 10930...10934, 15800 o 15810. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE95.

Rimedio: Controllare il sottoprogramma del profilo

61607 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Il punto iniziale è programmato in modo errato
Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Il punto iniziale raggiunto prima del richiamo ciclo è al di fuori del rettangolo descritto dal sottoprogramma dal profilo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE95. **Rimedio:** Controllare il punto iniziale prima del richiamo ciclo.

61608 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 è programmata una posizione tagliente errata

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE94, CYCLE96.

Rimedio: Deve essere programmata una posizione tagliente 1...4, corrispondente alla forma della gola di scarico.

61609 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 Forma definita in modo errato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE94, CYCLE96, LONGHOLE, POCKET3, SLOT1.

Rimedio: Controllare il parametro per la forma della gola di scarico o la forma della cava o tasca.

61610 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Non è stata programmata la profondità di incremento

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE76, CYCLE77, CYCLE96.

Rimedio: Controllare il parametro MID.

61611 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Nessun punto di intersezione trovato

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nessun punto di intersezione calcolabile con il profilo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE95.

Rimedio: Controllare la programmazione del profilo o modificare la profondità di accostamento.

61612 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: ripasso filetto non possibile

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE97, CYCLE98.

Rimedio: Verificare le condizioni per il ripasso filetto.

61613 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: posizione dello scarico definita in modo errato

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE94, CYCLE96.

Rimedio: Controllare il valore del parametro _VARI.

61700 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: manca il nome del programma da generare

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare il parametro PRG

61701 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: profilo %4 non esistente

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare il parametro CON
 - Controllare il richiamo profilo
 - Verificare se i profili esistono nel programma memorizzato (pezzi, sottoprogrammi o programmi pezzo)

61702 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Label %4 non presente nel profilo del pezzo finito

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare se i label sono presenti nel profilo dei pezzi finiti

61703 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Label %4 non presente nel profilo del pezzo grezzo

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare se i label sono presenti nel profilo dei pezzi grezzi

61704 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: manca il profilo del pezzo finito

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare il richiamo profilo

61705 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: manca il profilo del pezzo grezzo

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare il richiamo profilo

61706 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore nel profilo del pezzo finito %4

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo del pezzo finito

61707 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore nel profilo del pezzo grezzo %4

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo del pezzo grezzo

61708 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: troppi profili introdotti

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare il numero dei profili
 - Max. due profili (profili dei pezzi finiti e dei pezzi grezzi)
 - Min. un profilo (profilo del pezzo finito)

61709 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: raggio del tagliente troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare il raggio di taglio dell'utensile nella gestione degli utensili

61710 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il calcolo è stato interrotto

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Il calcolo è stato cancellato dal servizio PI; riprovare

61711 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Incremento D maggiore della larghezza placchetta dell'utensile

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare l'incremento D in connessione con la larghezza della placchetta dell'utensile nella gestione degli utensili

61712 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Incremento DX o DZ maggiore della larghezza placchetta utensile

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare l'incremento DX o DZ in connessione con la lunghezza della placchetta dell'utensile nella gestione degli utensili

61713 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Raggio utensile maggiore di metà larghezza placchetta

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare il raggio dell'utensile e la larghezza della placchetta dell'utensile (utensile per gole, troncatore)

61714 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Errore di sistema tornitura del profilo %4

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: In caso di codice errore 103, il ciclo è parametrizzato in modo errato. Modificare il nome programma nel ciclo. Parametri PRG: il nome del programma pezzo non deve essere già esistente nella directory richiamante oppure usato per la 2ª volta.

61730 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il campo di lavoro si trova al di fuori della limitazione

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare il campo di lavoro e la delimitazione

61731 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: direzione del profilo non determinabile

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare i profili
- Verificare se è disponibile il punto iniziale del profilo

61732 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 non è presente alcun materiale da lavorare

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo del pezzo grezzo e quello del pezzo finito, in particolare il loro rispettivo posizionamento

61733 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: posizione del tagliente e direzione di taglio non compatibili

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare nella gestione degli utensili la posizione del tagliente e la direzione di taglio

61734 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: profilo del pezzo finito al di fuori del profilo del pezzo grezzo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo del pezzo finito e quello del pezzo grezzo, in particolare il loro rispettivo posizionamento

Riprendere prog-Con il tasto RESET cancellare l'allarme. Riavviare il programma pezzo.

61735 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: l'incremento D è maggiore della lunghezza dell'inserito utensile

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare l'incremento D in connessione con la lunghezza della placchetta dell'utensile nella gestione degli utensili

61736 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: profondità di lavorazione > profondità di asportazione utensile

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952
Rimedio:

61737 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: profondità di lavorazione < profondità min.di asportazione utensile

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

61738 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: posizione errata del tagliente

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952
Rimedio: - Controllare nella gestione degli utensili la posizione del tagliente

61739 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il pezzo grezzo deve essere un profilo chiuso

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952
Rimedio: - Controllare se il profilo del pezzo grezzo è chiuso

61740 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: collisione durante l'accostamento

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952
Rimedio: - Selezionare il punto iniziale, in modo da consentire il libero raggiungimento del profilo, senza rischio di collisioni

61741 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: asse in settore negativo

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952

Rimedio: - Controllare la posizione dell'asse in ordinate

61742 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il piano di svincolo %4 si trova all'interno del campo di lavoro

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE952
Rimedio: - Nella lavorazione interna, controllare il campo di lavoro in correlazione con la distanza di allontanamento impostata (\$SCS_TURN_ROUGH_I_RELEASE_DIST)

61800 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: manca il sistema CNC esterno

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label
Spiegazione:
Data macchina per una lingua esterna MD18800: \$MN_MM_EXTERN_LANGUAGE o bit opz. 19800 \$ON_EXTERN_LANGUAGE non è impost.

61801 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: selezione errata del codice G

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label
Spiegazione: Nel richiamo programma CYCLE300<valore> è stato programmato un valore numerico non consentito per il sistema CNC inserito oppure nei Cicli Setting Data, per il sistema G Code, è stato impostato un valore errato.

61803 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: l'asse programmato non esiste

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'asse programmato non è disponibile non sistema. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE83, CYCLE84, CYCLE840.
Rimedio: Controllare il parametro _AXN. Controllare MD20050-20080.

61807 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il senso di rotazione del mandrino è stato programmato erroneamente (attivo)

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE840. Il senso di rotazione del mandrino programmato non corrisponde alla direzione del mandrino prevista per il ciclo.
Rimedio: Controllare i parametri SDR e SDAC.

61809 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: posizione di foratura non ammessa

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

61816 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Assi non sul punto di riferimento

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

61900 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: manca il nome del programma da generare

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare il parametro PRG

61901 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: profilo %4 non esistente

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare il richiamo profilo
- Verificare se i profili esistono nel programma memorizzato (pezzi, sottoprogrammi o programmi pezzo)

61902 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Label %4 non presente nel profilo della tasca

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Controllare se i label sono presenti nel profilo della tasca

61903 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Label %4 non presente nel profilo del pezzo grezzo

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Controllare se i label sono presenti nel profilo dei pezzi grezzi

61904 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Label %4 non presente nel profilo dell'isola

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Controllare se i label sono presenti nel profilo dell'isola

61905 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Label %4 non presente nel profilo del perno

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Controllare se i label sono presenti nel profilo del perno

61906 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Label %4 non presente nel profilo

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE64
Rimedio: - Controllare se i label sono presenti nel profilo

61907 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: manca il profilo della tasca

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare il richiamo profilo

61908 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: manca il profilo della tasca

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare il richiamo profilo

61909 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore nel profilo della tasca %4

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo della tasca

61910 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore nel profilo del pezzo grezzo %4

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo del pezzo grezzo

61911 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore nel profilo dell'isola %4

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo dell'isola

61912 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore nel profilo del perno %4

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo del perno

61913 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore nel profilo %4

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE64
Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo

61914 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: troppi profili introdotti

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare il numero dei profili

61915 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Raggio fresa troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare il raggio della fresa nella gestione degli utensili

61916 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: il calcolo è stato interrotto

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Il calcolo è stato cancellato dal servizio PI; riprovare

61917 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: combinazione centratura/preforatura e perno non possibile

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Lavorazione combinata centratura/preforatura e perno non consentita!

61918 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Raggio fresa lavoraz.residua deve essere infer.a raggio fresa UT di riferim.

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Controllare il raggio fresa lavorazione residua, deve essere inferiore al raggio della fresa dell'utensile di riferimento!

61919 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: raggio dell'utensile di riferimento troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare il raggio dell'utensile di riferimento.

61920 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: errore di sistema nella fresatura del profilo %4

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: In caso di codice errore 103, il ciclo è parametrizzato in modo errato. Modificare il nome programma nel ciclo. Parametri PRG: il nome del programma pezzo non deve essere già esistente nella directory richiamante oppure usato per la 2ª volta.

61930 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Nessun profilo esistente

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare il richiamo profilo
 - Verificare se i profili esistono nel programma memorizzato (pezzi, sottoprogrammi o programmi pezzo)

61931 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Il profilo non è chiuso

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare se i profili sono chiusi

61932 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Profilo autointersecante

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64

Rimedio: - Modificare la programmazione del profilo

61933 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Troppi elementi di profilo

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64

Rimedio: - Modificare la programmazione del profilo, tentando di ridurre il numero di elementi di profilo

61934 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: programmazione del piano di lavorazione qui non consentito

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64

Rimedio: - Modificare la programmazione del profilo

61935 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: programmaz. del sistema di misura inch/metrico qui non consentito

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64

Rimedio: - Modificare la programmazione del profilo

61936 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: G0 non è consentito nella programmazione del profilo

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64

Rimedio: - Modificare la programmazione del profilo, sostituire G0 con G1

61937 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 profondità della tasca programmata in modo errato

Parametri: %1 = numero canale
%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63

Rimedio: - Controllare il parametro Z1

61938 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Manca l'indicazione del punto iniziale

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63

Rimedio: - Controllare il parametro per l'indicazione del punto iniziale,

- per G17: XS, YS

- per G18: ZS, XS

- per G19: YS, ZS

61939 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Cerchio senza indicazione del centro

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64

Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo, in particolare quella sulle traiettorie circolari

61940 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 impostazione del punto iniziale programmata in modo errato

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63

Rimedio: - Correggere l'indicazione del punto iniziale

61941 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Raggio elicoidale troppo piccolo

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63

Rimedio: - Aumentare il raggio elicoidale

61942 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Elicoidale danneggia il profilo

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63

Rimedio: - Controllare il raggio elicoidale, riducendone, possibilmente, la dimensione

61943 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Mov. accost./distac. provoca danneggiamento profilo

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Ridurre la distanza di sicurezza SC, se possibile.

61944 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Andamento rampa troppo breve

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Check insertion angle, possibly use different insertion mode
 - Usare un utensile con un raggio inferiore

61945 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Incremento del piano troppo grande, restano creste residue

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Controllare il parametro per l'incremento del piano,
 - per G17: DXY
 - per G18: DZX
 - per G19: DYZ

61946 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: profilo dell'isola presente due volte

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Cancellare il profilo dell'isola presente due volte

61947 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: profilo del perno presente due volte

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Delete double spigot contour

61948 %?C{Canale %1: %}Blocco %2 non è presente alcun materiale da lavorare

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare la programmazione dei profili

61949 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: l'isola si trova al di fuori della tasca

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63, CYCLE64
Rimedio: - Controllare la programmazione del profilo dell'isola/della tasca

61950 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: non è presente materiale residuo

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63

61951 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Raggio fresa troppo grande per materiale residuo

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Usare una fresa con un raggio minore

61952 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: raggio fresa per mater.residuo troppo piccola risp. fresa di riferim.

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: L'allarme viene emesso dai seguenti cicli: CYCLE63
Rimedio: - Usare una fresa con raggio più ampio per la lavorazione residua

62100 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Non è attivo nessun ciclo di foratura

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label
Spiegazione: Non è stato richiamato nessun ciclo di foratura modale, prima del richiamo del ciclo dello schema di foratura. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: HOLES1, HOLES2.
Rimedio: Controllare, se il ciclo di foratura è stato richiamato prima del richiamo del ciclo dello schema di foratura.

62101 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: Direzione di fresatura non corretta - viene generato G3

Parametri: %1 = numero canale
 %2 = numero blocco, label
Spiegazione: Lavorazione concorde o discorde programmata. Tuttavia il mandrino era fermo al momento del richiamo del ciclo.
Rimedio: Controllare il valore del parametro CDIR.

62103 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: **Non è stato programmato il sovrametallo di finitura**
Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: No finishing allowance is programmed, although it is necessary for this machining.

Rimedio: Programmare il sovrametallo di finitura.

62106 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: **valore errato per lo stato di sorveglianza utensili**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

62180 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: **impostare asse rotante %4 [grd]**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800. Nota su 62180 e 62181: Esempio di visualizzazione dell'angolo di orientamento da impostare per un asse rotante manuale in CYCLE800: 62181 "Impostare asse rotante B: 32,5 [grd]"

Rimedio: Gli angoli impostabili per gli assi rotanti manuali.

62181 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: **impostare asse rotante %4 [grd]**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800. Nota su 62180 e 62181: Esempio di visualizzazione dell'angolo di orientamento da impostare per un asse rotante manuale in CYCLE800: 62181 "Impostare asse rotante B: 32,5 [grd]"

Rimedio: L'angolo impostabile per l'asse rotante manuale

62182 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: **sostituire la testa orientabile: %4**

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: Nessuna testa orientabile attiva. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: E_TCARR, F_TCARR.

Rimedio: Richiesta di caricare una testa orientabile.

62183 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: **sostituire la testa orientabile: %4**

Parametri: %1 = numero canale

%2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

62184 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: **cambiare la testa orientabile: %4**

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800.

62185 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: **angolo adattato a reticolo angolare: %4**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: %4 angolo differenziale con dentatura Hirth. L'allarme viene emesso dal seguente ciclo: CYCLE800.

Rimedio: Controllare il setup dell'orientamento CYCLE800.

62186 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: **nessun orientamento in JOG --> SO attivo G%4 e SO base globale SO (G500) contengono rotazioni**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800. Con l'orientamento in JOG, nessuna rotazione può essere scritta nello spostamento dell'origine SO, se le rotazioni sono già contenute nel SO complessivo base oppure nel riferimento base Il messaggio di errore 62186 può essere nascosto -> vedere dati setting 55410 \$SCS_MILL_

SWIVEL_ALARM_MASK **Rimedio:**%4 Numero degli spostamenti dell'origine SO attivi.

62187 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: **nessun orientamento in JOG --> G500 attivo e SO base globale SO oppure il riferimento base contengono rotazioni**

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: L'allarme viene emesso da seguenti cicli: CYCLE800. Con l'orientamento in JOG, nessuna rotazione può essere scritta nello spostamento dell'origine SO, se con G500 attivo le rotazioni sono già contenute nel SO complessivo base oppure nel riferimento base Il messaggio di errore 62187 può essere nascosto -> vedere dati setting 55410 \$SCS_MILL_SWIVEL_ALARM_MASK

Rimedio: Vedere la indicazioni per 62186 e 62187.

62201 %?C{Canale %1: %}Blocco %2: la traslazione in Z non agisce sui piani di svincolo!

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: I piani di svincolo si riferiscono al pezzo. Pertanto, gli spostamenti programmabili non agiscono sui piani di svincolo. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_SP_RP

Rimedio: Assicurarsi che lo spostamento non porterà ad una collisione. Infine agire su avvio NC. L'allarme può essere resettato mediante la visualizzazione dati macchina 9898.

62202 %?C{Canale %1: %}Blocco %2:

ATTENZIONE: l'utensile muove direttamente verso la lavorazione!

Parametri: %1 = numero canale %2 = numero blocco, label

Spiegazione: Dopo la ricerca del blocco, una posizione dovrà essere raggiunta con l'accostamento diretto. L'allarme viene emesso da seguenti cicli: F_TFS

Rimedio: Verificare, se la posizione desiderata può essere raggiunta senza rischio di collisioni. Infine agire su avvio NC

W: Funzioni Accessorie

Attivare funzioni accessorie

A seconda della macchina (Turn/Mill) possono essere messi in funzione i seguenti accessori:

- contropunta automatica
- morsa/dispositivo di serraggio automatico
- dispositivo di soffiaggio
- divisore
- interfaccia robotica
- apertura porta automatica
- software di simulazione Win3D-View
- interfaccia DNC

Gli accessori sono attivati con EMConfig.

Interfaccia robotica

L'interfaccia robotica serve a collegare le concept machine a un sistema FMS/CIM.

Attraverso gli input e gli output di un modulo hardware opzionale è possibile automatizzare le più importanti funzioni di una concept machine.

Le seguenti funzioni possono essere controllate tramite l'interfaccia robotica:

- AVVIO / ARRESTO programma
- Apertura/chiusura porta
- Cannotto serraggio / indietro
- Apertura / chiusura dispositivo di serraggio
- Avanzamento ALT

Apertura porta automatica

Requisiti per il funzionamento:

- I comandi ausiliari devono essere attivati.
- Il mandrino principale deve essere fermo (M05 o M00): ciò significa che deve essersi conclusa anche la fase di arresto della corsa del mandrino principale (se necessario, programmare tempo di attesa).
- Gli assi di avanzamento devono essere fermi.
- La torretta portautensili deve essere ferma.

Procedura in caso di apertura porta automatica attiva:

Apertura porta

La porta può essere aperta manualmente, mediante l'interfaccia robotica o l'interfaccia DNC. Inoltre la porta si apre quando nel programma CNC vengono elaborati i seguenti comandi:

- M00
- M01
- M02
- M30

Chiusura porta:

La porta può essere chiusa premendo manualmente il tasto attraverso l'interfaccia robotica. Non è consentita la chiusura della porta tramite interfaccia DNC.


Win3D-View

Win3D-View è una simulazione 3D per la tornitura e la fresatura, offerta come opzione aggiuntiva del prodotto WinNC. Le simulazioni grafiche dei controlli CNC sono concepite principalmente per l'attività industriale. La rappresentazione sullo schermo con Win3D-View è superiore allo standard industriale. Utensili, pezzo grezzo, dispositivo di serraggio e sequenza di lavorazione sono rappresentati in modo realistico. Il sistema verifica che gli spostamenti programmati dell'utensile non provochino collisioni con il dispositivo di serraggio. In caso di pericolo verrà generato un messaggio di allarme. È così possibile comprendere e controllare il processo di fabbricazione già sullo schermo.

Win3D-View serve alla visualizzazione e previene eventuali collisioni dall'elevato impatto in termini di costi.

Win3D-View offre i seguenti vantaggi:

 - Rappresentazione realistica del pezzo
- Controllo di utensile e dispositivo di serraggio per evitare eventuali collisioni
- Vista in sezione
- Funzioni di zoom e rotazione dei punti di vista
- Rappresentazione come modello solido o wireframe



Modellazione utensili con 3D-ToolGenerator

Con l'ausilio di 3D-ToolGenerator gli utensili esistenti possono essere modificati e possono esserne creati di nuovi.

Diametro porta inserto (HD)	8.000
Colore porta inserti	192, 192, 192
Diametro del gambo (SD)	2.000
Diametro utensile (D)	2.000
Angolo (TA)	120.000
Lunghezza fianco tagliente (FL)	50.000
Lunghezza utensile (TL)	55.000
Lunghezza complessiva (OL)	60.000
Colore tagliente	0, 255, 0

- 1 Schede di registro per "Geometria", "Generale" e "Macchine" per le punte di trapano e fresatrici e "Piastra", "Supporto", "Generale" e "Macchine" per i torni
- 2 Selezione tipo di utensile
- 3 Questa finestra consente l'inserimento delle dimensioni dell'utensile
- 4 Supporto grafico per la quotatura dell'utensile
- 5 Selezione per gli utensili dal tipo di utensile selezionato
- 6 Selezione per i tipi di utensili (qui: solo punta di trapano) "Tornio", "Fresatrice" e "Punta di trapano" riducono la selezione per gli utensili al rispettivo tipo (qui: vengono elencati solo utensili di foratura). "Tutti" non limita la selezione per gli utensili.
- 7 Pulsanti per lo scorrimento rapido degli utensili


- << vai al primo utensile nel gruppo
- >> vai all'ultimo utensile nel gruppo
- < vai avanti di un utensile nell'elenco
- > vai indietro di un utensile nell'elenco

- 8 Pulsante per cancellare gli utensili
- 9 Pulsante per creare nuovi utensili
- 10 Pulsante per copiare gli utensili
- 11 Pulsante per salvare le modifiche
- 12 Pulsante per la visualizzazione 3D
- 13 Pulsante per ordinare
- 14 Pulsante per uscire da 3DView Tool Generator

Creare nuovo utensile


- Impostare selezione per i tipi di utensile su "Seleziona tutto".
- Premere il pulsante per creare nuovi utensili.
- Selezionare nome utensile (1), tipo utensile (2) e sistema di misura (3).

Nuovo

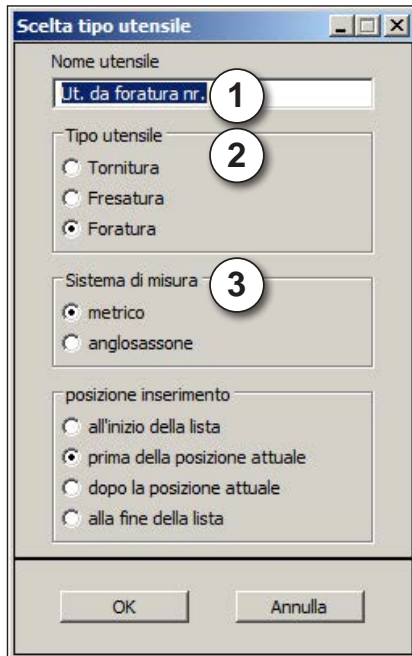

OK

- Confermare gli inserimenti con "OK"..

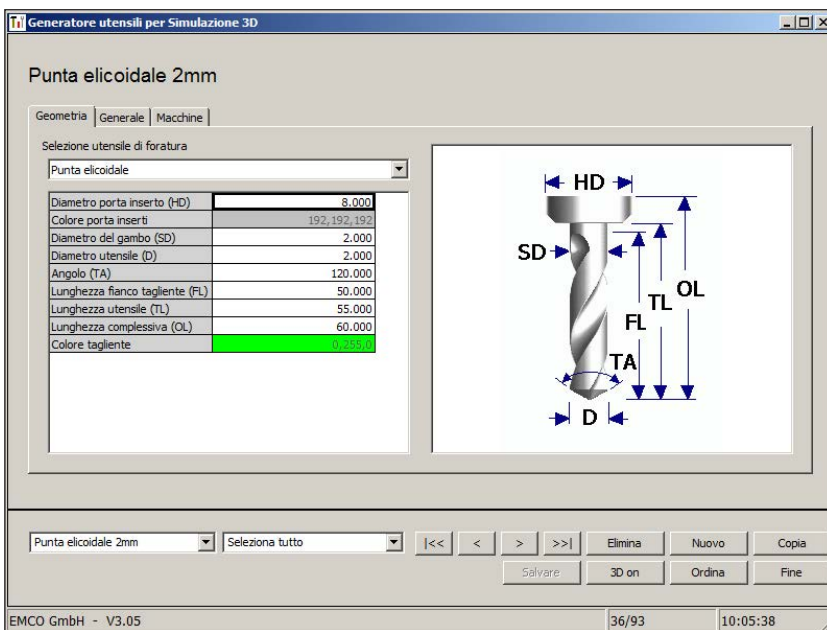

- Definire tutte le dimensioni dell'utensile.
- Definire tutti i colori degli utensili (vedere "Selezionare colore utensile").

Salvare

- Confermare gli inserimenti con "Salva".

Copiare utensile

Copia


- Richiamare l'utensile da copiare.
- Premere il pulsante per copiare gli utensili.
- Inserire nuovo nome utensile.
- Confermare gli inserimenti con "Salva".

Modificare utensile esistente

Salvare

- Richiamare l'utensile da modificare.
- Modificare valori.
- Confermare gli inserimenti con "Salva".


Selezionare colore utensile

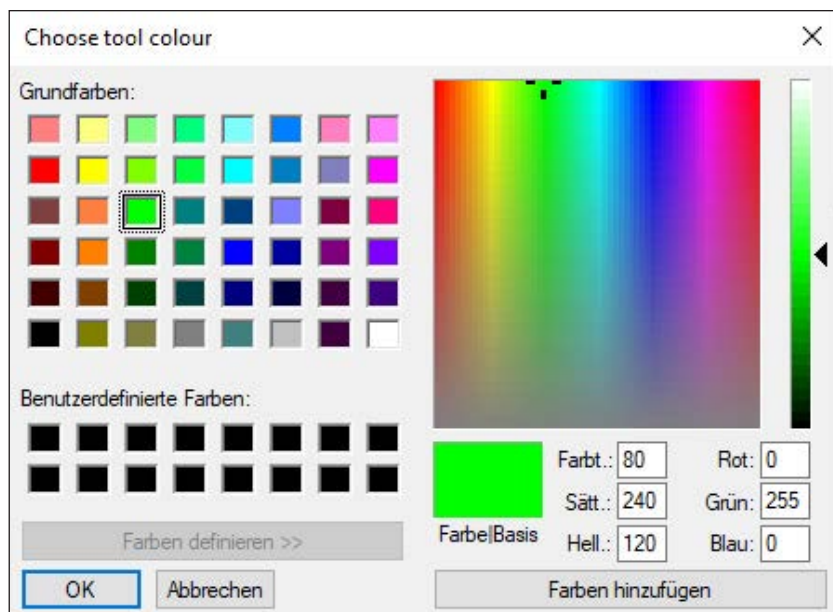

- Con il puntatore del mouse fare doppio clic nel campo colorato del colore dell'utensile. Compare la finestra "Selezionare colore utensile".
- Selezionare il colore desiderato.

OK

- Confermare gli inserimenti con "OK".

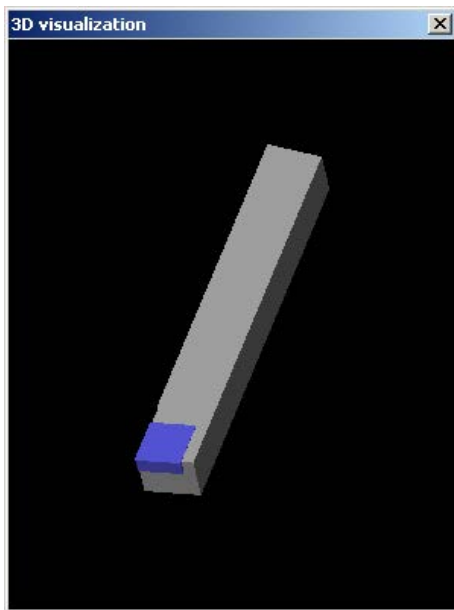

3D on



Strg

Visualizzare utensile

- Premere il pulsante per la visualizzazione 3D

Rotating image

At any time you can rotate the simulation image in one plane as required by pressing and holding the left mouse button. For movements around the Z axis press "Shift" + left mouse button + mouse movement to the right or to the left.

Zooming

You can zoom the tool simulation image in or out by means of „Ctrl“ + left mouse button + mouse movement upwards or downwards

Shifting


Press the right mouse button + mouse movement in the required direction to shift the simulation image.

Funzione di ordinamento

La sequenza di ordinamento consente la visualizzazione degli utensili ordinati secondo i tipi di utensili.

Dopo ogni modifica della sequenza di ordinamento viene aggiornata la selezione per gli utensili.

Ordina

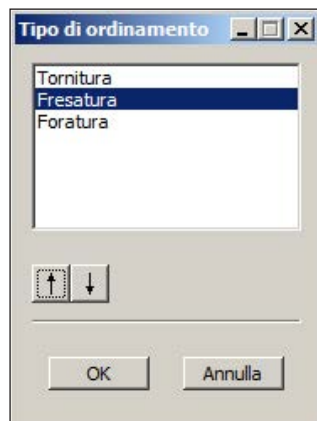

OK

- Premere il pulsante per ordinare.

- Impostare nuova sequenza di ordinamento.

- Confermare gli inserimenti con "OK".

Interfaccia DNC

L'interfaccia DNC (Distributed Numerical Control) consente l'azionamento remoto del controllo (WinNC) tramite un protocollo software.

L'interfaccia DNC è attivata con EMConfig, inserendo il TCP/IP o un'interfaccia seriale per il DNC. Durante l'installazione del software di controllo viene attivata e configurata l'interfaccia DNC, che può essere nuovamente configurata in seguito con EMConfig.

L'interfaccia DNC crea un collegamento tra un computer di livello superiore (controllo della produzione, computer FMS, computer host DNC, ecc.) e il computer di comando di una macchina NC. Una volta attivata l'interfaccia DNC, il computer DNC (master) prende il controllo della macchina a controllo numerico (client). Il controllo della produzione è completamente assunto dal computer DNC. I dispositivi di automazione, come porta, mandrino autocentrante (a pinza), cannotto, refrigerante, ecc. possono essere azionati dal computer DNC. Lo stato attuale della macchina NC è visibile sul computer DNC.

I dati seguenti possono essere trasmessi o caricati tramite l'interfaccia DNC:

- Avvio NC
- Arresto NC
- RESET
- Posizionamento sul punto di riferimento
- Comando periferica
- Dati di override

L'interfaccia DNC può essere azionata con i seguenti tipi di controllo CNC:

- SINUMERIK Operate T e M
- FANUC 31i T e M

Per ulteriori dettagli sulle funzioni e il protocollo DNC, consultare la documentazione fornita con il prodotto.

Se l'interfaccia DNC è azionata con TCP/IP, si attenderanno le connessioni in arrivo sulla porta 5557.

X: EMConfig

Avviso:

Le opzioni di impostazione disponibili in EMConfi dipendono dalla macchina utilizzata e dal controllo.

In generale

EMConfig è un software ausiliare per WinNC. Con EMConfig potete modificare le impostazioni di WinNC.

Le possibilità d'impostazione più importanti sono:


- Lingua comando
- Sistema di misura mm - pollici
- Attivazione degli accessori
- Selezione interfaccia per tastiera di comando

Con EMConfig potete attivare anche funzioni di diagnosi per il caso di servizio - con ciò vi si può aiutare in modo veloce.

Parametri rilevanti tecnici di sicurezza sono protetti da password e possono essere attivati solo da un tecnico per la prima messa in funzione o un tecnico del servizio di assistenza clienti.

Avviso:

Per poter effettuare modifiche in EMConfig, è necessario inserire la password "emco" (1).

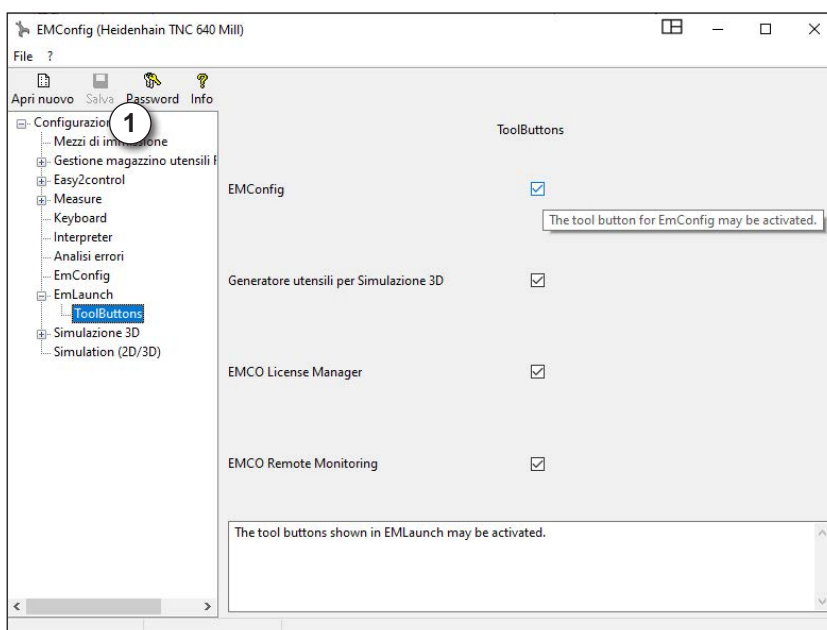


Configurare EMLaunch

Qui potete attivare o disattivare i seguenti ToolButtons per l'EMLaunch: es:

- EMConfig
- Generatore di strumenti 3DView
- Gestore di licenze EMCO
- Emco_Remote_Monitoraggio



Icona per EMConfig

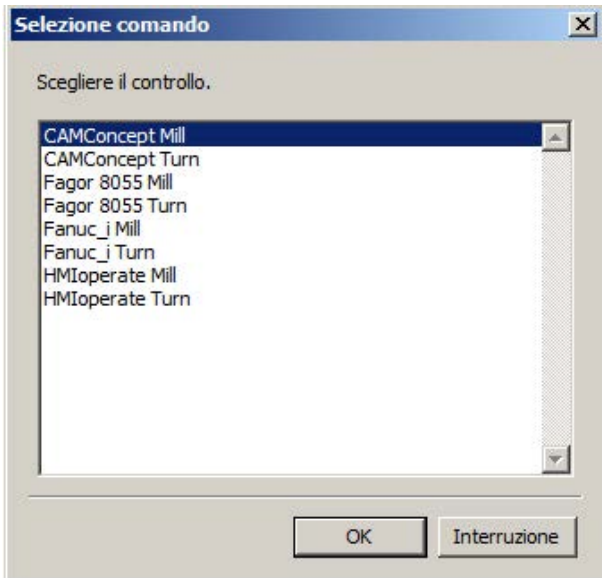

Finestra di selezione per i tipi di comando

Avviare EMConfig


Aprire EMConfig.

Se avete installato più di un tipo di comando, sullo schermo appare una finestra di selezione.

Cliccare sul tipo di comando desiderato e su OK.

Tutte le impostazioni seguenti valgono solo per il tipo di comando qui selezionato.

Sullo schermo appare la finestra per EMConfig.

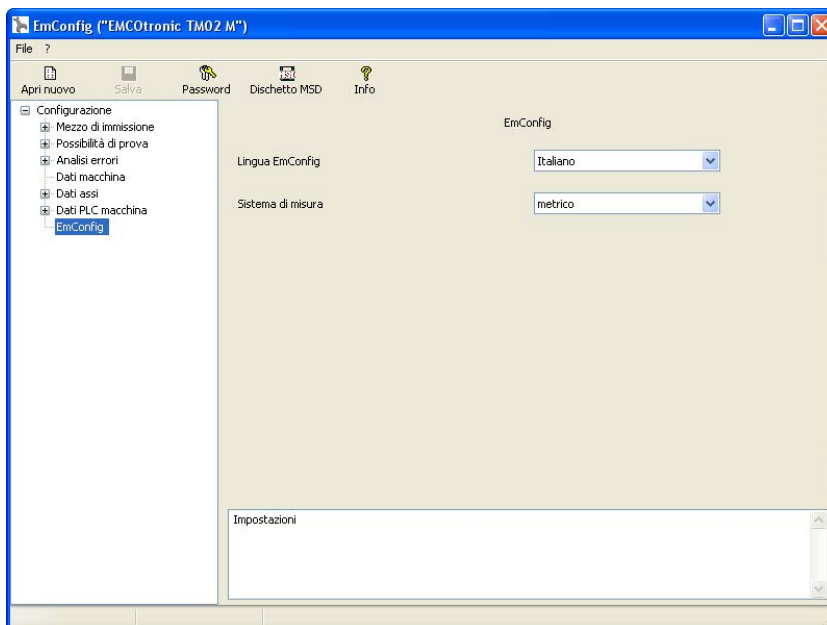

Modifica lingua EMConfig


Qui potete modificare la lingua EMConfig. Per attivare le impostazioni, bisogna riavviare il programma.

Indicazione:

Selezionare la voce di menù desiderata. Nella finestra di testo viene spiegata la rispettiva funzione.

Attivazione degli accessori


Se sulla vostra macchina installate degli accessori, allora questi devono essere attivati qui.

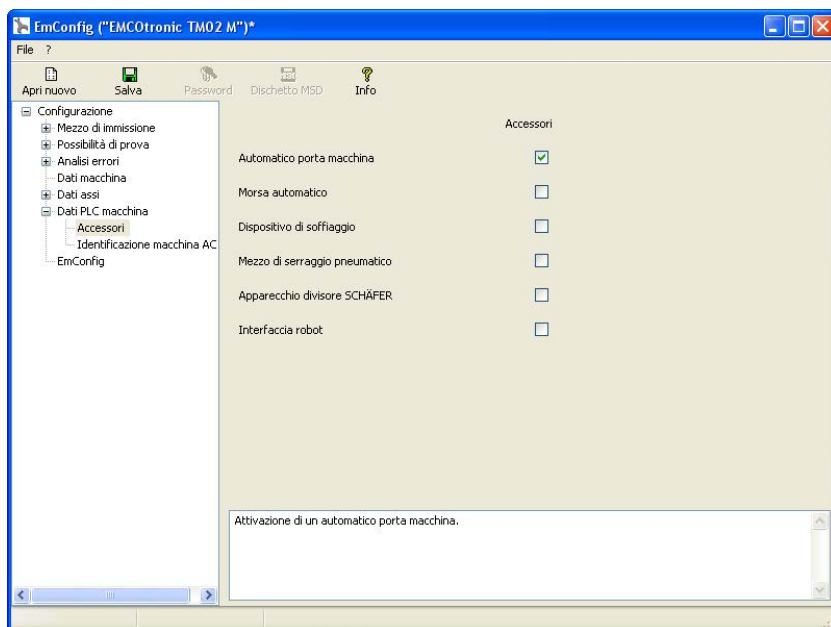

Attivazione degli accessori

High Speed Cutting

Attivando questa casella di controllo, viene attivata la modalità High Speed Cutting nell'elaborazione del programma.

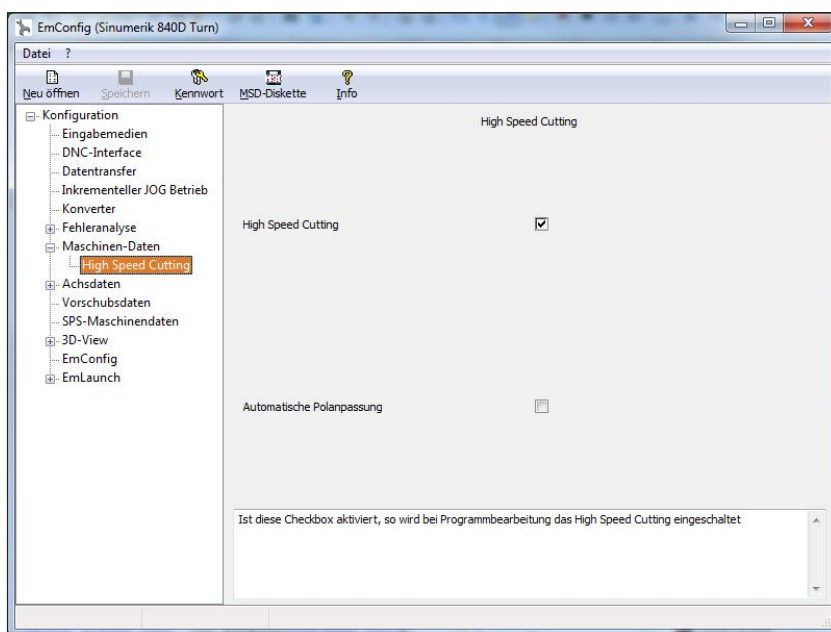

Attivare High Speed Cutting


Con l'impiego della modalità High Speed Cutting viene adattata l'impostazione del regolatore degli assi. Questo potenziamento funziona solo fino all'avanzamento programmato di 2500 mm/min e consente di abbandonare la traiettoria utensile mantenendo l'accuratezza della figura e di eseguire bordi affilati. Se l'avanzamento è impostato su un valore più alto, verrà riportato automaticamente alla modalità di funzionamento normale e i bordi verranno levigati o arrotondati.

Avviso:

Se Easy2control è utilizzato senza dongle, i comandi vengono disattivati e il controllo emette un allarme corrispondente. La tastiera virtuale viene comunque visualizzata interamente.

Funzionamento on screen di Easy2control

Installazione e attivazione sull'esempio di WinNC per Sinumerik Operate.

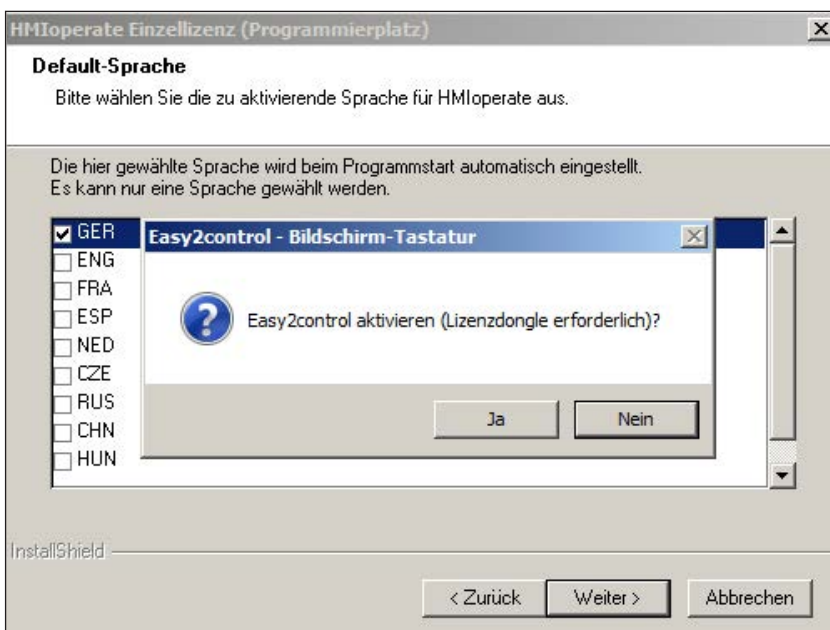


Nel corso dell'installazione del software WinNC per Sinumerik Operate verrà richiesto di attivare Easy2control.. Per poter utilizzare il software senza restrizioni, il dongle di licenza in dotazione deve essere collegato a una porta USB non occupata.

Attivare Easy2control

Impostazioni Easy2control

È qui possibile attivare o disattivare Easy2control ed eseguire le impostazioni.

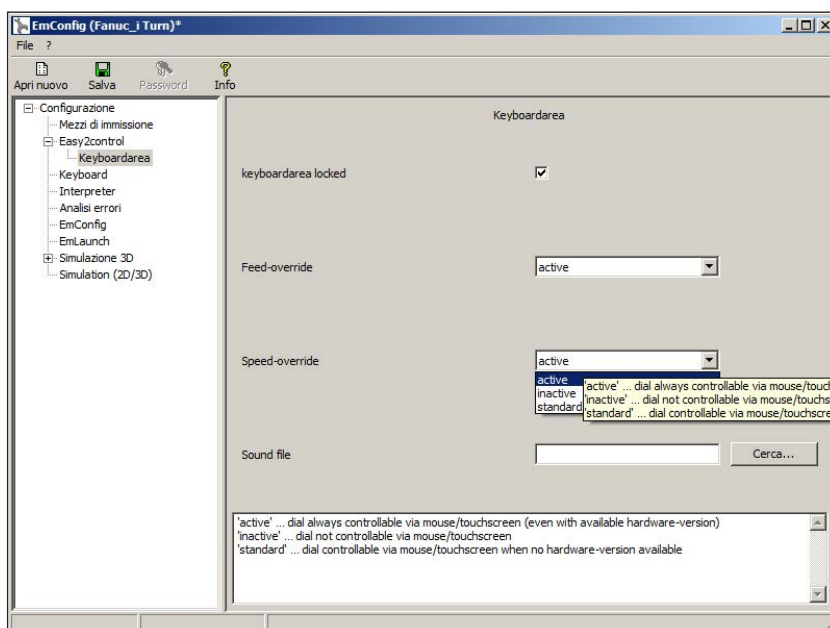


Manopola di regolazione Feed-Override e manopola di regolazione Speed-Override:

- **Attiva:** Manopola di regolazione sempre azionabile mediante mouse/touchscreen (anche se si utilizza una tastiera con regolatori meccanici in dotazione).
- **Inattiva:** Manopola di regolazione non azionabile mediante mouse/touchscreen.
- **Standard:** Manopola di regolazione azionabile mediante mouse/touchscreen solo quando non siano attive varianti hardware.

Impostazioni Easy2control

Telecamera interno macchina

L'accessorio telecamera interno macchina è disponibile per tutti i controlli che supportano Easy2control.

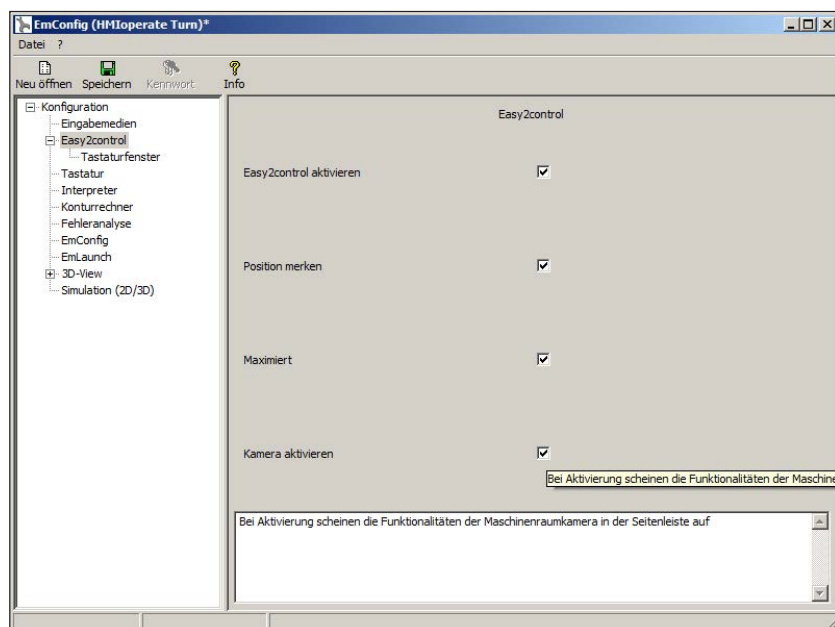

Attivare telecamera interno macchina

La descrizione per l'installazione della telecamera è disponibile al capitolo Y "Dispositivi di immisione esterni"



Attenzione:

La telecamera non può essere messa in funzione senza l'alloggiamento impermeabile in dotazione.

Un funzionamento della telecamera senza l'alloggiamento impermeabile può provocare danni a causa di liquido refrigerante e trucioli.

 


Pericolo:

La telecamera interno macchina deve essere posizionata nell'area di lavoro in modo tale da evitare assolutamente qualsiasi collisione con la torretta portautensili e gli assi.

Salva le modifiche

Dopo aver eseguito le impostazioni, le modifiche devono essere memorizzate.



A tal proposito selezionare “Salva” oppure cliccare sul simbolo.

Indicazione:

Campi di immissione in sottofondo rosso segnalano valori non permessi. Immissioni di valori non permessi non vengono memorizzati da EMConfig.



Dopo la memorizzazione, creare un dischetto per dati macchina (MSD) o uno stick USB per dati macchina.

Crea dischetto o stick USB per i dati macchina

Se avete modificato i dati macchina, il dischetto o lo stick USB per i dati macchina deve trovarsi nel rispettivo drive.

Altrimenti la memorizzazione non è possibile e le vostre modifiche vanno perse.



Y: Dispositivi di Immissione Esterni

Funzionamento on screen di Easy2control

Con Easy2control l'efficace sistema di controllo per le macchine per addestramento EMCO viene ampliato con interessanti applicazioni. Utilizzabile allo stesso modo per macchine e stazioni di simulazione, integra dei comandi aggiuntivi direttamente sullo schermo e in combinazione con un monitor touchscreen crea delle condizioni di immissione ottimali.

Dotazione

Il software per Easy2control è parte del software di controllo.

Verrà fornito un dongle per la licenza del luogo di lavoro:

N° d'ordine: X9C 111

Dati tecnici per lo schermo:

Minimo monitor 16:9 Full-HD (1920x1080)

Easy2Control è disponibile per i seguenti controlli (T/M):


- Sinumerik Operate
- Fanuc 31i
- Heidenhain 426 (solo M)
- Emco WinNC for Heidenhain TNC 640 (solo M)
- Fagor 8055

**Avviso:**

Se si utilizza un monitor Full-HD senza funzione touchscreen, il controllo può essere azionato solo mediante mouse o tastiera.

Aree di comando

Sinumerik Operate

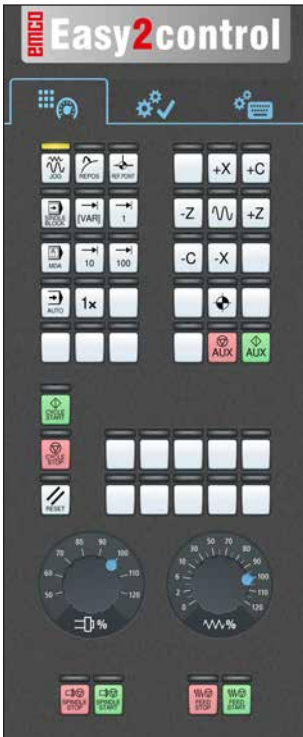

Pannello di comando macchina




Azionamento specifico per il controllo



Azionamento controllo completo

Fanuc 31i

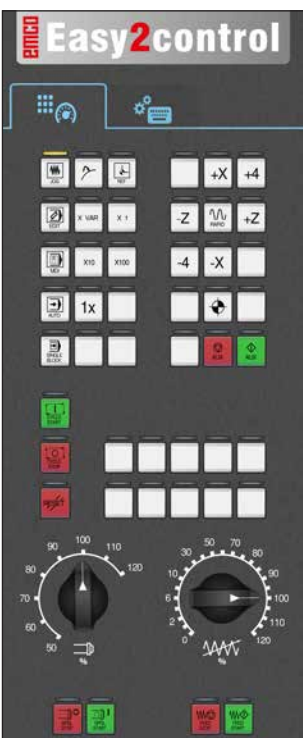

Pannello di comando macchina



Azionamento controllo completo

Emco WinNC for Heidenhain TNC 640



Pannello di comando macchina




Azionamento specifico per il controllo



Azionamento controllo completo

Heidenhain 426

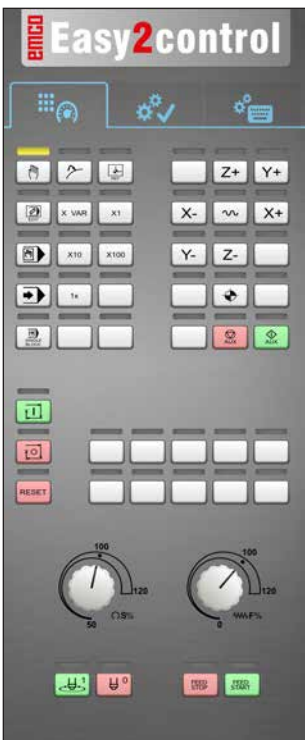

Pannello di comando macchina




Azionamento specifico per il controllo



Azionamento controllo completo

Fagor 8055

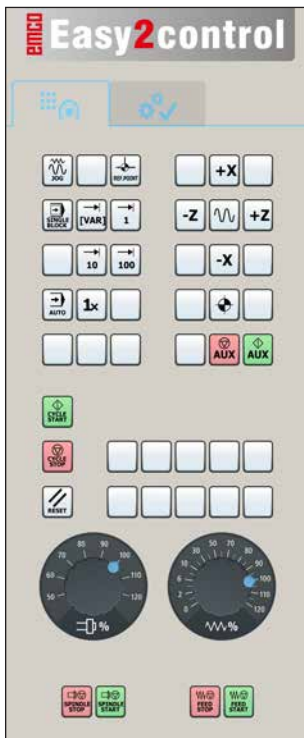

Pannello di comando macchina



Azionamento specifico per il controllo

Per il funzionamento e le funzioni dei tasti, consultare il capitolo "Descrizione dei tasti" della descrizione del controllo in questione.


Avviso:

La rappresentazione sullo schermo può avere diversi aspetti a seconda delle configurazioni specifiche dei clienti.



Telecamera interno macchina

Questo accessorion on è più disponibile.

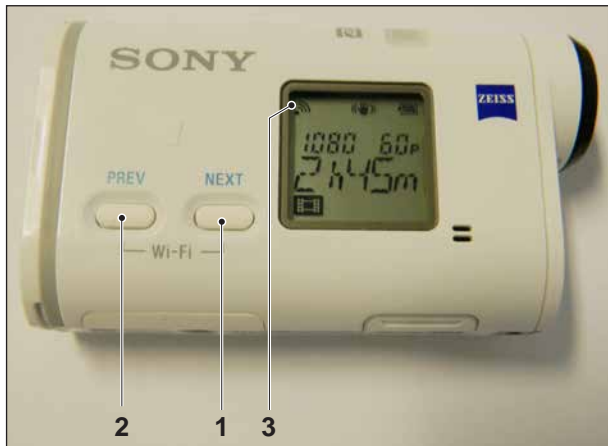

Attivare telecamera interno macchina



Eeguire collegamento a WLAN

5 4

Installazione della telecamera

Premesse

Adattatore Wi-Fi USB per la macchina.

Configurare Wi-Fi


- Premere ripetutamente il tasto NEXT (1) o PREV (2) fin quando non compaia una modalità di funzionamento che supporti il Wi-Fi, ad es. MOVIE. Il simbolo del Wi-Fi (3) compare in alto a sinistra sul display.
- Aprire EMConfig e attivare la telecamera.
- Collegare l'adattatore Wi-Fi alla porta USB della macchina.
- Aprire il centro di rete e il centro di attivazione nell'elenco dei collegamenti rapidi di Windows (4).
- Selezionare la rete, inserire la password e configurare la connessione Wi-Fi. Il nome della rete (5) e la password corrispondente sono forniti con la telecamera.
- Aprire il controllo con Easy2control attivato.

Funzionamento della telecamera

- Per aprire la barra laterale, cliccare sul logo Easy2control (1)

Funzioni della barra laterale

- Cliccando sul simbolo della telecamera si apre la finestra di anteprima (2).
- Richiamare la documentazione del controllo.
- Opzione di un secondo schermo:
 - Duplicare schermo
 - Ampliare lo schermo su due monitor
- Crea uno screenshot del controllo in formato *.png

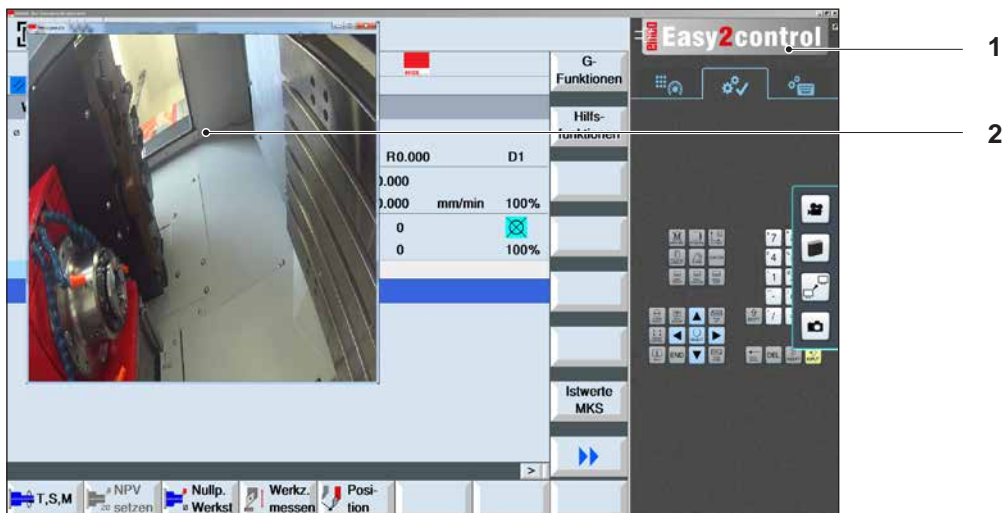

Funzionamento telecamera interno macchina

Avviso:

L'opzione di un secondo schermo è disponibile solo per le macchine della linea CT/CM 260 e 460.

Attenzione:

La telecamera non può essere messa in funzione senza l'alloggiamento impermeabile in dotazione.

Un funzionamento della telecamera senza l'alloggiamento impermeabile può provocare danni a causa di liquido refrigerante e trucioli.

Z: Installazione del Software Windows

Requisiti di sistema

Macchine che dispongono di un PC di controllo integrato

- Tutte le macchine Concept
- Macchine aggiornate con la ACC
- MOC con sistema operativo Windows 7 o successivo (a 32 / 64 bit)

Macchine dotate del PC di controllo e stazioni di programmazione

- Windows 7 o successivo (a 32 / 64 bit)
- 400 MB di spazio su disco
- Stazione di programmazione: 1*USB, Versione di macchina: 2*USB
- Scheda di rete compatibile TCP/IP (versione di macchina)

Requisiti di sistema consigliati

- PC Dual Core 2 GHz
- Memoria 4 GB di RAM
- 2 GB di spazio su disco
- Interfacce:
 - easy2control: 1*dongle USB
 - easy2operate: 2*USB per dongle e tastiera della macchina
- Connessione della macchina:
 - 1*LAN (collegamento via cavo), solo con licenza macchina
 - opzionale: LAN o WLAN per la connessione di rete

Installazione software

- Avviare Windows
- Avvio dell'installatore chiavetta USB o da un file scaricato
- Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione

Per ulteriori informazioni sull'installazione o l'aggiornamento del software WinNC, consultare il documento "Guida rapida per l'installazione dell'aggiornamento del WinNC".

Nota:

Tornitura e fresatura PC e il PC devono essere equipaggiati con il kit di conversione per ACC modo può essere azionato WinNC.



Varianti di WinNC

Potete installare EMCO WinNC per i tipi di comando CNC seguenti:

- WinNC for SINUMERIK Operate T e M
- WinNC for FANUC 31i T e M
- Emco WinNC for HEIDENHAIN TNC 640
- HEIDENHAIN TNC 426
- FAGOR 8055 TC e MC
- CAMConcept T e M

Se avete installato più di un tipo di comando, all'avvio di EM Launch appare un menù dal quale potete selezionare il tipo desiderato.

Di ogni variante WinNC potete installare le versioni seguenti:

- Licenza demo:
 - Una licenza demo è valida per 30 giorni dal primo impiego. 5 giorni prima della scadenza della licenza demo è possibile immettere ancora una chiave/codice licenza valida. (Vedi Gestore licenza)
- Posto di programmazione:
 - Su un PC la programmazione e l'uso del rispettivo tipo di comando CNC vengono simulati da WinNC.
- Versione di licenza singola:
 - Serve per la creazione esterna del programma per macchine utensili a controllo CNC su un posto di lavoro PC.
- Versione per licenze multiple:
 - Serve per la creazione esterna del programma per macchine utensili a controllo CNC. La licenza multipla può essere installata, entro l'istituto registrato dal datore di licenza, su un numero di posti di lavoro PC illimitato risp. in una rete.
- Versione di licenza scolastica:
 - È una licenza multipla per un periodo limitato, concepita specificamente per gli Istituti scolastici e di formazione.
- Licenza macchina:
 - Questa licenza permette il comando diretto di una macchina a controllo PC (PC TURN, Concept TURN, PC MILL, Concept MILL) di WinNC come con un comando CNC comune.




Pericolo:

L'installazione e/o lo smontaggio della scheda di rete può essere effettuato soltanto se il computer è separato dalla rete elettrica (togliere spina d'alimentazione).



Nota:

Durante un'installazione di macchina una scheda di rete deve essere riservata solo per il controllo della macchina.

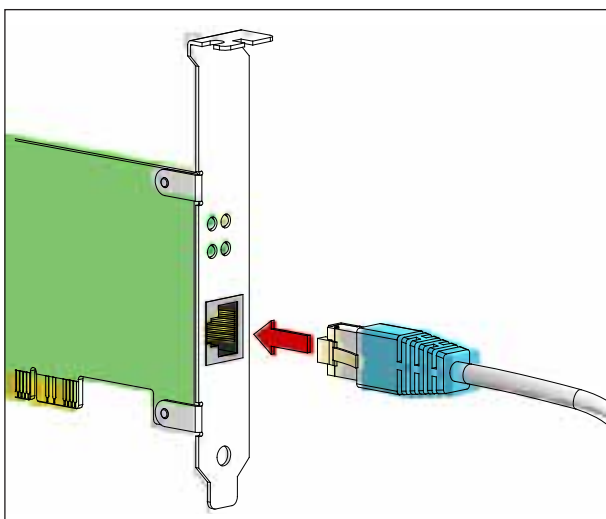

Collegamento della macchina al PC

Scheda di rete (ACC)

Per:

- Concept Turn 55
- Concept Mill 55
- Concept Turn 105
- Concept Mill 105
- Concept Turn 60

Solo per macchine con kit ACC:

- PC Turn 50
- PC Mill 50
- PC Turn 100
- PC Mill 120

Tipo scheda di rete: scheda di rete idonea a TCP/IP

Impostazione della scheda di rete per collegamenti locali alla macchina:

Indirizzo IP: 192.168.10.10
Subnetmask 255.255.255.0

In caso di problemi osservare le istruzioni del Vostro sistema operativo (Aiuto Windows).



Avviso:

In caso di problemi di connessione di rete alla macchina all'avvio, seguire i punti di cui sopra.



Menu di selezione EMLaunch



Nota:

EMLaunch visualizza tutte CAMConcept WinNC e controlli che sono stati installati nella stessa directory.



Avvio di WinNC

Selezionando "Sì" nella versione di macchina, nell'ultima interrogazione del programma di installazione (voce del gruppo AUTOSTART), all'accensione del PC si avrà l'avvio automatico di WinNC.

Altrimenti procedere come segue:

- 1 Accendere la macchina.
- 2 Prima che sia stabilita la connessione di rete al PC, attendere 20 secondi ed assicurarsi che il sistema operativo della macchina sia stato caricato. In caso contrario potrebbero riscontrarsi problemi di connessione.
- 3 Accendere il PC ed avviare Windows.
- 4 Cliccare sul tasto Start a piè di pagina.
- 5 Passare a Programmi, EMCO e cliccare su WinNC.
- 6 Sullo schermo appare la pagina iniziale. Nella pagina iniziale è riportato il licenziatario.
- 7 Se è stato installato un controllo di tipo CNC, verrà immediatamente avviato.
- 8 Se è stato installato più di un controllo di tipo CNC, appare il menù di selezione.
- 9 Selezionare il controllo di tipo CNC desiderato (con i tasti freccia o mouse) e per l'avvio premere ENTER.
- 10 Usando la tastiera di comando è possibile selezionare il controllo di tipo CNC desiderato con i tasti freccia o mouse e per l'avvio premere il tasto "Avvio NC".
- 11 Tool Buttons (1) possono essere configurati in EMConfig.

Chiusura di WinNC

- 1 Spegnerne la azionamento ausiliario con AUX OFF.
Si applica solo ai locali macchine, non per i corsi di programmazione
- 2 Con la simultanea pressione di questi tasti si avrà la chiusura intenzionale di WinNC for Sinumerik Operate.
Corrisponde alla combinazione di tasti Alt+F4 sulla tastiera del PC.

Verifiche EmLaunch

Nella versione macchina ACC/ACpn, EmLaunch verifica la disponibilità di una macchina:

Nella configurazione di rete l'indirizzo IP non è stato configurato correttamente e il DHCP per la configurazione automatica dell'indirizzo IP è disattivato. Non è possibile alcun collegamento alla macchina.



Disattivare DHCP



Configurazione IP



Creare collegamento macchina

Si cercherà di configurare automaticamente l'indirizzo IP attraverso il DHCP.

La configurazione dell'IP è corretta e il collegamento alla macchina viene verificato. Non appena la macchina sia disponibile, viene visualizzata la selezione del controllo disponibile.




Collegamento macchina OK


Il collegamento alla macchina è presente e il controllo corrispondente può essere avviato.



Finestra di immissione - richiesta codice di licenza

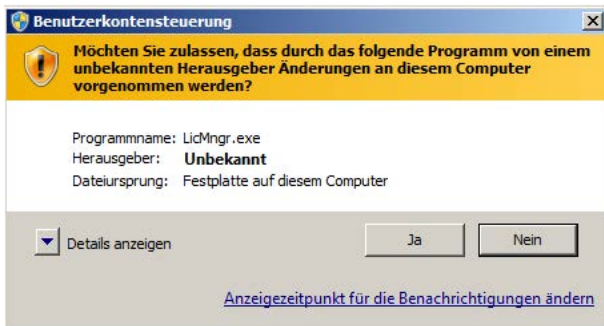

Eseguire il gestore di licenze EMCO come amministratore

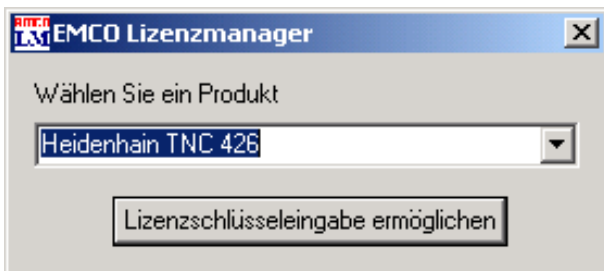

Gestore di licenze EMCO

Inserimento licenza

Una volta andata a buon fine l'installazione di un prodotto software EMCO, al primo avvio comparirà una finestra di immissione, con la richiesta di inserimento di nome, indirizzo e codice di licenza. La finestra di immissione compare per ogni prodotto installato. Se si desidera una licenza in versione demo (si veda la pagina Z1), selezionare "DEMO".

La finestra di immissione tornerà quindi a comparire solo 5 giorni prima della scadenza della licenza DEMO. È possibile inserire un codice di licenza in seguito anche tramite il gestore di licenze (vedere il gestore di licenze qui sotto).

Gestore di licenze

Per poter avviare il gestore di licenze, è necessario confermare l'opzione "sì" nella finestra di dialogo del controllo dell'account utente che chiede se si debba eseguire il gestore di licenze.

Per l'attivazione di gruppi di funzioni aggiuntive dei prodotti software EMCO presenti, è necessario inserire il nuovo codice di licenza ricevuto (ad eccezione della licenza demo).

Il gestore di licenze EMCO (si veda l'immagine in basso a sinistra) consente di immettere un nuovo codice di licenza. Selezionare quindi il nuovo prodotto nella finestra di selezione e confermare l'immissione.

Al successivo avvio del software di controllo comparirà una finestra di immissione con la richiesta di inserire nome, indirizzo e codice di licenza (si veda l'immagine in alto a tutto a sinistra).

Fare attenzione che per ogni prodotto software venga richiesto il codice di licenza una sola volta. Ad esempio, nell'immagine a sinistra è da inserire il codice di licenza per il prodotto software "Heidenhain TNC 426".

Per inserire la licenza:

Avviare WinNC con l'opzione "esegui come amministratore" dopo l'installazione o l'esecuzione del gestore di licenze.